



versión digital
ISSN: 1578-7516



Hospital Virgen de la Concha
Hospital Provincial
Hospital Comarcal de Benavente

COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA

Unidad de Calidad
www.calidadzamora.com

NuevoHospital



HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA

Vol. VI - Nº 2 - Año 2006 - Nº edición: 113

Publicado el 16 de enero de 2006

PREVENCIÓN DE RIESGOS: EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Equipo redactor:

ALFONSO ANAYA HORTAL
MARÍA DOLORES MARTÍN CONCEPCIÓN
LAURA GONZALO VERGARA
JUAN ÁNGEL ALEJANDRO GUTIERREZ
JUAN ANDRÉS PAES MARTÍN
IZASKUN GRANADOS UNDA
OSCAR LÓPEZ HERRERO
SARA ISABEL RODRÍGUEZ PÉREZ
CÉSAR SÁNCHEZ ESTÉVEZ

Maxpreven S.L.

NuevoHospital
Unidad de Calidad
Hospital Virgen de la Concha
Avda. Requejo 35
49022 Zamora
Tfno. 980 548 200
www.calidadzamora.com

Periodicidad: irregular
Editor: Hospital Virgen de la Concha. Unidad de Calidad
Coordinación Editorial: Rafael López Iglesias (Director Gerente)
Dirección: Jose Luis Pardal Refoyo (Coordinador de Calidad)
Comité de Redacción:
Isabel Carrascal Gutiérrez (Supervisora de Calidad)
Teresa Garrote Sastre (Unidad de Documentación)
Carlos Ochoa Sangrador (Unidad de Investigación)
Margarita Rodríguez Pajares (Grupo de Gestión)
ISSN: 1578-7516

©Hospital Virgen de la Concha. Unidad de Calidad. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin la autorización por escrito de los propietarios.




Virgen de la Concha
HOSPITAL
EVALUACIÓN INICIAL
DE RIESGOS



Avda. de Requejo, 35
49002 (ZAMORA)



Salamanca, Octubre 2003

ÍNDICE

	Página
1. CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS.....	
2. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO.....	
3. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN.....	
3.1. Visitas al centro.....	
3.2. Identificación de los riesgos	
3.3. Ponderación de los riesgos.....	
3.4. Análisis general del centro.....	
4. EVALUACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS	
4.1. Servicio de Admisión.....	
4.2. Servicio de Anatomía Patológica.....	
4.3. Servicio de Asesoría Jurídica	
4.4. Servicio de Atención al Usuario	
4.5. Servicio de Banco de Sangre.....	
4.6. Servicio de Biblioteca.....	
4.7. Servicio de Calidad y Materiales.....	
4.8. Servicio de Cardiología	
4.9. Servicio de Celadores.....	
4.10. Servicio de Cirugía.....	
4.11. Servicio de Consultas Externas.....	
4.12. Servicio de Contabilidad	
4.13. Servicio de Dirección.....	
4.14. Servicio de Esterilización.....	
4.15. Servicio de Farmacia	
4.16. Servicio de Formación e Investigación.....	
4.17. Servicio de Hematología	

4.18.	Servicio de Hemodiálisis.....
4.19.	Servicio de Hostelería.....
4.20.	Servicio de Informática.....
4.21.	Servicio de Laboratorio de Bioquímica.....
4.22.	Servicio de Laboratorio de Microbiología.....
4.23.	Servicio de Mantenimiento.....
4.24.	Servicio de Medicina Interna.....
4.25.	Servicio de Medicina Preventiva.....
4.26.	Servicio de Neumología.....
4.27.	Servicio de Neurología
4.28.	Servicio de Obras.....
4.29.-	Servicio de Paritorio
4.30.	Servicio de Pediatría y Neonatología
4.31.	Servicio de Personal.....
4.32.	Servicio de Quirófano.....
4.33.	Servicio de Radiodiagnóstico
4.34.	Servicio de Suministros
4.35.	Servicio de Toco-ginecología
4.36.	Servicio de Traumatología
4.37.	Servicio de U.C.I.....
4.38.	Servicio de Urgencias.....
5.	GRÁFICOS
6.	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN.....

1. CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

La Evaluación de Riesgos es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que la organización de la empresa esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre las necesidades de adoptar medidas preventivas, y en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

En la Evaluación de Riesgo se ha de dar respuesta a:

"¿Está segura la situación de trabajo analizada?"

El proceso de Evaluación de Riesgos se compone de las siguientes etapas:

a) *Análisis del riesgo*, mediante el cual:

- Se identifica el peligro
- Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la frecuencia, la probabilidad y las consecuencias de que se materialice el peligro.

En consecuencia, dicho análisis proporciona la información necesaria para conocer de qué orden de magnitud es el riesgo.

b) *Valoración del riesgo*, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.

Si de la evaluación de riesgos se deduce que el riesgo es *tolerable* hay que controlar el riesgo.

Por otro lado, si la situación de riesgo es *no tolerable* se verá la necesidad de adoptar medidas preventivas. De esta manera deberemos:

1.- Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e información a los trabajadores.

2.- Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.

Al proceso de Evaluación del riesgo y control del riesgo se le denomina Gestión del Riesgo.

La evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo reflejarse para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva, los siguientes datos:

- Identificación del puesto de trabajo.
- El riesgo o riesgos existentes.
- La relación de trabajadores afectados.
- Resultados de la evaluación.
- Criterios de evaluación y métodos de medición.

En definitiva y como se observa, la evaluación de riesgos es pieza clave en el inicio de toda la política de gestión de prevención en la empresa.

2.- IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

El HOSPITAL "VIRGEN DE LA CONCHA" (Sacyl) está ubicado en la localidad de Zamora, con dirección en la Avenida de Requejo, nº 35 y con entrada principal en la Avenida de los Reyes Católicos.

Existen tres entradas generales en el Hospital: la entrada principal situada en la Avenida de los Reyes Católicos, la entrada por Consultas Externas situada en la Avenida de Requejo y la entrada por Urgencias situada en la Calle Benalcázar.

Actualmente el centro sanitario se encuentra en obras de reforma y ampliación por lo que mucha superficie ocupable está inutilizada. Dichas obras comenzaron en noviembre del año 1999 y su duración estimada fue de cuatro años.

El Hospital cuenta con un gran edificio donde se sitúan la zona de servicios sanitarios, el almacén, las oficinas, los laboratorios y las demás instalaciones relacionadas con mantenimiento y hostelería. En los alrededores del edificio principal, y dentro del recinto sanitario, se localizan el edificio de mantenimiento, la biblioteca, los depósitos de gasóleo, la central térmica y los grupos electrógenos, la depuradora de aguas, el depósito de oxígeno medicinal, los generadores del aire acondicionado y el centro de transformación eléctrica de alta tensión.

En el edificio principal se distinguen dos alas o zonas: la zona de residencia general (más antigua) y la zona maternal. El sótano, la planta baja y la planta primera son comunes a ambas zonas.


Z O N A C O M Ú N	S Sótano	<ul style="list-style-type: none">▪ Almacén general del Hospital▪ Almacenes de Farmacia▪ Servicio de Anatomía Patológica▪ Sala de duelos▪ Vestuarios de celadoras y enfermeras y auxiliares▪ Centro de transformación eléctrica de baja tensión▪ Central de oxígeno▪ Sala de descanso y el almacén del personal de limpieza▪ Sala de descanso del personal de Eulen▪ Distintos cuartos de maquinaria de los ascensores
	B Baja	<ul style="list-style-type: none">▪ Oficinas de dirección<ul style="list-style-type: none">▪ Informática▪ Asesoría Jurídica▪ Suministros▪ Formación e Investigación<ul style="list-style-type: none">▪ Calidad▪ UCI▪ Cocina▪ TAC▪ Sala de espera del TAC<ul style="list-style-type: none">▪ Urgencias▪ Archivo▪ Almacenes de lencería▪ Algunas Consultas Externas▪ Sala de extracciones de sangre<ul style="list-style-type: none">▪ Hemodiálisis▪ Talleres de Mantenimiento▪ Control de celadores en la entrada del Hospital por consultas externas

ZONA COMÚN RESIDENCIA GENERAL	1a Planta	<ul style="list-style-type: none">▪ Control de celadores (entrada principal)▪ Control de información▪ Cafetería▪ Algunas Consultas Externas▪ Control de celadores de Consultas Externas▪ Citaciones▪ Facturación y Cobros▪ Atención al Paciente▪ Radiodiagnóstico▪ Radiodiagnóstico▪ Laboratorios:<ul style="list-style-type: none">▪ Microbiología▪ Farmacia,▪ Bioquímica,▪ Banco de Sangre▪ Esterilización▪ Personal▪ Conserjería▪ Admisión a enfermos▪ Central telefónica▪ Farmacia.
	2a Planta	<ul style="list-style-type: none">▪ Toco-ginecología.▪ Reanimación▪ Paritorio▪ Marcapasos▪ Quirófanos
	3a Planta	<ul style="list-style-type: none">▪ Neurología▪ Quirófanos▪ Traumatología

R E S I D E N C I A G E N E R A L</br>	4a Planta	<ul style="list-style-type: none">▪ Endoscopias▪ Cirugía▪ Quirófanos
	5a Planta	<ul style="list-style-type: none">▪ Medicina Interna
	6a Planta	<ul style="list-style-type: none">▪ Medicina Preventiva▪ Contabilidad▪ Taller de costura▪ Vestuarios y aseos de celadores▪ Obras▪ Varias Oficinas
	7a Planta	<ul style="list-style-type: none">▪ Dormitorios de los médicos de guardia▪ Comedor de los médicos de guardia▪ Aseos▪ Maquinaria de los ascensores▪ Cuarto de limpieza

MATERNAL INFANTIL	2a Planta	<ul style="list-style-type: none">▪ Prematuros▪ Hematología
	3a Planta	<ul style="list-style-type: none">▪ Neumología
	4a Planta	<ul style="list-style-type: none">▪ Pediatría
	5a Planta	<ul style="list-style-type: none">▪ Cardiología

A continuación se muestra un mapa con la localización del HOSPITAL "VIRGEN DE LA CONCHA"

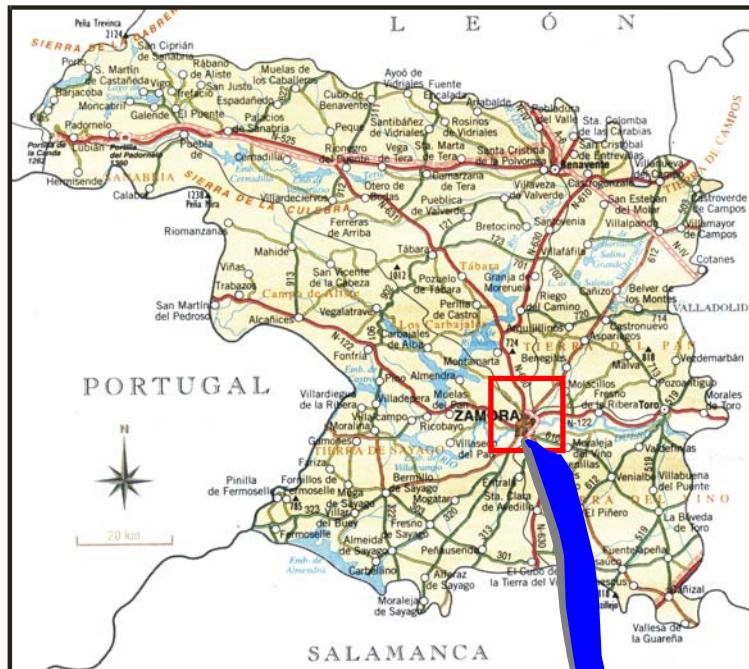

3.- DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE LA EVALUACIÓN

La Evaluación de Riesgos no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar un fin: controlar los riesgos derivados del trabajo.

En la elaboración del Estudio de Evaluación Inicial de Riesgos del HOSPITAL "VIRGEN DE LA CONCHA" han intervenido técnicos cualificados. En un primer momento se reunieron con el Director de Gestión del Hospital y el Servicio de Prevención, para recopilar la mayor información posible antes de comenzar con la Evaluación de riesgos propiamente dicha. Posteriormente, gracias a la documentación proporcionada por parte del Director de Gestión y del Servicio de Prevención (Estructura organizacional, Accidentabilidad, etc), se procedió al reparto de unas fichas de autoevaluación (de carácter anónimo y voluntario) por puestos de trabajo en cada uno de los servicios del Hospital. En estas fichas los trabajadores pudieron exponer los posibles riesgos o molestias a los que consideraban estar sometidos.

Partiendo de las conclusiones obtenidas en las fichas de evaluación recogidas, se realizaron entrevistas a los trabajadores e inspecciones visuales de los lugares de cada puesto de trabajo, a partir de las cuales se obtuvo un listado de riesgos que posteriormente fue evaluado y valorado, obteniendo así la Evaluación de riesgos, dentro de cada servicio y por cada puesto de trabajo en concreto.

A continuación, una vez determinada la metodología utilizada en esta Evaluación, se explica con más detalle los procedimientos seguidos en la misma:

3.1.- Visitas al centro

En la fase de campo, se han realizado visitas diarias al centro, entre los días 16 de Julio y 29 de Agosto del corriente, por varios técnicos, para observar las instalaciones y mantener entrevistas con los trabajadores.

En ellas se ha realizado un análisis sistemático de todos los aspectos de la actividad laboral de cada uno de los puestos de trabajo mediante la inspección de la sistemática de trabajo, y la consulta a los trabajadores y/o a los responsables de los mismos en cada área de trabajo.

3.2.- Identificación de los riesgos

El proceso de identificación de los riesgos se debe iniciar considerando el tipo de patologías que puede generar cada riesgo:

- A los riesgos que generalmente producen patología traumática se les suele identificar como ACCIDENTE.

-
- A los que producen patologías no traumáticas se les suele identificar por el tipo de riesgo, así habrá:
 - *Riesgos higiénicos:* Derivados de condiciones relativas a: radiaciones, inhalación de partículas, exposición a contaminantes químicos (gases tóxicos)...
 - *Riesgos químicos:* Motivados por la presencia de contaminantes químicos.
 - Riesgos biológicos: Derivados de la presencia de contaminantes biológicos.
 - *Riesgos ergonómicos:* Tienen que ver con la postura habitual en el puesto de trabajo, el diseño del puesto, sobrecargas y esfuerzos en el desempeño del trabajo, así como, los derivados de los niveles de concentración, atención, ruidos molestos, condiciones climáticas molestas, etc.
 - *Riesgos psicosociales:* Tienen que ver con los factores de organización del trabajo, reparto de tareas, responsabilidades, distribución horaria, etc.
 - *Riesgos de incendio:* Derivados de la posibilidad de incendio.
 - *Riesgos mecánicos:* Tienen que ver con golpes con objetos, caídas, atrapamientos, cortes, pinchazos, etc.

Además de cada riesgo por sí mismo se deberá considerar la posibilidad de que varios factores de riesgo estén presentes a la vez, y se deberá tener en cuenta la relación que se produzca entre diferentes riesgos.

En la identificación se tiene en cuenta la localización del riesgo y la fuente del mismo.

3.3.- Ponderación de los riesgos identificados

Consiste en la valoración y jerarquización de los riesgos para lo cual se ha utilizado el método Fine mejorado para evaluar los riesgos laborales.

El método Fine mejorado consiste en darle un valor numérico a cada uno de los riesgos en función de unos criterios establecidos de frecuencia, probabilidad y consecuencia que a continuación se muestran en la tabla.

VALOR	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	CONSECUENCIAS
1	MUY RARA Ocurre alguna vez en el año	MUY REMOTA Prácticamente imposible	LEVE Pequeñas heridas, sin baja
2	RARA Ocurre varias veces al año	REMOTA Nunca ocurrió pero posible	IMPORTANTE Baja, incapacidad temporal
3	POCO USUAL Ocurre mensualmente	POCO POSIBLE Se sabe que ocurrió	SERIA Baja, invalidez permanente
5	OCASIONAL Ocurre semanalmente	POSIBLE Sería raro pero puede ocurrir	MUY SERIA Caso de muerte
7	FRECUENTE Ocurre diariamente	MUY POSIBLE Probabilidad del 50%	DESASTROSA Varias muertes
10	CONTÍNUA Ocurre muchas veces al día	CASI SEGURA Resultado más probable	CATASTRÓFICA Numerosas muertes

Una vez realizada la identificación y valoración de los riesgos se han elaborado unas plantillas por cada Evaluación de Riesgos en las que se incluyen los siguientes aspectos:

- * **Identificación de los riesgos:** Representación de todos los riesgos a los que van a estar sometidos los trabajadores en el puesto de trabajo.
- * **Fuente:** Es la definición de la causa que produce el riesgo.
- * **Tipo de riesgo:** Puede ser mecánico, higiénico, ergonómico,...
- * **Parte del cuerpo:** Es la parte del cuerpo que podría verse afectada o dañada por la materialización del riesgo.
- * **Número de trabajadores:** Es la cuantificación en numero de los trabajadores expuestos a un determinado riesgo.
- * **Frecuencia:** Es la exposición a la situación de riesgo durante el tiempo de trabajo en cada puesto. Se ha ponderado de 1 a 10 de acuerdo con el método anteriormente descrito.

* **Probabilidad:** Es la posibilidad de que el riesgo se materialice. Se ha ponderado de 1 a 10 de acuerdo con el método anteriormente descrito.

* **Consecuencias:** Son los resultados más probables y esperados de la materialización del riesgo. Se ha ponderado de 1 a 10 de acuerdo con el método anteriormente descrito.

* **Grado de Peligrosidad:** Esta columna refleja el resultado del producto del valor de la frecuencia por la probabilidad y las consecuencias. El grado de peligrosidad indica el nivel de riesgo al que está sometido un trabajador en un puesto de trabajo en concreto. Según el valor del mismo el nivel de riesgo puede ser aceptable, posible, sustancial, alto o muy alto, según se indica en las tablas siguientes:

NIVEL DE RIESGO	DENOMINACIÓN NIVEL	RANGO VALORES
I	RIESGO ACEPTABLE	1 a 20
II	RIESGO POSIBLE	20 a 70

Grado de Peligrosidad = Frecuencia x Probabilidad x Consecuencias

III	RIESGO SUSTANCIAL	70 a 200
IV	RIESGO ALTO	200 a 400
V	RIESGO MUY ALTO	Más de 400

* **Grado de repercusión:** Esta columna refleja el resultado del producto del valor del grado de peligro por el número de trabajadores. El grado de repercusión indica el nivel de riesgo al que está sometido el conjunto de trabajadores dentro de un puesto de trabajo.

* **Medidas correctoras:** Exposición de las técnicas aconsejadas para evitar el riesgo o disminuir su incidencia sobre los trabajadores.

Como se observa en la tabla siguiente, en función del nivel de riesgo indicado por el grado de peligrosidad, se determinan un tipo de medidas o acciones preventivas que se deben tomar, o no, y el plazo de ejecución de las mismas.

NIVEL DE RIESGO	ACCIONES PREVENTIVAS	TEMPORALIDAD
I -ACEPTABLE (1 a 20)	Riesgo aceptable	No intervención
II - POSIBLE (20 a 70)	Acciones condicionadas a corrección de riesgos de mayor nivel, salvo situaciones puntuales que lo justifiquen (Riesgos higiénicos: trabajador expuesto)	Intervención selectiva previa justificación
III - SUSTANCIAL (70 a 200)	Adopción de acciones correctoras tanto más urgentes e importantes cuanto más graves sean las consecuencias previstas (Riesgos higiénicos: nivel de acción)	Intervención programada con revisión periódica
IV- ALTO (200 a 400)	Situación crítica (Riesgos higiénicos: supera el TLV)	Corrección urgente mantenimiento de medidas
V - MUY ALTO (más de 400)	Riesgo grave e inminente (Riesgos higiénicos: supera ampliamente el TLV)	Paralización del trabajo hasta reducción del riesgo

3.4.- Análisis general del centro

A la vista de los resultados obtenidos en la fase de identificación y ordenación de datos, se puede afirmar que el HOSPITAL "VIRGEN DE LA CONCHA" posee una tipología de riesgos propia del sector público sanitario.

Previamente al análisis pormenorizado de los puestos de trabajo, es de destacar, entre la clasificación de riesgos con la que nos encontramos, y atendiendo al sector de actividad concreto, que tienen una especial incidencia entre los empleados del centro los riesgos psicosociales, debidos,

principalmente, a conflictos con mandos intermedios y/o indirectos, y factores de organización del trabajo, reparto de tareas, responsabilidades, distribución horaria, etc. También son destacables los riesgos ergonómicos debido especialmente a las largas permanencias de pie y/o tareas de movimiento de enfermos que son frecuentes en el quehacer diario del centro hospitalario. Al mismo tiempo es necesario prestar atención a los riesgos higiénicos originados por las condiciones climáticas en los distintos puestos de trabajo, la manipulación de agentes químicos y biológicos, las molestias por el ruido constante debido a las obras que se realizan en el centro,... etc.

Por lo tanto habrá que diferenciar muchos de los riesgos que afectarán al personal sanitario de los que afectan al personal no sanitario, personal de administración y puestos directivos, aún bien en la mayoría de los casos todos ellos comparten el espacio físico durante toda o gran parte de la jornada laboral. Estos últimos puestos, sobre todo, están expuestos a riesgos relacionados con el estrés mental producido por las responsabilidades y acumulación de trabajos, y las posturas ergonómicamente incorrectas.

Es importante en este tipo de centros, el mantener un buen nivel en cuanto a orden y limpieza del centro de trabajo. La dirección del centro tendrá la responsabilidad de cumplirlo y los trabajadores comparten esta responsabilidad, por lo cual se hace necesaria su colaboración en la elaboración de normas estrictas que todos conocerán y respetarán. Aunque parezca simple, la limpieza y el orden son el principio fundamental de la Seguridad e Higiene en el centro de trabajo. Más de la mitad de los accidentes de trabajo registrados se deben a alteraciones de la limpieza y el orden. Así pues, la suciedad y el desorden con los consiguientes choques contra objetos, caídas de personas, resbalones, incendios, entre otros, son una de las mayores causas de accidente de trabajo.

Respecto al riesgo de incendio, la falta de sectorización, de protección de huecos verticales, de medios de extinción, de sistemas de alarma en estado operativo, de formación específica del personal y de señalización, junto con el elevado número de focos de ignición presentes en el Hospital, hace que dicho riesgo cobre gran relevancia en el conjunto de riesgos del Hospital.

Hay que destacar la importancia que tiene el confort térmico en este tipo de centros, teniendo en cuenta que el periodo de realización de la Evaluación de Riesgos de los puestos de trabajo coincide con uno de los veranos más calurosos de la historia de Zamora.

Una vez tenidas en cuenta estas consideraciones previas, se procede a la Evaluación de Riesgos de los Puestos de trabajo.

4.- Evaluación de Riesgos por puestos de trabajo

4.1.- Servicio de Admisión (Oficinas)

El servicio de Admisión es uno de los servicios más amplios del Hospital. La mayoría del personal de admisión pertenece al personal de servicios especiales cuyas funciones son principalmente administrativas.

Para el desarrollo de la función administrativa se establecen grupos administrativos dentro de las Instituciones Sanitarias dependientes del Instituto Nacional de la Salud.

El personal se integrará en los grupos administrativos siguientes:

- Grupo Técnico
- Grupo de Gestión
- Grupo Administrativo
- Grupo Auxiliar Administrativo

Las funciones específicas asignadas a cada uno de los grupos administrativos enumerados serán:

- Grupo Técnico: el Grupo Técnico realizará funciones de dirección, ejecución y estudio de carácter administrativo y económico de nivel superior que le sean encomendadas por la Dirección del Centro.
- Grupo de Gestión: sus funciones serán las de apoyo a los puestos de trabajo desempeñados por el personal técnico y de ejecución de aquellas funciones que le sean delegadas.
- Grupo de Administración: las de carácter administrativo-sanitario, normalmente consideradas de trámite y colaboración no asignadas a los Grupos Técnico y de Gestión.
- Grupo Auxiliar: Las de apoyo material, ejercicio y desarrollo respecto a las tareas administrativas-asistenciales propias de la Institución, así como las de secretarías de planta y servicios y las de preparación y tratamiento de los datos para la informática.

Aunque se distingan diferentes funciones entre el personal administrativo sanitario, a efecto de riesgos laborales todas ellas conllevan riesgos de tipo ergonómico producidos por la permanencia durante la jornada de trabajo en la misma postura y frente a una pantalla de ordenador. Por este motivo, y como en la mayoría de las veces comparten espacio físico durante toda la jornada laboral, en muchos casos, a la hora de evaluar los puestos de trabajo, no se han diferenciado cada una de las distintas categorías, sino que se ha hecho una mención general de todos aquellos puestos con riesgos comunes con el nombre de “secretaría”.

El Servicio de Admisión se divide en distintas oficinas distribuidas por distintas zonas del Hospital: Admisión (oficinas), Cita previa, Archivo, Información, Urgencias y Radiodiagnóstico.

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.1.1.- Admisión (Oficinas)

La oficina de Admisión propiamente dicha está localizada en la primera planta, frente al control de celadores, en la entrada al Hospital por la Avenida de los Reyes Católicos.

La oficina consta de una zona general o secretaría y de dos despachos: el despacho de la Jefe de Admisión y el despacho de la Supervisora. En ella trabajan 10 personas: 1 en jefatura de admisión, 2 en el despacho de la supervisora (Supervisora y ATS / DUE) y 7 en la secretaría. Dentro de la zona general o secretaría existen unos aseos de uso propio del personal.

La jornada de trabajo de las oficinas es por la mañana.

Se han distinguido cuatro puestos de trabajo: Jefe de Admisión, Supervisora, ATS / DUE y Secretaría.

Evaluación de riesgos del puesto de Jefe de Admisión

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Supervisora***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de ATS /
DUE***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.1.2.- Admisión (Cita previa)

La oficina de cita previa está ubicada en la primera planta en la zona de Consultas Externas junto a Radiodiagnóstico.

Esta oficina consta de un mostrador de atención al público y de una zona de secretaría. Entre ambas zonas no hay separación. En la zona de secretaría propiamente dicha están situados seis puestos de trabajo dispuestos en dos filas de tres puestos una enfrente de la otra. La separación entre ambas filas no existe y entre los distintos puestos de trabajo es mínima.

Por otra parte no hay separación entre dichos puestos y la pared por lo que las principales zonas de paso están obstaculizadas por los propios trabajadores. Entre esta zona y la del mostrador está ubicado un puesto de trabajo, que obstaculiza el paso entre ambos. En el mostrador están situados tres puestos de trabajo de cara al público que entra a pedir cita.

Aunque en la zona de secretaría existan ventanas, es necesaria la luz artificial para poder conseguir un nivel de iluminación confortable para la tipología de trabajo.

El servicio no dispone de aseos de uso propio. Los aseos más cercanos son los de atención al usuario utilizados por pacientes y trabajadores.

Aunque el número de trabajadores en citación previa es 10, normalmente en la oficina coinciden muchas más personas que se acercan al mostrador.

La jornada laboral solamente es de mañana, exceptuando una persona que trabaja por las tardes.

Debido a que todos comparten el mismo espacio durante toda la jornada y que sus funciones conllevan a los mismos riesgos, se ha considerado un puesto de trabajo general con el nombre de "secretaría".

Evaluación de riesgos del puesto de Secretaría

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.1.3.- Admisión (Archivo)

El Archivo General del Hospital se encuentra situado en la planta baja junto a los almacenes de Lencería.

En el archivo se distinguen distintas zonas: el archivo propiamente dicho, dos salas o pequeños archivos auxiliares y una zona principal de administración o secretaría. La zona de administración se sitúa en la zona de paso desde la entrada hacia el archivo general. En esta zona están situados varios puestos de trabajo entre los que destaca el puesto del facultativo, los administrativos, los auxiliares administrativos y los celadores.

Aunque en la zona de administración existan ventanas, hay zonas en las que no hay luz natural.

La entrada al archivo está separada por un pequeño vestíbulo con puertas cortafuegos y dispositivos de extinción automática de incendios. El archivo consta de una zona provista de estanterías móviles y de otra con estanterías fijas. Al fondo del archivo, se disponen las taquillas del personal y algunas sillas utilizando esa zona como vestuario provisional.

Las salas anexas o archivos auxiliares disponen de estanterías fijas metálicas con poca separación entre ambas.

En la zona de administración están situadas varias mesas con ordenadores colocadas contra la pared y una mesa de recepción y clasificación de historiales en la parte central.

El puesto del facultativo está situado en la entrada principal en una zona de paso frente a la ventana.

El servicio no dispone de aseos de uso propio. Se comparten aseos con cocina.

En el archivo trabajan 10 personas: 1 facultativo, 2 administrativos, 5 auxiliares administrativos (3 de mañana y 2 de tarde) y 2 celadores.

La jornada laboral es de mañana, exceptuando dos auxiliares administrativos que trabajan por las tardes.

En el archivo los administrativos además de realizar las funciones administrativas propiamente dichas, se dedican a archivar los historiales en las estanterías. Para ello transportan los historiales de unos lugares a otros del archivo en carros y los colocan en altura utilizando escaleras de tijera.

Debido a la falta de espacio, existe otro archivo ubicado en la calle Argentina al que tienen que acceder un celador y un administrativo una vez al día.

En el caso de los administrativos y los auxiliares administrativos, por tener funciones comunes en lo que a riesgos laborales se refiere, y compartir el mismo espacio de trabajo, se han considerado como un solo puesto a evaluar denominado "secretaría". Sin embargo, por tener un volumen de trabajo menor por la tarde, si se han diferenciado entre los puestos de secretaría de mañana y de tarde.


Los celadores de archivo se encargan de tramitar o comunicar sin tardanza los documentos o historias que les sean confinados por sus superiores, de uno a otros servicios.

Se ha incluido en este servicio del archivo ubicado en una caseta de obra en los alrededores del edificio. Dicho archivo es utilizado por el personal del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

Por lo tanto los puestos que se han evaluado son los siguientes: Facultativo, Secretaría y Celador.



Archivo
Detalle compactus

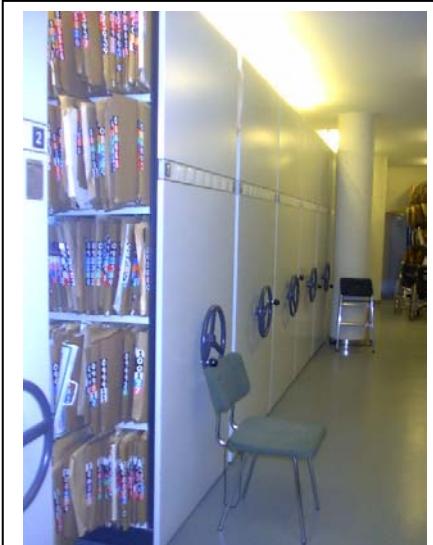

Archivo
Compactus

Evaluación de riesgos del puesto de Facultativo

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Secretaría

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto
Secretaría (tarde)***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Celador***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.1.4.- Admisión (Información)

El control de Información está situado en el hall de entrada del Hospital, por el acceso de la Avenida de los Reyes Católicos.

Este puesto está ubicado junto a las puertas de salida a la calle constantemente abiertas y consta de un mostrador de atención al público donde se sitúa el trabajador frente a un ordenador.

Las personas que trabajan en información son 3 organizadas en distintos turnos de mañana y tarde de manera que siempre hay una persona en el puesto. Las funciones que realizan son de atención al público y administrativas. Por lo tanto, en Información se ha evaluado un puesto de trabajo: secretaría.



Evaluación de riesgos del puesto de Secretaría

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.1.5.- Admisión (Urgencias)

Admisión de enfermos en urgencias está situada en la entrada de Urgencias junto a la sala de espera.

Esta oficina es de espacio muy reducido y posee una ventanilla de atención al público. Entre dicha oficina y el pasillo principal de urgencias no hay separación alguna. Desde la oficina de admisión se accede a otra zona, también muy reducida, donde se sitúan el aseo del personal, un cuarto pequeño utilizado como vestuario y una sala de descanso del personal.

En admisión de urgencias trabajan 6 personas organizadas en distintos turnos: 3 por la mañana, 2 por la tarde y 1 por la noche. Sin embargo, son más personas las que normalmente coinciden en la oficina.


En la oficina los puestos de trabajo se distribuyen contra la pared, dándose la espalda entre ellos, de modo que la zona de paso está obstaculizada por los propios trabajadores.

Aunque no existe ventana propia en la oficina, entra luz procedente de la ventana de la sala de espera de urgencias.

Al igual que en los servicios anteriores, por ser comunes las funciones que realizan todos los trabajadores y por compartir el mismo espacio de trabajo, no se diferenciará el puesto de jefe de grupo, sino que se evaluará un puesto genérico denominado "secretaría".



Oficina

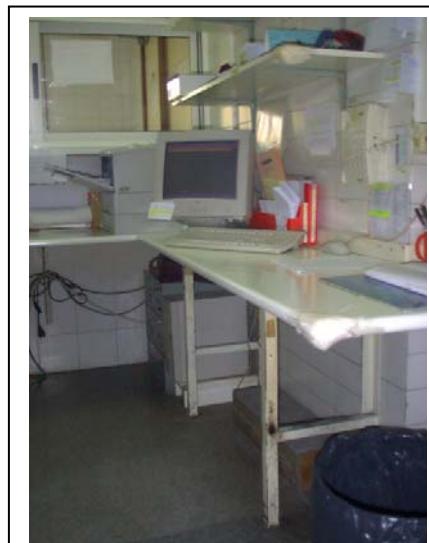

Oficina
Detalle mobiliario

Evaluación de riesgos del puesto de Secretaría

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.1.6.- Admisión (Radiodiagnóstico)

Admisión de enfermos en radiodiagnóstico está ubicada en la entrada de rayos generales por la zona de consultas, junto a una pequeña sala de espera.

Esta oficina, de espacio muy reducido, está formada por paredes de cristal y aluminio al igual que la puerta que se abre hacia su interior. En ella los puestos de trabajo se disponen contra la pared de modo que la única zona de paso está obstaculizada por los propios trabajadores.

La oficina carece de luz natural y los aseos que utiliza el personal son los aseos de rayos generales utilizados por pacientes y trabajadores.

Aunque en Admisión de Radiodiagnóstico trabajan 3 personas (2 por la mañana y 1 por la tarde), son más personas las que coinciden normalmente en la oficina.

Al igual que en los servicios anteriores, por ser comunes las funciones que realizan los trabajadores y por compartir el mismo espacio de trabajo, no se diferenciará el puesto de jefe de grupo, sino que se evaluará un puesto genérico denominado "secretaría". Sin embargo, a efectos de riesgos laborales, si existen diferencias entre el trabajo de mañana y el trabajo de tarde (mientras que por la mañana se realizan todo tipo de labores administrativas, por la tarde se dedican principalmente a escribir los informes médicos con la ayuda del dictáfono). Por lo tanto, en secretaría de Radiodiagnóstico se han evaluado dos puestos distintos: secretaría con horario de mañana y secretaría con horario de tarde.

Evaluación de riesgos del puesto de Secretaría (mañana)

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Secretaría (tarde)

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.2.- Servicio de Anatomía Patológica

El servicio de Anatomía Patológica está situado en el sótano junto a los vestuarios de celadoras y la sala de duelos y sus funciones son de diagnóstico.

El servicio consta de una zona, donde se encuentran la sala de cámaras y la sala de autopsias y otra donde se sitúan la administración, los aseos (también utilizados como vestuarios), los despachos de los médicos, una consulta donde se realizan las punciones, una sala de descanso, los laboratorios y un pequeño cuarto utilizado como almacén de biopsias. Entre ambas zonas existe un vestíbulo utilizado como sala de espera para los pacientes que acuden para la realización de punciones.

En el servicio no existe luz natural y las únicas ventanas que hay están selladas con rejas.

En algunas zonas del servicio existen cloacas selladas en el suelo por donde a veces emanan malos olores.

En Anatomía Patológica trabajan 17 personas: 8 médicos, 1 supervisora, 1 técnico, 3 auxiliares de enfermería (con funciones de técnico), 3 secretarias y 1 celador.

La jornada de trabajo del servicio es por la mañana.

Las funciones de supervisión en Anatomía Patológica son realizadas por la misma persona que supervisa también los laboratorios de Microbiología y de Bioquímica.

Se han considerado a las auxiliares de enfermería como técnicos ya que al tener funciones de técnico a efectos de riesgos laborales suponen el mismo puesto de trabajo.

Por lo tanto, en Anatomía Patológica se han evaluado cinco puestos de trabajo: médico, supervisora, técnico, celador y administrativo (que para poder comparar con los demás servicios se les ha denominado como el puesto de "secretaría").



Laboratorio



Almacén

Evaluación de riesgos del puesto de Médico

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Supervisora de Anatomía Patológica,
Laboratorio de Bioquímica y Laboratorio
de Microbiología***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Técnico***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Secretaría

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Celador

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.3.- Servicio de Asesoría Jurídica

El servicio de Asesoría Jurídica está ubicado en el pasillo de Dirección junto al despacho de las supervisoras de Calidad y Materiales y Formación e Investigación, y enfrente de Dirección de Enfermería. Las funciones de este servicio son de tipo administrativas.

La oficina de espacio reducido tiene una ventana por la que entra luz natural y los puestos de trabajo están dispuestos en forma de L para la atención al público.

La oficina carece de aseo propio ya que en el pasillo principal existen aseos para el uso de todo del personal de Dirección.

En la oficina trabajan normalmente 3 personas: el asesor jurídico y 2 auxiliares administrativos. Sin embargo, son más las personas que coinciden en la misma normalmente.

La jornada de trabajo del servicio es por la mañana.

En Asesoría Jurídica se han evaluado dos puestos de trabajo: el asesor jurídico y los auxiliares administrativos (que para poder compararlas con los demás servicios se les ha denominado como el puesto de "secretaría").

***Evaluación de riesgos del puesto de
Asesor Jurídico***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Secretaría

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.4.- Servicio de Atención al Usuario

El servicio de Atención al Usuario está ubicado en la primera planta entre los vestuarios de enfermeras y auxiliares de Consultas Externas y la consulta de Pediatría. Las funciones de este servicio son de tipo administrativas.

El servicio consta de una oficina general de atención al público y un despacho más pequeño situado en el vestíbulo de Consultas Externas, junto al pasillo de Atención al Usuario, donde se ubica la trabajadora social.

La oficina general tiene dos salidas: una para el pasillo utilizado como la sala de espera de Atención al Paciente y otra para el pasillo de los vestuarios y despachos de Consultas Externas. En ella existen mesas dispuestas sobre la pared y los puestos de trabajo están dispuestos en forma de L para la atención al público. De este modo las zonas de paso están obstaculizadas por sillas, cajas y por los propios trabajadores.

La oficina general no tiene ventanas y los aseos (situados en el pasillo principal) son utilizados por el público y el personal de consultas externas.

En la oficina general trabajan normalmente cuatro personas. Sin embargo, son más las personas que coinciden en la misma.

El despacho de la trabajadora social, es un despacho muy reducido que tiene dos entradas: una por el vestíbulo de entrada a Consultas Externas y otra por el pasillo de los vestuarios y despachos de Consultas Externas. Este despacho dispone de una ventana por la que entra bastante luz natural.

En el servicio de Atención al Usuario trabajan 5 personas: 1 médico o supervisor del servicio, 1 ATS / DUE o coordinadora del servicio, 2 auxiliares administrativos y 1 trabajadora social. Todos ellos se desplazan por todo el Hospital visitando a enfermos o resolviendo los problemas con los pacientes.

La jornada de trabajo del servicio es por la mañana.

En este servicio se han evaluado cuatro puestos de trabajo: médico, ATS / DUE, trabajador social y auxiliar administrativo (que para poder comparar con los demás servicios se les ha denominado como el puesto de "secretaría").

Evaluación de riesgos del puesto de Médico

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
ATS/DUE***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Trabajadora Social***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.5.- Servicio de Banco de sangre

El servicio de Banco de Sangre está ubicado en el pasillo central de la primera planta entre el servicio de Esterilización y los aseos públicos y enfrente de rayos generales.

El servicio de Banco de Sangre consta de dos zonas principales: la zona del laboratorio de Hematología (situada junto al laboratorio de Bioquímica al lado de rayos generales) y la zona del Banco de sangre propiamente dicha.

La zona de Banco de Sangre propiamente dicha consta de una entrada, donde se sitúan los puestos de administración y de supervisión y los vestuarios de las enfermeras y auxiliares del Banco de Sangre, el laboratorio de urgencias (perteneciente al laboratorio de hematología), una zona de recepción y almacenamiento de bolsas y material estéril, una sala atención a los pacientes, el laboratorio de Banco de sangre, una zona donde se sitúan todos las neveras y los congeladores, un aseo para el personal del servicio, un almacén de materiales, una zona de limpieza del material (también utilizada como zona de descanso), el laboratorio de serología y un despacho de médicos donde se realizan extracciones. Esta zona consta de dos entradas: la entrada principal (por el laboratorio de urgencias) y la entrada por el pasillo de Esterilización.

En esta zona no hay ventanas o las ventanas están tapiadas debido a las obras por lo que no hay luz natural.

La zona de laboratorio de Hematología consta de un despacho de médicos y dos laboratorios (Hematología y coagulación).

En el servicio de Banco de Sangre la jornada de trabajo es por la mañana excepto en el laboratorio de urgencias que es continua donde se realizan turnos de mañana y tarde de 7 horas cada uno y turnos de noche de 10 horas.

El servicio tiene 34 trabajadores: 8 médicos, 1 supervisora, 15 ATS / DUE, 1 técnicos, 6 auxiliares de enfermería, 1 auxiliar administrativo y 2 celadores (compartidos con los laboratorios de bioquímica y microbiología, y con el servicio de esterilización).

A efectos de riesgos laborales los auxiliares de enfermería realizan las mismas funciones que los técnicos, por lo que se ha considerado un solo puesto que engloba a los dos a los que hemos denominado como "técnico". Por lo tanto, los puestos de trabajo que se han evaluado en el Banco de Sangre son: Facultativo (médicos), supervisora, ATS / DUE, técnico, secretaría (auxiliar administrativo) y celador.

***Evaluación de riesgos del puesto de
Facultativo***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Supervisora***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
ATS / DUE***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Auxiliar de Enfermería / Técnico***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Celador de Banco de Sangre / Laboratorio
de Microbiología /Laboratorio de Bioquímica
/ Esterilización***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.6.- Servicio de Biblioteca

El servicio de Biblioteca está ubicado en las afueras del Hospital en una caseta de obra acondicionada para ello.

El servicio consta de una caseta donde se ubica la biblioteca propiamente dicha y otra caseta más pequeña utilizada como almacén de libros y revistas.

Para acceder a ambas casetas hay que pasar por la zona de obra. Ambas casetas y sus accesos están vallados.

En la Biblioteca propiamente dicha existen dos zonas: la zona de sala de lectura (donde se colocan los libros) y la zona de administración (donde se sitúan los puestos de trabajo). En ambas zonas existen ventanas.

En la zona de administración se sitúan dos puestos de trabajo (el bibliotecario y el auxiliar administrativo). Ambos puestos están dispuestos en forma de L y separados entre sí.

El servicio de Biblioteca no posee aseos propios por lo que el personal que trabaja en ella se ve obligado a usar cualquier otro aseo (público o no) del Hospital para lo cual debe salir a la calle.

La Biblioteca, al igual que muchos otros servicios, tiene horario de mañana.

En el servicio de Biblioteca se han evaluado dos puestos de trabajo: bibliotecario y auxiliar administrativo (que para poder comparar con otros servicios se le ha denominado como el puesto de "secretaría").



Acceso a Biblioteca



Acceso a Biblioteca
Detalle

***Evaluación de riesgos del puesto de
Bibliotecario***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Secretaría

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.7.- Servicio de Calidad y Materiales

El servicio de Calidad y Materiales está ubicado en un despacho situado en la zona de oficinas de Dirección, junto a Asesoría Jurídica y enfrente de Dirección de enfermería, compartido con el servicio de Formación e Investigación. Las funciones de este servicio son de tipo administrativas.

El despacho tiene una ventana y en él se sitúan las taquillas de las personas que lo ocupan. El despacho normalmente lo ocupan dos personas aunque la mayoría del tiempo, debido a las características de su puesto de trabajo, hay sólo una persona.

El servicio de Calidad y Materiales está formado por 1 sola persona: la supervisora. Esta persona se desplaza normalmente por todo el Hospital y sólo trabaja por la mañana. Por lo tanto, se ha evaluado sólo un puesto de trabajo.

***Evaluación de riesgos del puesto de
Supervisora***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.8.- Servicio de Cardiología

El servicio de Cardiología está situado en la quinta planta de la zona materno infantil. El servicio consta de la planta de cardiología y la sala de marcapasos ubicada en la segunda planta de la zona de residencia general, junto a quirófanos.

Este servicio es un servicio de hospitalización de pacientes con patologías relacionadas con la especialidad.

La planta de Cardiología dispone de 7 habitaciones, (de dos camas eléctricas y con aseo propio cada una), el control de enfermería, un aseo para el personal, la secretaría, dos pequeños almacenes de material y medicación, un pequeño almacén de lencería, una ducha obsoleta, los vestuarios del personal, una sala de descanso del personal y los despachos de los médicos. En esta misma planta existen los siguientes equipos médicos: cinco monitores portátiles con desfibrilador (cuatro de ellos tienen palas externas de marcapasos), una sala de ecografía (donde se sitúan los siguientes equipos: Eco Doppler Color, Ecografía de estrés y Ecografía transesofágica), Sala de Holter (con seis grabadoras de lectura Holter y tres programadores de marcapasos), sala de Ergometría (con una cinta rodante para realizar la prueba de esfuerzo, un aparato de ECG y un monitor desfibrilador con palas de marcapasos externos).

La sala de marcapasos contiene un aparato de rayos X portátil con arco, un monitor de vídeo y un desfibrilador con palas de marcapasos externos.

En el servicio de Cardiología hay 31 trabajadores: 8 médicos (cardiólogos), 1 supervisora, 11 ATS / DUE (en planta) y 3 ATS / DUE (en la sala de marcapasos), 6 auxiliares de enfermería, 1 auxiliar administrativo y 1 celador.

Aunque normalmente trabajen tres enfermeras en la sala de marcapasos, el puesto de enfermera engloba a todas ellas, ya que se establecen turnos rotatorios para el trabajo en planta o en la sala de marcapasos.

En planta el horario de trabajo se distribuye en tres turnos: mañana (7 horas), tarde (7 horas) y noche (10 horas). Para evaluar los puestos de trabajo no se han diferenciado los distintos turnos porque, aunque en el turno de noche haya menos volumen de trabajo, el personal que realiza las guardias es menor.

Por lo tanto, se han evaluado seis puestos de trabajo: médico, supervisora, ATS / DUE, auxiliar de enfermería, secretaría (auxiliar administrativo) y celador.

Evaluación de riesgos del puesto de Médico

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Supervisora

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de ATS /
DUE***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Auxiliar de Enfermería***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Celador

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.9.- Servicio de Celadores (Personal Subalterno)

El servicio de Celadores es uno de los servicios más imprescindibles y se distribuye por todo el Hospital. Normalmente en cada uno de los servicios existe un celador propio o un celador compartido con otro servicio (por lo tanto, su evaluación se registra en cada uno de estos servicios). Sin embargo, hay puestos de celadores que son propios y no dependen de ningún servicio.

Las funciones generales de todo celador son:

1. Tramitar o conducir sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia y objetos que les sean confiados por sus superiores, así como habrán de trasladar en su caso, de unos a otros servicios, los aparatos o mobiliario que se requieran.
2. Realizar los servicios de guardia que correspondan dentro de los turnos que se establezcan.
3. Realizar excepcionalmente aquellas labores de limpieza que se les encomiende cuando su realización por el personal femenino no sea idónea o decorosa en orden a la situación, emplazamiento, dificultad de manejo, peso de los objetos o locales a limpiar.
4. Cuidar, al igual que el resto del personal de que los enfermos no hagan uso indebido de los enseres y ropas de la Institución, evitando su deterioro o instruyéndoles en el uso y manejo de las persianas, cortinas y útiles del servicio en general.
5. Servir de ascensoristas cuando se les asigne especialmente ese cometido o las necesidades del servicio lo requieran.
6. Vigilar las entradas de la Institución, no permitiendo el acceso a sus dependencias más que a las personas autorizadas para ello.
7. Tener a su cargo la vigilancia nocturna, tanto del interior como exterior del edificio, del que cuidarán estén cerradas las puertas de servicios complementarios.
8. Velar continuamente por conseguir el mayor orden y silencio posible en todas las dependencias del Hospital.
9. Dar cuenta a sus inmediatos superiores de los desperfectos o anomalías que encontrasen en la limpieza y conservación del edificio y material.
10. Vigilar el acceso y estancia de los familiares y visitantes en las habitaciones de los enfermos, no permitiendo la entrada más que a las personas autorizadas, cuidando no introduzcan en las instituciones más que aquellos paquetes expresamente autorizados por la Dirección.

-
11. Vigilar, asimismo, el comportamiento de los enfermos y de los visitantes, evitando que esos últimos fumen en las habitaciones, traigan alimentos o se sienten en las camas, en general, toda aquella acción que perjudique al propio enfermo o al orden del Hospital.
 12. Cuidar que los visitantes no deambulen por los pasillos y dependencias más que lo necesario para llegar al lugar donde concretamente se dirijan.
 13. Tener a su cargo el traslado de los enfermos, tanto dentro de la Institución como en el servicio de ambulancias.
 14. Ayudar, asimismo, a las enfermeras y ayudantes de planta al movimiento y traslado de los enfermos encamados que requieran un trato especial en razón de sus dolencias para hacerles las camas.
 15. Excepcionalmente, lavar y asear a los enfermos masculinos encamados o que no puedan realizarlo por sí mismo, atendiendo a las indicaciones de las Supervisoras de planta o servicio o personas que las sustituyan legalmente en sus ausencias.
 16. En caso de ausencia del peluquero o por urgencia en el tratamiento, rasurar a los enfermos masculinos que vayan a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas en aquellas zonas de su cuerpo que lo requieran.
 17. En los quirófanos auxiliar en todas aquellas labores propias del celador destinado en estos servicios, así como en las que les sean ordenadas por los médicos, supervisoras o enfermeras.
 18. Bañar a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por sí mismos, siempre de acuerdo con las instrucciones que reciban de las supervisoras de plantas o servicios o personas que las sustituyan.
 19. Cuando por circunstancias especiales concurrentes en el enfermo no pueda éste ser movido sólo por la enfermera o ayudante de planta, ayudar en la colocación y retirada de las cuñas para la recogida de excretas de dichos enfermos.
 20. Ayudar a enfermeras o personas encargadas a amortajar a los enfermos fallecidos, corriendo a su cargo el traslado de los cadáveres al mortuorio.
 21. Ayudar a la práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran por su parte hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver. Limpiarán la mesa de autopsias y la propia sala.

Para la realización de la evaluación de riesgos de los celadores, se han considerado distintos puestos de trabajo en función de los espacios de trabajo y de las funciones que desempeñen. De este modo, por ejemplo, no desempeñan las mismas funciones los celadores de plantas que los celadores de puerta, los celadores de laboratorios, los celadores de almacenes, etc. Por ello se han considerado como puestos propios de trabajo.

El lugar donde se organiza el servicio es la conserjería. La conserjería está ubicada en la primera planta enfrente de la central telefónica y al lado de los ascensores montacamillos. Junto a la conserjería existe una sala de descanso del personal y enfrente de la misma se localizan los aseos del servicio.

En la Conserjería normalmente trabajan tres personas: el jefe de personal subalterno, un administrativo y un encargado. Sin embargo, como es el lugar a donde llega todo el correo del Hospital, coinciden normalmente muchas más personas en ella. Los puestos de trabajo están dispuestos en forma de L y en un espacio mínimo. Una de sus paredes está ocupada por un gran ventanal por donde entra bastante luz natural.

Tanto los aseos como la sala de descanso del personal, son de espacio muy reducido y están ocupados por todo tipo de objetos (mobiliario, bombonas de oxígeno medicinal, etc).

Los puestos del personal subalterno no adscritos a ningún servicio en concreto son: el jefe de personal subalterno, el controlador de almacén general, los celadores del almacén general, los conductores y el peluquero (que aunque sean personal de oficio pertenecen a este servicio), el celador correturnos, el celador de admisión, urgencias y citaciones y los celadores de puerta.

En este servicio trabajan aproximadamente unas 95 o 100 personas pudiendo variar este número en función del periodo en el que se encuentren o del personal contratado temporalmente.


Los puestos de celador propios evaluados en este apartado son ocupados por 21 trabajadores: 1 jefe de personal subalterno, 1 auxiliar administrativo en conserjería, 6 encargados, 1 controlador del almacén general, 4 celadores del almacén general, 1 celador de admisión, cita previa y urgencias, 2 conductores, 3 celadores en puerta, 1 peluquero y 4 celadores correturnos. Por lo tanto, se han evaluado diez puestos de trabajo en este apartado: jefe de personal subalterno, secretaría de conserjería, encargado, controlador del almacén general, celador del almacén general, conductor, celador de admisión, urgencias y citaciones, celador de puerta, celador correturnos y peluquero.



Conserjería



Camilla

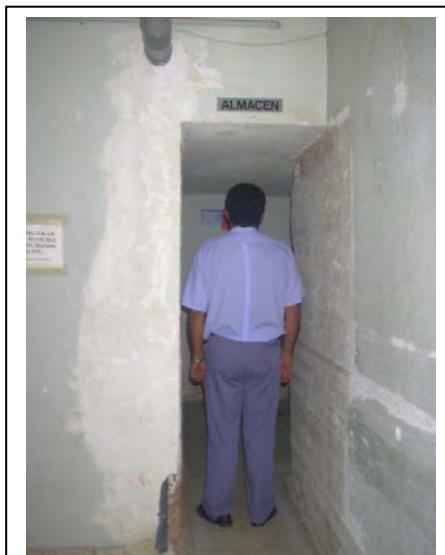

Acceso a Almacén General



Almacén General

Evaluación de riesgos del puesto de Jefe de Personal Subalterno

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Secretaría

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del Encargado

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Controlador del Almacén general***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Celador del Almacén general***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Conductor***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Celador (Admisión, Urgencias y
Citaciones)***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Celador de Puerta***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Celador Correturnos

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Peluquero***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.10.- Servicio de Cirugía

El servicio de Cirugía está ubicado en la cuarta planta de la zona residencial del Hospital y es un servicio de hospitalización de enfermos con patologías relacionadas con esta especialidad.

Dicho servicio consta de dos pasillos principales: el pasillo del servicio propiamente dicho y el pasillo de Endoscopias.

En el pasillo principal de planta se encuentran 20 habitaciones (7 habitaciones de tres camas, 12 habitaciones de dos camas y 1 habitación de una cama), los despachos de los médicos, el despacho de la supervisora, un almacén, una sala de curas, una sala de medicación, la sala de descanso del personal, el despacho de información a familiares, la secretaría, el cuarto de lencería, el cuarto de limpieza del material, el control de enfermería y un aseo mixto de uso exclusivo del personal.

En el pasillo de la zona de Endoscopias se encuentran 5 habitaciones de dos camas cada una.

En el servicio de Cirugía trabajan 46 personas: 12 médicos, 1 supervisora, 16 ATS / DUE, 15 auxiliares de enfermería, 1 administrativo y 1 celador.

El servicio de Cirugía, al igual que en otras plantas con hospitalización de enfermos, funciona las 24 horas del día de modo que el personal (excepto la supervisora de planta, el celador y el administrativo) se organiza en turnos de mañana y tarde, de 7 horas cada uno, y turnos de noche de 10 horas.

A la hora de evaluar los puestos de trabajo de Cirugía no se han tenido en cuenta los distintos turnos ya que, aunque el volumen de trabajo en horario de noche es menor, el personal que trabaja en turnos de guardia también es inferior.

En el servicio de Cirugía se han evaluado seis puestos de trabajo: el puesto de cirujano, el de supervisora, el de ATS / DUE, el de auxiliar de enfermería, el de auxiliar administrativo (secretaría) y el de celador.



Secretaría



Pasillo de planta

Evaluación de riesgos del puesto de Médico

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Supervisora

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de ATS /
DUE***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de Auxiliar
de Enfermería***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Secretaría

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Celador

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.11.- Servicio de Consultas Externas

El servicio de Consultas Externas está situado en dos plantas (la planta baja y la primera planta) junto al vestíbulo de entrada por la Avenida de Requejo. En las dos plantas se encuentran distribuidas distintas consultas con una sala de espera general y un control de celadores en cada una.

Este servicio tiene funciones propias de diagnóstico y/o tratamiento relacionadas con cada una de las especialidades de cada una de las consultas.

En la planta baja se localizan las consultas de cirugía (puertas 1 y 2), de Traumatología (puertas 3, 4 5, 6 y 7), de Neumología (puerta 8), de Exploración ginecológica (puerta 9), de Ecografías ginecológicas (puerta 10), de Tocología (puerta 11) y de Ginecología (puertas 12 y 13). En esta planta existen dos salas de espera: una que abarca hasta la consulta de Neumología y otra que abarca todas las consultas relacionadas con Ginecología. Entre ambas salas de espera hay dos cuartos de espacio reducido (uno limpio y otro sucio) utilizados por las auxiliares de enfermería para almacenar la lencería e instrumental sanitario. En esta planta y para uso público existen dos aseos (uno masculino y otro femenino), que son utilizados por el propio personal por carecer de un aseo de uso privado.

En la primera planta se localizan las consultas de Electrocardiograma (puerta 14), de digestivo (puertas 15 y 16), de Infectología (puerta 17), de Hematología (puerta 18), de Neumología/Tabaquismo (puerta 19), de Anestesia/Unidad del dolor (puerta 20), de Cardiología (puerta 22), de Neurología (puertas 23 y 24) y la consulta de Pediatría que se localiza en el pasillo de atención al usuario. En esta planta hay una sala de espera general en forma de L, en la parte de las consultas, y otra más pequeña en el pasillo de Atención al Usuario para la consulta de Pediatría. En la primera planta se carece de un aseo público y un aseo propio del servicio de Consultas Externas. El aseo utilizado tanto por enfermos, familiares de enfermos y trabajadores de consultas y de otros servicios cercanos, es el aseo situado en el pasillo de atención al usuario.

Los vestuarios del personal de consultas se localizan en la primera planta en el pasillo de Atención al Usuario. Estos vestuarios son de espacio muy reducido, sin separación alguna de los pasillos principales y no disponen de aseos propios.

Por otra parte, en la primera planta se encuentra el archivo de Traumatología en el fondo del pasillo de Atención al Usuario donde trabaja una auxiliar de enfermería.

Las salas de espera de ambas plantas (excepto la sala de consultas de ginecología), carecen de ventanas y por lo tanto de ventilación y luz natural. Por otra parte, el servicio también carece de un aseo adecuado para minusválidos, por lo que se ha habilitado un aseo en la planta baja para ello.

De manera general, todas las consultas constan de una zona donde se ubica la camilla, los equipos para la exploración, un armario para almacenar el instrumental sanitario y la medicación necesaria y una pila de lavado,

separada por una cortina de otra zona donde se ubica la mesa donde trabajan los médicos y las enfermeras y las sillas para los pacientes y los familiares acompañantes. Muchas veces el espacio de las consultas es muy reducido debido a la acumulación de personas en ellas. Todas las consultas disponen de una ventana al exterior y se comunican entre ellas (excepto las consultas de ginecología). Algunas consultas disponen de aseo propio para el paciente y están adaptadas al tipo de especialidad.

En el servicio de Consultas Externas trabajan 51 personas: 1 supervisora, 33 ATS / DUE, 12 auxiliares de enfermería y 5 celadores.

Los médicos de Consultas Externas son los mismos que los médicos que trabajan en los demás servicios del Hospital, por esta razón no se han contabilizado ni se han considerado en la evaluación de riesgos de este servicio, ya que la evaluación de su puesto de trabajo se ha realizado en cada uno de los servicios a los que pertenecen.

Entre las auxiliares de enfermería de Consultas Externas, hay una persona que realiza funciones distintas a las demás auxiliares y que se ubica en un lugar distinto de trabajo. Esta persona es la auxiliar que se encarga de archivar los historiales médicos de las consultas de Traumatología, siendo su lugar de trabajo el archivo de Traumatología ubicado al fondo del pasillo de Atención al Usuario, entre las taquillas del personal de Consultas. Dicho archivo es de espacio tan reducido que apenas se pueden abrir los cajones de los archivadores.

En Consultas Externas se han evaluado los siguientes puestos de trabajo: supervisora, ATS / DUE, auxiliar de enfermería, auxiliar de enfermería (archivo de traumatología) y celador.



Vestuario Consultas Externas

***Evaluación de riesgos del puesto de
Supervisora***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
ATS / DUE***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Auxiliar de Enfermería***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos de Auxiliar de
Enfermería (Archivo Traumatología)***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Celador***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.12.- Servicio de Contabilidad

El servicio de Contabilidad se encuentra distribuido en tres oficinas: dos oficinas en la sexta planta y una en la primera planta en la zona de consultas. Las funciones realizadas en dicho servicio son de tipo administrativas.

La oficina principal de Contabilidad situada en la sexta planta es de espacio muy reducido, dispone de aseo propio y está ubicada frente a los ascensores montacamillas. En ella se distribuyen tres puestos de trabajo uno enfrente de los otros dos con mesas a lo largo de toda la pared, de modo que las únicas zonas de paso están obstaculizadas por los propios trabajadores. Dicha oficina dispone de una ventana por la que entra bastante luz natural.

La otra oficina de Contabilidad localizada en la sexta planta se sitúa en la habitación 612. En esta oficina se disponen seis puestos de trabajo en dos filas de tres una enfrente de la otra sin separación alguna entre ambas. La separación entre los trabajadores y la pared es mínima de modo que los archivadores colocados a lo largo de las paredes apenas se pueden abrir y la única zona de paso está obstaculizada por los propios trabajadores. Esta oficina dispone de un aseo propio del personal.

La oficina de Facturación y Cobros se localiza en la primera planta en la zona de Consultas Externas junto al control de celadores de las mismas. En dicha oficina se distribuyen tres puestos de trabajo en forma de L siendo la separación entre los mismos y entre ellos y las paredes mínima, por lo que las zonas de paso principales están obstaculizadas por los propios trabajadores. Una de las paredes de la oficina está ocupada por un gran ventanal. Dicha oficina carece de aseo propio del personal por lo que el aseo que se utiliza es el situado en el pasillo de Atención al Paciente utilizado por el personal de los servicios de alrededor y por el público que acude a Consultas Externas.

El servicio de Contabilidad (las tres oficinas), al igual que otros servicios, tiene jornada de mañana y en ellas trabajan 12 personas: 3 en la oficina de contabilidad principal, 6 en la oficina situada en la habitación 612 y 3 en la oficina de Facturación y Cobros.

A la hora de evaluar los puestos de trabajo, aunque las funciones sean comunes en todo el servicio, debido a que se ocupan distintos lugares de trabajo, se han considerado tres puestos de trabajo: secretaría de contabilidad, secretaría de contabilidad (habitación 612) y secretaría de facturación y cobros.



Acceso Planta Sexta

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría de Contabilidad***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría de Contabilidad (habitación
612)***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría de Contabilidad (Facturación
y Cobros)***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.13.- Servicio de Dirección

El servicio de Dirección está ubicado en la planta baja en la zona administrativa situada junto a la sala de espera de la UCI. Las funciones realizadas por este servicio son de tipo administrativas.

El servicio de Dirección está formado por Dirección de Gerencia, Dirección de Gestión, Dirección Médica y Dirección de Enfermería.

La Dirección de Gerencia está compuesta por el Director Gerente del Hospital y su secretaria. El despacho del Director Gerente, al igual que la oficina de su secretaria, se sitúa al fondo del pasillo de Dirección junto a Dirección de Gestión. Dicho despacho posee una puerta de acceso directo a la oficina de su secretaria.

La Dirección de Gestión está formada por el Director de Gestión del Hospital y su secretaria. El despacho del Director de Gestión, al igual que la oficina de su secretaria está situado al fondo del pasillo de Dirección junto a la Dirección de Gerencia. En este caso la oficina de la secretaria es compartida con la secretaria del Director Médico.

La Dirección Médica, al igual que la Dirección de Gerencia y de Gestión, está formada por el Director Médico del Hospital y su secretaria. El despacho del Director Médico está situado junto a la oficina compartida por su secretaria y la secretaria de Dirección de Gestión. Tanto el despacho del Director Médico, como el despacho del Director de Gestión, poseen una puerta de acceso a la oficina de sus secretarias.

La Dirección de Enfermería está formada por la Directora de Enfermería del Hospital, la Supervisora de Recursos Humanos del Hospital y la secretaria. La Dirección de Enfermería consta de dos zonas: el despacho de la Directora de Enfermería y la oficina compartida por la Supervisora de Recursos Humanos y la secretaria. Ambos, despacho y oficina, están ubicados en el pasillo de Dirección frente a los servicios de Asesoría Jurídica y Calidad y Materiales y se comunican entre ellos.

En toda el área de Dirección (Dirección propiamente dicha, Asesoría Jurídica, Calidad y Materiales, Formación e Investigación, Suministros e Informática, trabaja un celador que se ocupa de conducir sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u objetos que le sean confinados. Esta persona normalmente se desplaza por todo el Hospital, sin embargo, se localiza en el mismo pasillo de Dirección en un control de celadores.

En Dirección se han evaluado los siguientes puestos de trabajo: Director (Gerencia, Gestión y Médico), Directora de Enfermería, Supervisora de Recursos Humanos, secretaría de Dirección (Gerencia, Gestión y Médico), secretaría de Dirección de Enfermería y celador.

***Evaluación del puesto de Director
(Gerencia, Gestión y Médico)***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación del puesto de Directora de
Enfermería***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación del puesto de Supervisora
de Recursos Humanos***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación del puesto de Secretaría de
Dirección (Gerencia, Gestión y Médica)***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación del puesto de Secretaría de
Dirección de Enfermería***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación del puesto de Celador

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.14.- Servicio de Esterilización

El servicio de Esterilización está situado en la primera planta al fondo del pasillo de Banco de Sangre.

Dicho servicio consta de tres zonas principales: una zona de recepción y preparación del material donde se localizan las autoclaves, una sala con la autoclave de óxido de etileno y el despacho de la supervisora, una zona estéril donde se extrae el material estéril de las autoclaves junto a la cual se encuentra una sala de gas en la que se extrae el material procedente de la autoclave de óxido de etileno y un pequeño almacén de material, y otra zona general donde se sitúan la sala de descanso del personal (utilizada como vestuario), una sala donde se encuentra una pila de lavado y una nevera de uso del personal, un almacén de gasas, sobres para empaquetar y demás material y un aseo compartido con todos aquellos servicios de alrededor que no disponen de uno propio.

Este servicio es uno de los servicios que más ventanas tiene y en los que no hay problemas de espacio.

En Esterilización trabajan 9 personas: 1 supervisora, 1 ATS / DUE y 7 auxiliares de enfermería. El servicio normalmente funciona por la mañana y por la tarde y los turnos y tareas entre las auxiliares son rotatorios.

En este servicio se han evaluado tres puestos de trabajo: supervisora, ATS / DUE y auxiliares de enfermería.

***Evaluación de riesgos del puesto de
Supervisora***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
ATS / DUE***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Auxiliar de Enfermería***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.15.- Servicio de Farmacia

El servicio de Farmacia se encuentra ubicado en el pasillo principal de la primera planta enfrente del servicio de Personal al lado de los aseos públicos.

Este servicio se distribuye por dos zonas: el servicio de Farmacia propiamente dicho ubicado en la primera planta y los almacenes de farmacia situados en el sótano.

En la primera planta se localiza enfrente del servicio de Personal una zona general donde se sitúan las oficinas de los farmacéuticos, el despacho de la supervisora y una zona de dispensación, y otra zona donde se sitúa el laboratorio de Farmacia en el cual de distinguen tres salas: una sala donde se hacen las diluciones del formol (sin la utilización de campana de extracción), otra sala donde se realizan preparados y la sala donde se preparan los citoestáticos. Estas dos zonas (la zona general y los laboratorios) se comunican entre sí y cada una de ellas dispone de una salida al pasillo principal de la primera planta.

Por otra parte, junto al servicio de Personal, se encuentran un almacén con su zona de dispensación y la secretaría, a la cual se accede a través de dicho almacén.

En el sótano se encuentran dos almacenes: uno general de Farmacia donde se almacenan principalmente los sueros y otro más pequeño donde se almacena la medicación.

El almacén general dispone de un aseo para el uso del personal y los paquetes son almacenados en palets. Dicho almacén, al igual que cualquier lugar del sótano, carece de luz natural.

El almacén de medicamentos es más pequeño y en él se almacenan los productos en estanterías metálicas. La separación de las estanterías es mínima y una parte del almacén no dispone de luz. Entre dos de las estanterías existe una viga que soporta cables de baja tensión procedentes de la central de baja tensión del Hospital situada junto a dicho almacén. Esta viga está situada en una zona de paso y la altura a la que están situadas los cables que soporta es de aproximadamente 1,60 m . En este mismo almacén se encuentra un armario ignífugo donde se guardan los compuestos inflamables (alcoholes).

En los almacenes trabaja un celador que recibe, almacena y transporta la mercancía a la primera planta. Para ello utiliza traspalets o un carro.

En la primera planta trabajan 15 personas: 1 supervisora, 3 farmacéuticos, 2 ATS / DUE, 5 auxiliares de enfermería y 4 secretarias.

Todos ellos, el celador y el personal que trabaja en la primera planta, trabajan sólo por la mañana.

En Farmacia se han evaluado seis puestos de trabajo: farmacéutico, supervisora, ATS / DUE, auxiliar de enfermería, celador y secretaría.



Almacén de Farmacia



Almacén de Farmacia
Detalle techo



Almacén de Farmacia
Detalle zona oscura



Almacén de sueros

***Evaluación de riesgos del puesto de
Farmacéutico***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Supervisora***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
ATS / DUE***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Auxiliar de Enfermería***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Celador***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.16.- Servicio de Formación e Investigación

El servicio de Formación e Investigación se localiza en el pasillo de Dirección y comparte despacho con el servicio de Calidad y Materiales (por lo tanto las características del despacho se han descrito anteriormente en el servicio de Calidad y Materiales). Las funciones realizadas en este servicio son de tipo administrativo.

El servicio de Formación e Investigación está formado por 1 sola persona: la supervisora. Esta persona se desplaza normalmente por todo el Hospital y sólo trabaja por la mañana. Por lo tanto, se ha evaluado sólo un puesto de trabajo.

Evaluación de riesgos de la Supervisora

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.17.- Servicio de Hematología

El servicio de Hematología está situado en la segunda planta de la zona maternal junto a Prematuros y es un servicio de hospitalización de enfermos con patologías relacionadas con la especialidad.

El servicio dispone de cuatro habitaciones de dos camas cada una, un almacén de lencería, los despachos de los médicos, el control de enfermería, una sala de descanso del personal, una sala de hospital de día, una ducha y un aseo propio del servicio.

En este servicio trabajan 14 personas: 2 médicos, 1 supervisora, 5 ATS / DUE, 5 auxiliares de enfermería y 1 auxiliar administrativo.

El personal del servicio (excepto la supervisora que tiene horario de mañana) trabaja en turnos de mañana y tarde de 7 horas cada uno y turnos de noche de 10 horas.

A la hora de evaluar los puestos de trabajo no se han tenido en cuenta los distintos turnos ya que, aunque por las noches hay menos volumen de trabajo, el personal que trabaja de guardia es menor. Por lo tanto, se han evaluado cinco puestos de trabajo: médico, supervisora, ATS / DUE, auxiliar de enfermería y secretaría (auxiliar administrativo).

Evaluación de riesgos del puesto de Médico

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Supervisora***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
ATS / DUE***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Auxiliar de Enfermería***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.18.- Servicio de Hemodiálisis

El servicio de Hemodiálisis está ubicado en la planta baja en la entrada principal del Hospital por Consultas Externas. Este servicio es un servicio de diagnóstico y/o tratamiento.

Este servicio consta de varias salas de hemodiálisis, el despacho de médicos, el despacho de la supervisora, el almacén y una sala de antígenos (donde se someten a hemodiálisis enfermos infecciosos) situada fuera del pasillo en la entrada del Hospital enfrente del control de celadores.

Existe un aseo mixto, también utilizado como vestuario, de uso propio del personal de hemodiálisis. Todas las salas y los despachos disponen de ventanas por las que entra luz natural y en ellas no existen problemas de espacio aunque, en el pasillo principal se acumulan cajas de productos utilizados en la hemodiálisis.

En Hemodiálisis trabajan 22 personas: 5 médicos, 1 supervisora, 9 ATS / DUE, 6 auxiliares de enfermería y 1 celador. El servicio funciona en turnos de mañana, tarde y noche.

En dicho servicio se han evaluado cinco puestos de trabajo: médico, supervisora, ATS / DUE, auxiliar de enfermería y celador.

Evaluación de riesgos del puesto de Médico

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Supervisora***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto ATS / DUE

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de Auxiliar
de Enfermería***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Celador

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.19.- Servicio de Hostelería

El servicio de Hostelería está distribuido por tres zonas distintas del Hospital: Cocina, Lencería y Costura.

La Cocina está situada en el pasillo de la planta baja entre el TAC y la UCI, por el cual las corrientes de aire más fresco que el ambiental de la zona son muy frecuentes tanto en verano como en invierno.

La Cocina tiene un pequeño vestíbulo en la entrada a través del cual se accede a la zona de emplatado y al túnel de lavado. A partir de la zona de emplatado se encuentra la secretaría (de espacio muy reducido) y el vestíbulo de los ascensores de cocina del Hospital. En la zona de emplatado existen dos puertas de acceso a la cocina propiamente dicha. En la parte central de la cocina se encuentra la zona de fuegos y hornos enfrente de la cual se sitúa el despacho de la gobernanta de cocina y la zona de los pinches (zona de triturado, de corte, de lavado, de pelado, etc, de alimentos) (en un lado), y la zona de útiles de cocina (ollas, cubiertos, etc) (en el otro lado de la cocina). Al fondo de la cocina y a ambos lados se encuentran los almacenes las cámaras frigoríficas donde se guardan y conservan los alimentos, y al final del pasillo el aseo de uso propio del personal, compartido con los servicios de alrededor, y la zona de carga y descarga.



Zona de emplatado



Carros en Zona de emplatado

La Lencería se ubica en la planta baja y consta de dos zonas: el almacén, o zona de distribución de la ropa limpia de trabajo, (junto al TAC) y la zona ubicada en el pasillo del Archivo con salida a la calle.

Aunque las trabajadoras de lencería se denominen lavanderas, el servicio de Lencería del Hospital no tiene servicio de Lavandería propio.

La zona de distribución de la ropa limpia dispone de una parte con estanterías metálicas donde se almacena la ropa, y una mesa de atención al personal del Hospital que llega a recoger el uniforme.

La otra zona situada junto al archivo, dispone de una parte de carga y descarga de ropa para la lavandería con una báscula, un almacén de ropa y una zona de clasificación de ropa limpia.

La Costura se localiza al fondo del pasillo de la sexta planta y dispone del despacho de la gobernanta de costura (donde existen estanterías para la colocación de la ropa y un aseo propio del personal), la zona de costura y un almacén de telas, trapos, etc. separado por un biombo utilizado también como vestuario del personal.

La zona de costura contiene una mesa central con tres sillas bajas (una para cada costurera), tres máquinas de coser y una máquina termodhesiva.



Zona de Costura



Zona de Costura

En Hostelería trabajan 59 personas: 1 supervisora, 48 personas en cocina (3 gobernantas de Cocina, 6 cocineros, 38 pinches y 1 auxiliar administrativo), 6 personas en Lencería (6 lavanderas) y 4 personas en Costura (1 gobernanta de costura y 3 costureras).

Los horarios de trabajo dependen del servicio dentro de Hostelería que se trate. De este modo los servicios de Costura y Lencería sólo funcionan por la mañana, mientras que en Cocina se realizan turnos de mañana y tarde (de 7 horas cada uno) y turnos de noche de 10 horas.

En el servicio de Hostelería se han evaluado los siguientes puestos de trabajo: supervisora, gobernanta de cocina, cocineros, pinches, secretaría (auxiliar administrativo), lavandera, gobernanta de costura y costureras.

Evaluación de riesgos del puesto de Supervisora de Hostelería

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Gobernanta de Cocina***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Cocinero***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Pinche

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría de Hostelería***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Lavandera***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Gobernanta de Costura***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Costurera

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.20.- Servicio de Informática

El servicio de Informática se sitúa en la planta baja entre el pasillo de dirección y la sala de espera de la UCI.

Dicho servicio consta de una pequeña oficina junto a la cual, en un pequeño vestíbulo, se localizan los servidores informáticos que controlan todo el Hospital (Sistema de Alimentación Ininterrumpida). Este vestíbulo se separa de la oficina mediante unas ventanillas y una puerta de aluminio y dispone de suministro de aire acondicionado para el mantenimiento correcto de los servidores.

Muchas veces, debido a la falta de espacio y a la falta de aire acondicionado en la oficina, la puerta que separa ambas zonas está abierta. Por otra parte, la falta de espacio hace que se utilice la zona de los servidores como zona de trabajo y que se acumulen equipos informáticos la zona de trabajo y zonas principales de paso.

En Informática trabajan 3 personas (1 jefe de grupo, 1 informático y 1 auxiliar administrativo), las cuales, debido a las características del trabajo que desempeñan, tienen que desplazarse por distintas zonas del Hospital constantemente. El horario de estas personas es de mañana.

En el servicio de Informática se han evaluado tres puestos de trabajo: informático, jefe de grupo y auxiliar administrativo (secretaría).



S.A.I.



Oficina Informática

***Evaluación de riesgos del puesto de
Informático***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Jefe de Grupo***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.21.- Laboratorio de Bioquímica

El Laboratorio de Bioquímica está situado en el pasillo principal de la primera planta junto al servicio de Personal y enfrente del servicio de Farmacia. Este servicio, al igual que los demás laboratorios, es un servicio de diagnóstico.

El Laboratorio de Bioquímica consta de varias zonas: la sala de espera para pacientes, el laboratorio de urgencias, la secretaría, la sala de extracciones y el laboratorio propiamente dicho.

La sala de espera de pacientes se encuentra en el vestíbulo de entrada del propio servicio. A través de ella se accede al laboratorio de urgencias y al pasillo principal del servicio y a secretaría.

La secretaría es una oficina de espacio muy reducido en la que trabajan cuatro personas (una de ellas compartida con el Laboratorio de Microbiología), con dos puertas de acceso y ventanas. En ella los puestos de trabajo están dispuestos en la parte central en dos filas (de dos puestos cada una) una enfrente de la otra. La separación entre dichos puestos y los demás elementos de la oficina es mínima por lo que las principales zonas de paso están obstaculizadas por los propios trabajadores y son mínimas.

La sala de extracciones está ubicada en el hall de entrada del Hospital por la parte de consultas externas. Dicha sala dispone de una fila en la parte central de puestos en los que se sienta el paciente para la extracción de la sangre y un sillón para las extracciones de carácter especial.

El laboratorio propiamente dicho dispone de una zona general, de una zona de bioquímica general, un almacén de productos químicos (con cámara frigorífica en su interior), un cuarto oscuro (donde se localizan las balanzas de precisión y el microscopio de fluorescencia), un despacho y una sala de reuniones de facultativos, dos aseos (uno femenino y otro masculino), los vestuarios y una zona de lavado y esterilización (donde se localiza el equipo de ósmosis inversa). Todas estas zonas se comunican entre sí y están dispuestas alrededor de un pasillo central.

En la zona general se encuentra la sala de recepción de muestras, la sala del proceso de marcadores tumorales y hormonales y la zona de análisis (donde se localizan los microscopios y el espectrofotómetro).

El laboratorio de urgencias comunica con el pasillo central del laboratorio y con la sala de espera para pacientes del servicio. Dicho laboratorio dispone de una zona de recepción a donde llegan las muestras y de la zona propia del laboratorio donde se localizan todos los equipos.

El Laboratorio de Bioquímica es un servicio que dispone de luz natural y en el cual la separación entre los equipos (centrífugas, reactores, espectrofotómetro, etc.), es mínima o nula.

En este servicio trabajan 35 personas: 6 facultativos, 1 supervisora, 15 ATS / DUE, 5 Auxiliar de enfermería, 5 Técnicos de laboratorio, 4 Administrativos

(1 compartido con el servicio de Microbiología) y 2 celadores compartidos con los servicios de Esterilización, Banco de Sangre y Microbiología.

El puesto de supervisión es ocupado por la misma persona que supervisa los Laboratorios de Microbiología y de Anatomía Patológica. Por lo tanto, la evaluación de riesgos de la misma se refleja en el servicio de Anatomía Patológica anteriormente evaluado.

Por otra parte, debido a que a efectos de riesgos laborales las auxiliares de enfermería tienen las mismas funciones que un técnico del laboratorio, se han englobado éstos en un solo puesto al que denominamos técnico.

El puesto de celador tampoco se ha evaluado en este servicio por ser compartido con los servicios de Esterilización, Banco de Sangre y Microbiología y por lo tanto por ser ya evaluado en el servicio de Banco de Sangre.

Por lo tanto, en el Laboratorio de Microbiología se han evaluado tres puestos de trabajo: facultativo, ATS / DUE, técnico de laboratorio y secretaría.

***Evaluación de riesgos del puesto de
Facultativo***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
ATS / DUE***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Técnico***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.22.- Servicio de Laboratorio de Microbiología

El Laboratorio de Microbiología está ubicado en la primera planta al fondo del pasillo principal junto a zona maternal del servicio de radiodiagnóstico y al igual que en los demás laboratorios en él se realizan funciones de diagnóstico

El Laboratorio dispone de una entrada de recepción de muestras, los despachos de los facultativos, el pasillo principal (utilizado como zona de trabajo), la secretaría, un cuarto oscuro donde se utiliza el microscopio de fluorescencia, la sala donde se utilizan los demás microscopios, la sala de la autoclave, la sala de orinas, la sala de micobacterias y un pequeño almacén de productos químicos.

En la entrada o zona de recepción de muestras se sitúan dos congeladores, una pila de lavado y mesas de trabajo a lo largo de las paredes. A partir de ella podemos acceder a un despacho de facultativos y a un aseo propio del personal de Microbiología. Pasada la entrada se encuentra el pasillo principal del laboratorio que se utiliza como zona de siembra de microorganismos. En este pasillo están situados un despacho de facultativos y el cuarto oscuro del microscopio de fluorescencia. Al final del pasillo se encuentra la zona principal del laboratorio donde existen una mesa con los microscopios en la parte central, dos estufas, dos congeladores y las mesas de trabajo alrededor de toda el área dispuestas contra la pared. Junto a esta zona se encuentra la secretaría en la cual de distribuyen tres puestos de trabajo ocupados por dos auxiliares administrativos y un facultativo. Esta secretaría dispone de aseo de uso propio en el interior de la misma. Junto a la secretaría hay un pequeño almacén de productos químicos utilizado como vestuario y como zona de descanso del personal a la vez. Enfrente de dicho almacén está la sala de la autoclave donde se encuentran también dos estufas. Junto a esta sala y al final del pasillo está la sala de orinas y cultivos que dispone de mesas de trabajo a lo largo de sus paredes y de una estufa y un baño María. Finalmente, junto a esta sala y al almacén de productos químicos, se localiza la sala de micobacterias, donde se manipulan microorganismos de alto riesgo (Nivel de Bioseguridad 3), que dispone de una cámara de seguridad biológica (tipo II B), las mesas de trabajo y tres estufas. Para acceder a dicha sala se dispone de un vestíbulo anterior que, debido a la falta de suministro de aire acondicionado o ventilación adecuada y a la falta de espacio general en todo el servicio, siempre está abierto.

El Laboratorio de Microbiología dispone de ventanas a lo largo del pasillo central y en las salas de micobacterias, cultivos y orinas y de la autoclave. Estas ventanas debido a la falta de suministro de aire acondicionado o ventilación apropiada se mantienen abiertas. Por otra parte, la separación entre los equipos de trabajo tales como estufas, neveras, ordenadores, baño maría y baticineratos, es nula.

Dicho servicio no dispone de una zona de vestuario para el personal, ni de la separación de una zona limpia y otra sucia, por lo que las taquillas de los trabajadores se distribuyen a lo largo del pasillo central. Tampoco dispone de una nevera o un lugar donde conservar agua o alimentos para el consumo del personal, por lo que éstos se guardan en un frigorífico del laboratorio.

En el Laboratorio de Microbiología trabajan 17 personas: 3 facultativos, 1 supervisora, 3 ATS / DUE, 2 técnicos, 4 auxiliares de enfermería, 2 auxiliares administrativos (uno de ellos compartido con el laboratorio de bioquímica) y 2 celadores compartidos con el Laboratorio de Bioquímica y los servicios de Banco de Sangre y Esterilización. Todos ellos cumplen una jornada laboral de mañana.

Desde el punto de vista de los riesgos laborales se ha considerado un mismo puesto que engloba a los técnicos y a las auxiliares de enfermería por tener estas últimas las mismas funciones que un técnico.

Por otra parte, el puesto de supervisora lo ocupa la misma persona que supervisa los laboratorios de Bioquímica y Anatomía Patológica. Por lo tanto, los puestos de supervisora y de celador en este apartado no se han evaluado por estar ya evaluados anteriormente en dichos servicios.

En el Laboratorio de Microbiología se han evaluado tres puestos de trabajo: facultativo, ATS / DUE y técnico de laboratorio.



***Evaluación de riesgos del puesto de
Facultativo***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
ATS / DUE***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Técnico***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de Auxiliar
de Enfermería***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Secretaría

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.23.- Servicio de Mantenimiento

El servicio de Mantenimiento se distribuye por tres zonas distintas del Hospital: el edificio de mantenimiento anexo al Hospital, la zona de talleres y la central telefónica.

El edificio de Mantenimiento se encuentra en los alrededores del Hospital entre la central eléctrica de alta tensión y la entrada de Urgencias. Junto a este edificio se sitúan los depósitos de gasóleo, el generador de aire acondicionado y una de las zonas de obra.

Dicho edificio consta de dos plantas: la planta baja, donde se localiza la central térmica del Hospital y la primera planta, donde se localizan las oficinas de Mantenimiento y otra zona (que todavía se encuentra en obras), por encima de las cuales se encuentra la azotea.

Actualmente, los accesos al edificio están situados en zona de obras de modo que para acceder a su entrada por la parte de urgencias hay que pasar por una pequeña rampa provisional formada por dos tablones. El edificio tiene dos entradas: la entrada a la central térmica y la entrada a la zona de oficinas, a través de la cual también se puede acceder a la central.

El acceso a la zona administrativa consiste en unas escaleras de anchura inferior a 1 m, sin barandilla ni listón intermedio y sin descansillo. Por otra parte, en toda esta zona la altura de los techos es de 2,34 m.

La zona administrativa de Mantenimiento consta del despacho del jefe de Mantenimiento, el despacho del jefe de sección (compartido con el auxiliar administrativo), la oficina de otro auxiliar administrativo y un pequeño almacén de ferretería. Tanto en los dos despachos, como en la oficina del auxiliar, existen ventanas y en todos ellos (sobre todo en la oficina) el espacio es reducido. Existe un aseo para el personal que trabaja en dicho edificio en el despacho del jefe del servicio.

La zona de talleres se ubica en la planta baja del Hospital junto a la sala de extracciones por la entrada de consultas externas. Dicha zona consiste en un pasillo principal a través del cual se distribuyen los distintos talleres. Al fondo de dicho pasillo existe una salida a la calle por lo que las corrientes de aire son muy frecuentes tanto en verano como en invierno. Este pasillo se encuentra obstruido por objetos diversos como taquillas, mobiliario obsoleto y chatarra.

En la zona de talleres se encuentra el despacho del jefe de taller, un aseo, utilizado por el personal de los servicios más cercanos, el taller de fontanería, el taller de carpintería y el taller de mecánicos y electricistas.

El despacho del jefe de taller es un despacho de espacio muy reducido cuyo mobiliario y equipos informáticos son muy viejos. Dicho despacho dispone de una ventana que normalmente está cerrada por reflejos en la pantalla del ordenador.

El taller de fontaneros dispone de una zona general de trabajo donde se sitúan las mesas de trabajo y las herramientas, y otra zona de vestuarios y aseos. Dicho taller dispone de dos aseos, dos duchas, cuatro lavabos y taquillas individuales.

En el taller de fontaneros trabajan 5 fontaneros, sin embargo, los aseos y vestuarios son utilizados por el albañil, el peón, el jardinero y los dos carpinteros. Dicho taller también es utilizado como punto de reunión y descanso de dicho personal.

Junto al edificio de mantenimiento se encuentra una caseta donde se almacenan las herramientas y máquinas de albañilería y de jardinería. Dicha caseta es de espacio reducido y está a distinto nivel del suelo.

El taller de mecánicos y electricistas dispone de una zona de trabajo y de otra donde se sitúan los aseos y vestuarios. Dicho taller dispone de dos aseos, tres duchas (una de las cuales está obsoleta) y taquillas para cada uno de los trabajadores.

En el taller de mecánicos y electricistas, a parte de las herramientas manuales y mesas de trabajo, se utilizan las siguientes máquinas: una sierra, un esmeril, un taladro, dos soldaduras (eléctrica y autógena), una radial, una afiladora y una desbarbadora. En este taller trabajan 5 mecánicos y 5 electricistas.

En ambos talleres (fontanería y mecánica), existen ventanas (aunque la luz natural no es suficiente) y se acumula bastante chatarra con el fin de reutilizarla en las reparaciones.

El taller de carpintería es más pequeño que el de mecánicos y fontanería y no dispone de aseos propios. En este taller se encuentra tres máquinas: la máquina universal, la ingletadora y la regresadora. En carpintería se dispone de un sistema de extracción de aire propio y de una ventana.

La central telefónica está ubicada en el pasillo principal de la primera planta entre los ascensores y las oficinas de Admisión de enfermos. La central consta de una pequeña sala donde trabajan normalmente dos personas recibiendo y pasando las llamadas telefónicas. En esta pequeña sala se encuentran, en un armario empotrado, las terminales telefónicas de todo el Hospital. En la central telefónica trabajan actualmente 8 personas organizadas en distintos turnos de trabajo de modo que siempre hay dos personas recibiendo las llamadas.

En este servicio trabajan 33 personas: 1 jefe de mantenimiento, 1 jefe de sección, 1 jefe de talleres, 2 auxiliares administrativos, 5 fontaneros, 5 mecánicos, 5 electricistas, 2 carpinteros, 1 albañil, 1 peón, 1 jardinero y 8 telefonistas.

El personal de Mantenimiento, en función del puesto de trabajo, se organiza en jornada de mañana o en distintos turnos. Así, el personal que trabaja en la administración del servicio, el jardinero, el carpintero, el albañil y el peón tienen

horario de mañana, mientras que los mecánicos, los electricistas, los fontaneros y las telefonistas establecen turnos de mañana, tarde y noche. Sin embargo, muchas veces, debido a urgencias o averías importantes, no se respetan los horario y el propio personal tiene que acudir al Hospital fuera de las horas laborales.

A la hora de evaluar los puestos de trabajo, se han distinguido dos puestos distintos en el puesto de los auxiliares administrativos por trabajar en distintos lugares y por tener distintas funciones (mientras que el administrativo que comparte despacho con el jefe de taller se encarga de la contabilidad del servicio, el administrativo que se localiza en la oficina se encarga de la gestión del material y del propio almacén). En el caso de los puestos de albañil y peón ocurre lo contrario de modo que, por compartir los mismos espacios de trabajo y por tener, a efectos de riesgos laborales, las mismas funciones, se les ha considerado en un solo puesto de trabajo.

Por lo tanto en el servicio de Mantenimiento se han evaluado los siguientes puestos de trabajo: jefe de Mantenimiento, jefe de sección, jefe de taller, fontanero, mecánico, electricista, carpintero, albañil / peón, telefonista, auxiliar administrativo que comparte despacho con el jefe de sección [secretaría (oficina)] y auxiliar administrativo [secretaría (almacén de ferretería)].





Taller de Mecánica / Electricidad



Taller de Carpintería



Central Telefónica
Detalle Terminales

***Evaluación de riesgos del puesto de
Jefe de Mantenimiento***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Jefe de Sección***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Jefe de Taller***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Fontanero***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Mecánico***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Electricista***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Carpintero***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Albañil / Peón***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Jardinero***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Telefonista***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría (oficina)***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría (Almacén de ferretería)***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.24.- Servicio de Medicina Interna

El servicio de Medicina Interna está ubicado en la quinta planta de la zona residencial del Hospital.

Este servicio es el servicio con hospitalización más extenso ocupando tres largos pasillos distribuidos en forma de cruz, estando el control de enfermería en la intersección de los tres pasillos.

En el pasillo central se encuentran 14 habitaciones, 7 habitaciones de tres camas en el lado derecho y otras 7 de dos camas en el lado izquierdo, y al fondo del mismo un vestíbulo utilizado como sala de espera para familiares de pacientes y un almacén de lencería. En este mismo pasillo, en el lado opuesto, se encuentra un aseo mixto para uso de todo el personal y la capilla.

En el pasillo lateral izquierdo, partiendo del control de enfermería, se sitúa un cuarto de medicación, un office (donde se preparan las comidas), los despachos de médicos, y 4 habitaciones de dos camas que comparten servicio (en el lado izquierdo) y los ascensores de cocina, la sala de descanso del personal, un despacho de médicos, la secretaría, una ducha para enfermos, un cuarto para uso de las auxiliares (donde se guardan los productos de limpieza y la ropa sucia) y 3 habitaciones, 2 de dos camas y 1 individual (en el lado derecho del pasillo).

En el vestíbulo de los ascensores principales del Hospital se sitúan los despachos de los médicos, un almacén de aparataje y material, el despacho del jefe de servicio y los aseos de uso público. Este vestíbulo es utilizado, al igual que en las demás plantas de la residencia general, como sala de espera de familiares de pacientes.

En el pasillo lateral izquierdo (saliendo de los ascensores), se encuentra un cuarto de bañeras (utilizado como cuarto de la limpieza), 4 habitaciones de dos camas comunicadas a través de los aseos de las mismas, 3 habitaciones de dos camas comunicadas por los aseos de las mismas y 1 habitación individual. Al fondo de dicho pasillo se encuentra una sala utilizada como vestuario del personal en la que no existen taquillas por lo que la ropa es colgada en perchas.

En la planta de Medicina interna todas las habitaciones tienen ventanas al exterior excepto alguno de los despachos de médicos cuyas ventanas están selladas por las obras.

Al servicio de Medicina Interna pertenece el servicio de Endoscopias situado en la cuarta planta de la zona residencial, en el pasillo lateral izquierdo de la planta de Cirugía, cuya principal función es de diagnóstico de patologías en el aparato digestivo. El servicio de Endoscopias dispone de dos salas de endoscopias (de espacio muy reducido y con aseos propios), una sala de desinfección y lavado de los endoscopios, junto a la cual hay dos pequeños cuartos utilizados como almacén, y la secretaría.

En la zona de Endoscopias todas las salas tienen ventanas al exterior y los aseos y vestuarios que utilizan son los de Medicina Interna.

En el servicio trabajan 48 personas: 5 médicos internistas, 5 médicos digestivos, 1 supervisora, 15 ATS / DUE, 14 auxiliares de enfermería, 4 auxiliares administrativos y 1 celador (en planta) y 2 ATS / DUE, 1 auxiliar de enfermería y 1 celador (en Endoscopias).

Este servicio funciona, al igual que las demás plantas de hospitalización, las 24 horas diarias de modo que el personal (excepto la supervisora y los celadores), se organiza en turnos de mañana y tarde, de 7 horas cada uno, y turnos de noche de 10 horas.

En el caso de las Endoscopias, los horarios de trabajo sólo son de mañana y de tarde.

A la hora de evaluar los puestos de trabajo y a efectos de riesgos laborales, no se han tenido en cuenta los distintos turnos de trabajo ya que, aunque en el turno de noche el volumen de trabajo es menor, el número de trabajadores en turnos de guardia también es inferior.

En Medicina Interna se han evaluado once puestos de trabajo: médico internista, médico digestivo, supervisora, ATS / DUE (de planta), ATS / DUE (de endoscopias), auxiliar de enfermería (de planta), auxiliar de enfermería (de endoscopias), auxiliar administrativo (secretaría) (de planta), auxiliar administrativo (secretaría) (de Endoscopias), celador (de planta) y celador (de endoscopias).



Único Lavabo

Evaluación de riesgos del puesto de Médico Internista

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de Médico
Digestivo***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Supervisora***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de ATS /
DUE***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de ATS /
DUE (Endoscopias)***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Auxiliar de Enfermería***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Auxiliar de Enfermería (Endoscopias)***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría (Endoscopias)***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Celador***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Celador (Endoscopias)***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.25.- Servicio de Medicina Preventiva

El servicio de Medicina Preventiva se localiza en la sexta planta en las habitaciones 611 y 613.

Este servicio consta de dos oficinas: la oficina del médico y la oficina de la supervisora.

La oficina del médico dispone de dos puestos de trabajo dispuestos en forma de L (el puesto de médico y el puesto del auxiliar administrativo). Dicha oficina tiene ventana por la que entra luz natural y aseo propio del personal (utilizado también como almacén). El espacio en la oficina es insuficiente habiendo obstáculos en las principales zonas de paso.

La oficina de la supervisora también dispone de dos puestos de trabajo (el puesto de la supervisora y el puesto del auxiliar administrativo). Estos puestos se disponen al fondo de la oficina, uno enfrente del otro, junto a una ventana. En la misma oficina se encuentra una camilla, un armario y un carro de medicación. En este caso también se dispone de aseo de uso propio del personal utilizado como almacén.

En este servicio trabajan 5 personas: 1 médico, 1 supervisora, 1 auxiliar de enfermería, 1 auxiliar administrativos (compartido con el servicio de Celadores) y 1 celador (compartido con Endoscopias). Estas personas tienen horario de mañana.

Por lo tanto, en Medicina Preventiva se han evaluado cuatro puestos de trabajo: médico, supervisora, auxiliar de enfermería y secretaría (auxiliar administrativo). El puesto de celador, por ser la misma persona que se encarga del servicio de Endoscopias, y por no tener un espacio definido de trabajo, se ha evaluado anteriormente en el servicio de Medicina Interna. Igual ocurre con el auxiliar administrativo que es compartido con la Conserjería.



Acceso Planta Sexta

Evaluación de riesgos del puesto de Médico

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Supervisora***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Auxiliar de Enfermería***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Secretaría

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.26.- Servicio de Neumología

El servicio de Neumología se localiza en la tercera planta de la parte maternal del Hospital, donde se hospitalizan a enfermos con patologías relacionadas con la especialidad.

Dicho servicio consta de ocho habitaciones de dos camas cada una, una sala de broncoscopias (con aseo propio), una secretaría, un almacén de medicación, un almacén de lencería, el control de enfermería, un aseo para el uso del personal, la sala de descanso del personal y una sala de pruebas funcionales respiratorias.

En el servicio de Neumología trabajan 19 personas: 5 médicos, 1 supervisora, 5 ATS / DUE, 6 auxiliares de enfermería, 1 auxiliar administrativo y 1 celador (compartido con el servicio de Pediatría y Neonatología).

En Neonatología, al igual que en otras plantas de hospitalización, los trabajadores (excepto la supervisora y el celador que trabajan por la mañana) se organizan en turnos de mañana y tarde de 7 horas cada uno y turnos de noche de 10 horas.

El puesto de supervisión lo ocupa la misma persona que supervisa el servicio de Neurología, por lo tanto su evaluación de riesgos se reflejará solamente en este apartado. Igualmente ocurre con el puesto de celador que es compartido con el servicio de Pediatría y Neonatología.

En Neumología se han evaluado seis puestos de trabajo: los médicos, la supervisora, las ATS / DUE, las auxiliares de enfermería, el auxiliar administrativo (secretaría) y el celador.

***Evaluación de riesgos del puesto de
Médico***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Supervisora***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
ATS / DUE***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Auxiliar de Enfermería***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Secretaría

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Celador de Neumología / Pediatría /
Hematología***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.27.- Servicio de Neurología

El servicio de Neurología se ubica en la tercera planta de la parte maternal enfrente del servicio de Traumatología, donde se hospitalizan a enfermos con patologías relacionadas con la especialidad.

Dicho servicio dispone de un pasillo central donde se encuentra el control de enfermería y donde se distribuyen siete habitaciones de dos camas cada una y una habitación individual. En este mismo pasillo también se puede encontrar un cuarto de duchas (utilizado como vestuario del personal y como almacén de lencería), dos cuartos de almacenamiento y preparación de la medicación y una salita de descanso de personal. El aseo propio del personal se encuentra fuera del pasillo principal.

El servicio de Neurología, al igual que otros servicios con hospitalización, funciona las 24 horas del día con turnos de mañana y tarde, de 7 horas cada uno, y turnos de noche de 10 horas.

En Neurología trabajan 20 personas: 4 médicos, 1 supervisora, 6 ATS / DUE, 7 Auxiliares de Enfermería, 1 auxiliar administrativo y 1 celador.

El auxiliar administrativo es compartido con el servicio de Medicina Interna por lo que su evaluación de riesgos ya se refleja en dicho servicio. Por lo tanto, en neurología se han evaluado cinco puestos de trabajo: médico, supervisora, ATS / DUE, auxiliares de enfermería y celador.

Evaluación de riesgos del puesto de Médico

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto del
Supervisora***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de ATS /
DUE***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Auxiliar de Enfermería***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Celador***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.28.- Servicio de Obras

El servicio de Obras está formado por una sola persona (la Supervisora de Obras), cuyo despacho está ubicado en la sexta planta en la habitación 608, aunque prácticamente toda la jornada de trabajo la ocupa en desplazamientos por todo el Hospital y por la zona de obras. Las funciones de dicho servicio son principalmente de tipo administrativo.

El despacho es compartido con el médico de calidad y dispone de aseo propio utilizado también como vestuario y de ventanas por las que entra luz natural.

Para los desplazamientos por las zonas de obra se utiliza casco y prendas de abrigo en el invierno. El calzado que se utiliza es el zapato blanco propio del personal sanitario.

En Obras se ha evaluado un puesto de trabajo: la supervisora de obras.

Evaluación de riesgos del puesto de Supervisora

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.29.- Servicio de Paritorio

El servicio de Paritorio está situado en la segunda planta de la zona residencial junto al servicio de ginecología de modo que para acceder a él hay que pasar por este último.

El servicio de Paritorio consta de dos salas de dilatación, una sala de postparto, dos salas de paritorio, una zona de vestuarios y otra zona de descanso del personal.

Por otra parte, dentro del servicio de Toco-ginecología ubicado en la zona de quirófanos del mismo, se sitúa la sala de monitores donde colocan a las embarazadas antes de llegar a la sala de dilatación y al paritorio. En dicha sala de monitores hay una cama, una pila de lavabo y el equipamiento de los monitores.

En las salas de dilatación hay dos camas en cada una (separadas por un tabique), una pila de lavabo, los carros de medicación y los equipos médicos.

En los paritorios se encuentra una mesa de parto en cada uno, una pila de lavabo y una mesa de instrumental. En uno de los paritorios además de lo mencionado anteriormente, existe un aparato de reanimación cardiaca y una mesa de reanimación infantil. Preferentemente se usa el paritorio que no dispone de los equipos de reanimación, para dejar ese paritorio para casos de emergencia.

En la sala de postparto existen dos camas, dos cunas y un aseo.

En Paritorio existe un aseo, utilizado por el personal y por las pacientes, situado en uno de los paritorios. En todas las salas del servicio existen ventanas.

Dentro de este servicio (enfrente de la sala de postparto) y perteneciente al servicio de pediatría, se encuentra la sala de nido que dispone de un aseo (usado como almacén), carros de medicación, dos cunas, una pila de lavado y una zona de exploración.

El servicio de Paritorio dispone de 17 trabajadores propios del servicio y 6 trabajadores compartidos con el servicio de Toco-ginecología. Entre los trabajadores propios de Paritorio se encuentran 1 supervisora, 10 matronas y 6 auxiliares de enfermería. Los trabajadores compartidos con Toco-ginecología son 6 ginecólogos, 2 auxiliares administrativos y 1 celador.

El servicio funciona las 24 horas del día, de modo que se organiza el personal en tres turnos: mañana y tarde de 7 horas cada uno y turno de noche de 10 horas. Aunque el volumen de trabajo es menor por las noches, el personal que trabaja de guardia es menor, por ello no se ha considerado un puesto diferente para los turnos de guardia.

En este servicio se han evaluado los puestos de trabajo propiamente dichos de Paritorio, es decir, los puestos de supervisora, matrona y auxiliar de

enfermería. Los puestos de médico, secretaría y celador se evaluarán posteriormente en el servicio de Toco-ginecología.

***Evaluación de riesgos del puesto de
Supervisora***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Matrona***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Auxiliar de enfermería***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.30.- Servicio de Pediatría / Neonatología

El servicio de Pediatría consta de la planta de Pediatría propiamente dicha, ubicada en la cuarta planta de la zona maternal, y de la planta de Neonatología, situada en la segunda planta de la misma zona, en las cuales se hospitalizan pacientes de corta edad.

La planta de Pediatría consta de un pasillo central a través del cual se distribuyen ocho habitaciones de dos camas cada una y una habitación individual, el control de enfermería junto al cuarto de descanso del personal y la sala de reconocimiento, dos almacenes de aparataje, goteros, cunas, etc, una sala de médicos y el aula del logopeda. El servicio dispone de un aseo propio del personal, que junto con los almacenes, es utilizado también como vestuario de los trabajadores.

La planta de Neonatología o Prematuros está localizada junto al servicio de Hematología, de modo que para acceder a ella hay que pasar por este último.

En Neonatología se encuentran dos salas de incubadoras (una grande y otra más pequeña que normalmente se utiliza para enfermos con aislamiento específico), una sala para las madres (con aseo propio), un pequeño almacén y un cuarto de enfermeras. En esta planta el personal utiliza el aseo situado en la sala de madres y otro situado en la sala de incubadoras inutilizada normalmente.

En el servicio de Pediatría trabajan 37 personas: 8 médicos, 1 supervisora, 1 logopeda, 12 ATS / DUE, 13 auxiliares de enfermería, 1 auxiliar administrativo y 1 celador. Los trabajadores (excepto la supervisora, el auxiliar administrativo y el celador) se organizan en turnos de mañana y tarde (de 7 horas cada uno) y turnos de guardia (de 10 horas). Aunque durante el horario de guardia el volumen de trabajo es menor, el número de trabajadores también lo es, por ello a efectos de riesgos no se han diferenciado los turnos de noche.

Por otra parte, la organización del personal en cuanto a las distintas plantas en las que se distribuye el servicio, consiste en una rotación de puestos, por lo tanto a efectos de riesgos laborales tampoco se han diferenciado los puestos ubicados en cada una de las plantas.

En Pediatría se han evaluado siete puestos de trabajo: médico, supervisora, logopeda, ATS / DUE, auxiliar de enfermería y secretaría (auxiliar administrativo). En este caso el puesto de celador es compartido con el servicio de Neumología, por lo que ya ha sido evaluado anteriormente.

Evaluación de riesgos del puesto de Médico

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Supervisora***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Logopeda

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de ATS /
DUE***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Auxiliar de Enfermería***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Celador

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.31.- Servicio de Personal

El servicio de Personal está situado en el pasillo principal de la primera planta entre el almacén de Farmacia y el Laboratorio de Bioquímica. Las funciones de dicho servicio son de tipo administrativas.

Este servicio consta de una oficina en la que están dispuestos 13 puestos de trabajo en filas paralelas unas enfrente de las otras. La distancia entre dichas filas es mínima por lo que las principales zonas de paso están obstaculizadas por los propios trabajadores.

En la misma oficina existe una zona separada por una tarima (cuyo escalón mide aproximadamente unos 20 cm), en la cual se sitúan los archivos y algunos equipos propios de oficina (máquina de escribir, plastificadora, etc). El espacio entre los puestos de trabajo y dicho escalón es mínimo por lo que para pasar de un lado a otro de la oficina es preciso subir y bajar a la tarima. Por otra parte, existen ventanas a lo largo de la oficina por las que entra luz natural.

La oficina tiene dos entradas las cuales dan acceso al pasillo principal de la primera planta del Hospital y carece de aseos propios y taquillas.

En el servicio de Personal trabajan 13 personas: 1 jefe de personal, 2 grupos de gestión, 2 administrativos y 8 auxiliares administrativos. Sin embargo, hay momentos en la oficina en los que se acumulan más personas.

A la hora de evaluar los puestos de trabajo de Personal se ha considerado sólo un puesto global denominado como secretaría por compartir todos los trabajadores el mismo lugar de trabajo y por tener, a efectos de riesgos laborales, las mismas funciones. Por lo tanto, se ha evaluado sólo un puesto de trabajo: secretaría de Personal.

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.32.- Servicio de Quirófano

El servicio de Quirófano está distribuido por tres plantas distintas de la zona residencial del Hospital (segunda, tercera y cuarta), siendo igual la distribución en todas ellas.

La entrada al servicio de Quirófano se sitúa en el pasillo principal de la planta de hospitalización que corresponda a cada uno de los quirófanos, de modo que en la segunda planta se entra por el pasillo de Toco-ginecología, en la tercera planta por el pasillo de Traumatología y en la cuarta planta por el pasillo de Cirugía.

Pasada dicha entrada y antes de entrar a la zona quirúrgica, existe un vestíbulo en el cual se disponen los despachos de los cirujanos, los despachos de los anestesistas, el despacho de la supervisora y la secretaría, en función de la planta en la que se encuentre. En este mismo vestíbulo existe un ascensor que comunica los tres quirófanos y el servicio de Urgencias.

La zona quirúrgica se divide en dos zonas: zona estéril (donde se sitúan los quirófanos propiamente dichos y las salas de las auxiliares de enfermería) y zona no estéril (donde se sitúan los celadores). Esta zona quirúrgica consta de un pasillo central (zona no estéril), donde existe una autoclave obsoleta, utilizado como zona antequirófano. A partir de este pasillo y a ambos lados se accede a la sala de las auxiliares y a los almacenes estériles, donde también se almacenan objetos no estériles (bombonas de oxígeno medicinal). Junto a estos almacenes se encuentra una sala de lavado para el personal de quirófano y los quirófanos propiamente dichos, a cada lado del pasillo central. Alrededor de estas dos zonas de existe un pasillo por el que se accede directamente a los quirófanos desde la zona antequirófano, y a dos almacenes utilizados para almacenar material necesario en los quirófanos. Los aseos propios del personal de quirófano están ubicados junto a las salas de las auxiliares y al fondo de la zona antequirófano.

En el servicio de Quirófano trabajan 45 personas: 5 anestesistas, 1 supervisora, 24 ATS / DUE, 9 auxiliares de enfermería, 1 auxiliar administrativo y 5 celadores. Todos ellos, excepto la supervisora, el auxiliar administrativo y los celadores, realizan turnos de mañana y tarde de 7 horas y turnos de noche de 10 horas.

En Quirófano se han evaluado los siguientes puestos de trabajo: anestesistas, supervisora, ATS / DUE, auxiliares de enfermería, secretaría (auxiliar administrativo) y celador.

***Evaluación de riesgos del puesto de
Anestesista***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Supervisora

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de ATS /
DUE***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Auxiliar de Enfermería***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Celador***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.33.- Servicio de Radiodiagnóstico

El servicio de Radiodiagnóstico se distribuye por tres zonas distintas: rayos maternales, rayos generales y TAC.

La zona de rayos generales está situada en la primera planta. Esta zona tiene dos entradas: una entrada por el pasillo principal, enfrente de los servicios de Banco de Sangre y Esterilización, y otra entrada en el hall de consultas externas junto al servicio de Cita Previa y enfrente de la oficina de Facturación y Cobros.

En la zona de rayos generales se realizan las siguientes pruebas diagnósticas: urogramas, rayos X, digestivas y ecografías. Dichas pruebas se realizan en distintas salas distribuidas a lo largo del pasillo.

En la entrada a rayos generales por la parte de consultas externas, existe un vestíbulo utilizado como sala de espera para los pacientes. Junto a este vestíbulo se encuentra la oficina de radiodiagnóstico, perteneciente al servicio de Admisión.

Pasado el vestíbulo de entrada se encuentra la zona de rayos propiamente dicha. Dicha zona contiene un pasillo principal a partir del cual se distribuyen las distintas salas de radiodiagnóstico aisladas con puertas plomadas y correctamente señalizadas ante el riesgo radiológico. La mayoría de estas salas disponen de una zona de control donde se sitúan los técnicos, separada de la zona de disparo donde se coloca al paciente, y provista de una ventanilla para el control del paciente en todo momento.

En la parte central del pasillo se encuentra el control de enfermería enfrente del cual se sitúan los despachos de los médicos y de la supervisora. Junto al control de enfermería se localiza el cuarto oscuro, sin ventilación alguna y obstaculizado por objetos diversos, donde se encuentra la máquina de revelado y se almacenan los ácidos correspondientes. Junto a la máquina de revelado existen muestras de los sucesivos derrames de los ácidos de revelado en el desagüe de la misma.

Al fondo de este pasillo, se encuentra el despacho del jefe de servicio y la sala de reuniones de médicos, enfrente de una zona de revelado, en la que se sitúa una máquina reveladora, junto a la cual hay un pequeño almacén donde se almacenan productos de todo tipo.

La zona de rayos generales dispone de un aseo mixto para el uso del personal que también es utilizado por los pacientes que llegan por falta de un aseo de uso público. Por otra parte, en toda la zona no existen ventanas por lo que no entra luz natural.

En la zona de rayos maternales se realizan las siguientes pruebas: mamografías y rayos X. Dicha zona se ubica al fondo del pasillo principal de la primera planta junto a los ascensores de la zona maternal del Hospital y al Laboratorio de Microbiología.

Rayos maternales dispone de una zona de sala de espera para el paciente situada en el vestíbulo de los ascensores de la parte maternal del Hospital , y de un pasillo central a partir del cual se distribuyen las distintas salas de radiodiagnóstico (rayos X y mamografías) separadas del mismo por puertas plomadas y debidamente señalizadas ante el riesgo radiológico. Al igual que en rayos generales, las salas de rayos X disponen de una zona de control donde se sitúan los técnicos, separada de la zona de disparo donde se coloca al paciente, y provista de una ventanilla para vigilar al paciente en todo momento. Por otra parte, el cuarto oscuro, al igual que en la zona de rayos generales, no dispone de ventilación alguna.

En rayos maternales se dispone de aseo propio del personal y en las salas correspondientes al lado derecho del pasillo central existen ventanas por las que entra luz natural.

La zona del TAC se sitúa en la planta baja junto al los ascensores y el servicio de urgencias.

El TAC dispone de una sala de espera para los pacientes, separada de la zona propiamente dicha de radiodiagnóstico y situada en el mismo pasillo de la planta baja. En el TAC propiamente dicho se encuentra un vestíbulo de entrada, un aseo de uso exclusivo del personal, un despacho de médicos, la sala de control donde se sitúan los técnicos y la sala de TAC donde se coloca al paciente. Al igual que en las salas de rayos X, las puertas están debidamente protegidas y señalizadas ante el riesgo radiológico, y entre el control donde se sitúan los técnicos, y la zona de radiodiagnóstico, donde se coloca al paciente, existe una ventanilla para vigilar en todo momento al enfermo.

En el servicio de radiodiagnóstico trabajan 39 personas: 11 médicos, 1 supervisora, 9 ATS / DUE, 6 técnicos, 4 auxiliares de enfermería, 3 auxiliares administrativos y 5 celadores.

El servicio de Radiodiagnóstico funciona las 24 horas al día, por lo que el personal de rayos, excepto la supervisora y los celadores, se distribuye en turnos de mañana y tarde, de 7 horas cada uno, y turnos de noche de 10 horas.

En la evaluación de riesgos laborales de Radiodiagnóstico, los puestos de auxiliar de enfermería y de técnico, se han englobado en uno mismo al que se denomina “técnicos”, por tener, a efectos de riesgos laborales, las mismas funciones. Por otra parte, no se han distinguido los puestos en función de los distintos lugares de trabajo (rayos generales, rayos maternales y TAC), ya que el personal se distribuye en una zona u otra mediante una organización de tipo rotatoria.

En el servicio de Radiodiagnóstico se han evaluado los siguientes puestos de trabajo: médico, supervisora, ATS / DUE, técnico y celadores. El puesto de secretaría ya ha sido evaluado en el servicio de Admisión por pertenecer al mismo.

Evaluación de riesgos del puesto de Médico

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Supervisora***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
ATS / DUE***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Técnico***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Celador

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.34.- Servicio de Suministros

El servicio de Suministros está ubicado en la planta baja en el pasillo de Dirección y sus funciones son administrativas.

Dicho servicio consta de una oficina en la que se distribuyen 13 puestos de trabajo de los cuales 9 están situados en filas de 3 puestos cada una, colocadas unas enfrente de las otras, 3 están situados en la una zona junto a la entrada y 1 en un lateral de la misma oficina, enfrente de los 9 puestos anteriores.

En la oficina existen ventanas a lo largo de los 9 puestos de trabajo citados anteriormente por las que entra luz natural. El espacio entre los puestos es reducido estando muchas veces obstaculizadas las zonas de paso por los propios trabajadores.

El servicio de Suministros no dispone de aseo propio del personal, por lo que el aseo que se utiliza en dicho servicio es el aseo de la sala de espera de UCI o el aseo de dirección.

En Suministros trabajan 13 personas: 1 jefe de suministros, 1 grupo de gestión, 2 jefes de grupo y 9 auxiliares administrativos. El horario del funcionamiento del servicio es por la mañana.

En la evaluación de riesgos laborales de Suministros, se han englobado los puestos de grupo de gestión, de jefes de grupo y de auxiliares administrativos en un mismo puesto al que se ha denominado “secretaría”, debido a que comparten el mismo lugar de trabajo y a efectos de riesgos laborales sus funciones son similares. Se ha hecho mención especial al puesto de jefe de suministros por estar sometido a riesgos de tipo psicosocial debidos a la responsabilidad propia del puesto de trabajo.

Por lo tanto, en Suministros se han evaluado dos puestos de trabajo: jefe de suministros y secretaría.

Evaluación de riesgos del puesto de Jefe de Suministros

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.35.- Servicio de Toco-ginecología

El servicio de Toco-ginecología está situado en la segunda planta de la zona residencial general del Hospital, donde se hospitalizan a mujeres con patologías relacionadas con la especialidad.

El servicio de Toco-ginecología está formado por dos pasillos en forma de L en cuya intersección está ubicado el control de enfermería y la entrada principal. Dicho servicio dispone de 13 habitaciones de dos camas cada una, 8 en el pasillo principal y 5 en el pasillo lateral izquierdo.

Ambos lados del pasillo principal se sitúan los servicios de Paritorio y de Quirófano. En este pasillo se localiza el control de enfermería, las habitaciones y un aseo mixto de uso propio del personal.

En el pasillo lateral izquierdo se encuentra el office junto a los ascensores de cocina, una sala de descanso del personal, el despacho del jefe de servicio compartido con la secretaría, el cuarto de lencería, un pequeño almacén, el cuarto de bañeras y las habitaciones por un lado, y el almacén de medicación, el almacén de comida, un despacho de médicos, dos salas de exploración y las habitaciones por el otro.

En el servicio de Toco-ginecología trabajan 19 personas: 6 médicos, 1 supervisora, 9 auxiliares de enfermería, 2 auxiliares administrativos y 1 celador. Toco-ginecología, al igual que las demás plantas de hospitalización, funciona las 24 horas al día, por lo que el personal de la misma, excepto la supervisora y los celadores, se organiza en turnos de mañana y tarde (de 7 horas cada uno) y turnos de noche de 10 horas.

En dicho servicio se han evaluado seis puestos de trabajo: médico, supervisora, ATS / DUE, auxiliar de enfermería, secretaría (auxiliar administrativo) y celador



Pasillo de planta
Detalle puerta habitación

Evaluación de riesgos del puesto de Médico

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Supervisora***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de ATS /
DUE***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Auxiliar***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Secretaría

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

Evaluación de riesgos del puesto de Celador

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.36.- Servicio de Traumatología

El servicio de Traumatología está ubicado en la tercera planta de la zona residencial general del Hospital, donde se hospitalizan enfermos con patologías relacionadas con la especialidad.

El servicio de Traumatología está formado por dos pasillos dispuestos en forma de L, y al igual que el servicio de Toco-ginecología, el control de enfermería y la entrada al servicio está en la intersección de ambos pasillos.

Dicho servicio dispone de 21 habitaciones, (19 de las cuales son de dos camas cada una y 2 de tres camas) 14 distribuidas a lo largo de todo el pasillo principal y 7 distribuidas en el pasillo lateral izquierdo.


En un lateral del pasillo principal, al igual que en la planta de Toco-ginecología, está situado el servicio de Quirófano. En este mismo pasillo se localiza el aseo de uso propio del personal.

En el pasillo lateral izquierdo se encuentra el almacén de la medicación, un almacén general, la sala de yesos y las habitaciones, por un lado, y la cocina, la sala de descanso del personal, un despacho de neurólogos, el almacén de lencería, las habitaciones y el cuarto de bañeras y duchas, por el otro.

Enfrente del servicio de Traumatología, junto a los ascensores, y dentro del servicio de Neurología, se encuentran los despachos de los traumatólogos y la secretaría.

En Traumatología trabajan 49 personas: 18 médicos, 1 supervisora, 14 ATS / DUE, 14 auxiliares de enfermería, 1 auxiliar administrativo y 1 celador. Todos ellos, excepto la supervisora, el auxiliar administrativo y el celador, trabajan en turnos de mañana y tarde, de 7 horas cada uno y turnos de noche de 10 horas.

En dicho servicio se han evaluado seis puestos de trabajo: médico, supervisora, ATS / DUE, auxiliar de enfermería, secretaría (auxiliar administrativo) y celador.

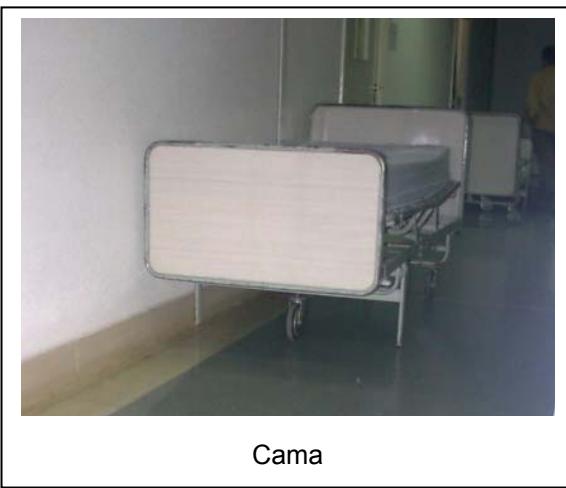

***Evaluación de riesgos del puesto de
Médico***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Supervisora***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
ATS / DUE***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Auxiliar de Enfermería***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Celador***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.37.- Servicio de U.C.I.

El servicio de UCI está situado en la planta baja junto a los ascensores de la parte maternal del Hospital, entre la zona de Dirección y la Cocina.

El servicio de UCI está formado por una zona general donde se sitúan los enfermos, y una zona administrativa donde se sitúan los despachos de médicos y la secretaría.

La zona general está formada por 10 boxes, 3 de los cuales están aislados, distribuidos alrededor de dicha zona en cuyo centro está ubicado el control de enfermería. Entre dos de estos boxes se sitúa el almacén de medicamentos formado por estanterías móviles, y en la parte opuesta a dicho almacén se encuentran dos salas de limpieza. En la entrada de esta misma zona, existe un almacén de espacio muy reducido donde se almacena todo tipo de material y aparataje sanitario.

En la zona administrativa se encuentran los despachos de los médicos, las taquillas y el dormitorio del médico de urgencias, por un lado y la zona de descanso del personal, las taquillas, el aseo propio del personal y la secretaría (utilizada también como sala de información a familiares), en el otro.

Fuera del propio servicio, en el pasillo de la planta baja, junto a la secretaría y al servicio de Informática, se encuentra la sala de espera.

En UCI trabajan 51 personas: 12 médicos, 1 supervisora, 22 ATS / DUE, 14 auxiliares de enfermería, 1 auxiliar administrativo y 1 celador. Todos ellos, excepto la supervisora, el auxiliar administrativo y el celador, se distribuyen en turnos de mañana y tarde de 7 horas, y en turnos de noche de 10 horas.

En el servicio de UCI se han evaluado seis puestos de trabajo: médico, supervisora, ATS / DUE, auxiliar de enfermería, secretaría (auxiliar administrativo) y celador.



Almacén de aparataje y equipos



Almacén
Detalle acceso

***Evaluación de riesgos del puesto de
Médico***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Supervisora***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
ATS / DUE***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Auxiliar de Enfermería***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Secretaría***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Celador***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

4.38.-Servicio de Urgencias

El servicio de Urgencias está ubicado en la planta baja junto al TAC y al edificio de Mantenimiento.

La entrada al Hospital por Urgencias está situada en la Calle Benalcázar entre la entrada al Hospital por el Tanatorio y el edificio de Mantenimiento. Por otra parte, se accede desde el propio Hospital por los ascensores de la zona residencial general o una pequeña escalera de caracol que comunica la primera planta con la planta baja y semisótano situada junto a los servicios de Esterilización y Banco de Sangre.

El servicio de Urgencias dispone de un vestíbulo de entrada, con puertas abatibles, a partir del cual se accede a una de las salas de espera para pacientes y familiares. Esta sala de espera comunica, a través de una ventanilla con la oficina de Admisión de enfermos (perteneciente al servicio de Admisión del Hospital y por lo tanto descrita anteriormente).

Pasado el vestíbulo de entrada, se encuentra un pasillo principal a partir del cual se disponen la sala de yesos, las salas de exploración, las consultas, otra sala de espera para familiares de pacientes y un ascensor de uso exclusivo de urgencias, por el lado izquierdo del pasillo principal y admisión de enfermos, un cuarto de médicos, un dormitorio de médicos con aseo propio, la zona de los boxes y una sala de observación, en el lado derecho del pasillo. En la zona de boxes existen aproximadamente 11 boxes, separados por cortinas y dispuestos alrededor del control de enfermería y un aseo de uso propio del personal.

En Urgencias trabajan 54 personas: 13 médicos, 1 supervisora, 16 ATS / DUE, 12 auxiliares de enfermería y 12 celadores. Todos ellos, excepto la supervisora, trabajan en turnos de mañana y tarde, de 7 horas cada uno, y turnos de noche de 10 horas.

En dicho servicio se han evaluado cinco puestos de trabajo: médico, supervisora, ATS / DUE, auxiliar de enfermería y celador.



Área de Boxes



Sala de espera
Detalle

***Evaluación de riesgos del puesto de
Médico***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Supervisora***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
ATS / DUE***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Auxiliar de Enfermería***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113

***Evaluación de riesgos del puesto de
Celador***

Año 2006

NuevoHospital
ISSN: 1578-7516

Nº edición: 113


5.- Gráficas

**GRÁFICAS COMPARATIVAS SEGÚN GRADO DE PELIGROSIDAD
POR SERVICIO Y PUESTO DE TRABAJO**

SERVICIO DE ADMISIÓN (OFICINAS)


JEFE DE ADMISIÓN

RIESGO	G. P.
Accidente "in itinere"	72
Discomfort acústico	64
Incendio	60
Fatiga mental	54
Discomfort térmico	40

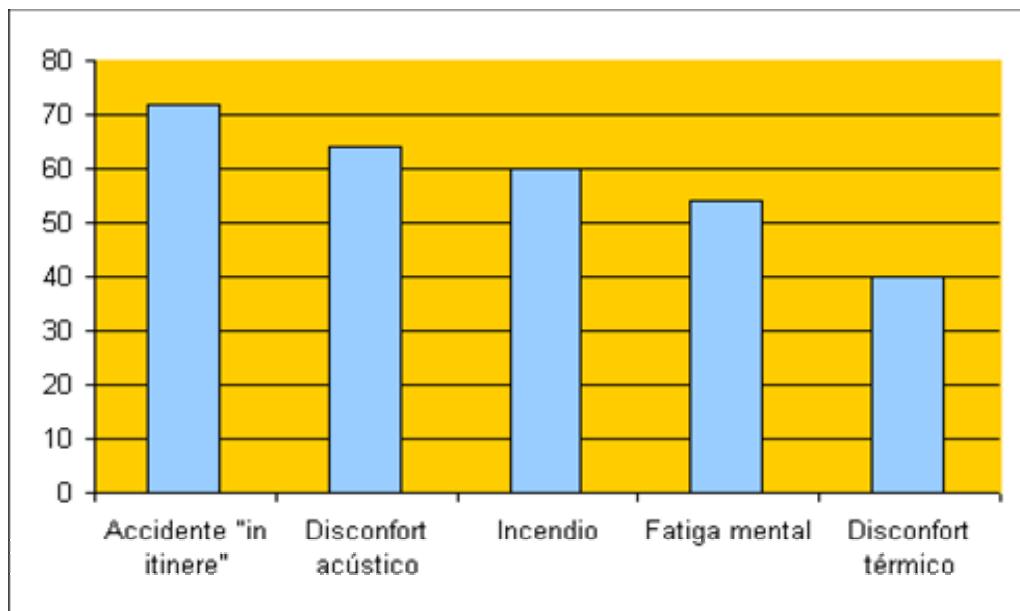


SUPERVISORA

RIESGO	G. P.
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Postura.	70
Incendio	60
Fatiga mental	54
Discomfort acústico	48
Discomfort térmico	40
Carga mental	30
Golpes con objetos inmóviles	24

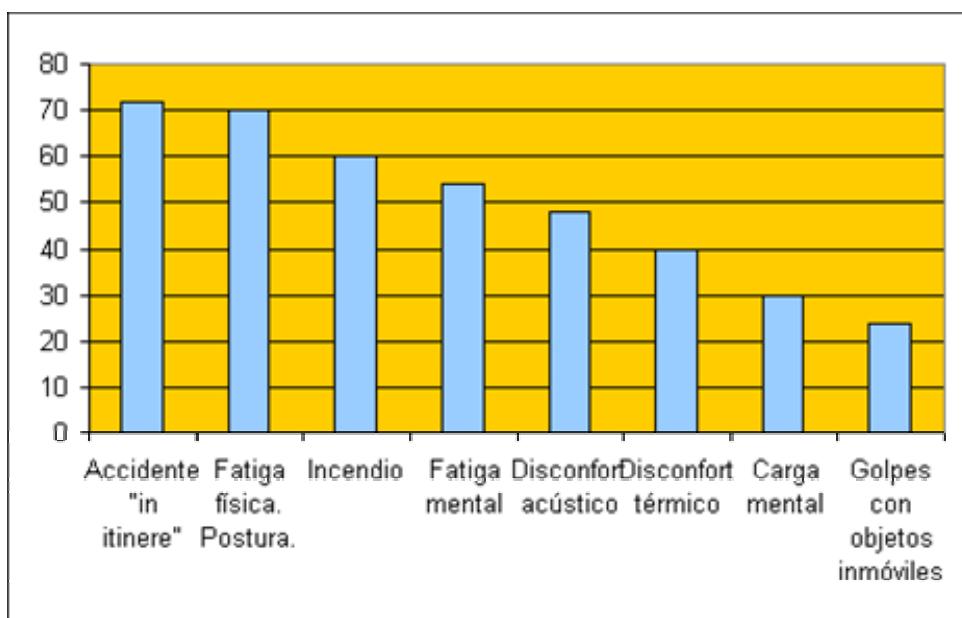


ATS / DUE

RIESGO	G. P.
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Postura.	70
Incendio	60
Fatiga mental	54
Discomfort acústico	48
Discomfort térmico	40
Golpes con objetos inmóviles	24

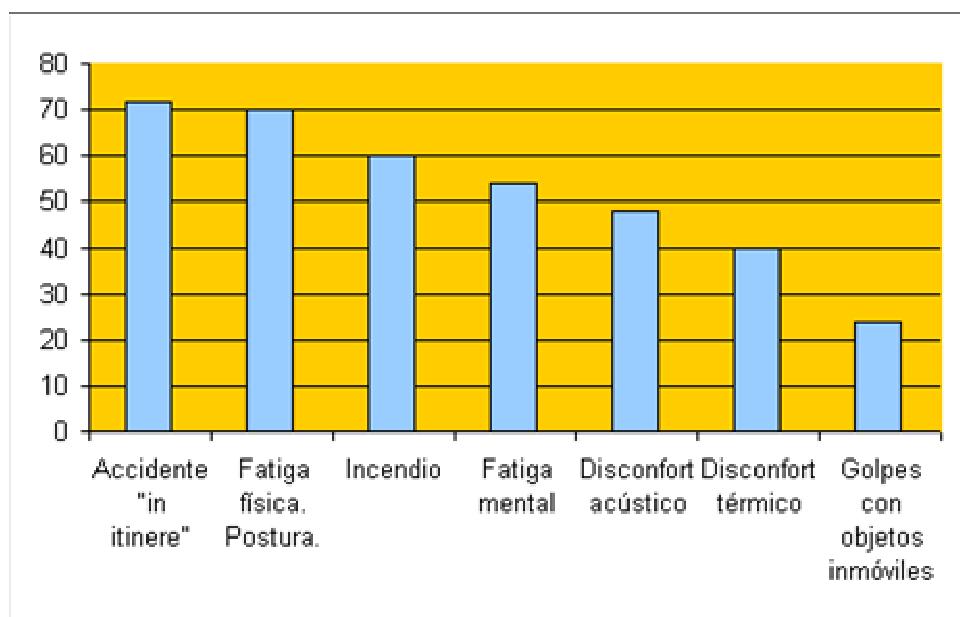


SECRETARÍA

RIESGO	G. P.
Discomfort acústico	160
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Postura.	70
Fatiga mental	63
Incendio	60
Insatisfacción	48
Discomfort térmico	40
Golpes con objetos inmóviles	21
Contacto con productos químicos	8

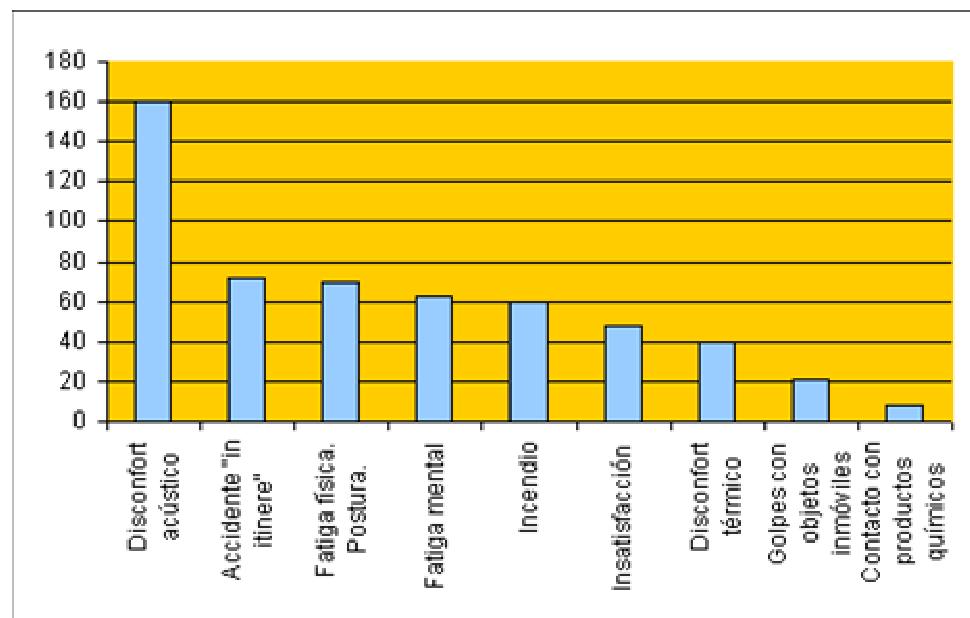

SERVICIO DE ADMISIÓN (CITA PREVIA)**SECRETARÍA**


RIESGO	G. P.
Fatiga física. Postura.	90
Exposición a contaminantes biológicos	84
Insatisfacción	80
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes biológicos	72
Discomfort acústico	56
Insatisfacción	49
Fatiga visual	40
Discomfort térmico	40
Golpes con objetos inmóviles	35
Agresiones físicas	30
Contacto con productos químicos	8

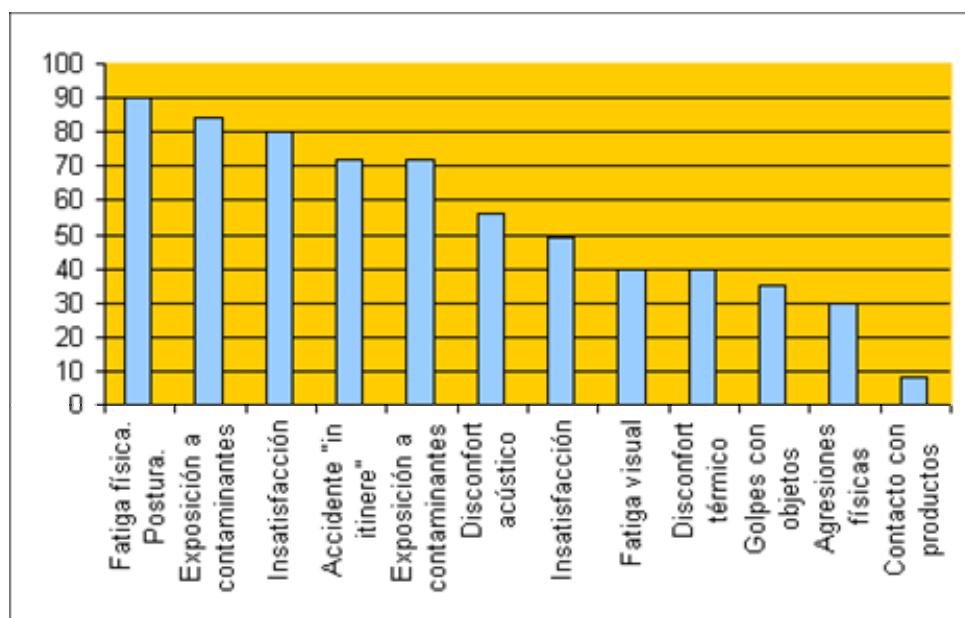

SERVICIO DE ADMISIÓN (ARCHIVO)


FACULTATIVO

RIESGO	G. P.
Incendio	280
Insatisfacción	230
Exposición a contaminantes biológicos	132
Fatiga física. Postura.	80
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga mental	70
Fatiga visual	64
Discomfort térmico	45
Golpes con objetos inmóviles	31,5

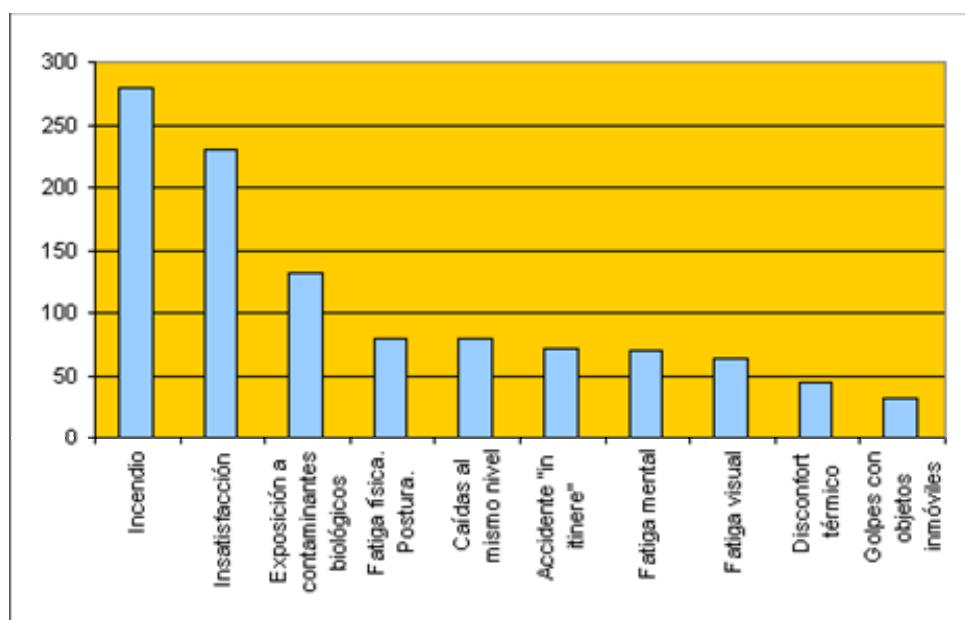


SECRETARÍA

RIESGO	G. P.
Incendio	350
Atrapamiento y/o aplastamiento	180
Caídas a distinto nivel	160
Exposición a contaminantes biológicos	142
Fatiga física. Esfuerzos	140
Golpes con objetos móviles	126
Caídas al mismo nivel	100
Cortes con objetos	90
Caídas de objetos en altura	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Postura	64
Fatiga visual	56
Fatiga mental	54
Insatisfacción	48
Discomfort térmico	45
Golpes con objetos inmóviles	40
Contacto con productos químicos	8

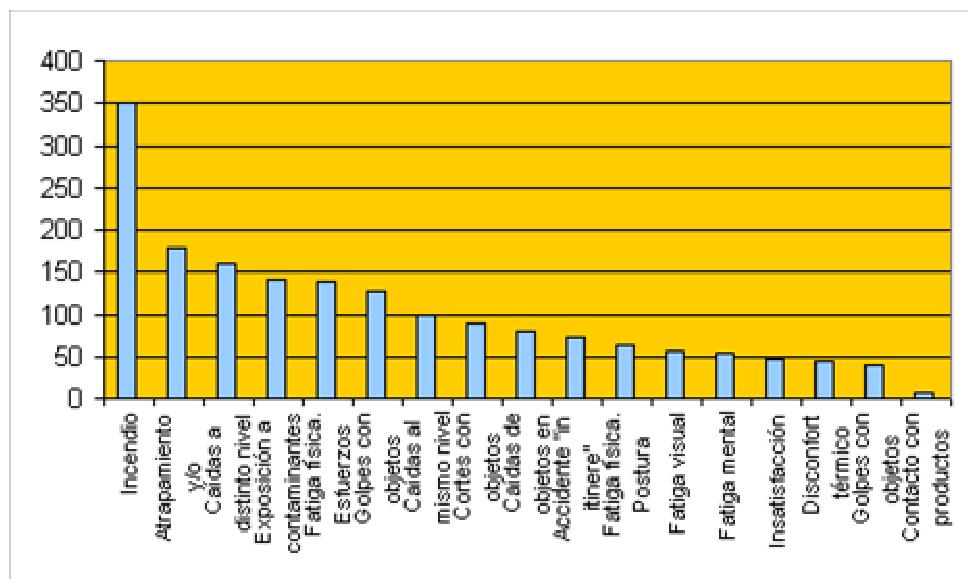


SECRETARÍA (TARDE)

RIESGO	G. P.
Incendio	350
Exposición a contaminantes biológicos	142
Caídas a distinto nivel	128
Caídas al mismo nivel	100
Golpes con objetos móviles	96
Atrapamiento y/o aplastamiento	96
Fatiga física. Esfuerzo	96
Cortes con objetos	90
Caídas de objetos en altura	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga visual	56
Fatiga física. Postura	49
Discomfort térmico	45
Insatisfacción	42
Golpes con objetos inmóviles	28
Contacto con productos químicos	8

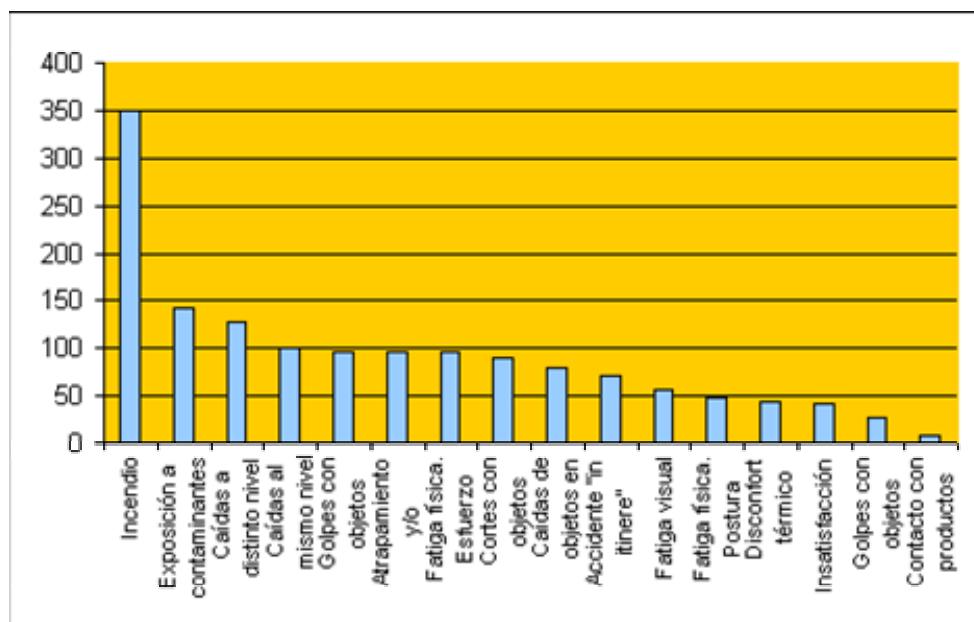**CELADOR**


RIESGO	G. P.
Incendio	280
Caídas al mismo nivel	120
Fatiga física. Esfuerzo	90
Exposición a contaminantes biológicos	84
Cortes con objetos	81
Accidente de tráfico	72
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Desplazamientos	70
Discomfort térmico	45
Insatisfacción	42
Golpes con objetos inmóviles	27

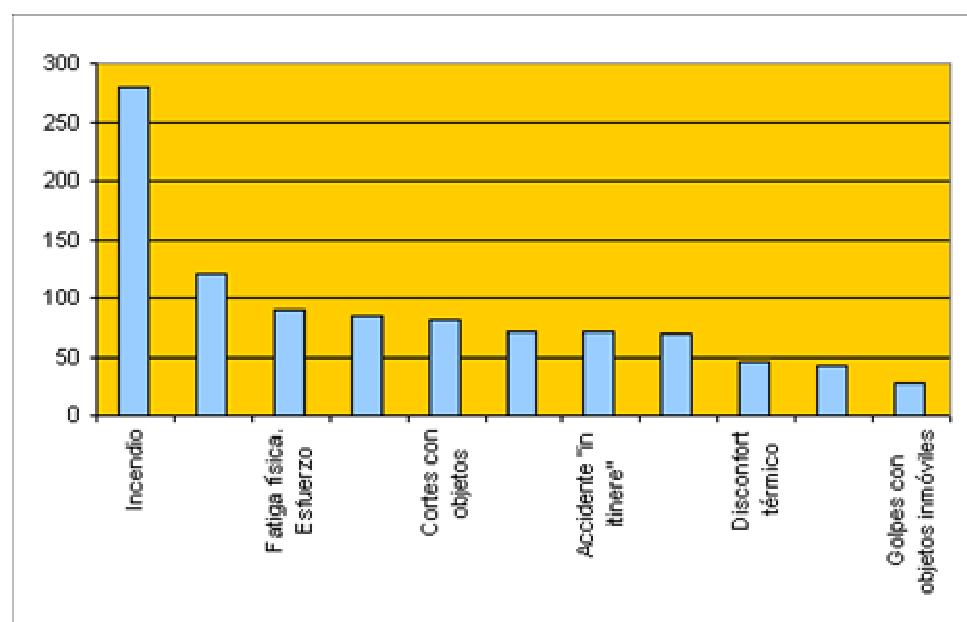

SERVICIO DE ADMISIÓN (INFORMACIÓN)

SECRETARÍA


RIESGO	G. P.
Discomfort acústico	81
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes biológicos	72
Fatiga física. Postura.	70
Fatiga visual	70
Carga mental	60
Discomfort térmico	50
Insatisfacción	42
Agresiones físicas	30
Golpes con objetos inmóviles	20
Contacto con productos químicos	8

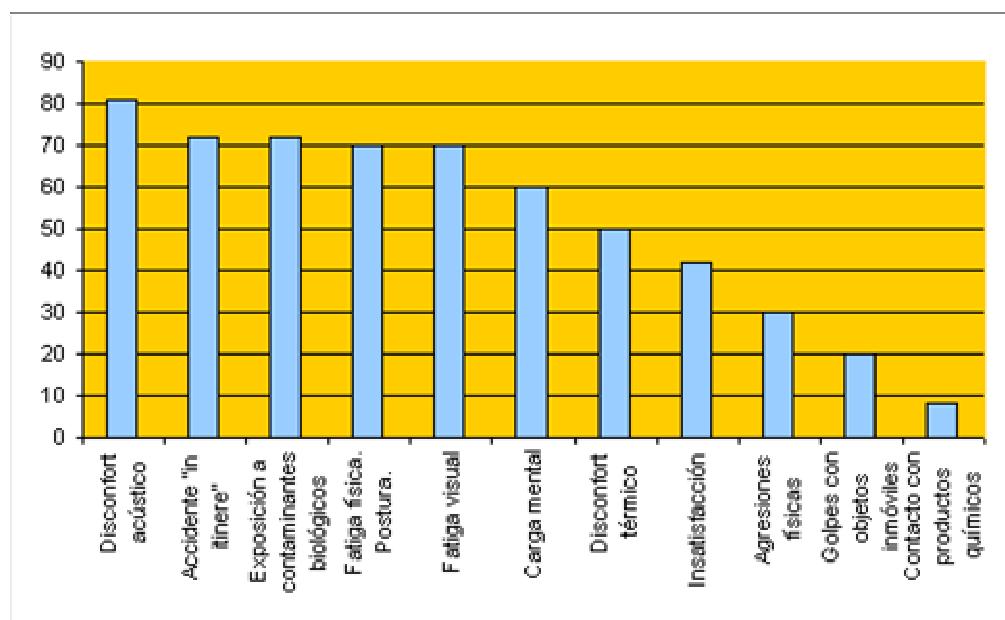

SERVICIO DE ADMISIÓN (URGENCIAS)

SECRETARÍA

RIESGO	G. P.
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes biológicos	144
Caídas al mismo nivel	80
Fatiga física. Postura.	80
Fatiga mental	70
Fatiga visual	56
Discomfort acústico	56
Golpes con objetos inmóviles	45
Discomfort térmico	45
Carga mental	42
Insatisfacción	42
Agresiones físicas	30
Contacto con productos químicos	8

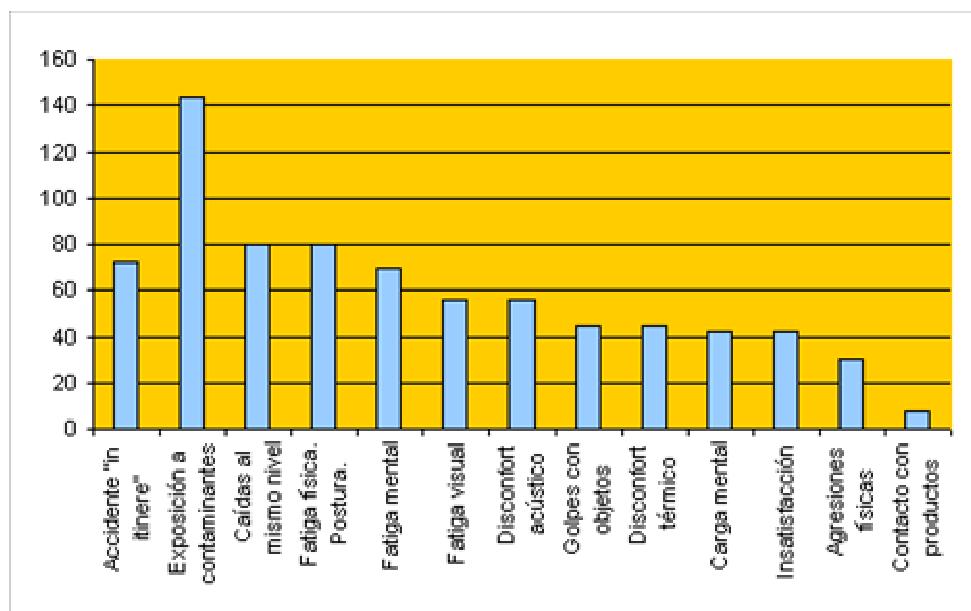


SERVICIO DE ADMISIÓN (RADIODIAGNÓSTICO)

SECRETARÍA (MAÑANA)

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	204


Fatiga física. Postura.	80
Fatiga mental	80
Carga mental	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga visual	70
Insatisfacción	70
Caídas de objetos en altura	60
Golpes con objetos inmóviles	45
Agresiones físicas	30
Contacto con productos químicos	8

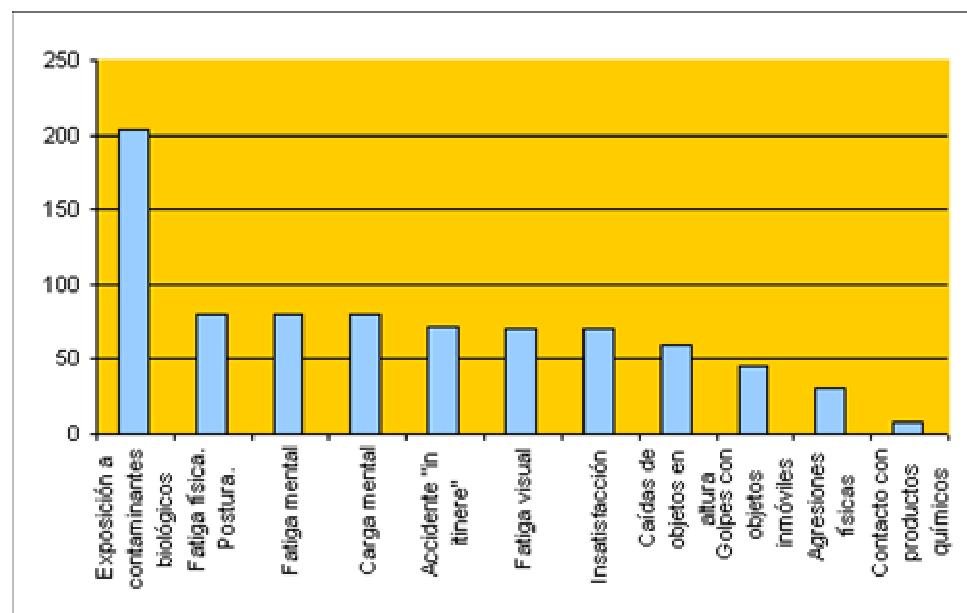

SECRETARÍA (TARDE)

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	204
Discomfort acústico	108
Fatiga física. Postura.	80
Fatiga mental	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga visual	70

Insatisfacción	70
Caídas de objetos en altura	60
Carga mental	36
Golpes con objetos inmóviles	35
Agresiones físicas	30
Contacto con productos químicos	8

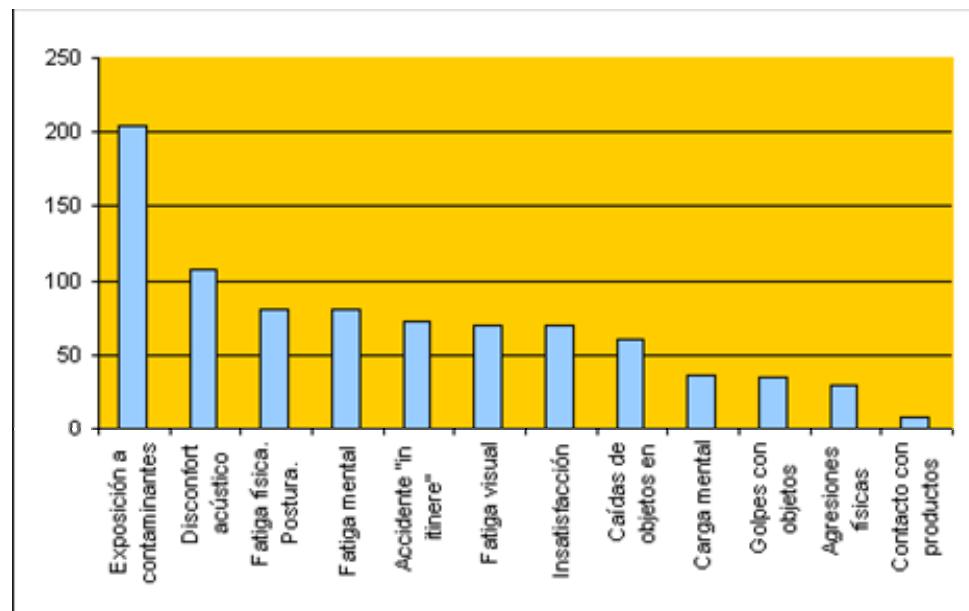


SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

MÉDICO


RIESGO	G. P.
Exposición a agentes químicos	300
Incendio	300
Exposición a agentes biológicos	144
Accidente "in itinere"	72

Fatiga física. Postura.	64
Discomfort térmico	64
Caída de objetos	60
Contacto con productos químicos	54
Insatisfacción	36
Golpes contra objetos inmóviles	35
Fatiga visual	24
Cortes/Pinchazos con herramientas	16

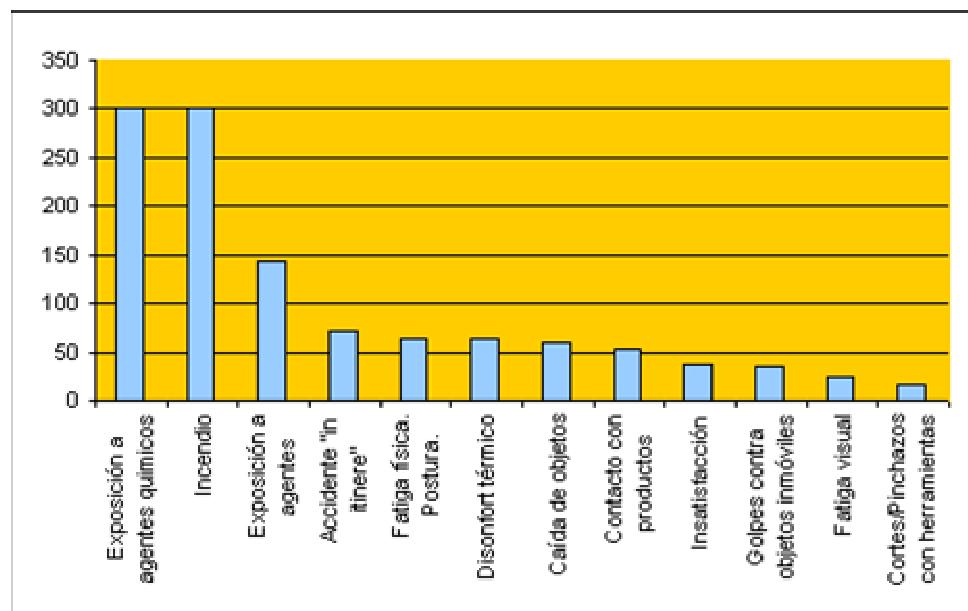


SUPERVISORA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA / MICROBIOLOGÍA / BIOQUÍMICA

RIESGO	G. P.
Insatisfacción	120
Incendio	120
Golpes con objetos inmóviles	93
Accidente "in itinere"	72
Discomfort térmico	36

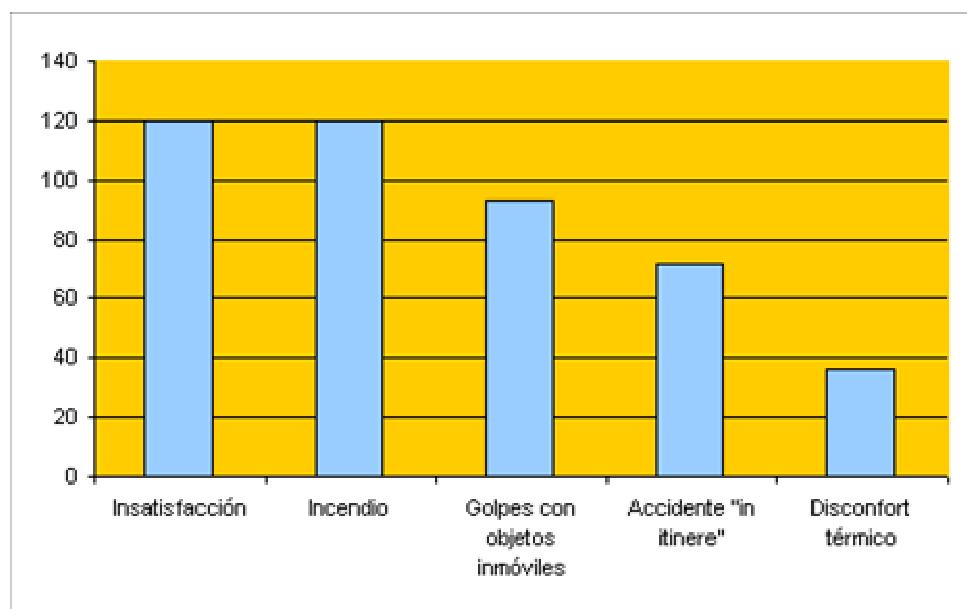


TÉCNICO

RIESGO	G. P.
Exposición a agentes químicos	400
Incendio	400
Insatisfacción	164
Exposición a agentes biológicos	144
Contactos térmicos	100
Fatiga física. Postura.	81
Accidente "in itinere"	72
Cortes/Pinchazos con herramientas	64
Caída de objetos	64
Fatiga física. Esfuerzo.	42
Discomfort térmico	40
Golpes con objetos inmóviles	35

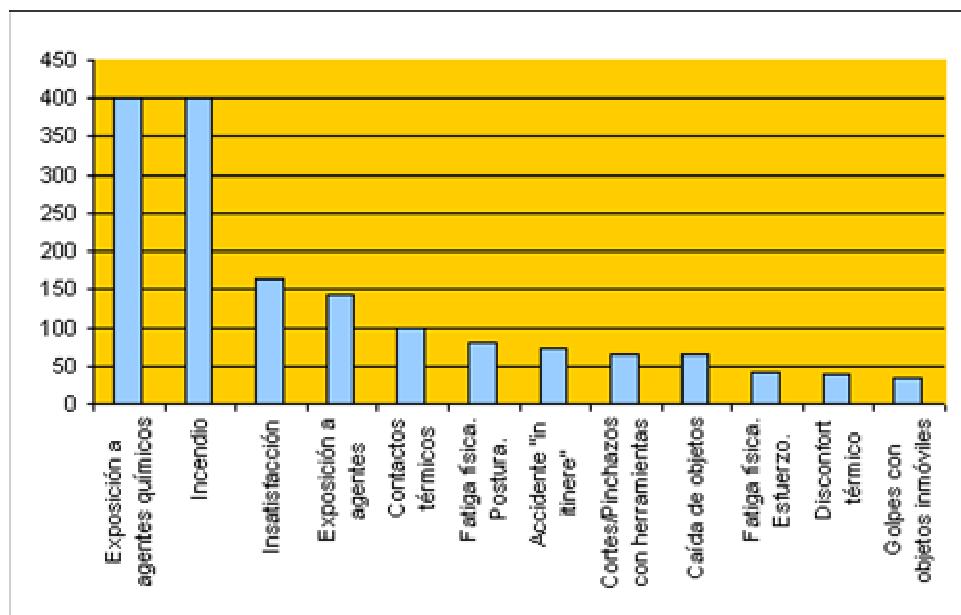


SECRETARÍA

RIESGO	G. P.
Incendio	240
Insatisfacción	164
Discomfort acústico	160
Carga mental	81
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Postura.	56
Golpes con objetos inmóviles	40
Discomfort térmico	40
Contacto con productos químicos	8

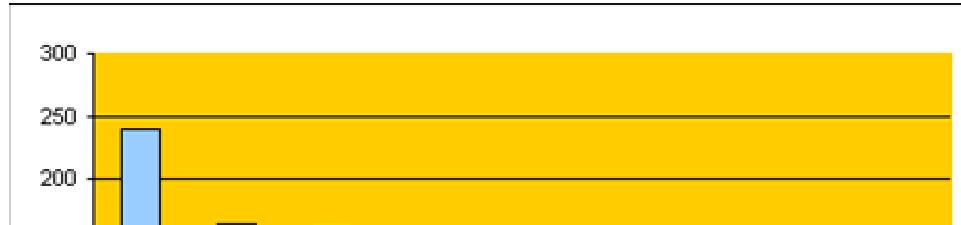

CELADOR


RIESGO	G. P.
Incendio	240
Exposición a contaminantes biológicos	240
Insatisfacción	200
Fatiga física. Esfuerzo.	128
Caídas al mismo nivel	120
Accidente "in itinere"	72
Golpes con objetos inmóviles	62
Caídas de objetos	49
Discomfort térmico	45
Golpes con objetos móviles	42
Exposición a agentes químicos	42
Cortes/Pinchazos con herramientas	42

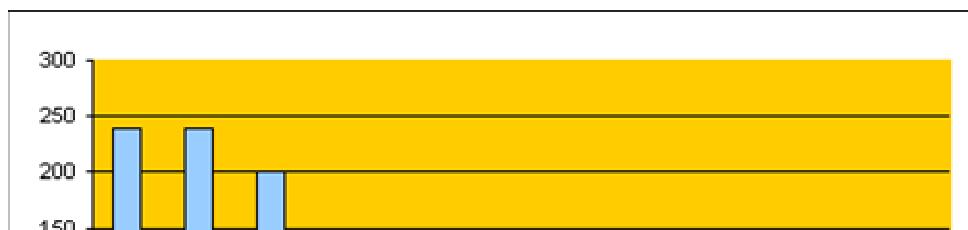

SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA


ASESOR JURÍDICO

RIESGO	G. P.
Fatiga física. Postura.	80
Accidente "in itinere"	72
Golpes con objetos inmóviles	70
Carga mental	63
Fatiga visual	56

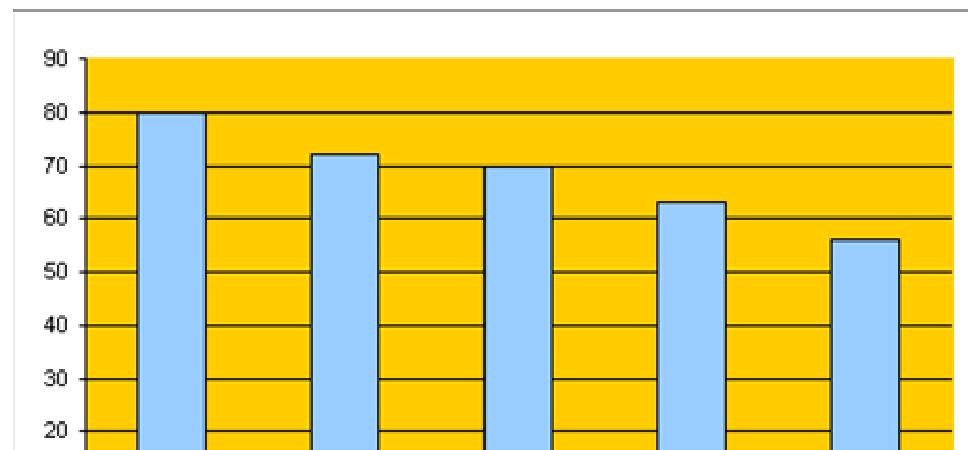

SECRETARÍA


RIESGO	G. P.
Golpes con objetos inmóviles	80
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Carga mental	70
Contacto con productos químicos	8

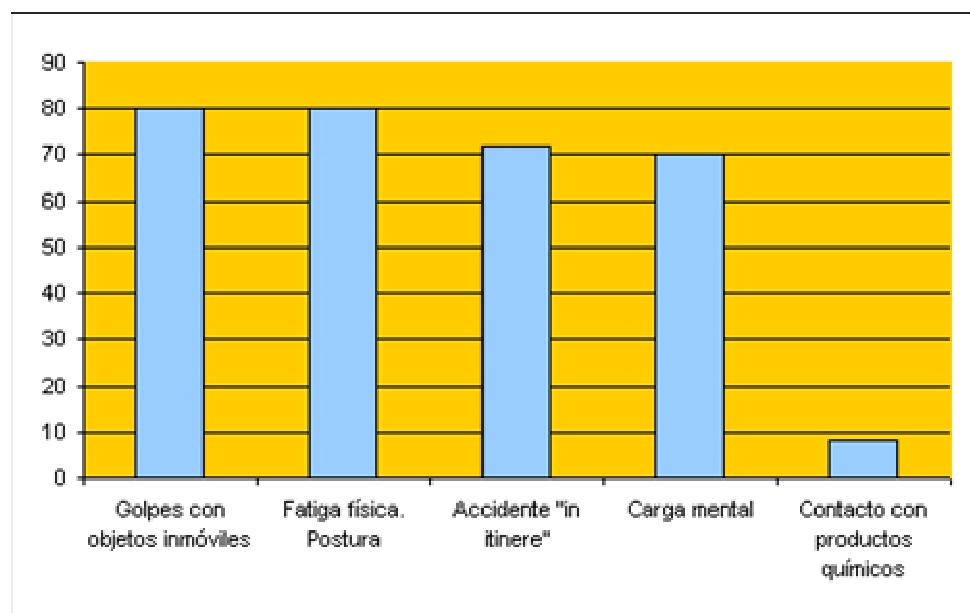

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO


MÉDICO

RIESGO	G. P.
Carga mental	160
Exposición a agentes biológicos	156
Incendio	120
Caídas a distinto nivel	84
Fatiga física. Esfuerzo	84
Fatiga física. Postura	80
Fatiga visual	80
Accidente "in itinere"	72
Agresiones físicas	60
Golpes con objetos inmóviles	45
Discomfort térmico	40

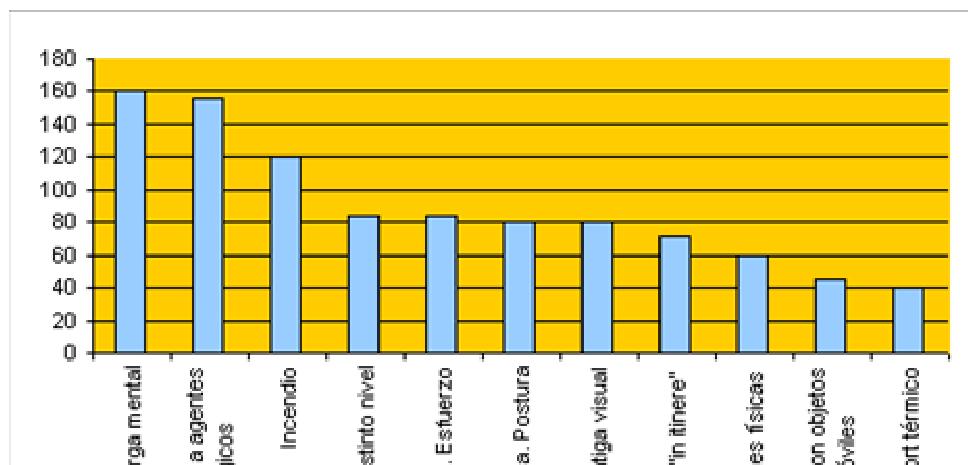


TRABAJADORA SOCIAL

RIESGO	G. P.
Carga mental	180
Exposición a agentes biológicos	156
Caídas a distinto nivel	84
Fatiga mental	80
Accidente "in itinere"	72
Discomfort acústico	48
Discomfort térmico	40
Agresiones físicas	30
Golpes con objetos inmóviles	24

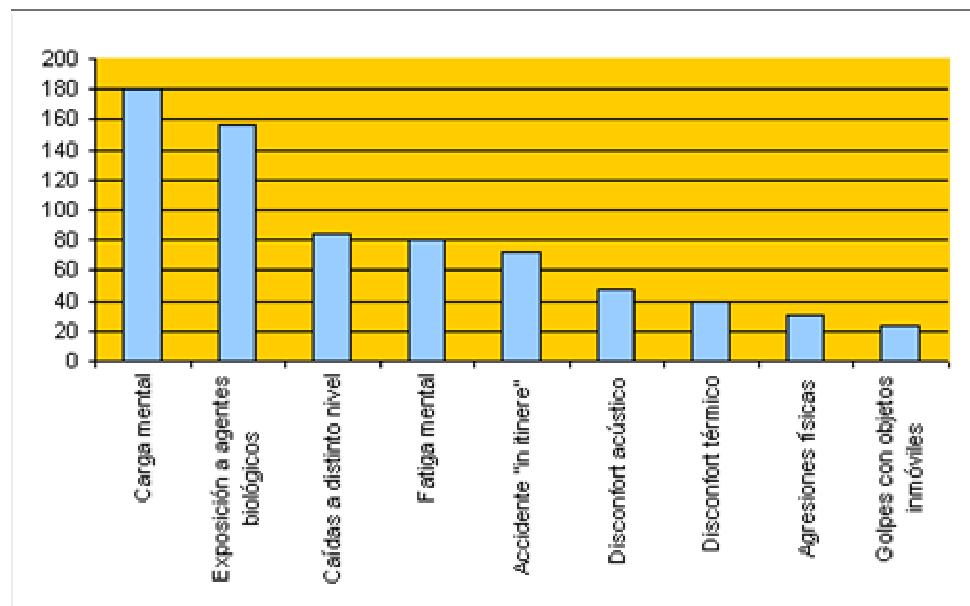


ATS / DUE

RIESGO	G. P.
Carga mental	160
Exposición a agentes biológicos	156
Incendio	120
Caídas a distinto nivel	84
Fatiga física. Esfuerzo	84
Fatiga física. Postura	80
Fatiga visual	80
Accidente "in itinere"	72
Golpes con objetos inmóviles	45
Discomfort térmico	40
Agresiones físicas	30

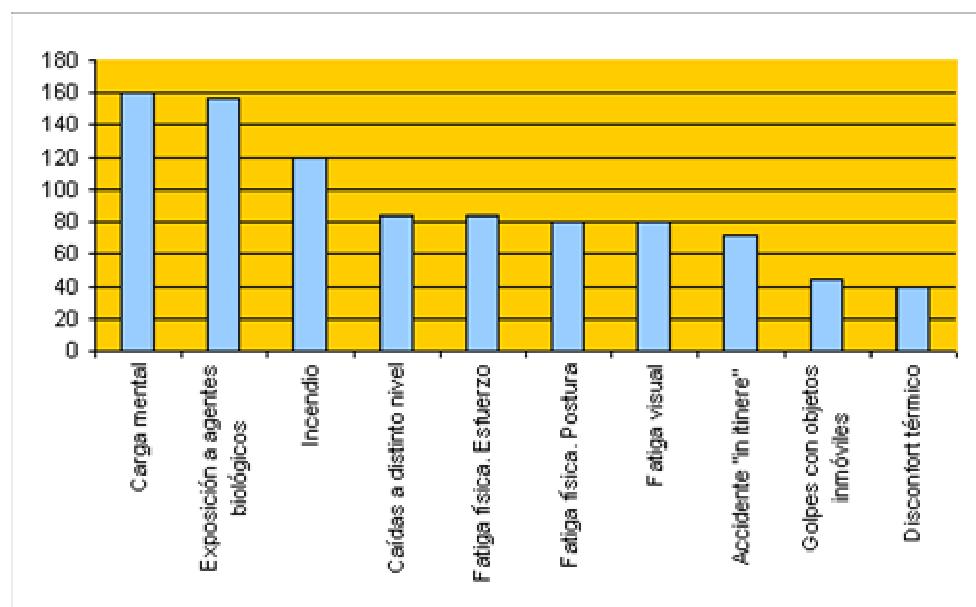

SECRETARÍA


RIESGO	G. P.
Carga mental	160
Exposición a agentes biológicos	156
Incendio	120
Caídas a distinto nivel	84
Fatiga física. Esfuerzo.	84
Fatiga física. Postura.	80
Fatiga visual	80
Accidente "in itinere"	72
Golpes con objetos inmóviles	45
Discomfort térmico	40
Agresiones físicas	30
Contacto con productos químicos	8

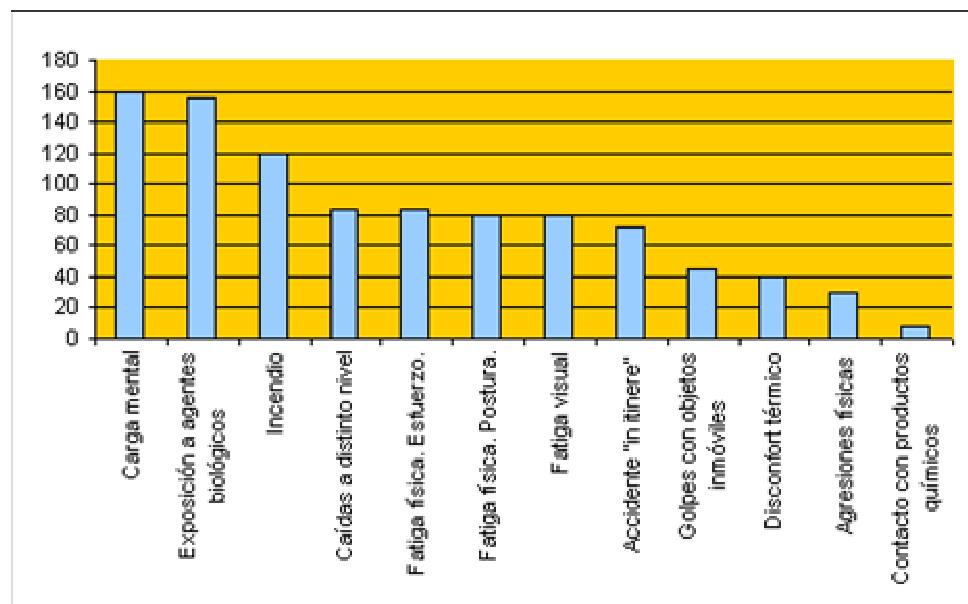

SERVICIO DE BANCO DE SANGRE


FACULTATIVO

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	216
Exposición a contaminantes químicos	126
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga visual	64
Fatiga física. Postura	64
Golpes con objetos inmóviles	40
Cortes con objetos	40
Discomfort térmico	36
Fatiga mental	30

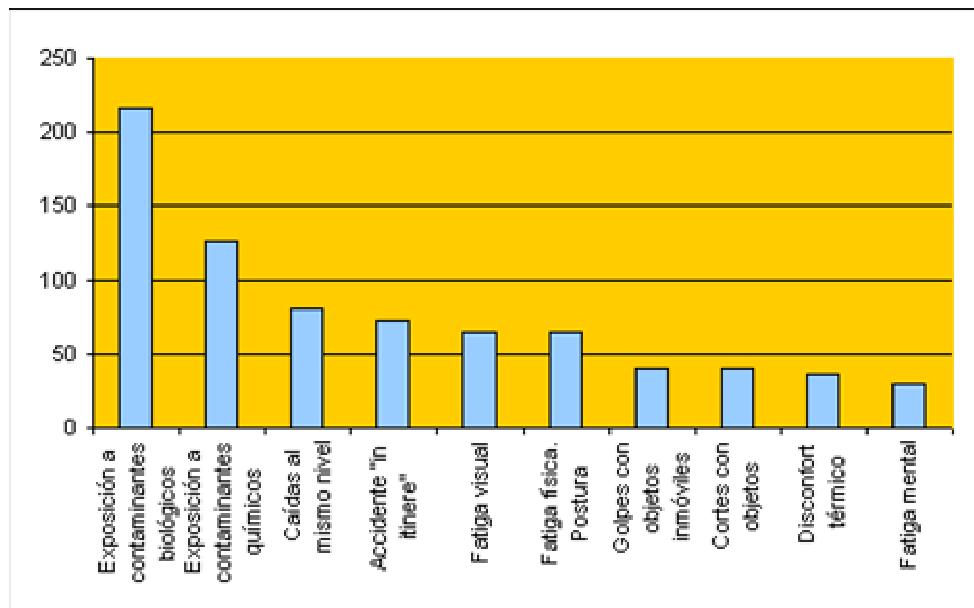


SUPERVISORA

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	84
Accidente "in itinere"	72
Golpes con objetos inmóviles	40
Cortes con objetos	40
Discomfort térmico	36
Carga mental	30

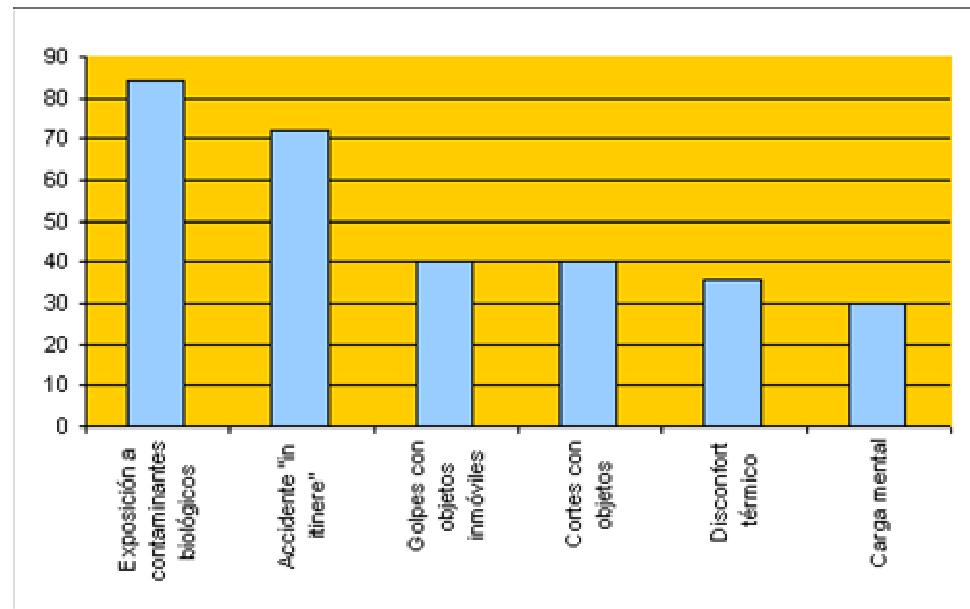


ATS / DUE

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	252
Exposición a contaminantes químicos	84
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Postura	70
Fatiga mental	50
Cortes / Pinchazos con herramientas	48
Golpes con objetos inmóviles	40
Cortes con objetos	40
Discomfort térmico	36
Agresiones físicas	30

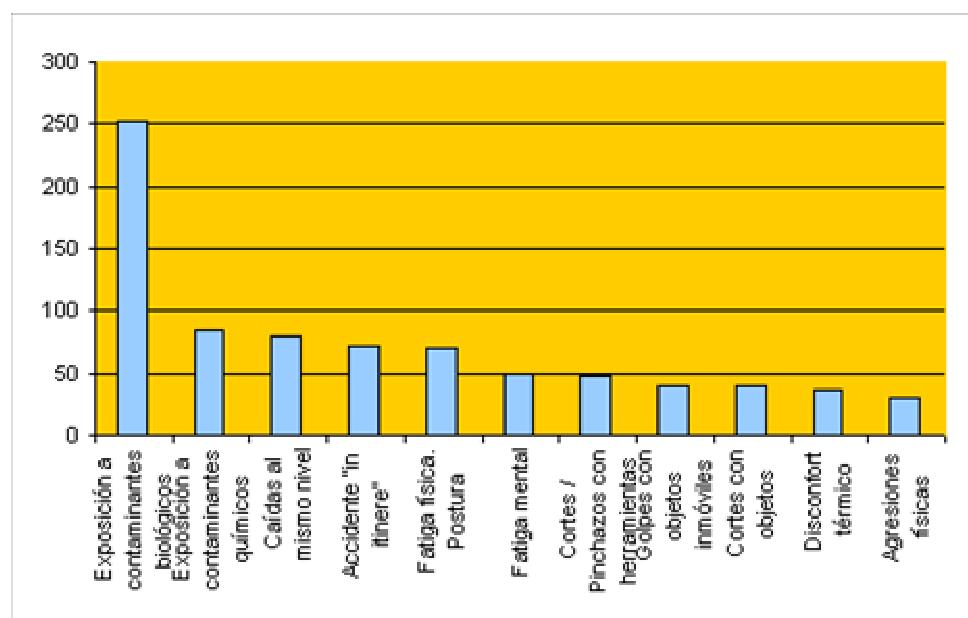


AUXILIAR DE ENFERMERÍA / TÉCNICO

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes químicos	126
Exposición a contaminantes biológicos	108
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga mental	50
Golpes con objetos inmóviles	40
Cortes con objetos	40
Discomfort térmico	36

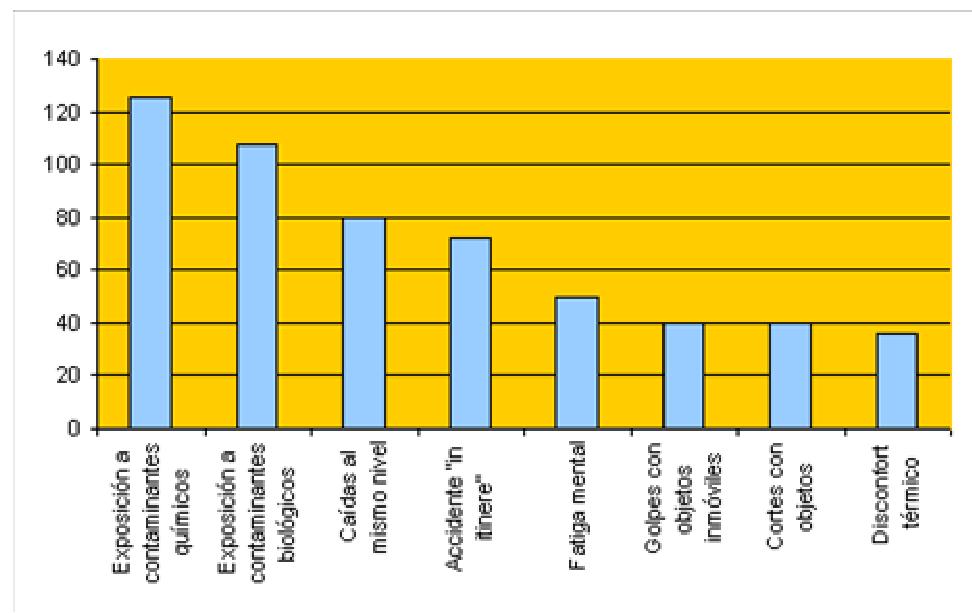


SECRETARÍA

RIESGO	G. P.
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Insatisfacción	63
Carga mental	50
Golpes con objetos inmóviles	45
Discomfort térmico	40

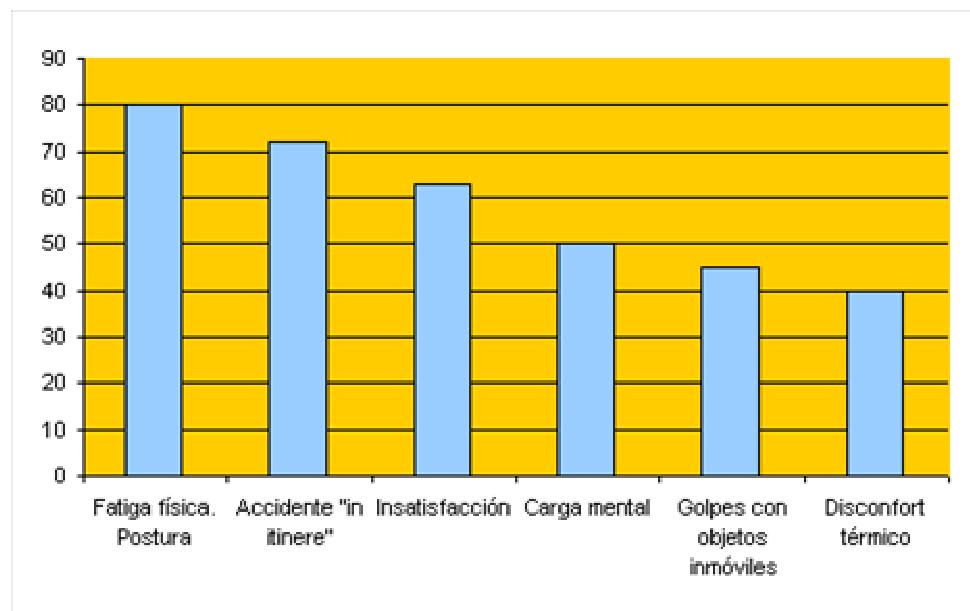

CELADOR


RIESGO	G. P.
Incendio	240
Exposición a contaminantes biológicos	240
Caídas al mismo nivel	120
Insatisfacción	120
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Esfuerzo.	64
Golpes con objetos inmóviles	62
Discomfort térmico	45
Exposición a agentes químicos	42
Golpes con objetos móviles	42
Agresiones físicas	30

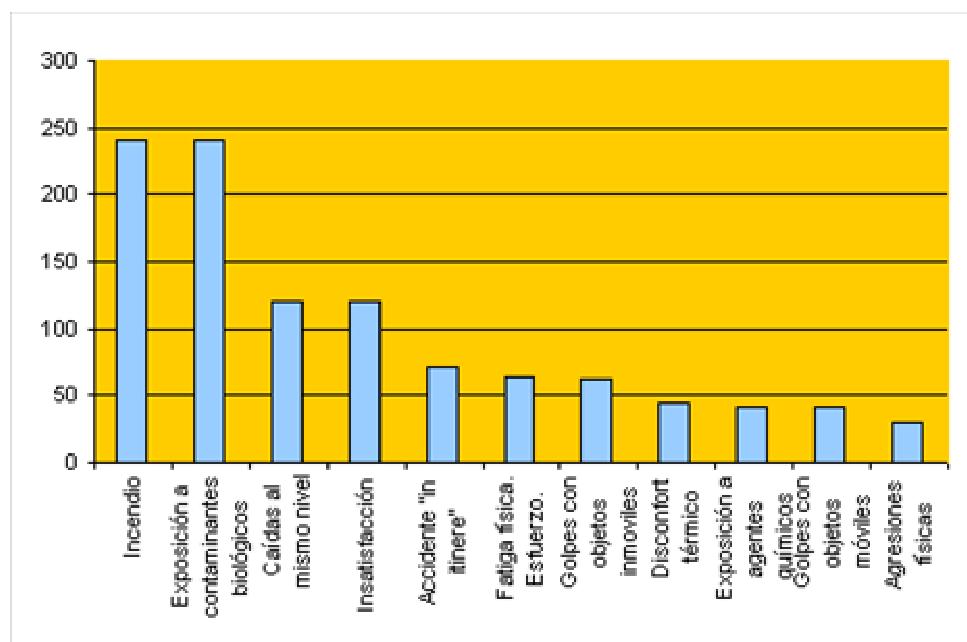

SERVICIO DE BIBLIOTECA

BIBLIOTECARIO


RIESGO	G. P.
Exposición a agentes biológicos	244
Incendio	240
Ruido	200
Caídas al mismo nivel	160
Exposición a contaminantes biológicos	84
Fatiga física. Postura.	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga visual	64
Caídas de objetos en altura	36
Discomfort térmico	36
Golpes con objetos inmóviles	30
Golpes con objetos móviles	24

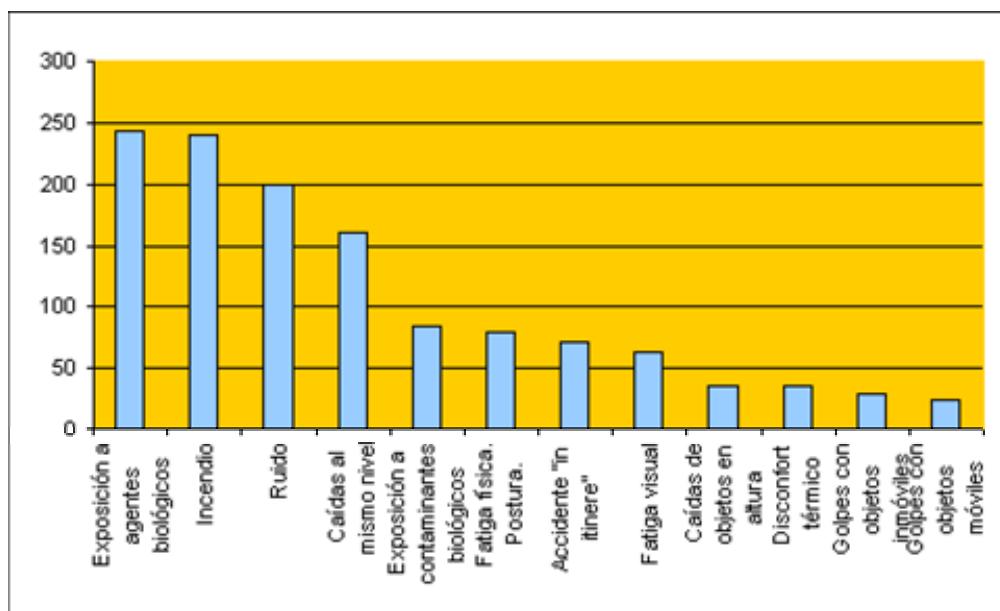

SECRETARÍA

RIESGO	G. P.
---------------	--------------


Exposición a agentes biológicos	244
Incendio	240
Ruido	160
Caídas al mismo nivel	144
Fatiga visual	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Esfuerzo.	70
Fatiga física. Postura	70
Golpes con objetos inmóviles	62
Caídas de objetos	40
Discomfort térmico	36
Caídas de objetos en altura	36
Golpes contra objetos móviles	24
Contacto con productos químicos	8

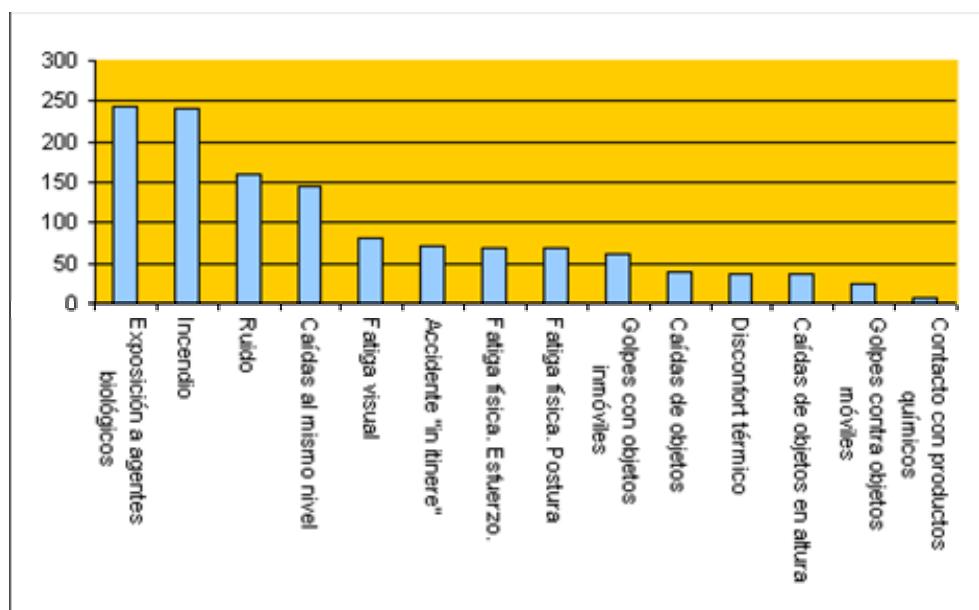

SERVICIO DE CALIDAD Y MATERIALES

SUPERVISORA

RIESGO	G. P.
Caídas al mismo nivel	100
Carga mental	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Postura	56
Carga física	56
Discomfort térmico	40
Golpes con objetos inmóviles	24

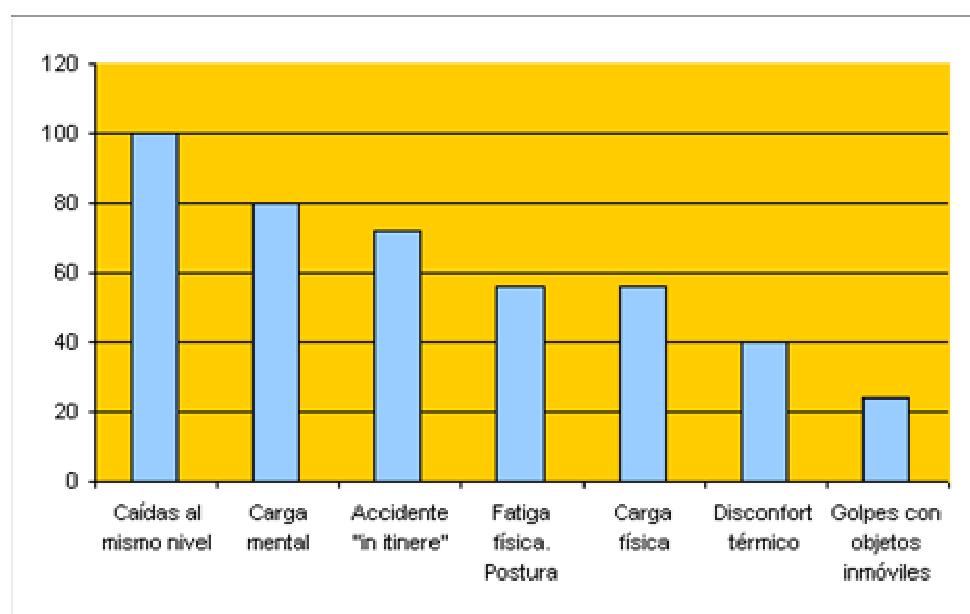


SERVICIO DE CARDIOLOGÍA

MÉDICO

RIESGO	G. P.
Fatiga mental	128


Exposición a contaminantes biológicos	128
Fatiga física. Postura	126
Contactos eléctricos directos	96
Fatiga física. Postura	84
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Insatisfacción	50
Fatiga visual	42
Exposición a radiaciones ionizantes	36
Cortes / Pinchazos con herramientas	24
Golpes con objetos inmóviles	16

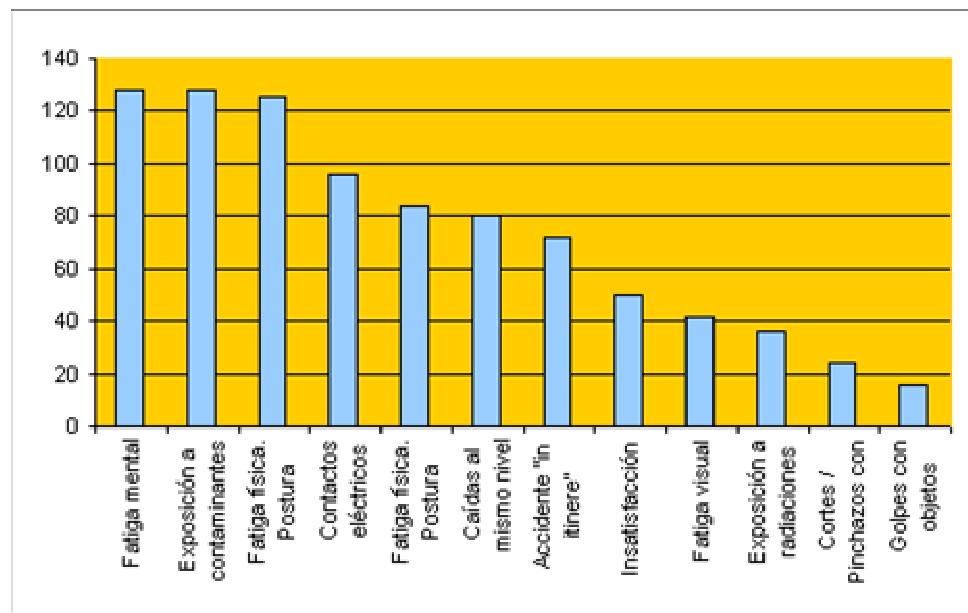**SUPERVISORA**

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	132
Carga mental	120
Contacto eléctrico directo	96
Accidente "in itinere"	72
Golpes con objetos inmóviles	58
Cortes / Pinchazos con herramientas	48


Discomfort térmico

40

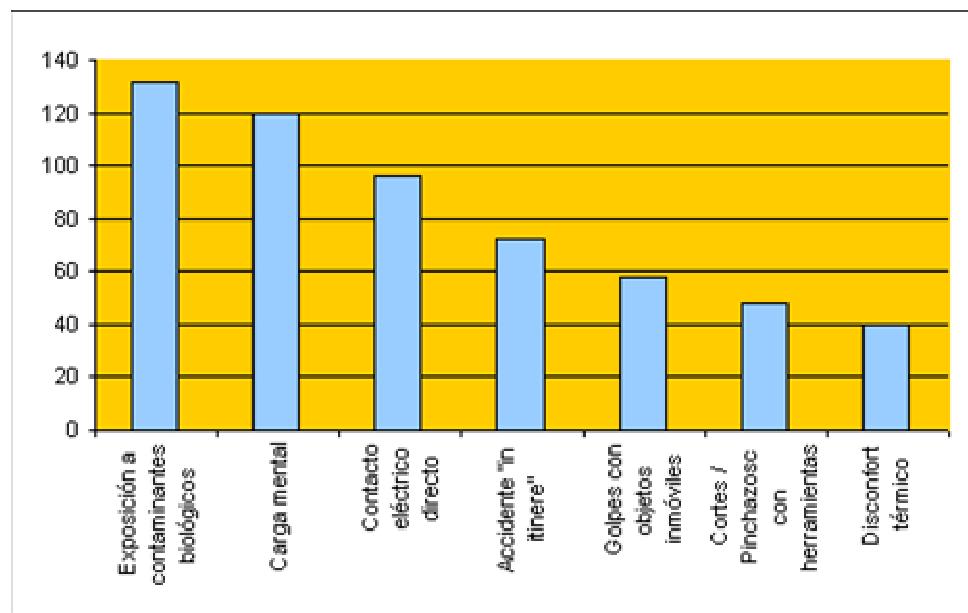


ATS / DUE

RIESGO	G. P.
Caídas al mismo nivel	140
Exposición a contaminantes biológicos	132
Fatiga física. Postura	126
Fatiga física. Esfuerzo	120
Contacto eléctrico directo	96
Insatisfacción	80
Accidente "in itinere"	72
Golpes con objetos inmóviles	62
Cortes / Pinchazos con herramientas	48
Discomfort térmico	40
Exposición a radiaciones ionizantes	36

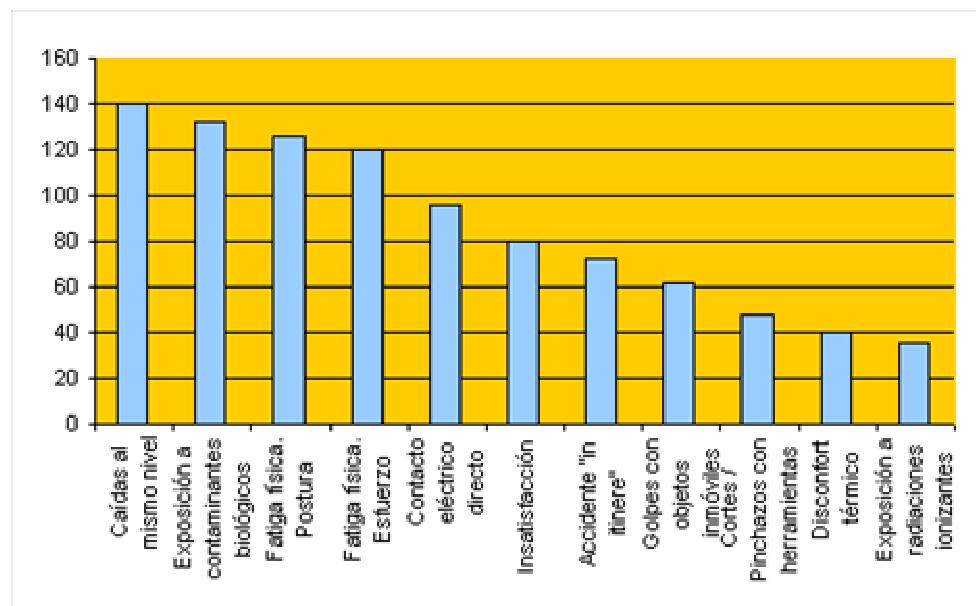


AUXILIAR DE ENFERMERÍA

RIESGO	G. P.
Fatiga física. Esfuerzos	192
Exposición a contaminantes biológicos	132
Caídas al mismo nivel	100
Insatisfacción	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Postura	72
Caídas al mismo nivel	60
Cortes / Pinchazos con herramientas	42
Golpes con objetos inmóviles	40
Discomfort térmico	40
Exposición a radiaciones ionizantes	36
Caída de objetos	36
Manipulación de productos químicos	32

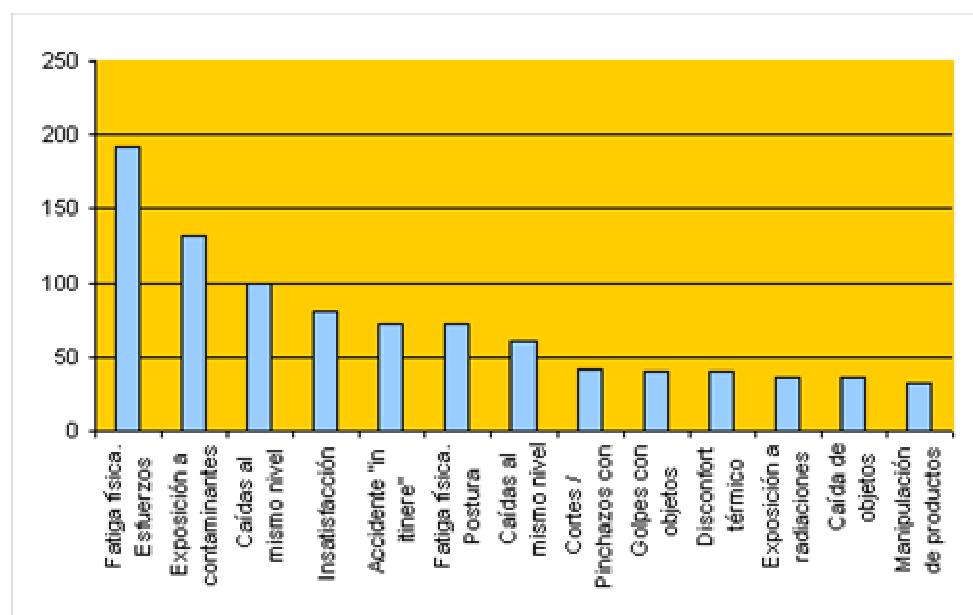


SECRETARÍA

RIESGO	G. P.
Incendio	180
Fatiga visual	90
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Discomfort térmico	40
Golpes contra objetos inmóviles	30
Caída de objetos	30
Contacto con productos químicos	8

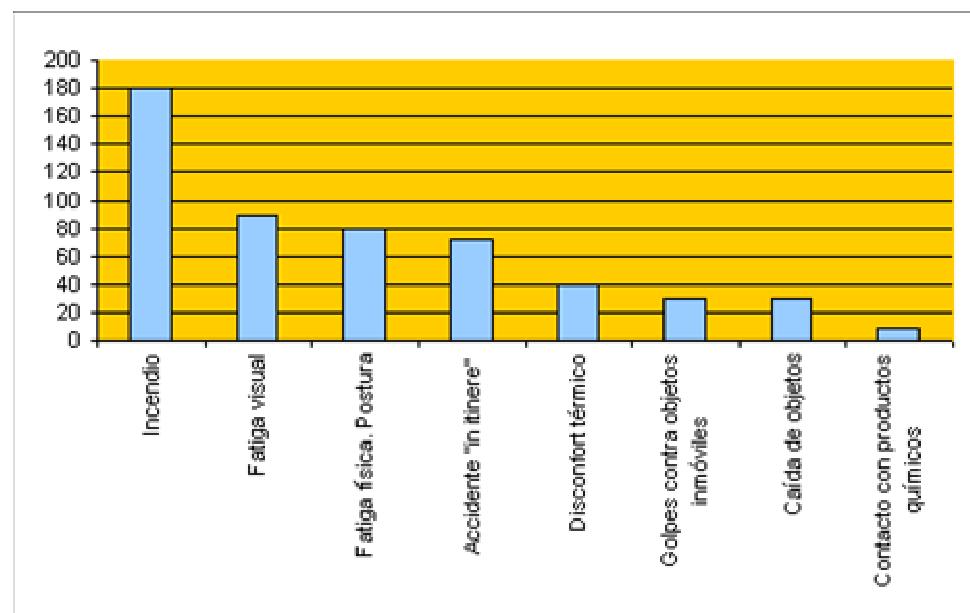


CELADOR

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	144
Caídas al mismo nivel	120
Fatiga física. Esfuerzos	96
Accidente "in itinere"	72
Golpes con objetos inmóviles	67
Golpes con objetos móviles	42
Discomfort térmico	40
Atrapamientos	36

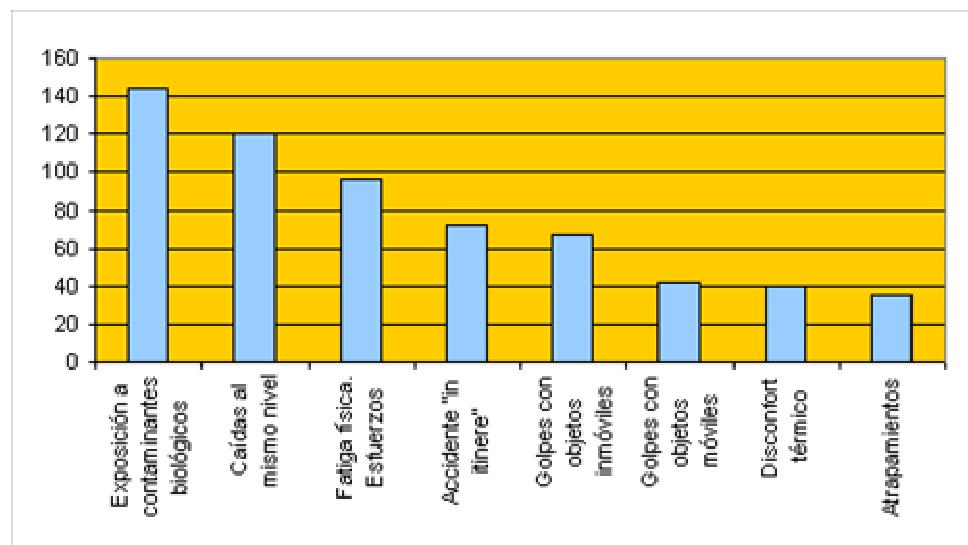**CELADORES / PERSONAL SUBALTERNO**


JEFE DE PERSONAL SUBALTERNO

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	156
Carga mental	80
Accidente "in itinere"	72
Golpes contra objetos inmóviles	67
Discomfort acústico	64
Insatisfacción	63
Fatiga mental	42
Discomfort térmico	36
Fatiga física. Postura	36
Fatiga física Desplazamiento	36
Carga mental	35
Agresiones físicas	30

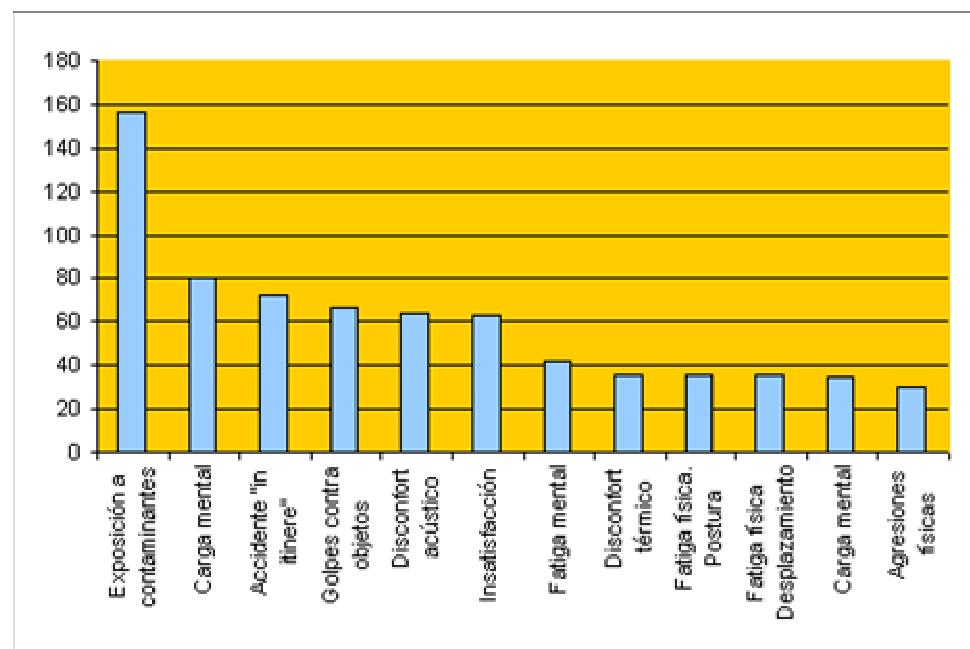


SECRETARÍA (CONSERJERÍA)

RIESGO	G. P.
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes biológicos	72
Golpes con objetos inmóviles	72
Carga mental	70
Discomfort acústico	64
Discomfort térmico	40
Contacto con productos químicos	8

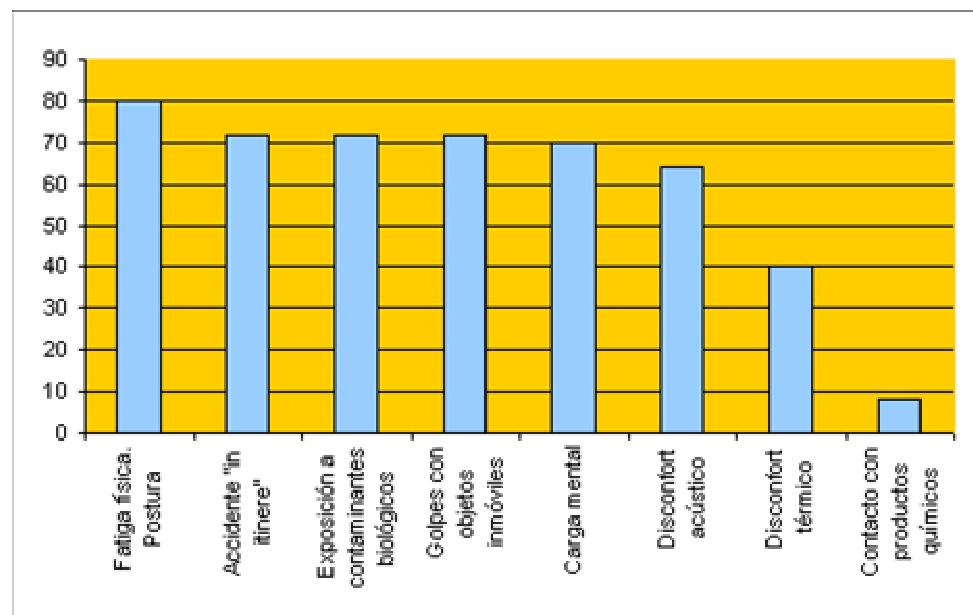


CONTROLADOR (ALMACÉN GENERAL)

RIESGO	G. P.
Caídas de objetos	140
Caídas al mismo nivel	120
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes biológicos	72
Fatiga mental	70
Insatisfacción	70
Incendio	60
Discomfort térmico	45
Golpes con objetos inmóviles	40
Fatiga visual	36

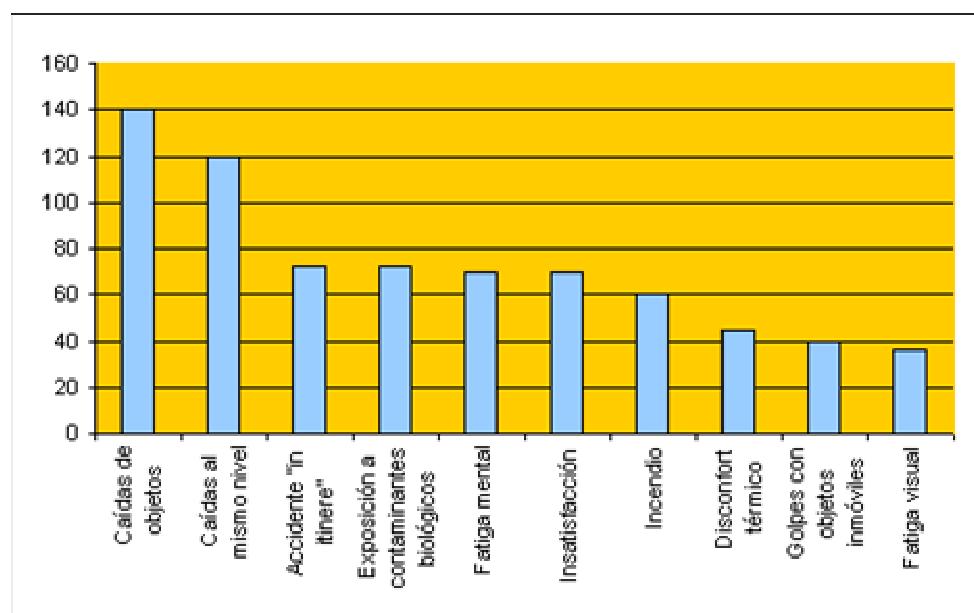


CELADOR (ALMACÉN GENERAL)

RIESGO	G. P.
Golpes con objetos móviles	144
Caídas de objetos	140
Fatiga física. Esfuerzo	140
Caídas al mismo nivel	120
Golpes con objetos inmóviles	114
Insatisfacción	105
Caídas a distinto nivel	96
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes biológicos	72
Contacto eléctrico directo	72
Cortes con objetos	72
Fatiga mental	70
Incendio	60
Discomfort térmico	45
Contacto con productos químicos	16

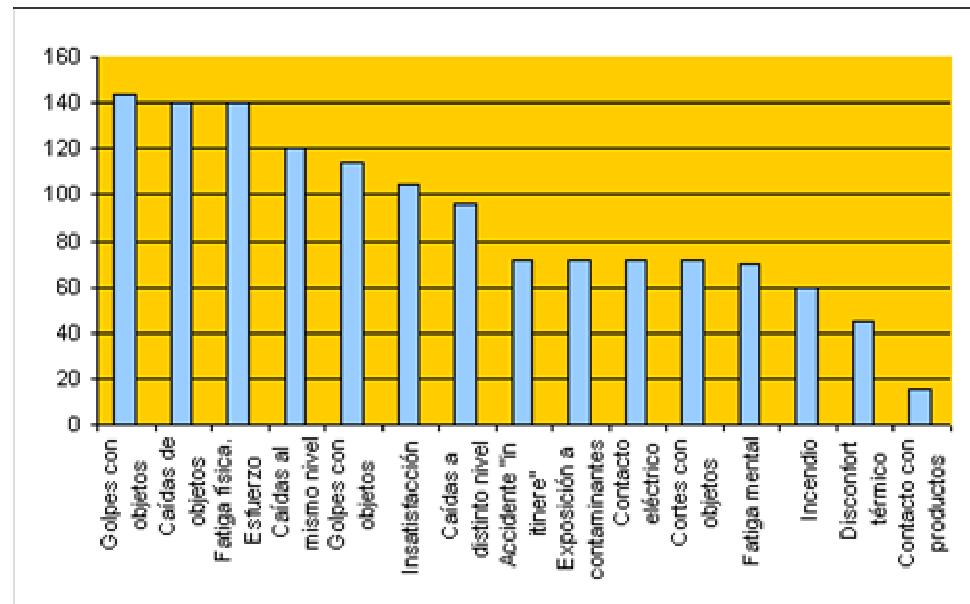


CONDUCTORES

RIESGO	G. P.
Accidente de tráfico	192
Exposición a contaminantes biológicos	134
Caída de objetos	112
Insatisfacción	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga mental	49
Fatiga física. Esfuerzo	48
Discomfort térmico	45
Golpes con objetos inmóviles	40
Contacto con productos químicos	25

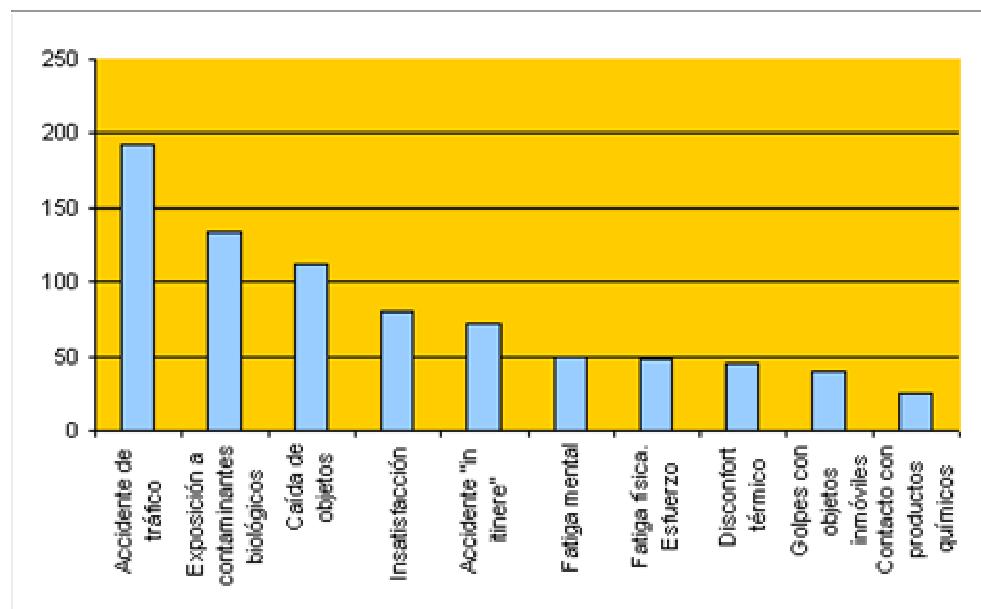


CELADOR (ADMISIÓN, URGENCIAS Y CITACIONES)

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	144
Disconfor térmico	80
Accidente "in itinere"	72
Insatisfacción	70
Carga mental	56
Fatiga física. Desplazamientos	56
Fatiga física. Esfuerzos	56
Agresiones físicas	30
Golpes con objetos inmóviles	27

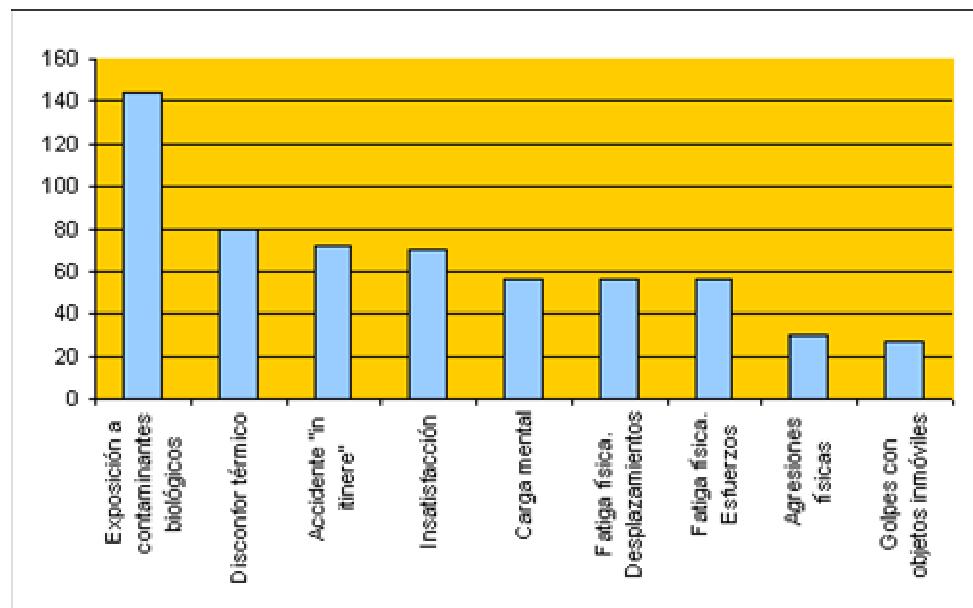


CELADOR (PUERTA)

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	216
Caídas al mismo nivel	120
Discomfort térmico	100
Discomfort acústico	80
Fatiga física. Esfuerzos	80
Accidente "in itinere"	72
Carga mental	70
Golpes con objetos inmóviles	49
Agresiones físicas	30

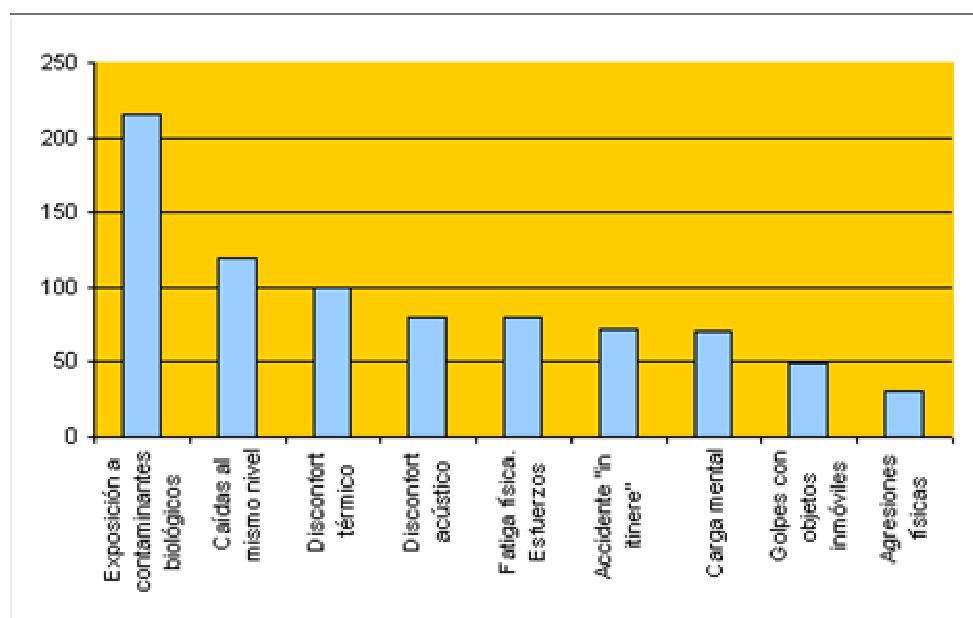


ENCARGADO

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	156
Golpes con objetos inmóviles	99
Accidente "in itinere"	72
Fatiga mental	60
Fatiga física. Postura	56
Discomfort acústico	30
Discomfort térmico	24

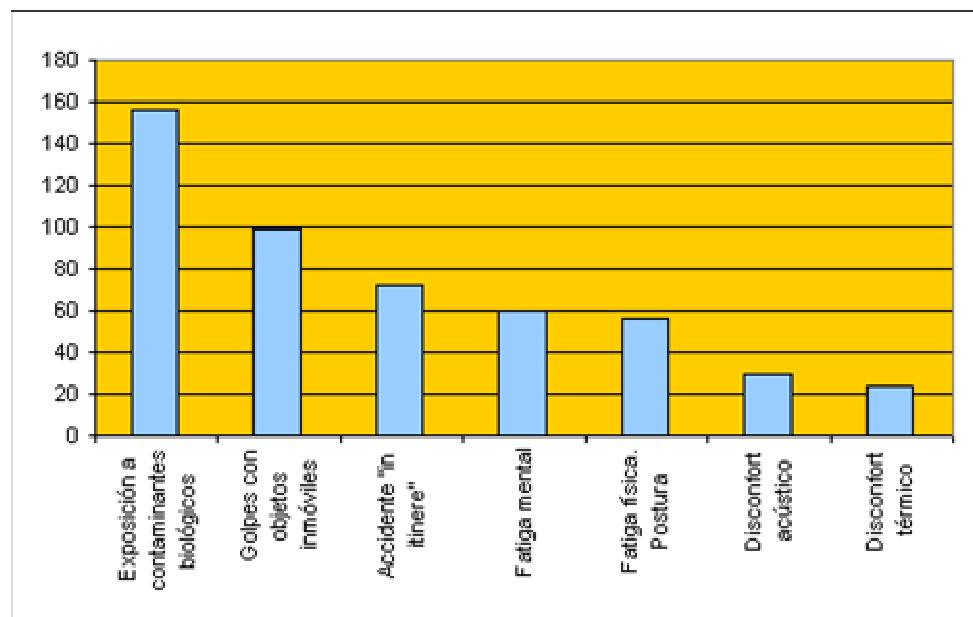


PELUQUERO

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	120
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Cortes con herramientas	70
Fatiga mental	60
Fatiga física. Postura	48
Golpes con objetos móviles	42
Golpes con objetos inmóviles	40
Agresiones físicas	30

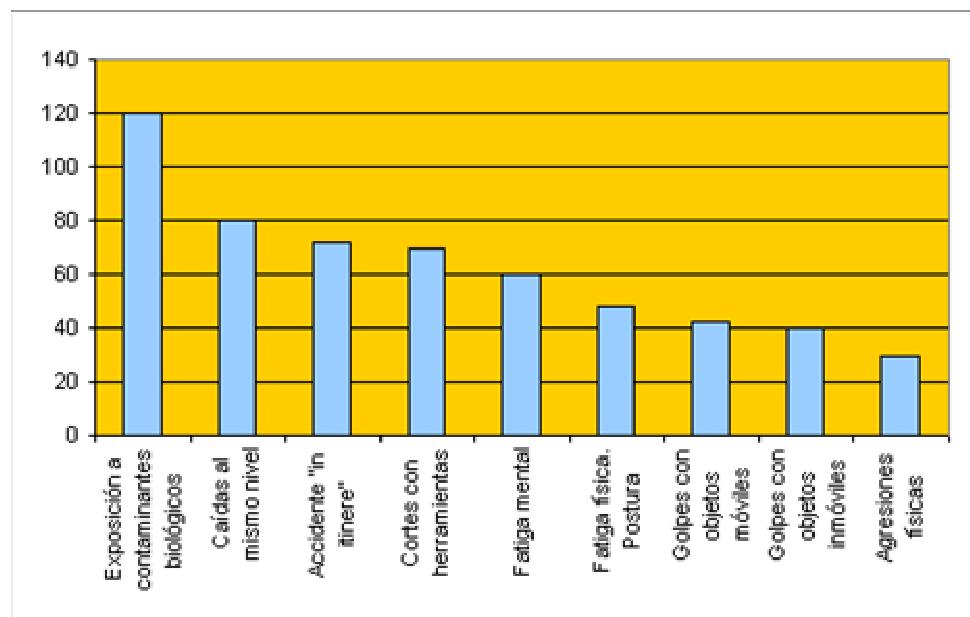

CELADOR CORRETURNOS


RIESGO	G. P.
Accidente "in itinere"	72
Discomfort acústico	80
Fatiga física. Esfuerzos	80
Caídas al mismo nivel	80
Exposición a contaminantes biológicos	144
Carga mental	56
Fatiga física. Desplazamientos	56
Disconfor térmico	40
Golpes con objetos inmóviles	59

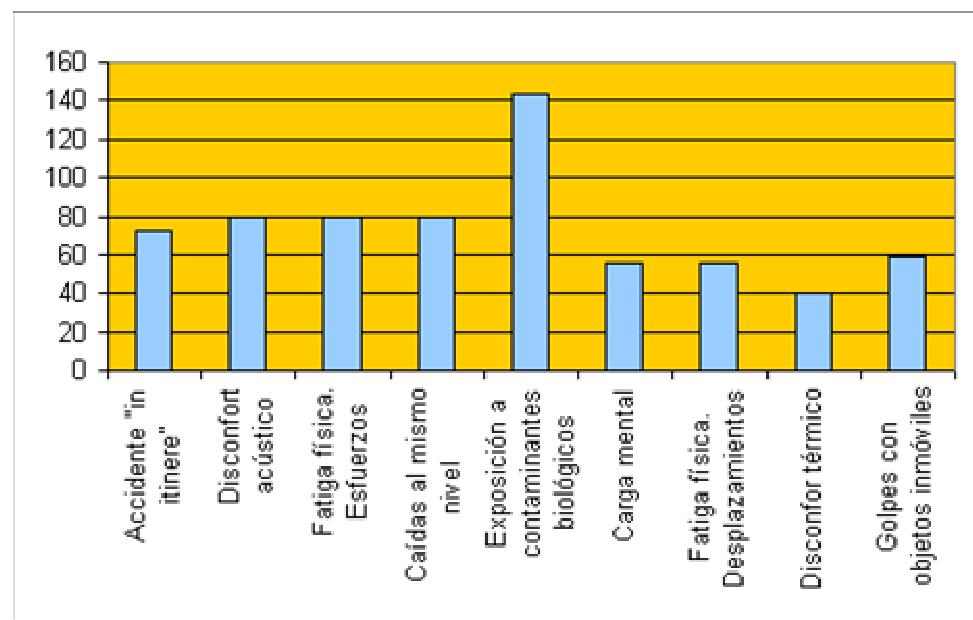

SERVICIO DE CIRUGDIA


MÉDICO

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	128
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes químicos	72
Fatiga física. Postura	64
Caídas al mismo nivel	64
Discomfort acústico	60
Discomfort térmico	40
Cortes/Pinchazos con herramientas	36
Golpes contra objetos móviles	36
Insatisfacción	36
Golpes contra objetos inmóviles	18

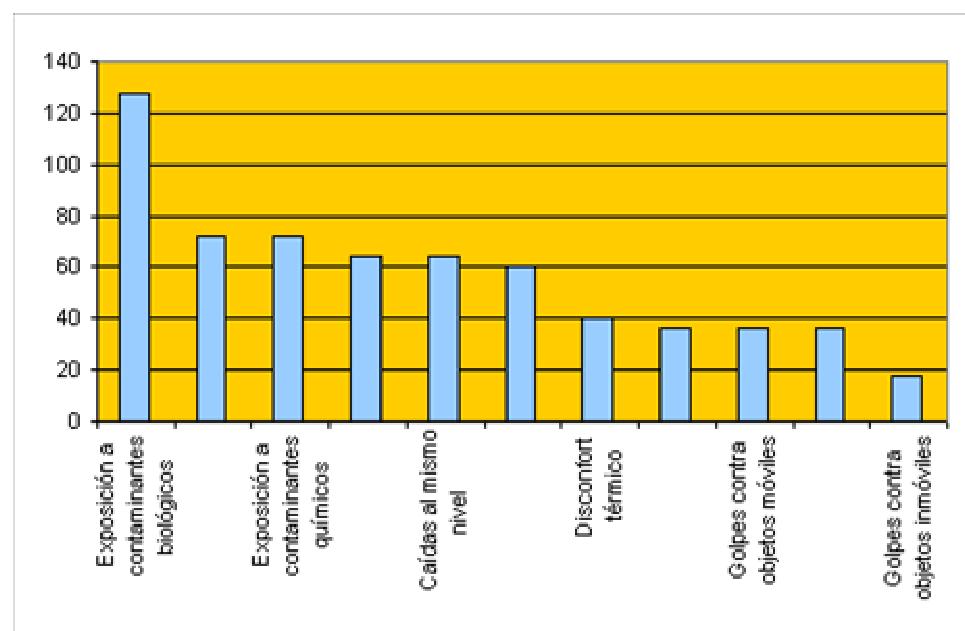


SUPERVISORA

RIESGO	G. P.
Fatiga física. Postura	140
Carga mental	120
Exposición a contaminantes biológicos	100
Caídas al mismo nivel	80
Golpes contra objetos móviles	80
Fatiga física. Esfuerzos	80
Accidente "in itinere"	72
Contactos eléctricos directos	72
Fatiga visual	60
Cortes/Pinchazos con herramientas	48
Discomfort térmico	40
Golpes contra objetos inmóviles	24
Caída de objetos	18

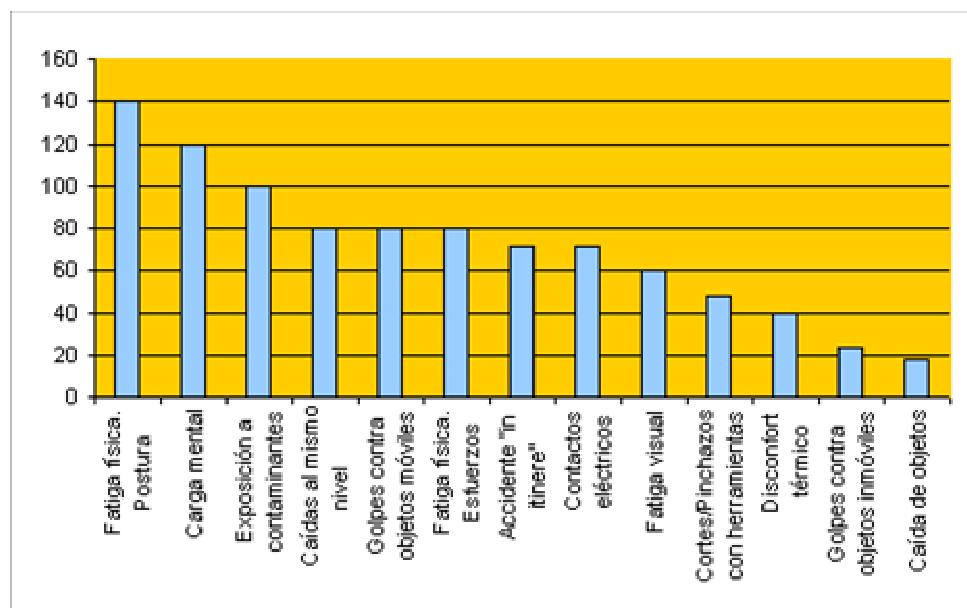


ATS/DUE

RIESGO	G. P.
Insatisfacción	240
Insatisfacción	160
Fatiga física. Postura	140
Exposición a contaminantes biológicos	100
Caídas al mismo nivel	80
Golpes contra objetos móviles	80
Fatiga física. Esfuerzos	80
Accidente "in itinere"	72
Contactos eléctricos directos	72
Fatiga visual	60
Cortes/Pinchazos con herramientas	48
Discomfort térmico	40
Golpes contra objetos inmóviles	27
Caída de objetos	18

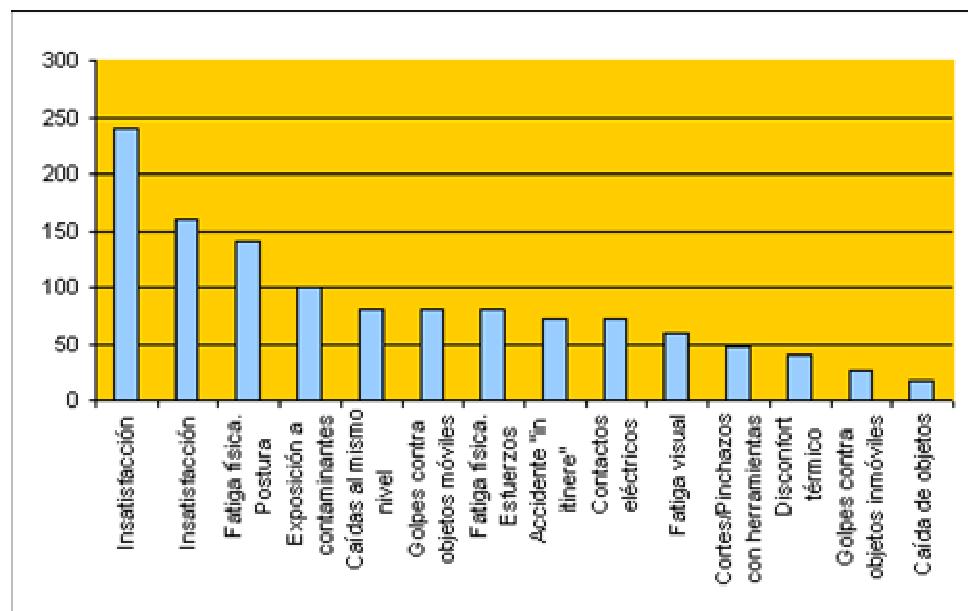


AUXILIAR DE ENFERMERIA

RIESGO	G. P.
Fatiga física. Esfuerzos	200
Caídas al mismo nivel	100
Exposición a contaminantes biológicos	100
Golpes contra objetos móviles	80
Contactos eléctricos directos	72
Cortes / Pinchazos con objetos	42
Discomfort térmico	40
Accidente "in itinere"	27
Golpes contra objetos inmóviles	27
Caída de objetos	24

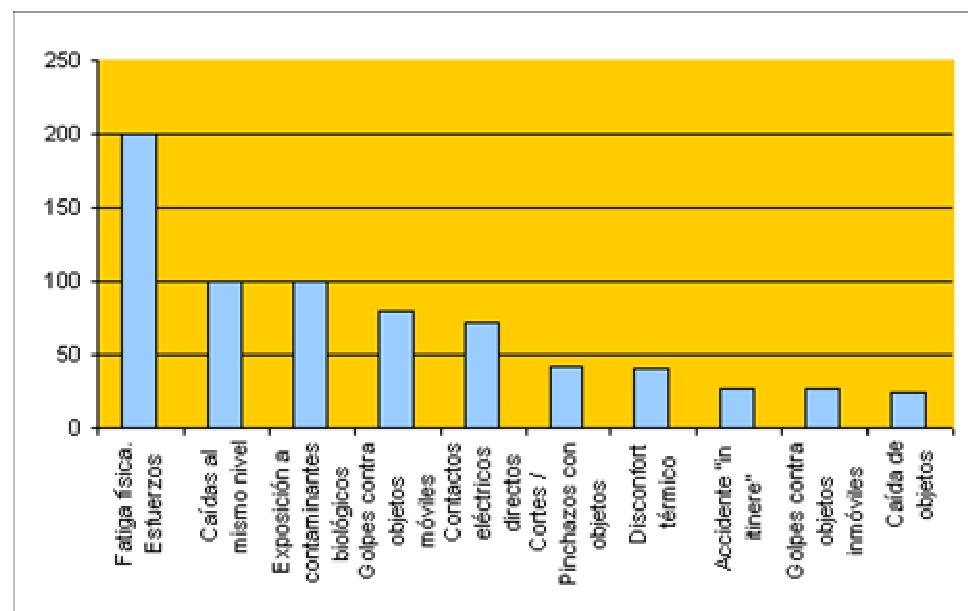


SECRETARIA

RIESGO	G. P.
Contacto eléctrico directo	120
Fatiga visual	80
Fatiga física. Postura	80
Carga mental	80
Accidente "in itinere"	72
Insatisfacción	70
Discomfort acústico	63
Golpes con objetos inmóviles	45
Discomfort térmico	40
Contacto con productos químicos	8

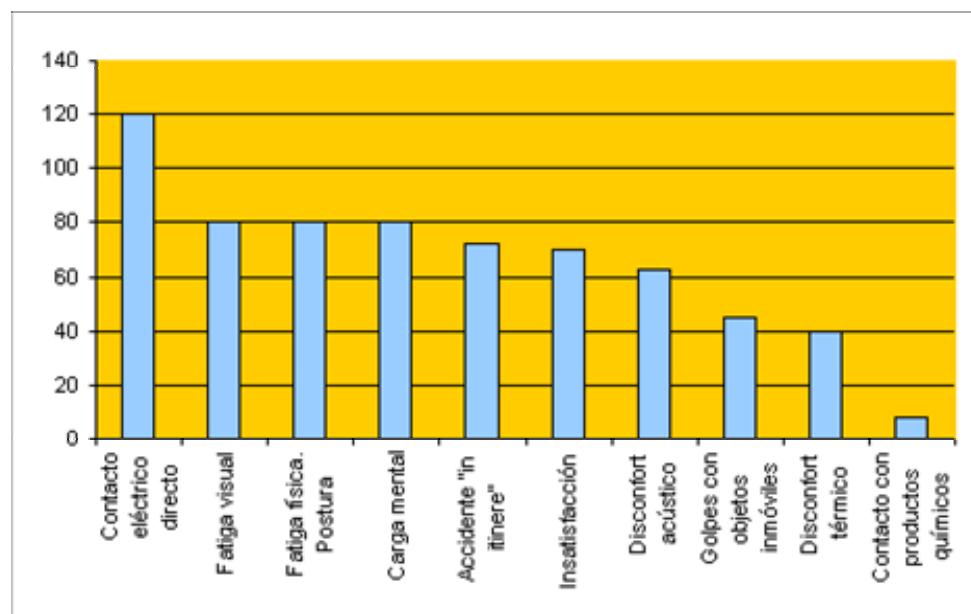

CELADOR


RIESGO	G. P.
Fatiga física. Esfuerzos	96
Exposición a contaminantes biológicos	84
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Discomfort térmico	40
Atrapamientos	36
Golpes con objetos inmóviles	32

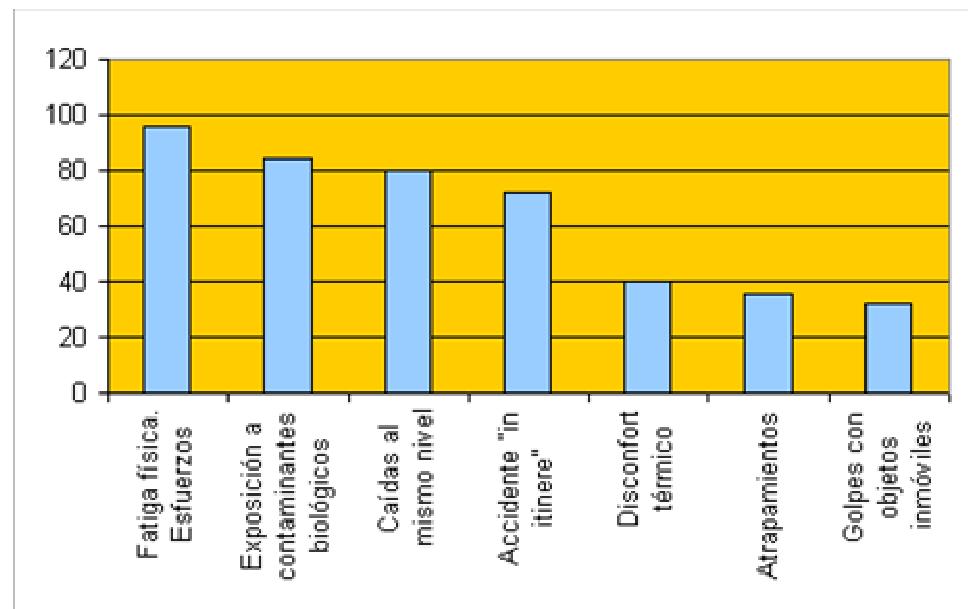

SERVICIO DE CONSULTAS EXTERNAS


SUPERVISORA

RIESGO	G. P.
Accidente "in itinere"	96
Insatisfacción	90
Caídas al mismo nivel	80
Exposición a contaminantes biológicos	72
Carga mental	64
Discomfort térmico	32
Agresiones físicas	30
Golpes con objetos inmóviles	28

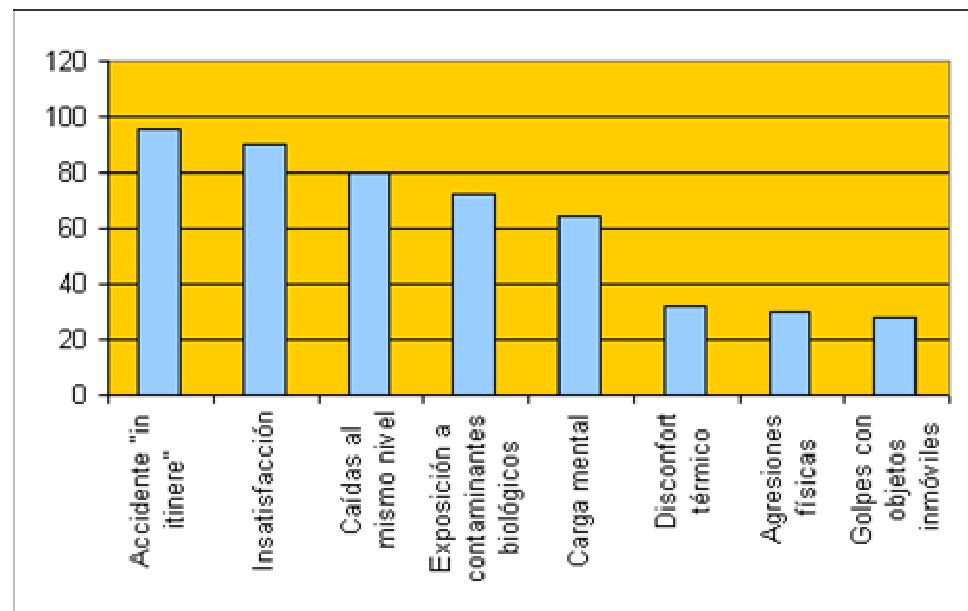


ATS / DUE

RIESGO	G. P.
Carga mental	279
Exposición a contaminantes biológicos	276
Insatisfacción	180
Fatiga mental	150
Golpes con objetos inmóviles	133
Fatiga física. Esfuerzos	126
Contacto con productos químicos	108
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Cortes con herramientas	72
Fatiga visual	72
Fatiga física. Postura	63
Fatiga física. Esfuerzos	49
Cortes / Pinchazos	48
Discomfort térmico	36
Agresiones físicas	30

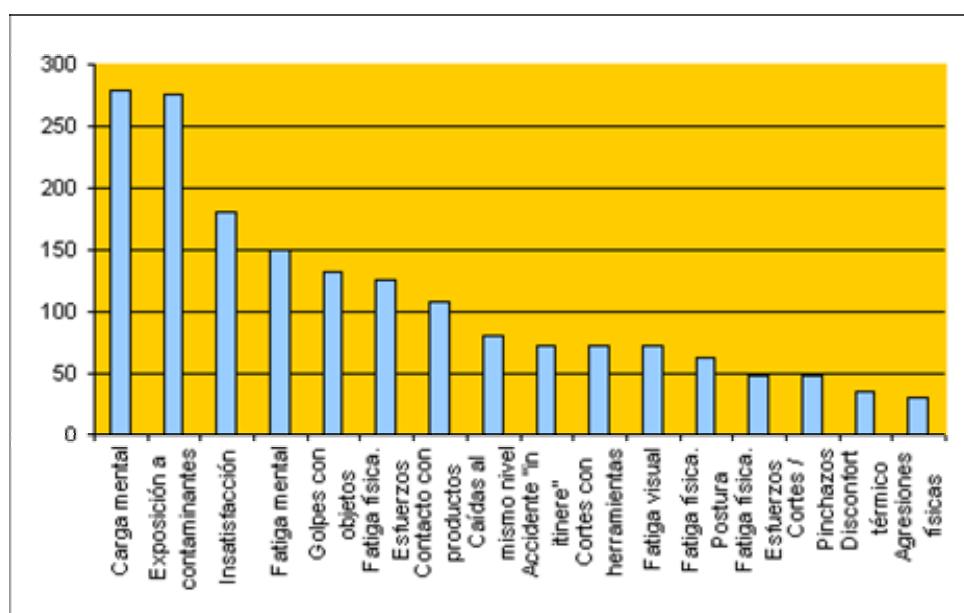


AUXILIAR DE ENFERMERÍA

RIESGO	G. P.
Carga mental	216
Insatisfacción	180
Fatiga física. Esfuerzos	135
Golpes con objetos móviles	112
Caídas al mismo nivel	100
Exposición a contaminantes biológicos	96
Accidente "in itinere"	72
Cortes con herramientas	72
Contacto con productos químicos	63
Cortes / Pinchazos	42
Golpes con objetos inmóviles	40
Discomfort térmico	36
Agresiones físicas	30

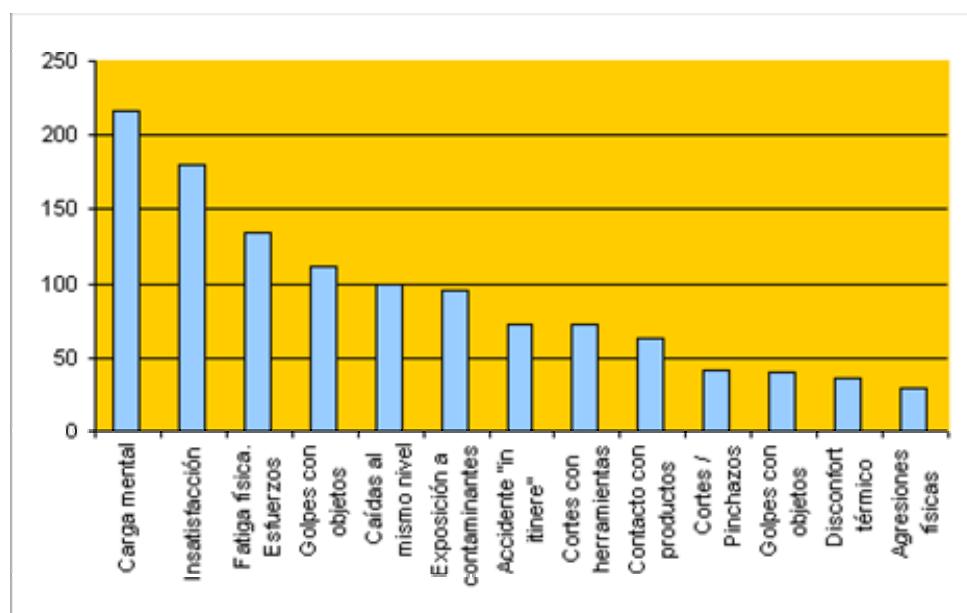


AUXILIAR DE ENFERMERÍA (ARCHIVO DE TRAUMATOLOGÍA)

RIESGO	G. P.
Incendio	144
Exposición a contaminantes biológicos	96
Fatiga física. Postura	96
Insatisfacción	96
Accidente "in itinere"	72
Fatiga visual	60
Fatiga mental	48
Cortes con objetos	48
Golpes con objetos inmóviles	40
Discomfort térmico	36
Golpes con objetos móviles	32

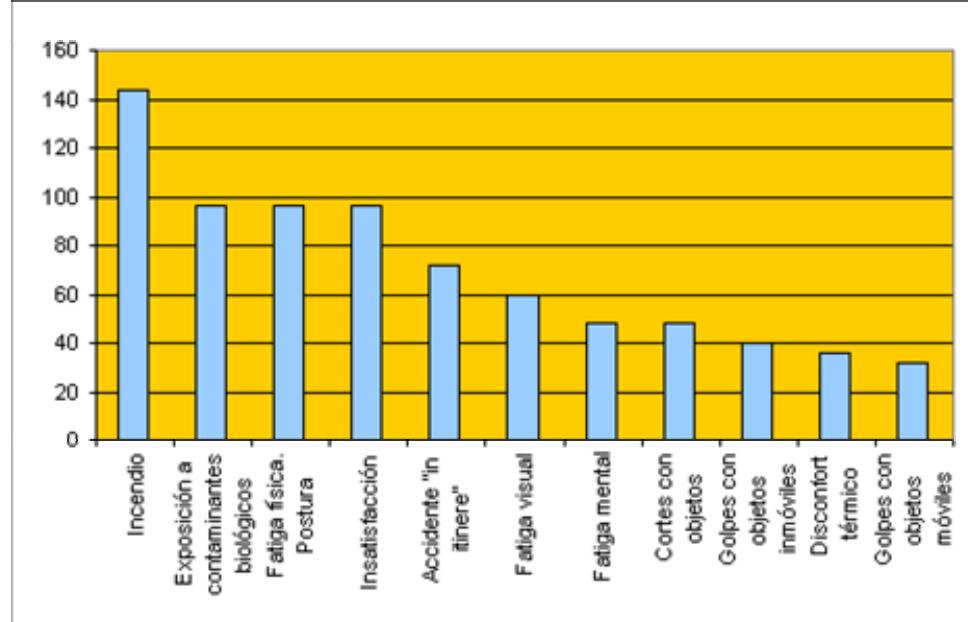

CELADOR


RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	144
Carga mental	122
Caídas al mismo nivel	120
Fatiga física. Esfuerzos	112
Accidente "in itinere"	72
Insatisfacción	70
Discomfort acústico	56
Discomfort térmico	45
Fatiga física. Esfuerzos	42
Agresiones físicas	30
Golpes con objetos inmóviles	27

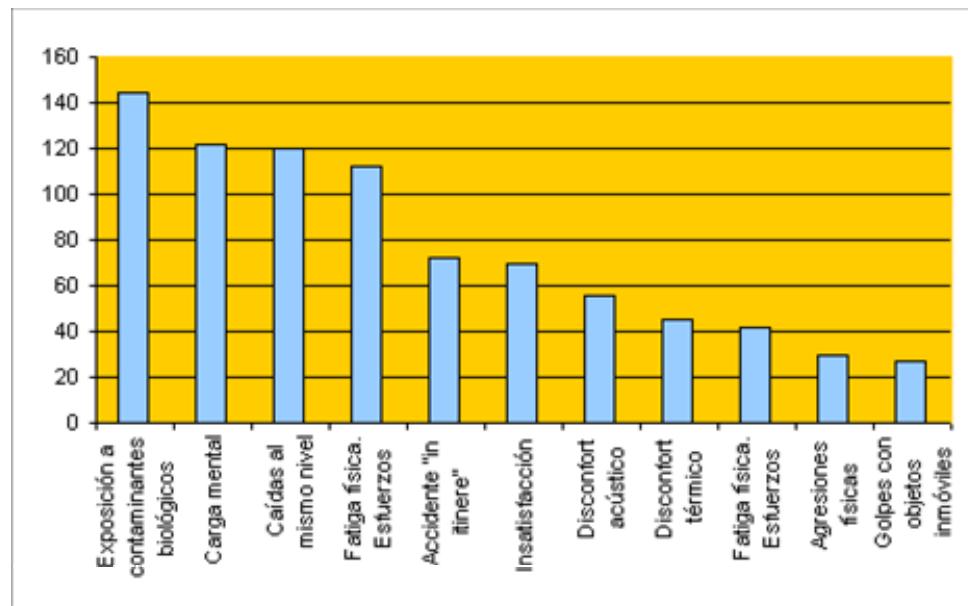

SERVICIO DE CONTABILIDAD


SECRETARÍA (FACTURACIÓN Y COBROS)

RIESGO	G. P.
Fatiga visual	144
Exposición a contaminantes biológicos	84
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga mental	48
Golpes con objetos inmóviles	45
Carga mental	24
Discomfort acústico	20
Contacto con productos químicos	8

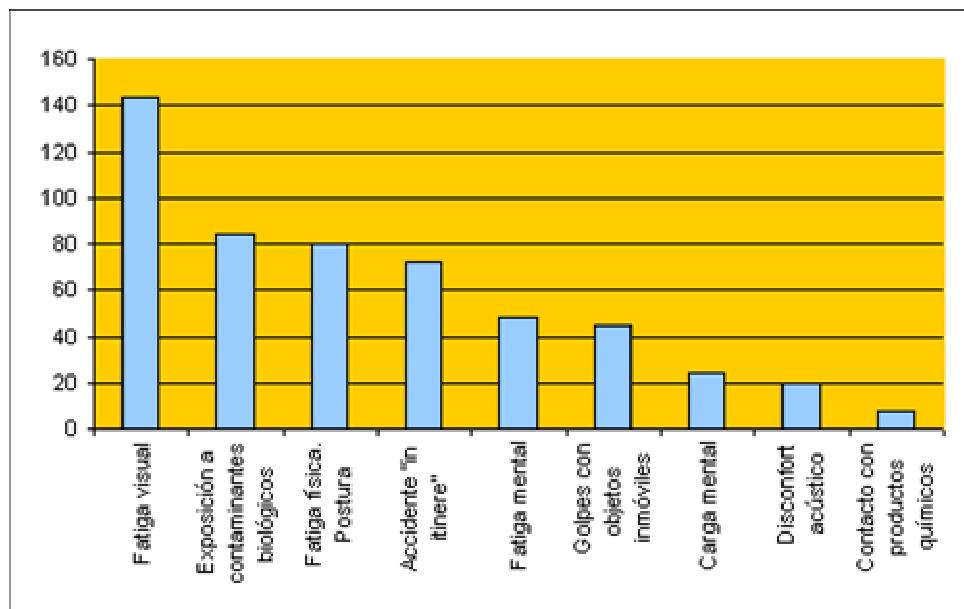


SECRETARÍA DE CONTABILIDAD (HAB. 612)

RIESGO	G. P.
Accidente "in itinere"	72
Fatiga visual	120
Fatiga física. Postura	80
Golpes con objetos inmóviles	45
Discomfort térmico	40
Carga mental	24
Contacto con productos químicos	8

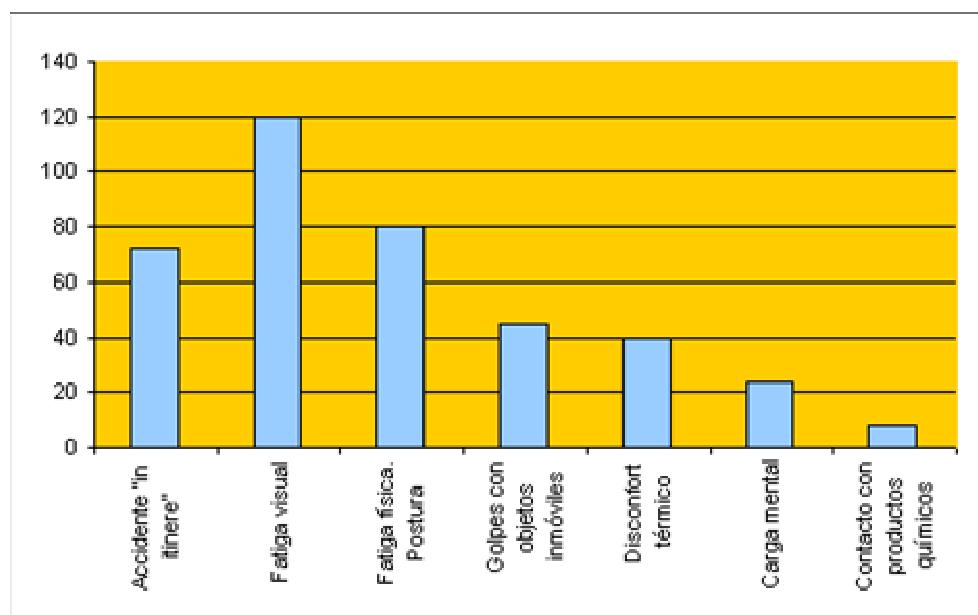

SECRETARÍA DE CONTABILIDAD


RIESGO	G. P.
Fatiga visual	112
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Golpes con objetos inmóviles	45
Carga mental	24
Contacto con productos químicos	8

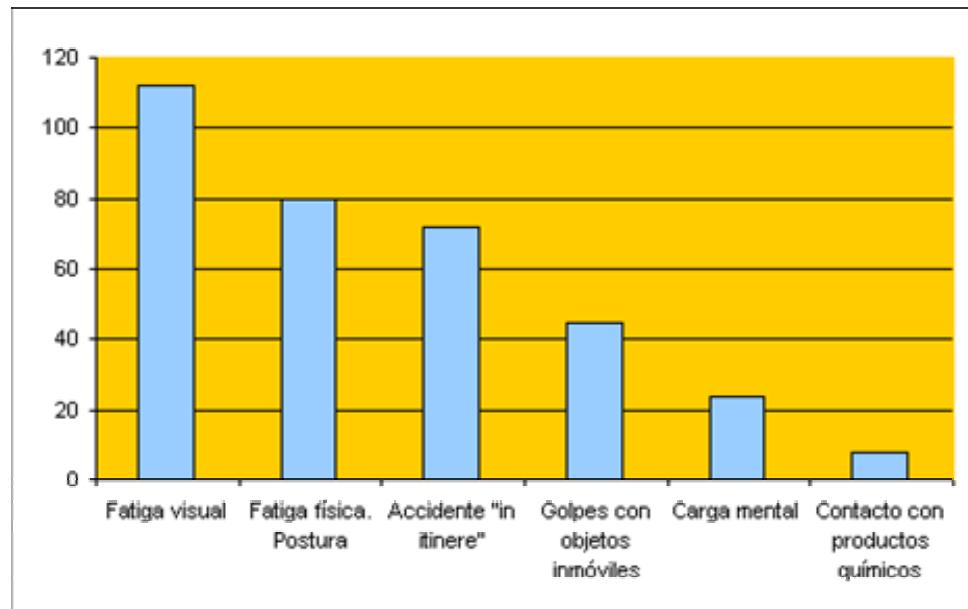

DIRECCIÓN


DIRECTOR (GERENCIA, GESTIÓN Y MÉDICO)

RIESGO	G. P.
Accidente "in itinere"	72
Carga mental	72
Fatiga visual	64
Fatiga física. Postura	56
Agresiones físicas	30
Contacto con productos químicos	8

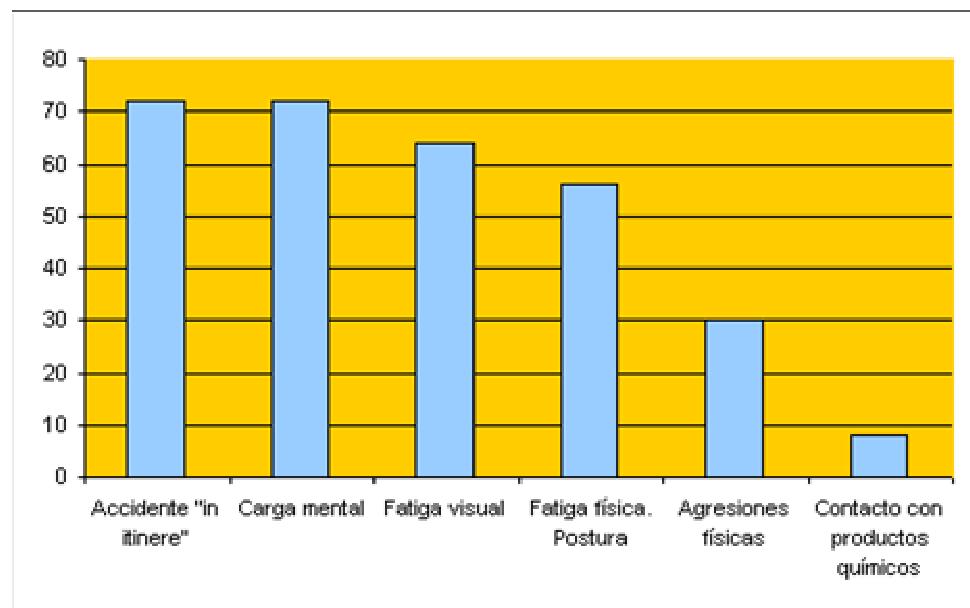


SECRETARÍA (GERENCIA, GESTIÓN Y MÉDICO)

RIESGO	G. P.
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga mental	72
Fatiga visual	56
Agresiones físicas	30
Contacto con productos químicos	8

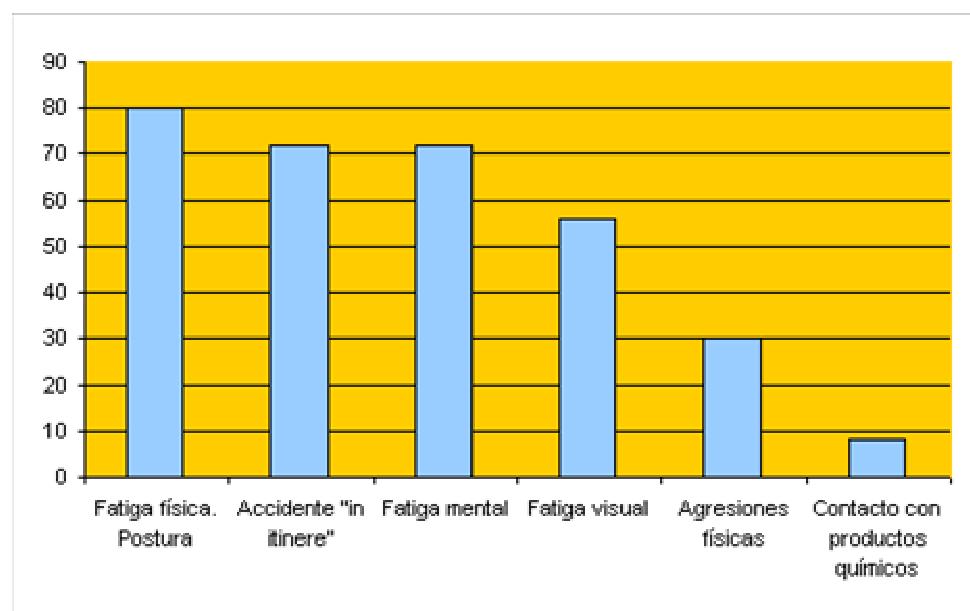


DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

RIESGO	G. P.
Accidente "in itinere"	72
Carga mental	56
Fatiga física. Postura	56
Agresiones físicas	30

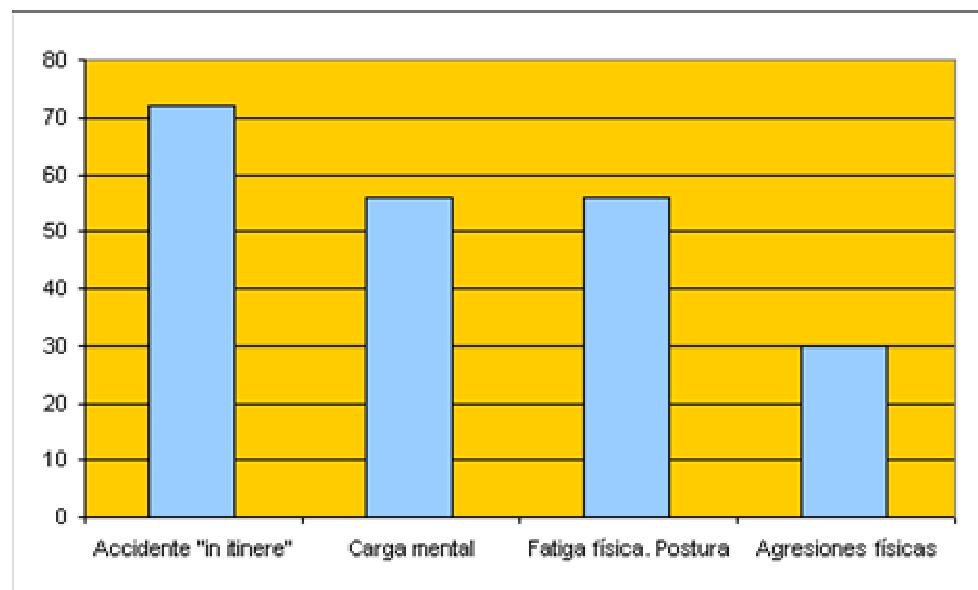


SUPERVISORA DE RECURSOS HUMANOS

RIESGO	G. P.
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Carga mental	56
Fatiga física. Postura	56
Agresiones físicas	30

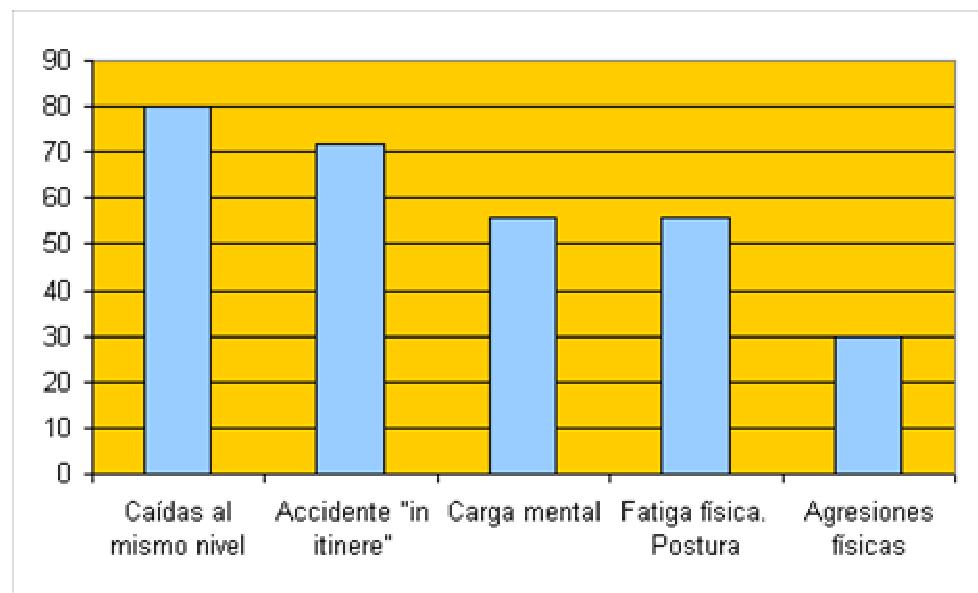


SECRETARÍA DE DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

RIESGO	G. P.
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga visual	70
Agresiones físicas	30
Contacto con productos químicos	8

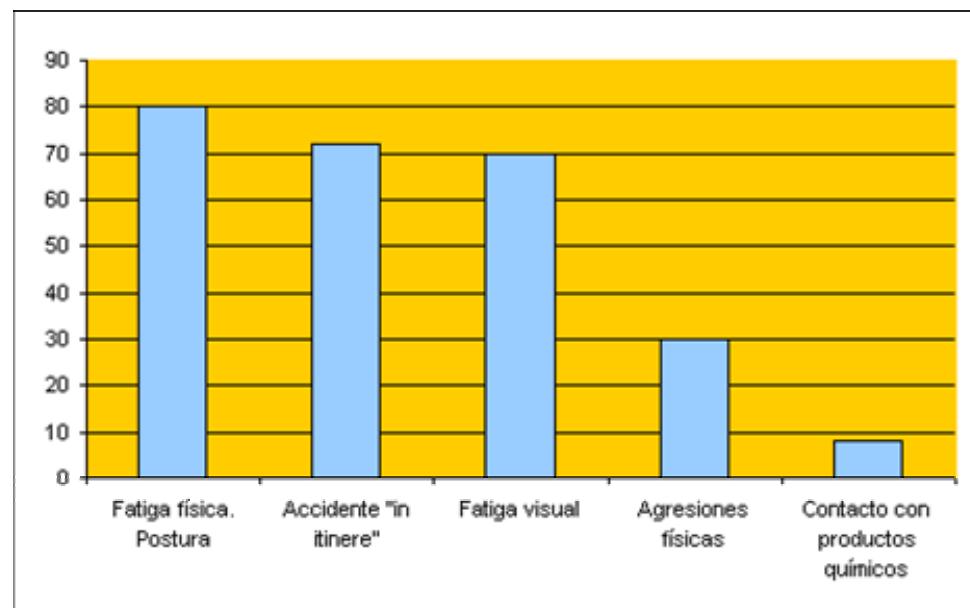

CELADOR


RIESGO	G. P.
Caídas al mismo nivel	100
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Esfuerzos	72
Exposición a contaminantes biológicos	72
Discomfort térmico	36
Agresiones físicas	30
Golpes con objetos inmóviles	27

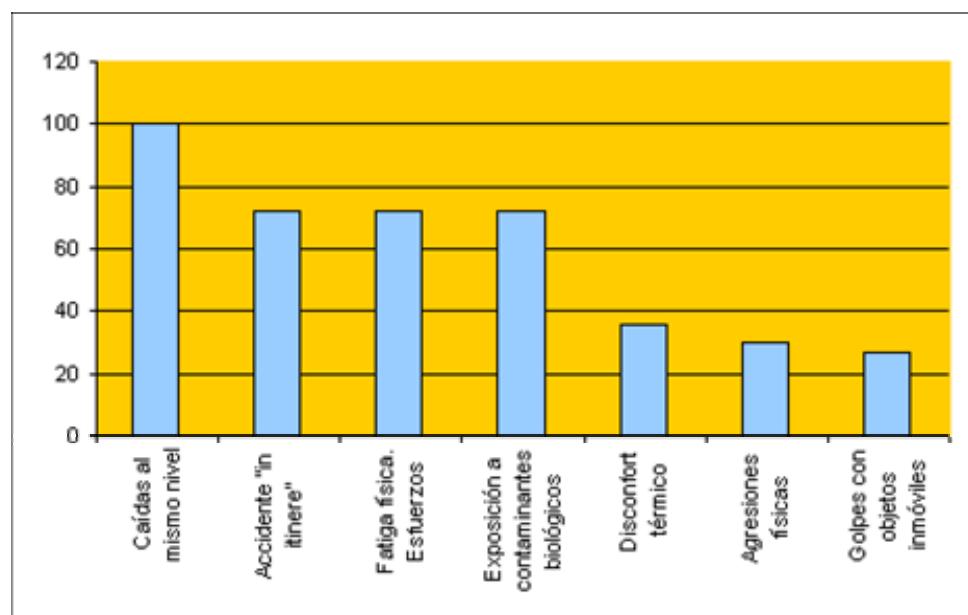

SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN


SUPERVISORA

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	192
Exposición a contaminantes químicos	160
Incendio	140
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga mental	48
Carga mental	48
Exposición a radiaciones no ionizantes	42

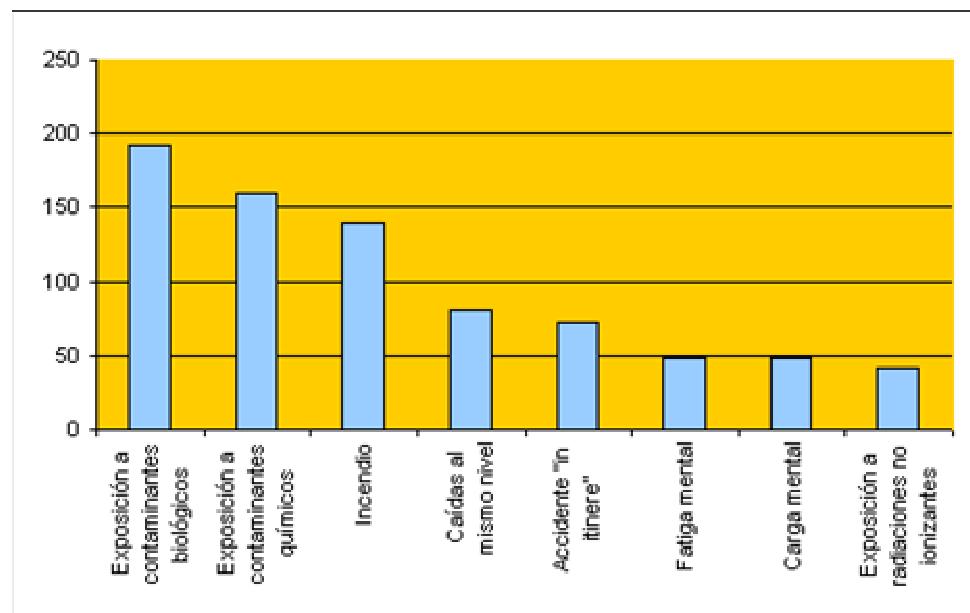


ATS/DUE

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	192
Exposición a contaminantes químicos	160
Incendio	140
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga mental	48
Exposición a radiaciones no ionizantes	42

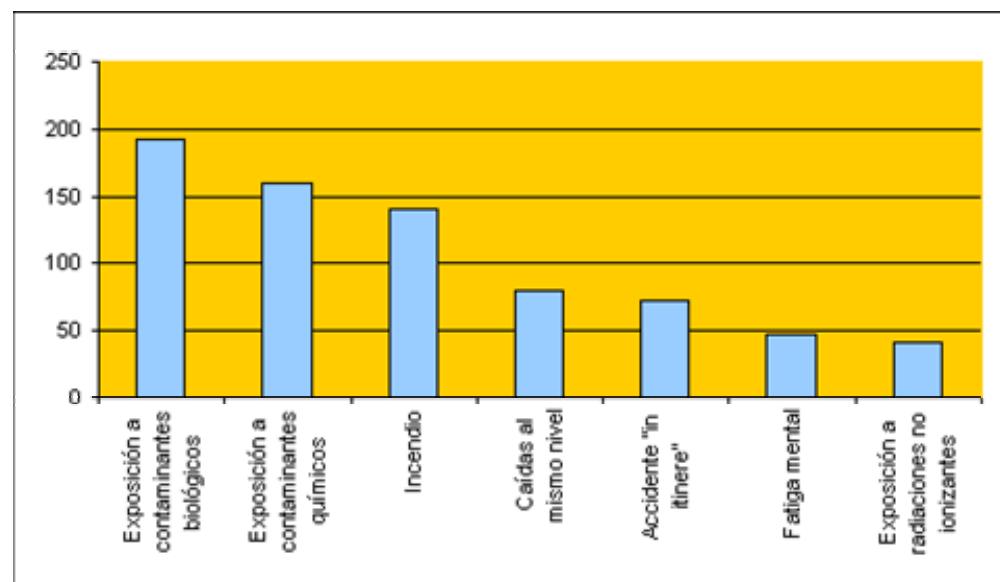

AUXILIAR DE ENFERMERÍA


RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	236
Incendio	140
Fatiga física. Esfuerzos	128
Exposición a contaminantes químicos	128
Caídas al mismo nivel	100
Accidente "in itinere"	72
Contactos térmicos	64
Exposición a radiaciones no ionizantes	60
Cortes/Pinchazos con herramientas	48

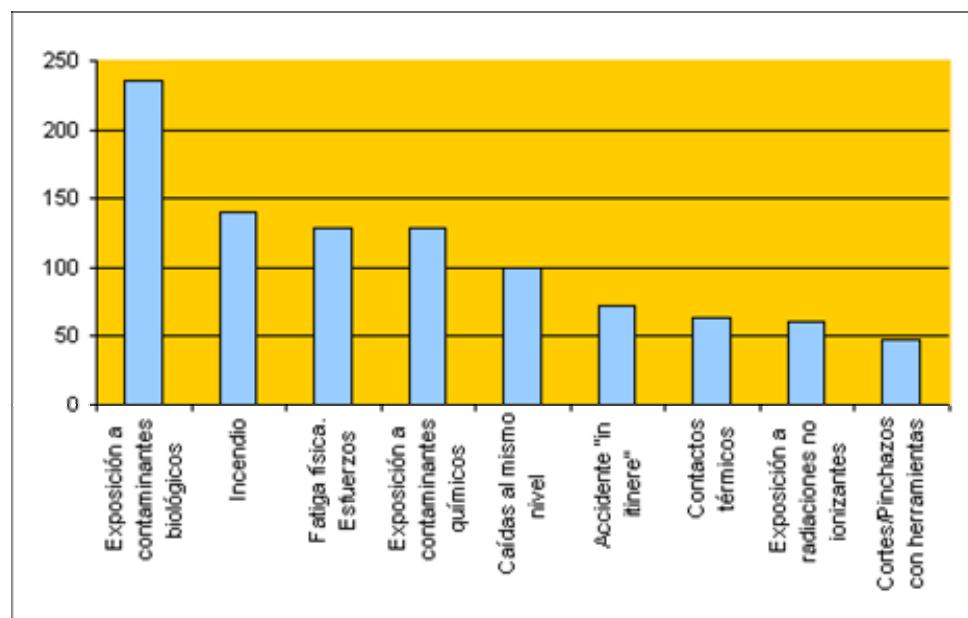

SERVICIO DE FARMACIA


SUPERVISORA

RIESGO	G. P.
Caídas a distinto nivel	144
Insatisfacción	120
Caídas al mismo nivel	100
Accidente "in itinere"	72
Caídas de objetos en manipulación	72
Golpes con objetos inmóviles	48
Incendio	36
Discomfort térmico	30

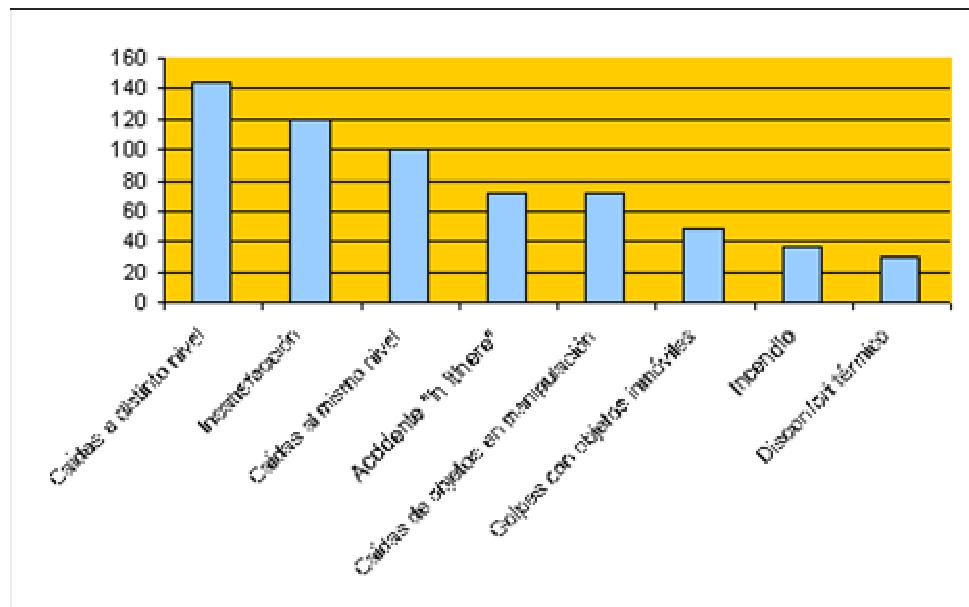


FARMACEUTICO

RIESGO	G. P.
Insatisfacción	120
Caídas al mismo nivel	109
Caídas a distinto nivel	108
Accidente "in itinere"	72
Caída de objetos en manipulación	72
Caídas de objetos	60
Fatiga física. Postura	60
Contacto con productos químicos	54
Golpes con objetos inmóviles	48
Incendio	36
Discomfort térmico	30

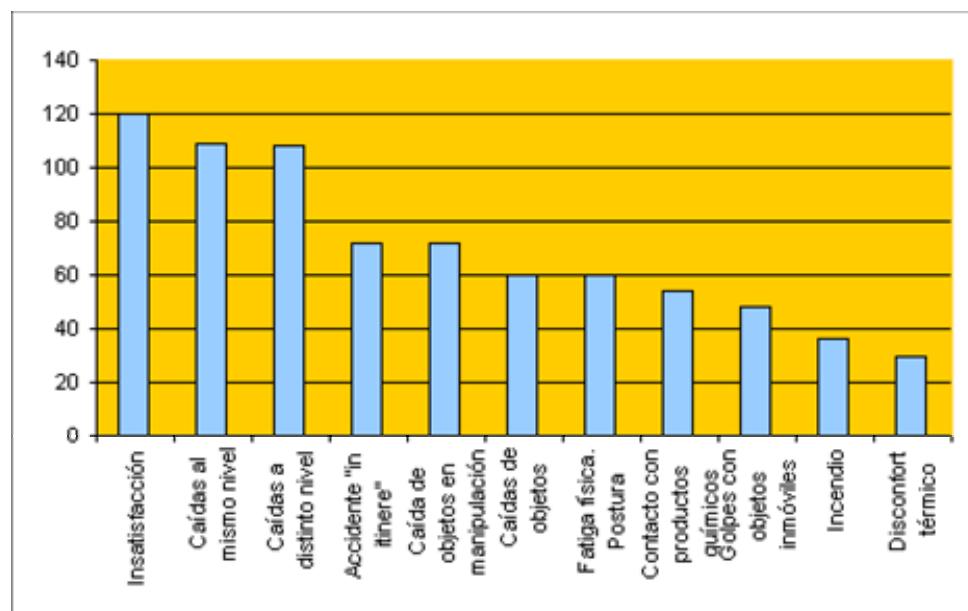


ATS/DUE

RIESGO	G. P.
Insatisfacción	120
Caídas al mismo nivel	100
Accidente "in itinere"	72
Caídas a distinto nivel	72
Exposición a contaminantes químicos	72
Caídas de objetos en manipulación	72
Golpes con objetos inmóviles	48
Incendio	36
Discomfort térmico	30

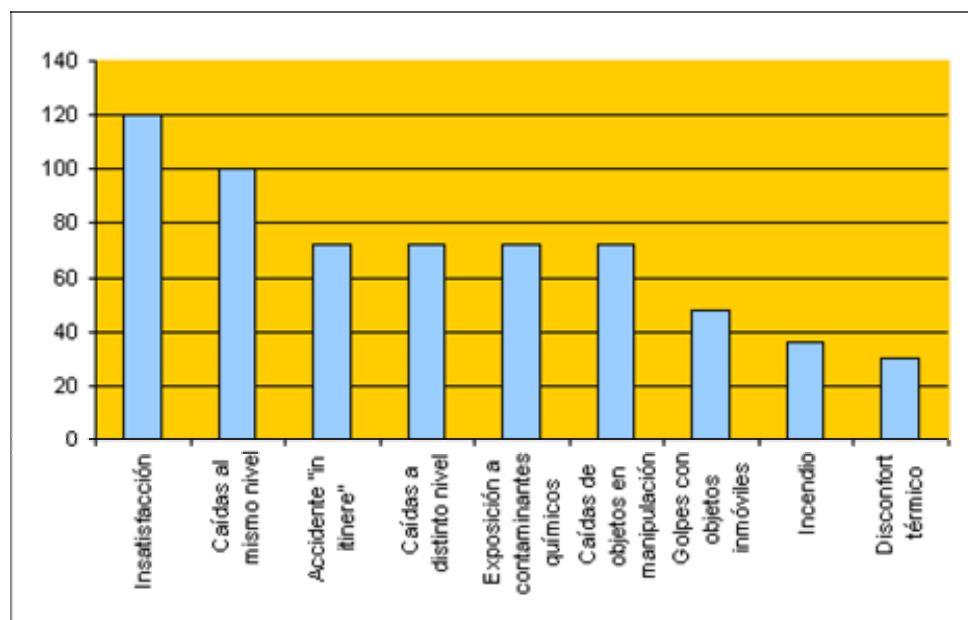


AUXILIAR DE ENFERMERIA

RIESGO	G. P.
Insatisfacción	120
Exposición a contaminantes químicos	108
Caídas al mismo nivel	100
Accidente "in itinere"	72
Incendio	36
Fatiga física. Desplazamientos	36
Fatiga mental	36
Golpes contra objetos inmóviles	33
Corte con herramientas	30
Discomfort térmico	30

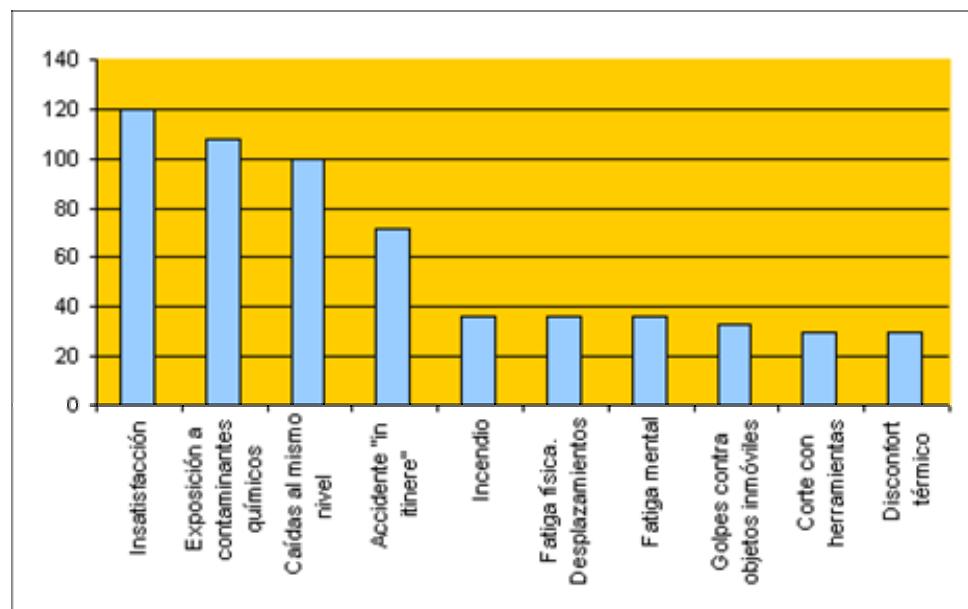


SECRETARIA

RIESGO	G. P.
Caídas al mismo nivel	100
Fatiga visual	80
Accidente "in itinere"	72
Insatisfacción	72
Discomfort térmico	64
Golpes con objetos inmóviles	30
Caída de objetos en manipulación	18
Contacto con productos químicos	8

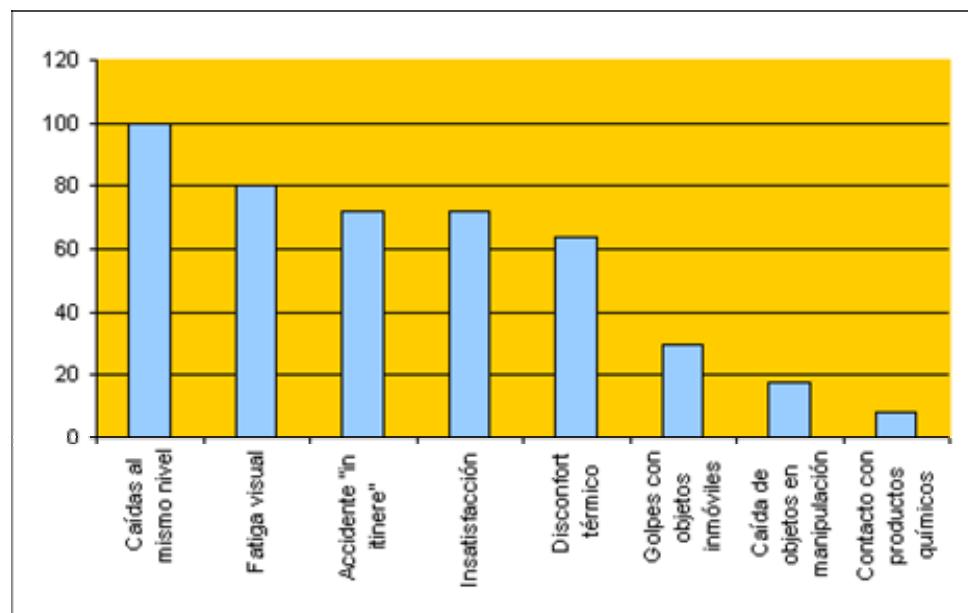


CELADOR

RIESGO	G. P.
Caídas al mismo nivel	160
Golpes con objetos móviles	144
Fatiga física. Esfuerzos	140
Insatisfacción	119
Golpes con objetos inmóviles	104
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Desplazamientos	70
Contacto eléctrico directo	64
Discomfort térmico	45
Incendio	36

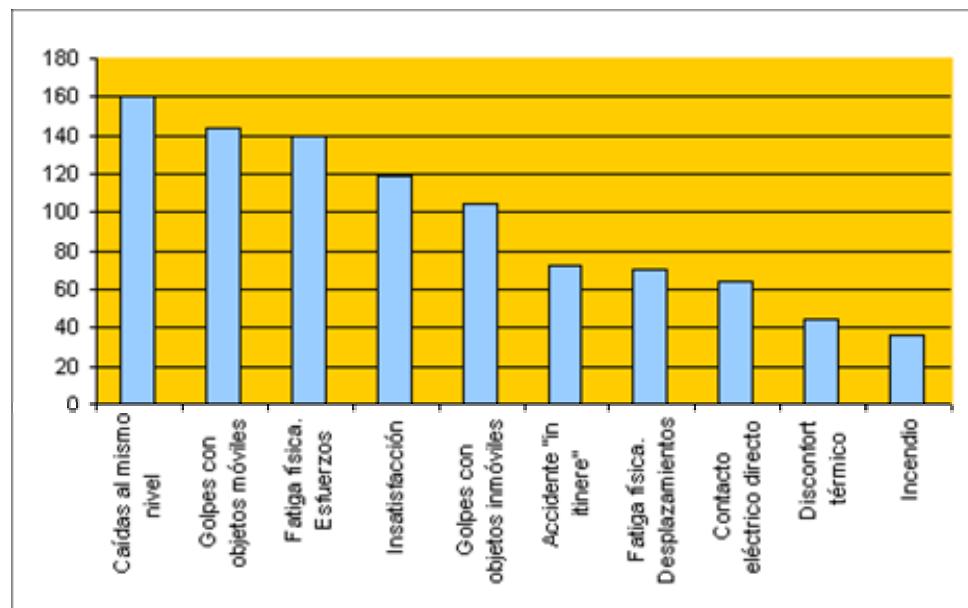

SERVICIO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN**SUPERVISORA**


RIESGO	G. P.
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Postura	56
Fatiga física. Desplazamientos	56
Discomfort térmico	40
Golpes con objetos inmóviles	24

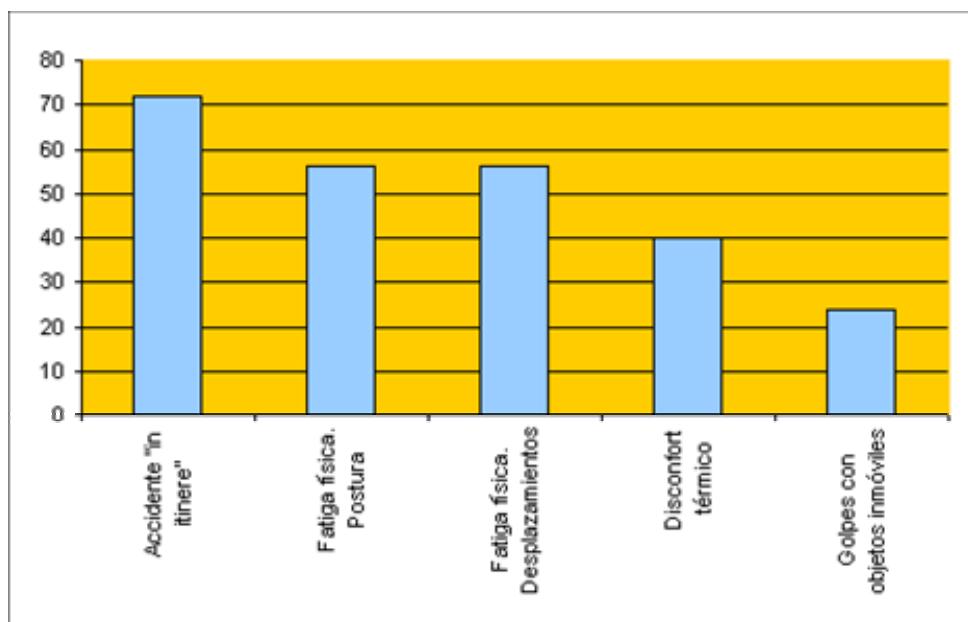

SERVICIO DE HEMATOLOGÍA


MÉDICO

RIESGO	G. P.
Fatiga mental	144
Insatisfacción	128
Exposición a contaminantes biológicos	84
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Postura	60
Golpes contra objetos inmóviles	37
Cortes/Pinchazos con objetos	36
Agresiones físicas	30
Carga mental	16

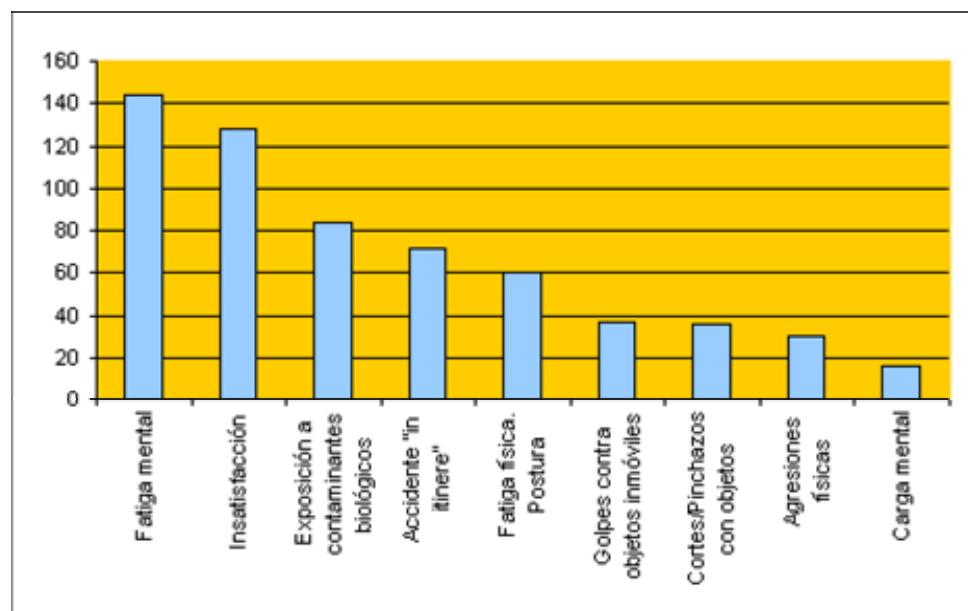


SUPERVISORA

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	84
Accidente "in itinere"	72
Cortes pinchazos con objetos	48
Carga mental	46
Discomfort térmico	36
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	25

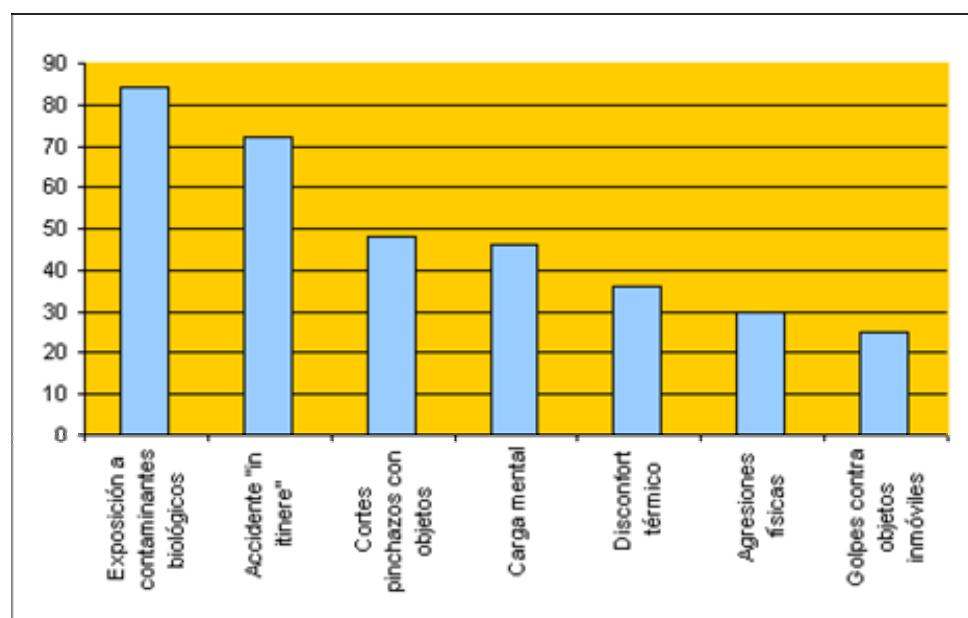


ATS/DUE

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	84
Accidente "in itinere"	72
Cortes/Pinchazos con objetos	54
Insatisfacción	48
Discomfort térmico	36
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	25
Carga mental	16

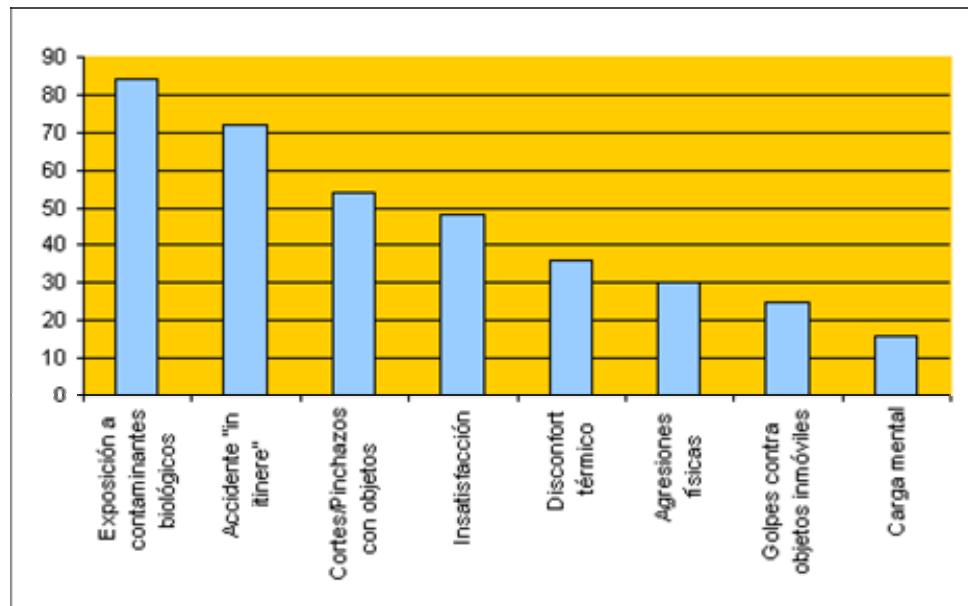


AUXILIAR DE ENFERMERIA

RIESGO	G. P.
Fatiga física. Esfuerzos	160
Caídas al mismo nivel	100
Exposición a contaminantes biológicos	84
Accidente "in itinere"	72
Golpes contra objetos inmóviles	50
Insatisfacción	48
Cortes / Pinchazos con herramientas	42
Agresiones físicas	30
Carga mental	16

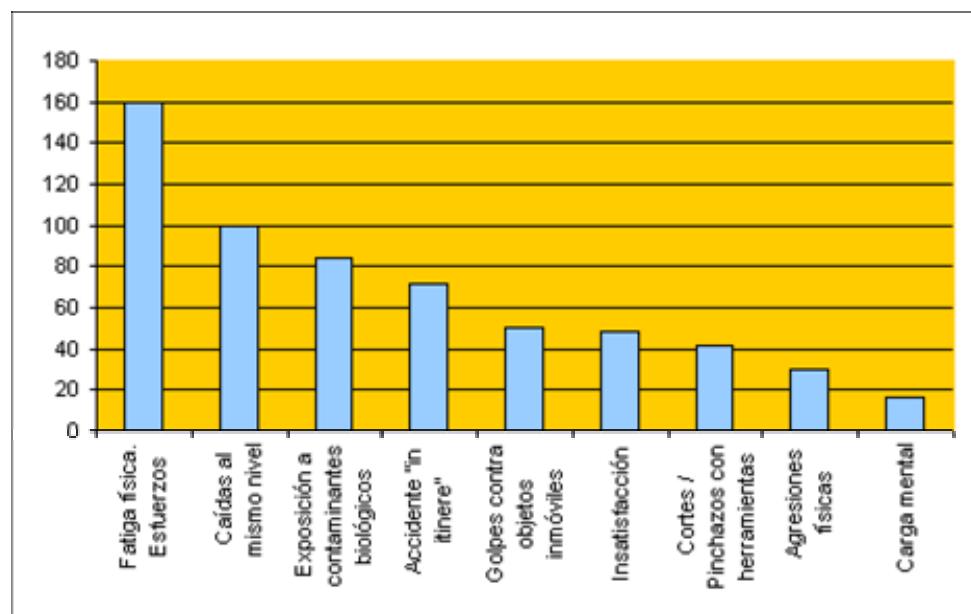

SECRETARÍA


RIESGO	G. P.
Fatiga visual	140
Fatiga física. Postura	120
Golpes con objetos inmóviles	80
Accidente "in itinere"	72
Agresiones físicas	30
Contacto con productos químicos	8

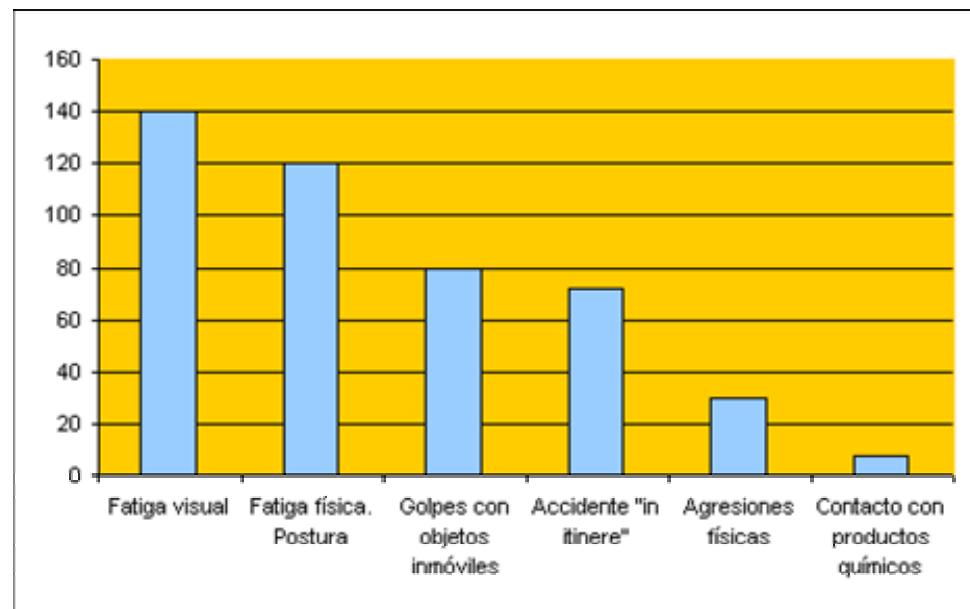

SERVICIO DE HEMODIÁLISIS


MÉDICO

RIESGO	G. P.
Carga mental	160
Insatisfacción	96
Exposición a contaminantes biológicos	84
Accidente "in itinere"	72
Accidentes causados por seres vivos	60
Caída de objetos	40
Agresiones físicas	30
Fatiga visual	28
Golpes contra objetos inmóviles	20

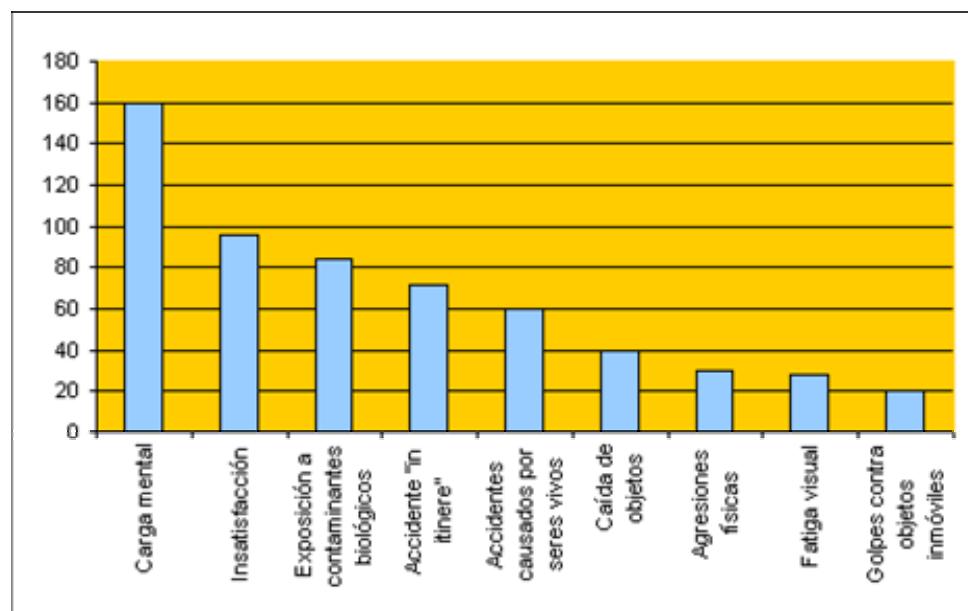


SUPERVISORA

RIESGO	G. P.
Carga mental	190
Exposición a contaminantes biológicos	126
Caídas al mismo nivel	100
Contacto con productos químicos	98
Accidente "in itinere"	72
Cortes / Pinchazos con herramientas	36
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	20

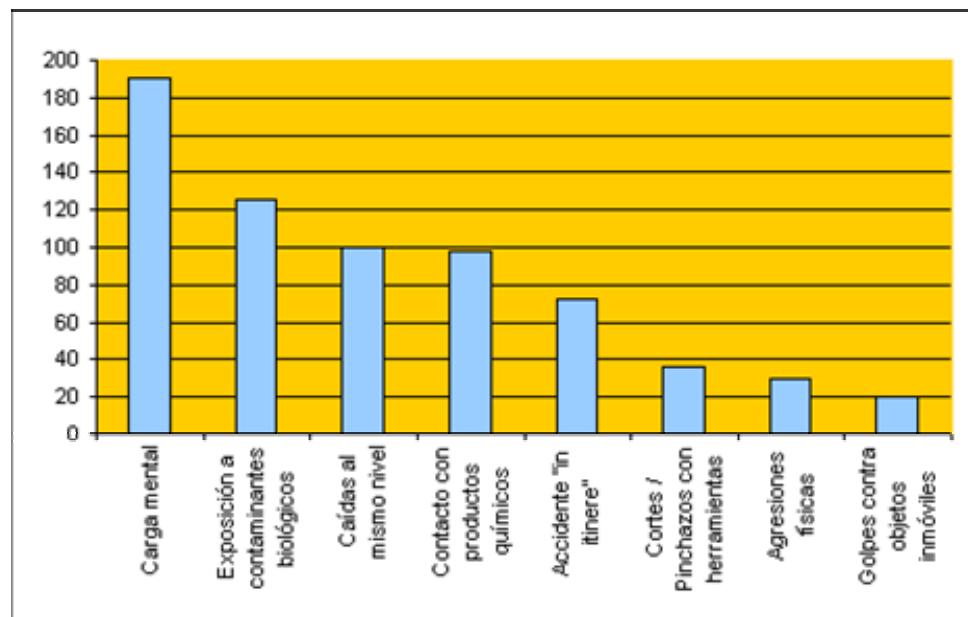


ATS/DUE

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	162
Carga mental	160
Contacto con productos químicos	160
Caídas al mismo nivel	100
Fatiga física. Esfuerzos	96
Accidente "in itinere"	72
Cortes/Pinchazos con herramientas	60
Golpes con objetos inmóviles	50
Agresiones físicas	30

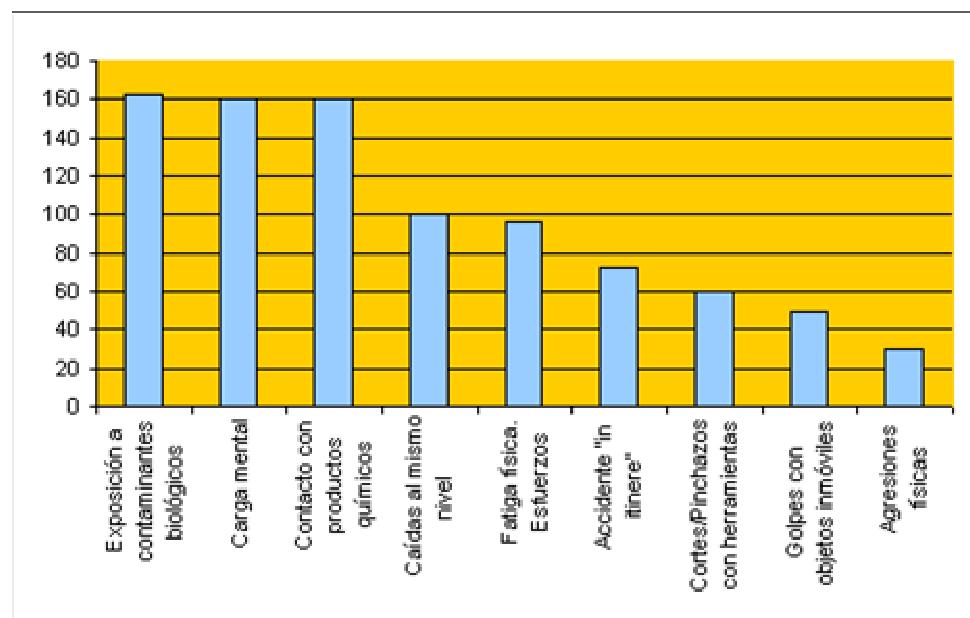


AUXILIAR DE ENFERMERIA

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	162
Carga mental	160
Contacto con productos químicos	160
Fatiga física. Esfuerzos	96
Accidente "in itinere"	72
Caída al mismo nivel	60
Golpes con objetos inmóviles	50
Cortes/Pinchazos con herramientas	42
Agresiones físicas	30

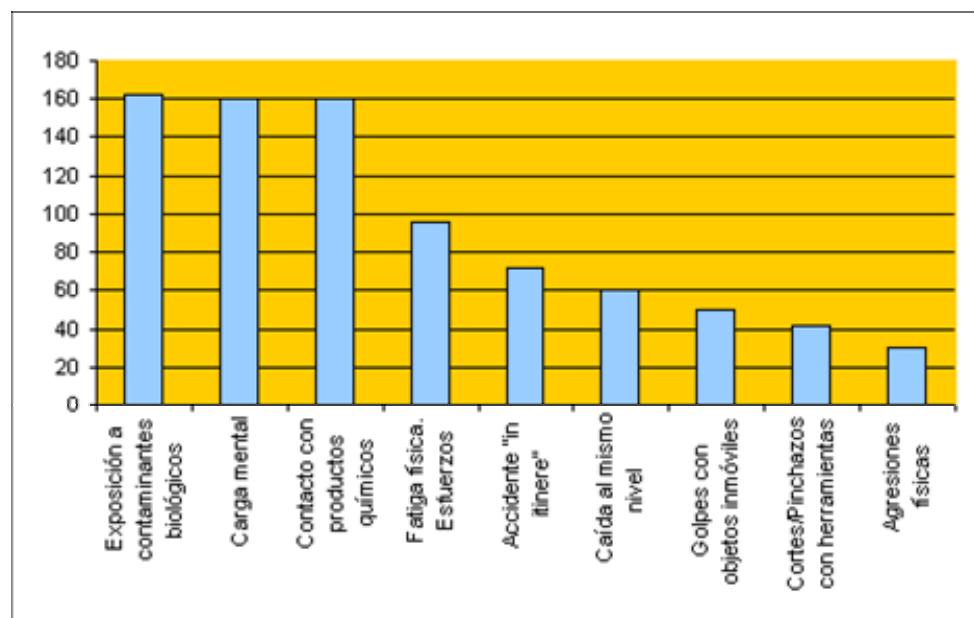


CELADOR

RIESGO	G. P.
Fatiga física. Desplazamiento	120
Caídas al mismo nivel	96
Fatiga física. Esfuerzo	96
Accidente "in itinere"	72
Atrapamientos	64
Contacto con productos químicos	50
Golpes con objetos inmóviles	47
Agresiones físicas	30

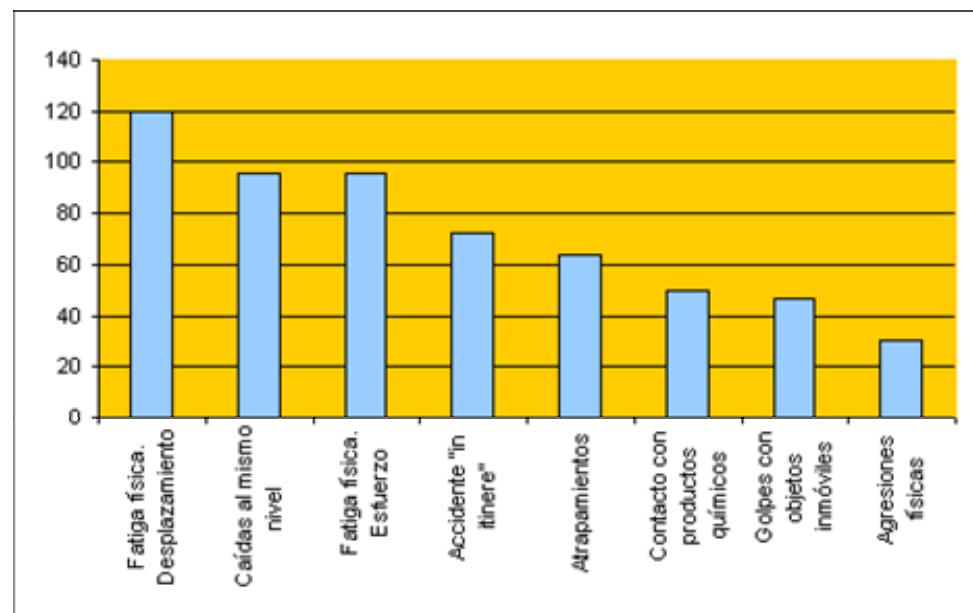


SERVICIO DE HOSTELERÍA**SUPERVISORA**

RIESGO	G. P.
Insatisfacción	90
Caídas al mismo nivel	80
Fatiga física. Desplazamientos	80
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes biológicos	72
Fatiga mental	60
Discomfort térmico	45
Golpes con objetos inmóviles	28

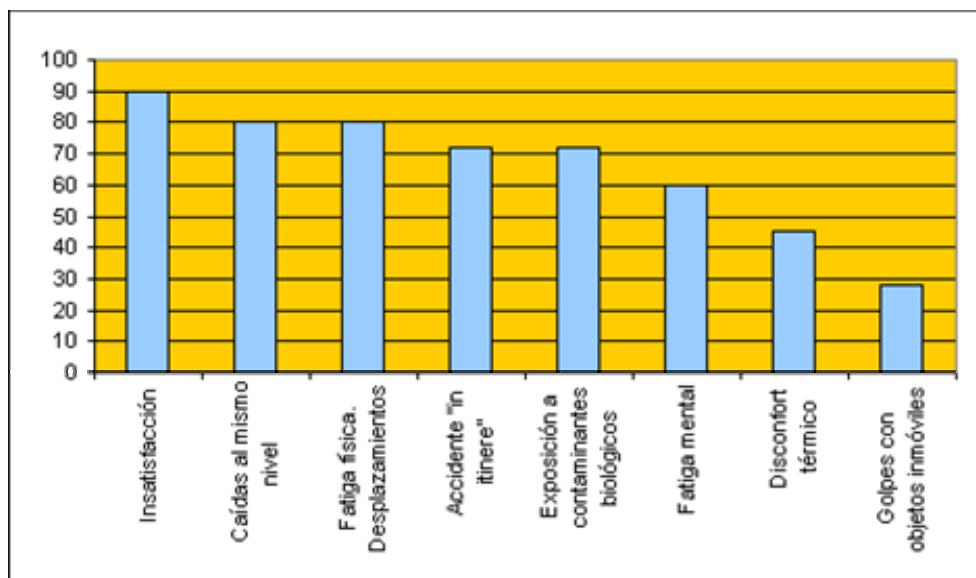


SECRETARIA

RIESGO	G. P.
Insatisfacción	120
Fatiga visual	96
Accidente "in itinere"	72
Discomfort térmico	60
Fatiga mental	60
Discomfort acústico	60
Fatiga física. Postura	60
Incendio	36
Carga mental	36
Golpes con objetos inmóviles	30
Contacto con productos químicos	8

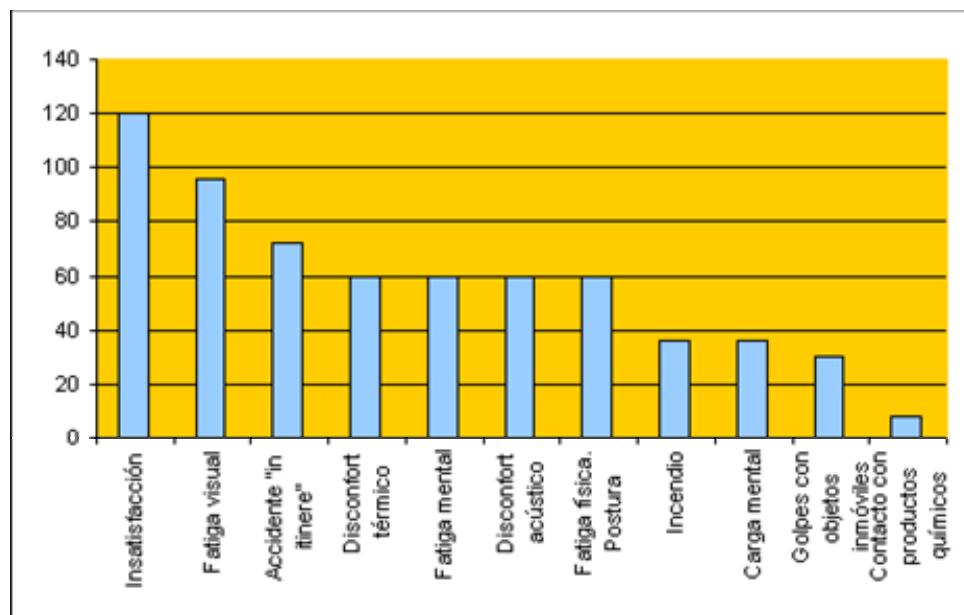


GOBERNANTA DE COCINA

RIESGO	G. P.
Accidente "in itinere"	72
Golpes contra objetos móviles	72
Fatiga física. Esfuerzo	72
Discomfort acústico	60
Discomfort térmico	54
Fatiga visual	40
Exposición a bajas temperaturas	36
Contactos térmicos	30
Incendio	27
Golpes con objetos inmóviles	18
Caída de objetos	18

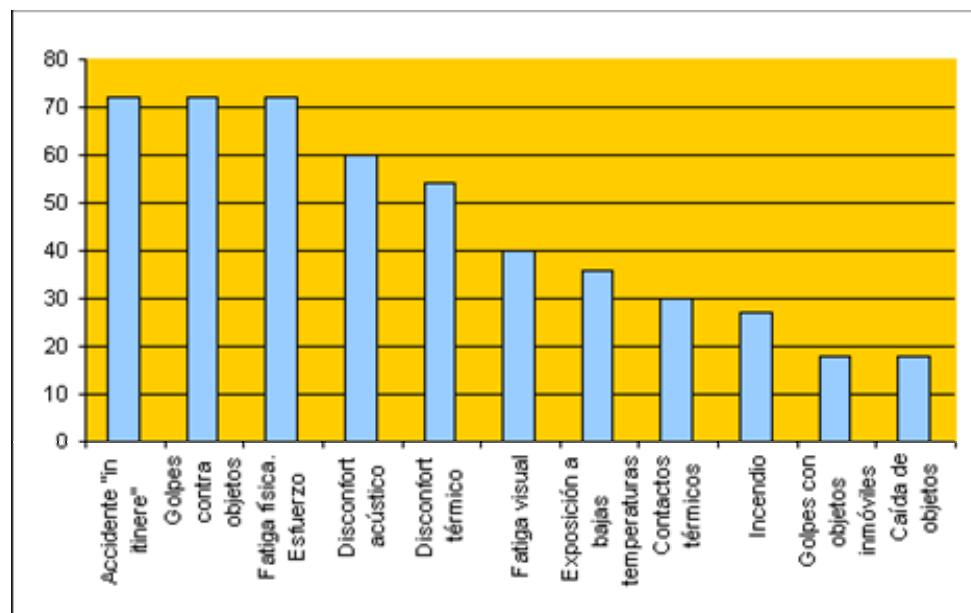


COCINERO

RIESGO	G. P.
Cortes con herramientas y equipos de trabajo	120
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Esfuerzos	72
Discomfort acústico	60
Contacto térmico	60
Incendio	27
Golpes con objetos inmóviles	18
Discomfort térmico	18
Caída de objetos	18

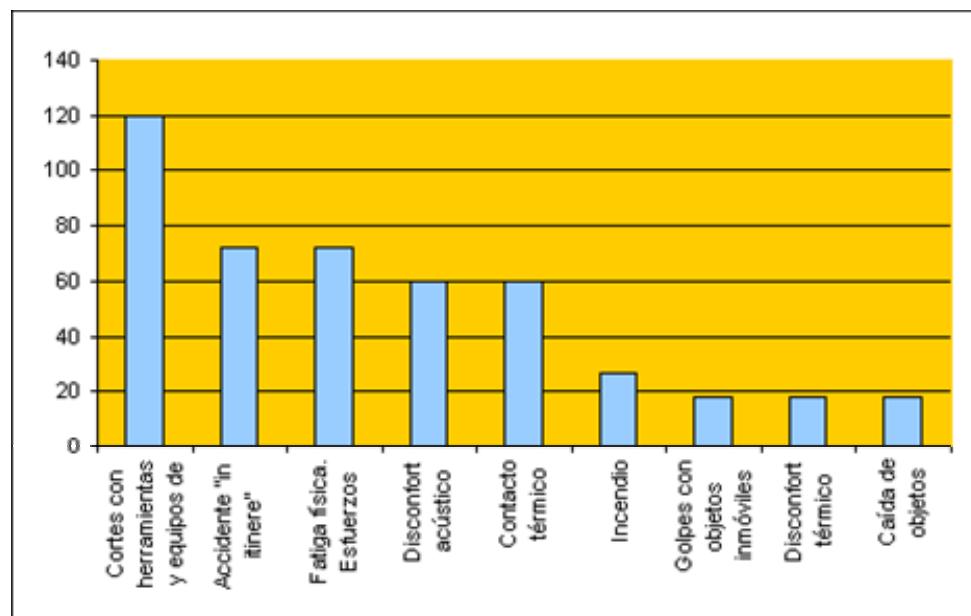


PINCHE

RIESGO	G. P.
Cortes con herramientas	120
Discomfort térmico	108
Accidente "in itinere"	72
Golpes contra objetos móviles	72
Fatiga física. Esfuerzo	72
Discomfort acústico	60
Insatisfacción	60
Atrapamientos	60
Contacto con productos químicos	36
Exposición a bajas temperaturas	36
Contactos térmicos	30
Incendio	27
Golpes con objetos inmóviles	18
Caída de objetos	18

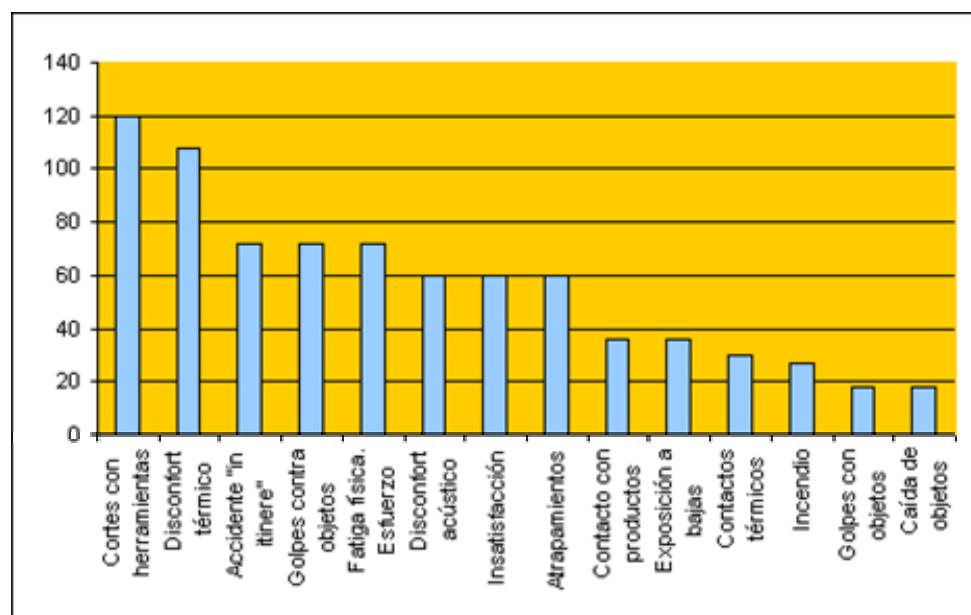


LENCERÍA

RIESGO	G. P.
Incendio	180
Caídas al mismo nivel	96
Fatiga física. Esfuerzo	96
Discomfort térmico	80
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes biológicos	54
Discomfort acústico	48
Caídas a distinto nivel	40
Cortes con objetos	36

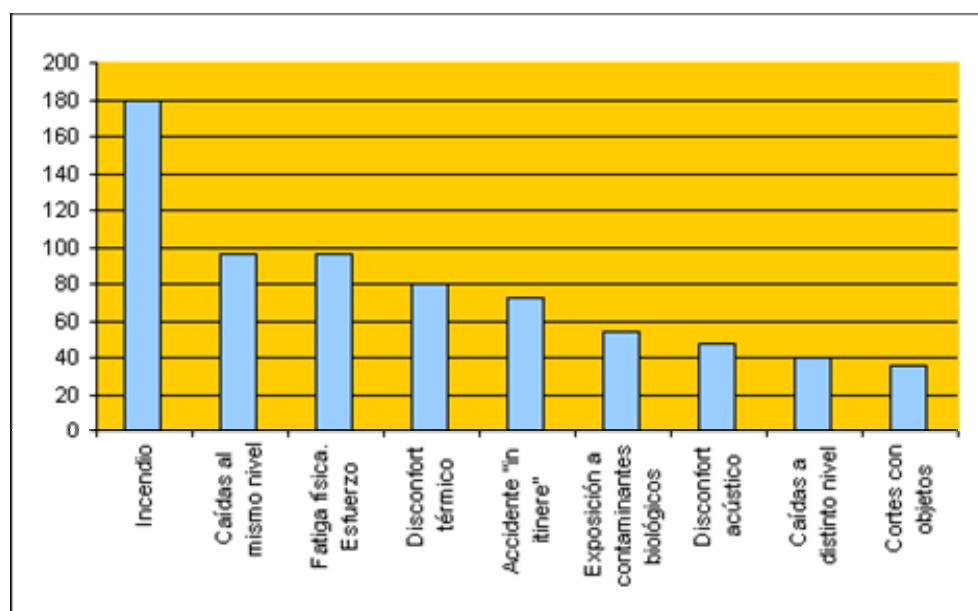


GOBERNANTA DE COSTURA

RIESGO	G. P.
Incendio	144
Fatiga física. Postura	100
Accidente "in itinere"	72
Caídas a distinto nivel	72
Caída de objetos	40
Golpes con objetos inmóviles	20

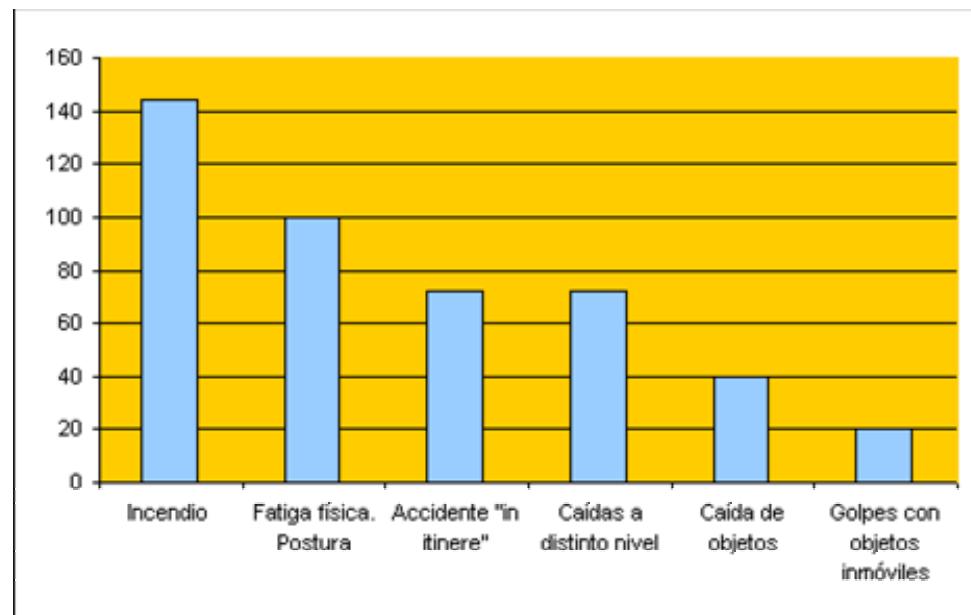

COSTURERA


RIESGO	G. P.
Incendio	144
Fatiga física. Postura	120
Accidente "in itinere"	72
Caída de objetos	70
Cortes con herramientas	60
Golpes con objetos inmóviles	20
Contactos térmicos	18

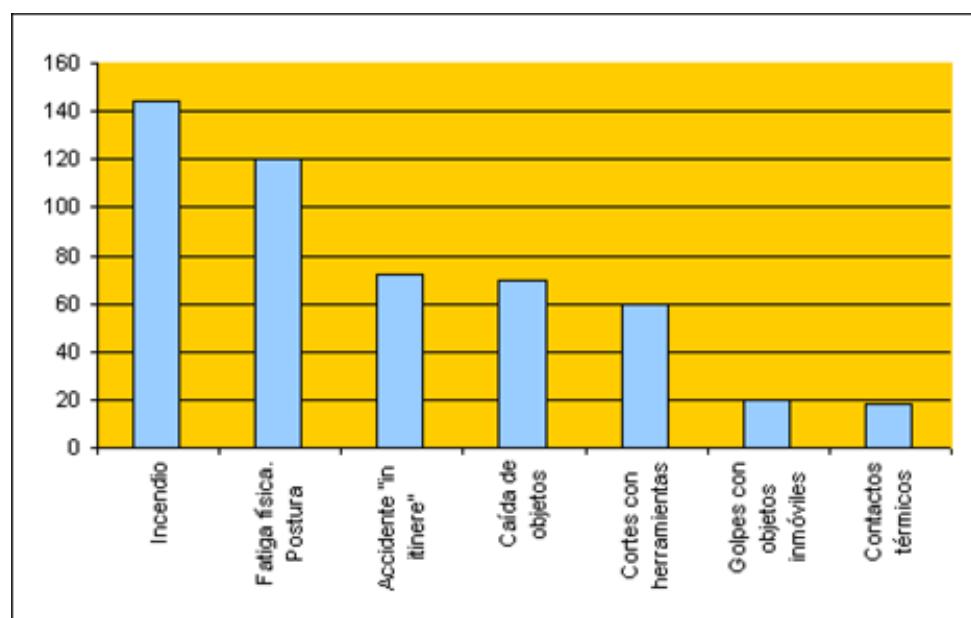

SERVICIO DE INFORMÁTICA


JEFE DE GRUPO DE INFORMÁTICA

RIESGO	G. P.
Incendio	320
Contacto eléctrico directo	250
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Caída de objetos	70
Fatiga mental	64
Golpes con objetos inmóviles	45

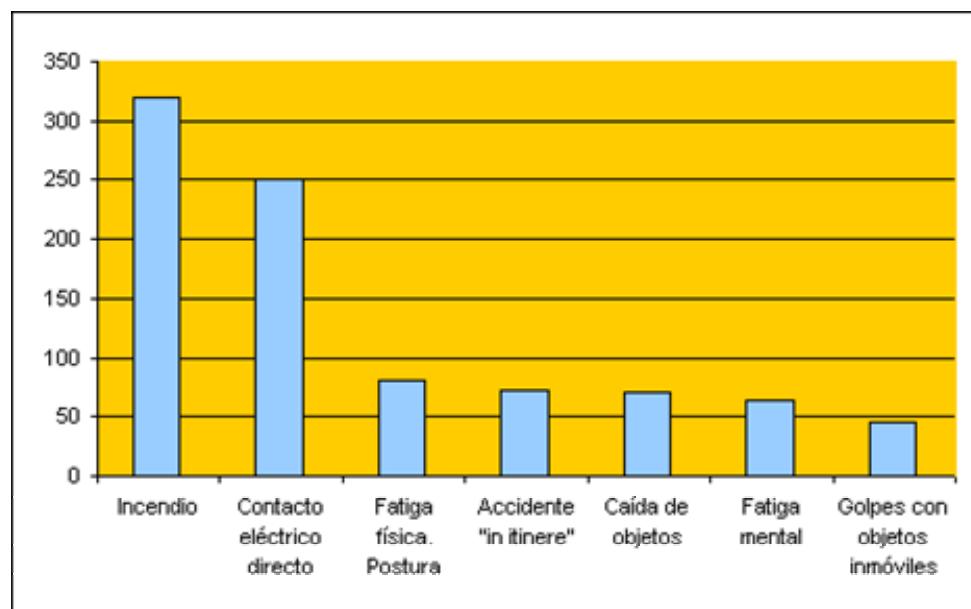


INFORMÁTICO

RIESGO	G. P.
Incendio	320
Contacto eléctrico directo	150
Fatiga física. Esfuerzos	144
Accidente "in itinere"	72
Caída de objetos	70
Fatiga física. Postura	64
Fatiga mental	64
Golpes con objetos inmóviles	45

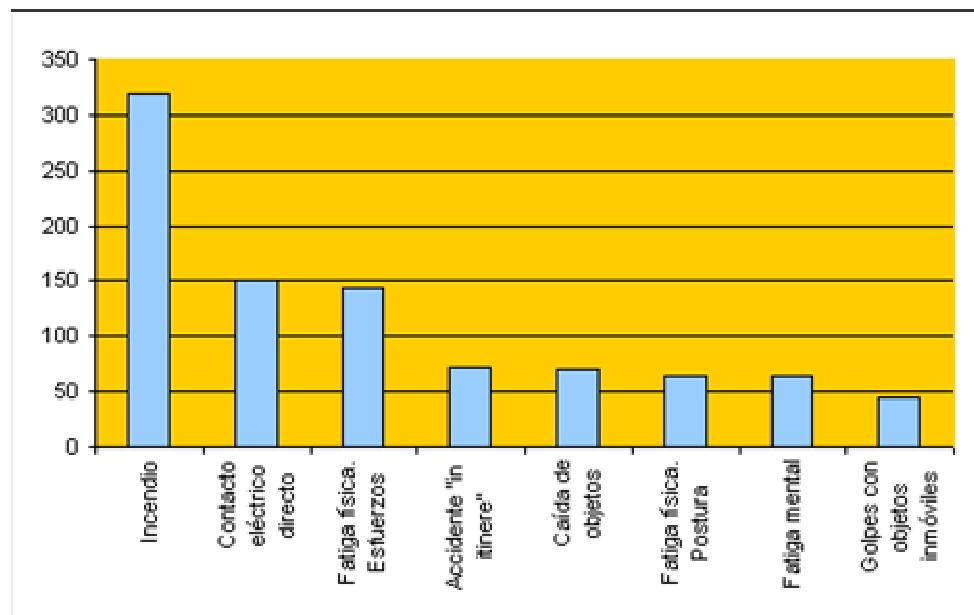

SECRETARÍA


RIESGO	G. P.
Incendio	320
Contacto eléctrico directo	250
Fatiga física. Esfuerzos	144
Accidente "in itinere"	72
Caída de objetos	70
Fatiga física. Postura	64
Fatiga mental	64
Golpes con objetos inmóviles	45
Contacto con productos químicos	8

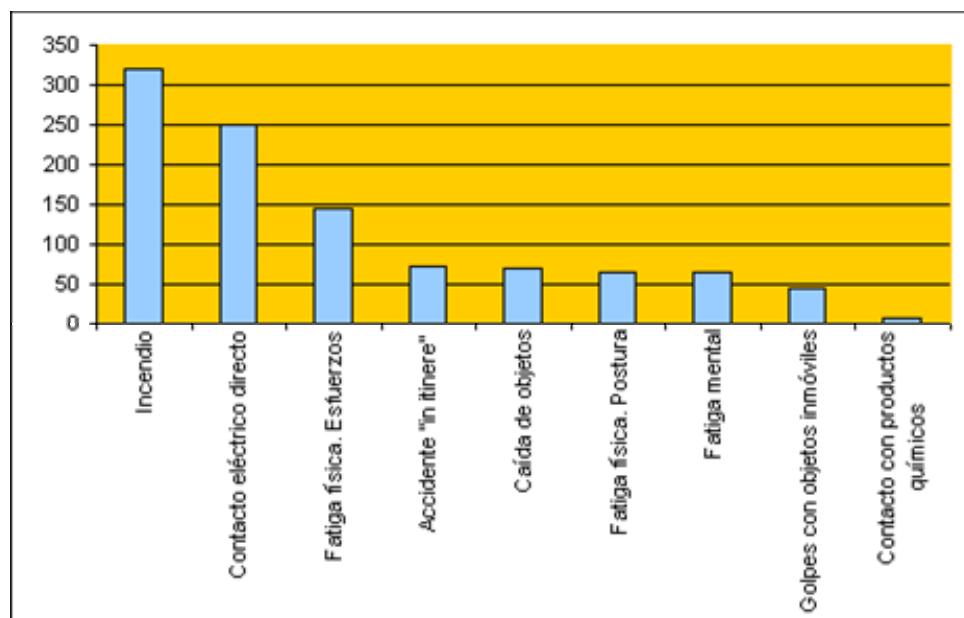

LABORATORIO DE BIOQUÍMICA


FACULTATIVO

RIESGO	G. P.
Incendio	120
Exposición a contaminantes biológicos	108
Caidas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes químicos	63
Exposición a radiaciones no ionizantes	48
Fatiga visual	42
Discomfort térmico	36
Discomfort acústico	35
Insatisfacción	32
Golpes con objetos inmóviles	30
Cortes con objetos	14

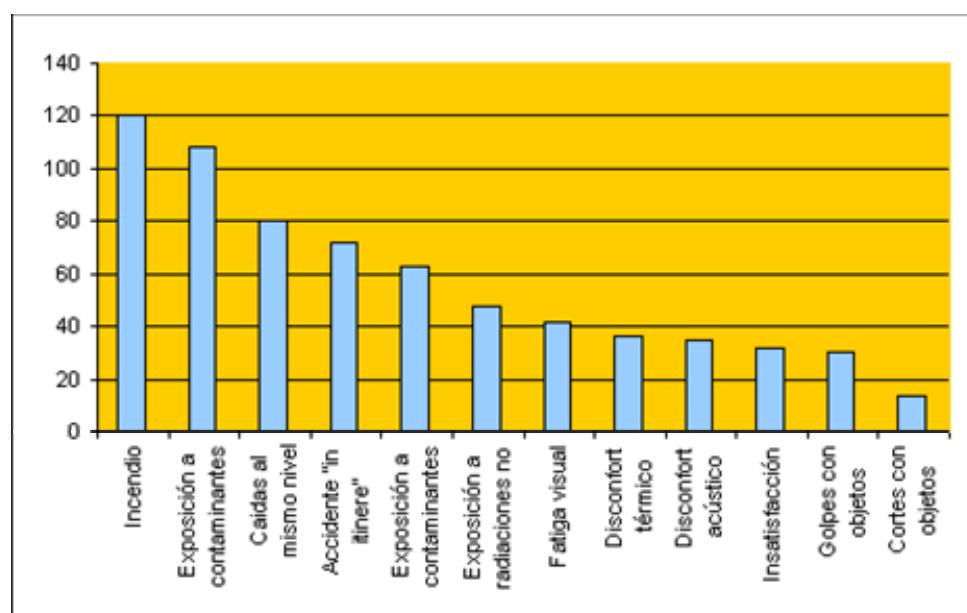


AUXILIAR DE ENFERMERÍA / TÉCNICO

RIESGO	G. P.
Incendio	150
Exposición a contaminantes químicos	140
Exposición a contaminantes biológicos	108
Insatisfacción	105
Caídas al mismo nivel	84
Accidente "in itinere"	72
Golpes con objetos inmóviles	51
Fatiga física. Esfuerzo	48
Cortes con objetos	40
Discomfort térmico	36
Discomfort acústico	35

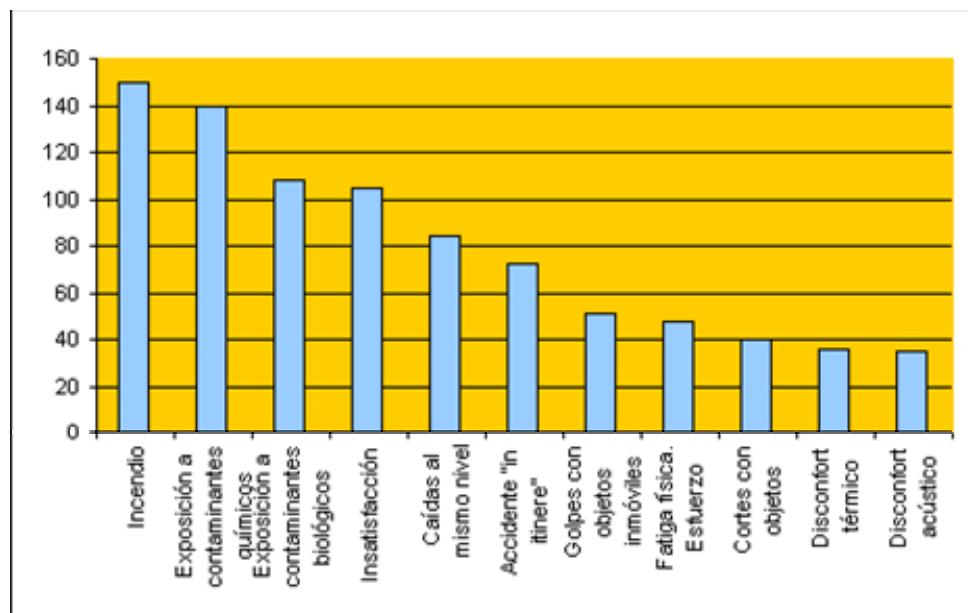


ATS / DUE

RIESGO	G. P.
Incendio	150
Caídas al mismo nivel	150
Exposición a contaminantes biológicos	120
Contacto eléctrico directo	120
Fatiga física. Postura	112
Insatisfacción	105
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes químicos	63
Cortes / Pinchazos con herramientas	60
Golpes con objetos inmóviles	51
Fatiga visual	48
Cortes con objetos	40
Fatiga física. Esfuerzos	40
Discomfort térmico	36
Discomfort acústico	35

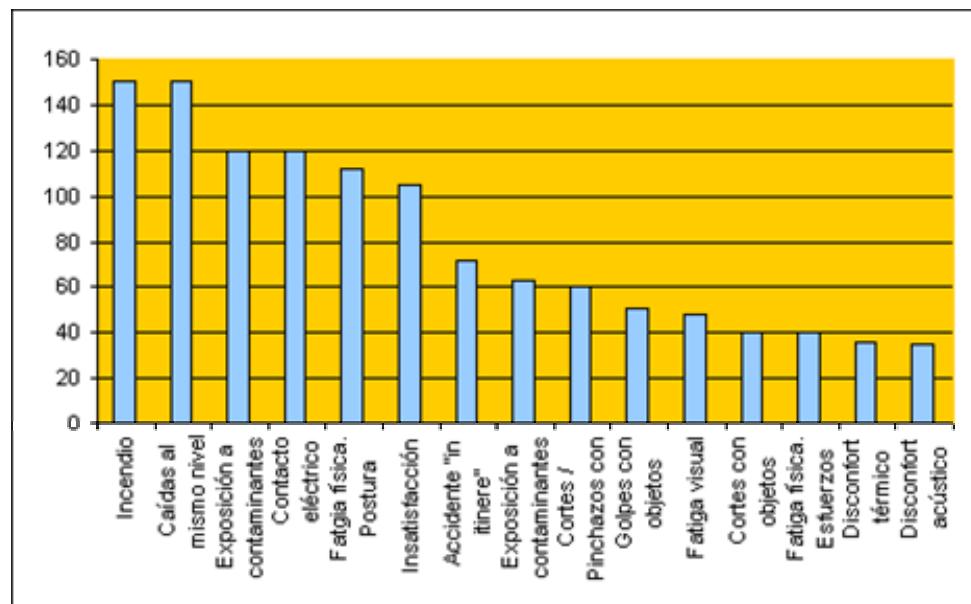

SECRETARÍA


RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	160
Insatisfacción	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Postura	70
Fatiga visual	60
Discomfort térmico	40
Golpes con objetos inmóviles	28
Contacto con productos químicos	8

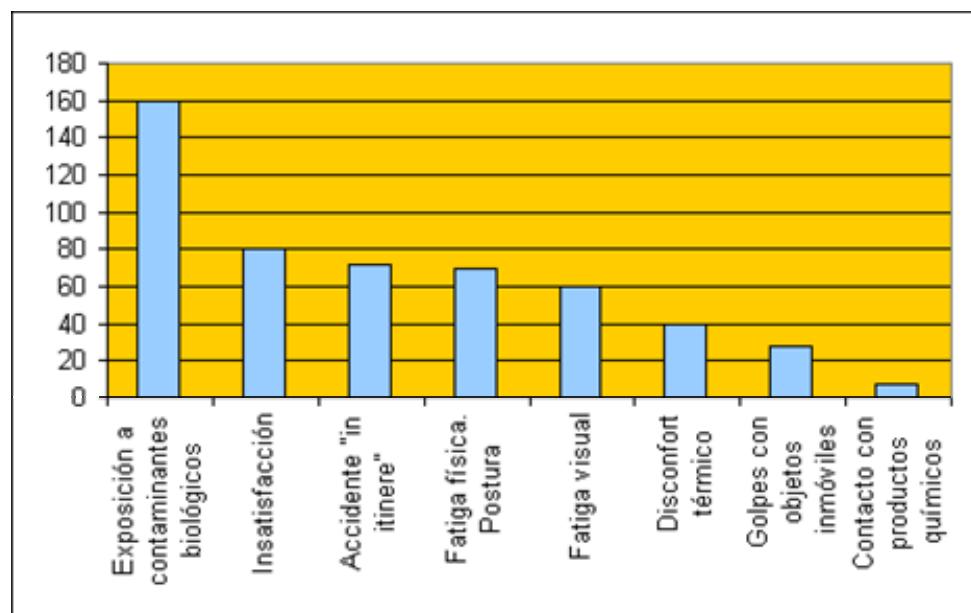

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA


FACULTATIVO

RIESGO	G. P.
Incendio	320
Exposición a contaminantes biológicos	240
Accidente "in itinere"	72
Cortes/Pinchazos con herramientas	72
Fatiga física. Postura	64
Exposición a radiaciones no ionizantes	64
Caídas de objetos en altura	49
Insatisfacción	49
Discomfort térmico	40
Golpes con objetos inmóviles	35
Exposición a vibraciones	24

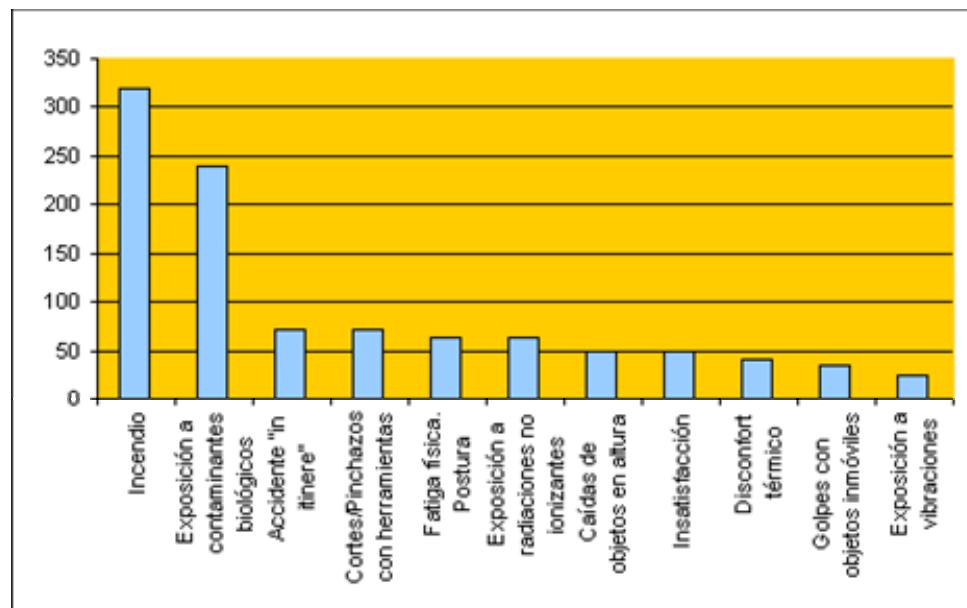


ATS/DUE

RIESGO	G. P.
Incendio	320
Exposición a contaminantes biológicos	180
Exposición a contaminantes químicos	180
Cortes/Pinchazos con herramientas	108
Fatiga física. Postura	81
Accidente "in itinere"	72
Caídas de objetos en altura	56
Fatiga mental	56
Insatisfacción	56
Discomfort térmico	40
Golpes con objetos inmóviles	35
Exposición a vibraciones	24

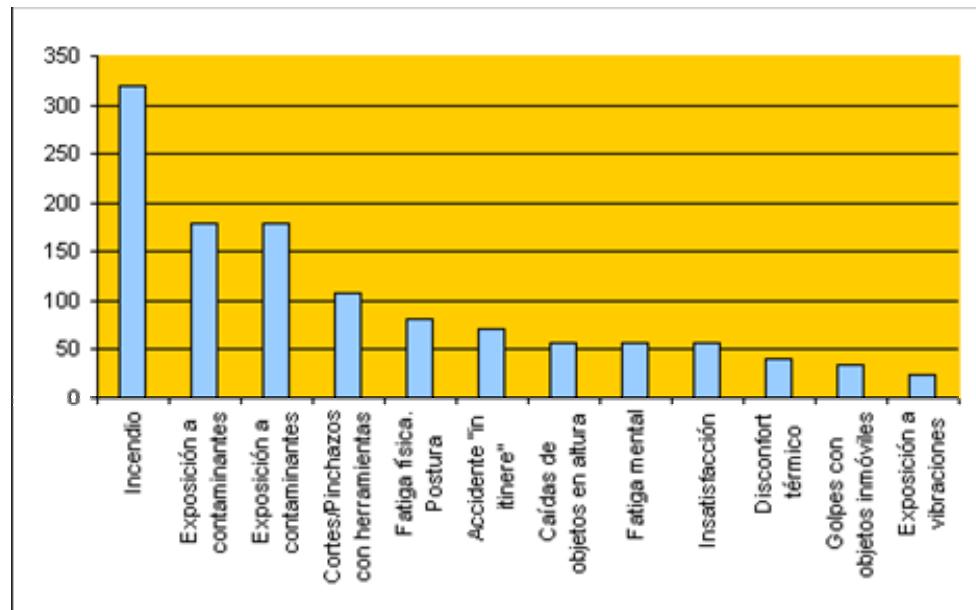


AUXILIAR DE ENFERMERÍA

RIESGO	G. P.
Incendio	320
Exposición a contaminantes biológicos	180
Exposición a contaminantes químicos	180
Cortes/Pinchazos con herramientas	96
Accidente "in itinere"	72
Caídas de objetos en altura	56
Insatisfacción	56
Discomfort térmico	40
Golpes con objetos inmóviles	35
Vibraciones	24

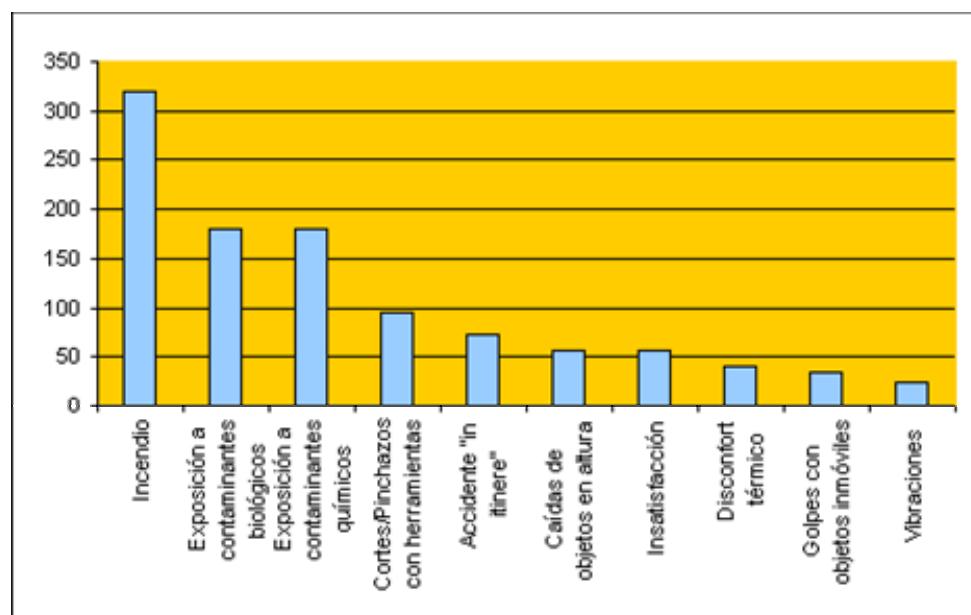


TÉCNICO

RIESGO	G. P.
Incendio	320
Exposición a contaminantes biológicos	180
Exposición a contaminantes químicos	180
Cortes/Pinchazos con herramientas	96
Fatiga física. Postura	81
Accidente "in itinere"	72
Caídas de objetos en altura	56
Fatiga mental	56
Insatisfacción	56
Discomfort térmico	40
Golpes con objetos inmóviles	35
Exposición a vibraciones	24

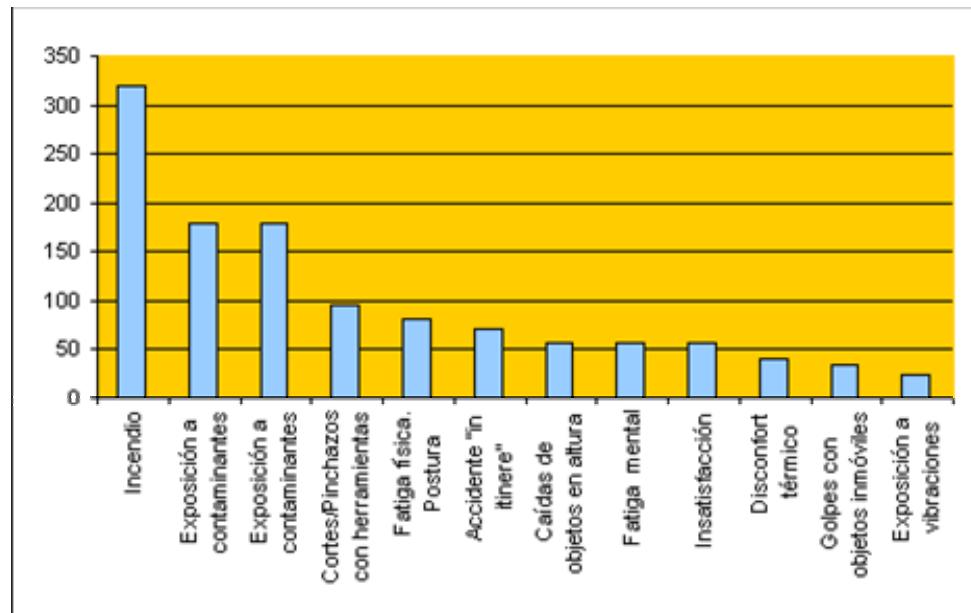

SECRETARÍA


RIESGO	G. P.
Incendio	320
Exposición a contaminantes biológicos	140
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Postura	70
Insatisfacción	63
Discomfort térmico	40
Golpes con objetos inmóviles	28
Vibraciones	24
Contacto con productos químicos	8

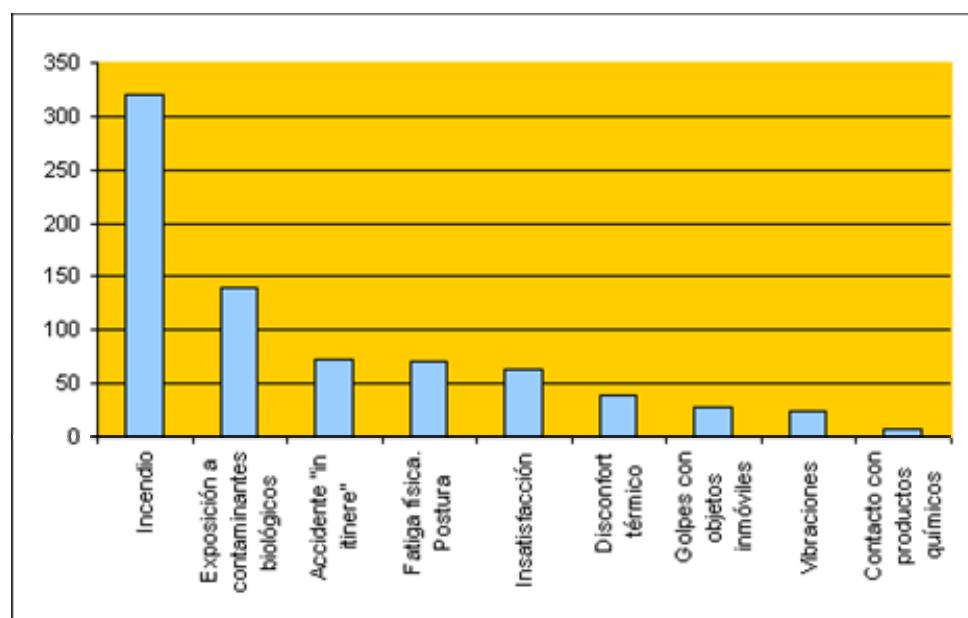

SERVICIO DE MANTENIMIENTO


JEFE DE MANTENIMIENTO

RIESGO	G. P.
Caídas a distinto nivel	128
Incendio	96
Accidente "in itinere"	72
Caídas al mismo nivel	72
Carga mental	60
Discomfort térmico	45
Golpes con objetos inmóviles	28

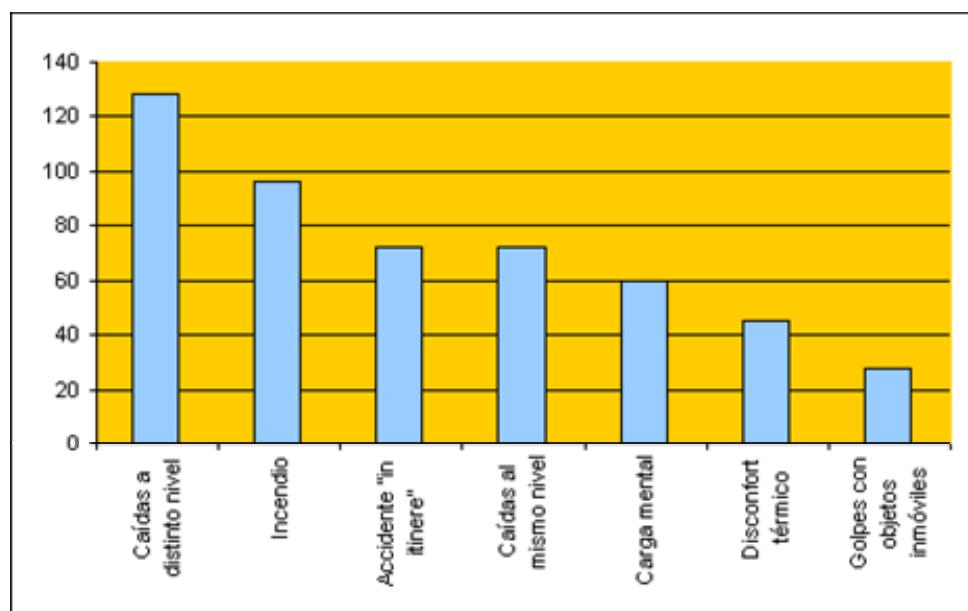


JEFE DE SECCIÓN

RIESGO	G. P.
Caídas a distinto nivel	128
Incendio	96
Accidente "in itinere"	72
Carga mental	70
Discomfort térmico	45
Fatiga física. Desplazamientos	42
Golpes con objetos inmóviles	27

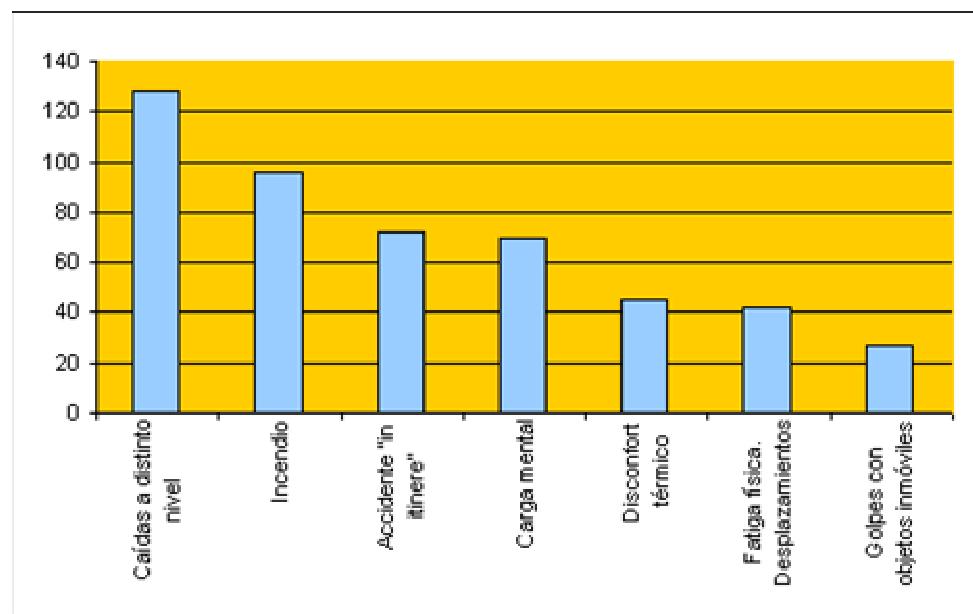


SECRETARÍA (Almacén de ferretería)

RIESGO	G. P.
Incendio	120
Caídas a distinto nivel	112
Fatiga visual	80
Fatiga física: Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Caídas de objetos en altura	63
Carga mental	48
Golpes con objetos inmóviles	40
Discomfort térmico	40

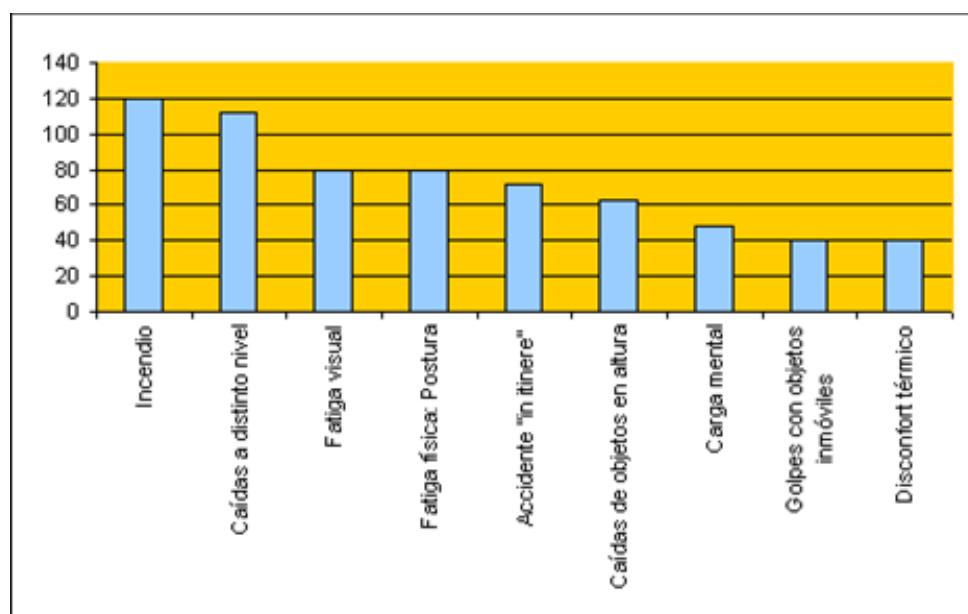


SECRETARÍA (oficina)

RIESGO	G. P.
Incendio	120
Caídas a distinto nivel	104
Fatiga visual	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física: Postura	70
Carga mental	56
Discomfort térmico	40
Golpes con objetos inmóviles	27

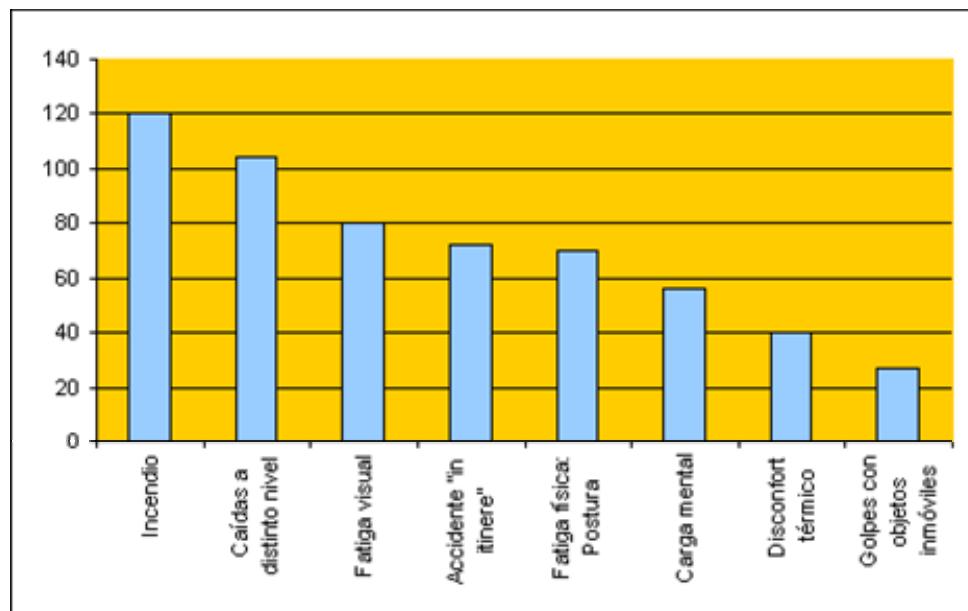


JEFE DE TALLER

RIESGO	G. P.
Carga mental	119
Accidente "in itinere"	72
Fatiga visual	72
Fatiga física. Postura	72
Riesgo Psicosocial	70
Exposición a contaminantes biológicos	60
Discomfort térmico	45
Golpes con objetos inmóviles	31,5

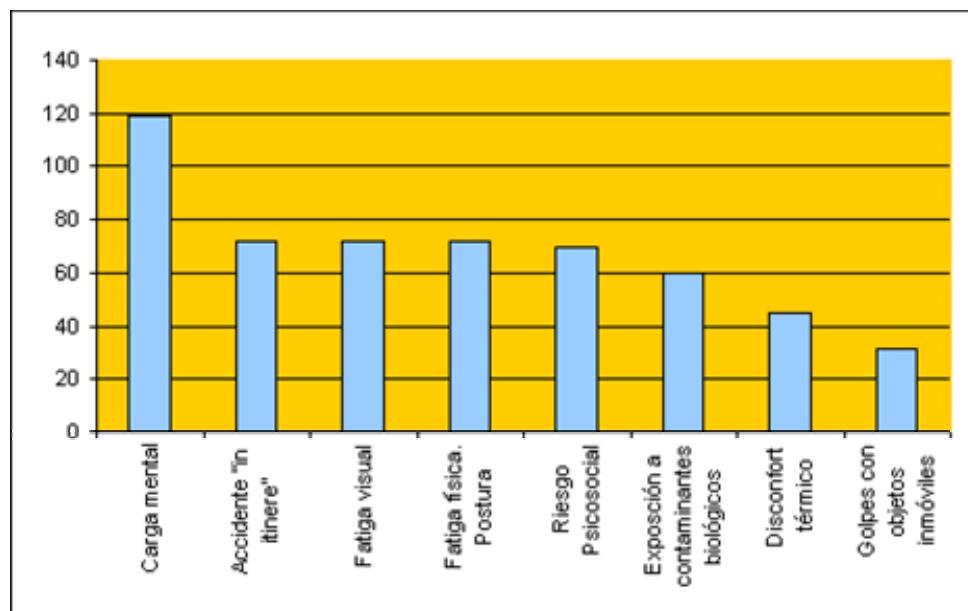


FONTANERO

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	168
Fatiga física. Esfuerzo	144
Carga mental	126
Caídas de objetos en altura	100
Accidente "in itinere"	72
Contacto térmico	68
Caídas a distinto nivel	64
Cortes / Pinchazos	60
Exposición a radiaciones no ionizantes	60
Cortes con objetos y herramientas	56
Discomfort térmico	45
Contacto con contaminantes químicos	42
Golpes con objetos inmóviles	40
Insatisfacción	35
Proyección de partículas	32

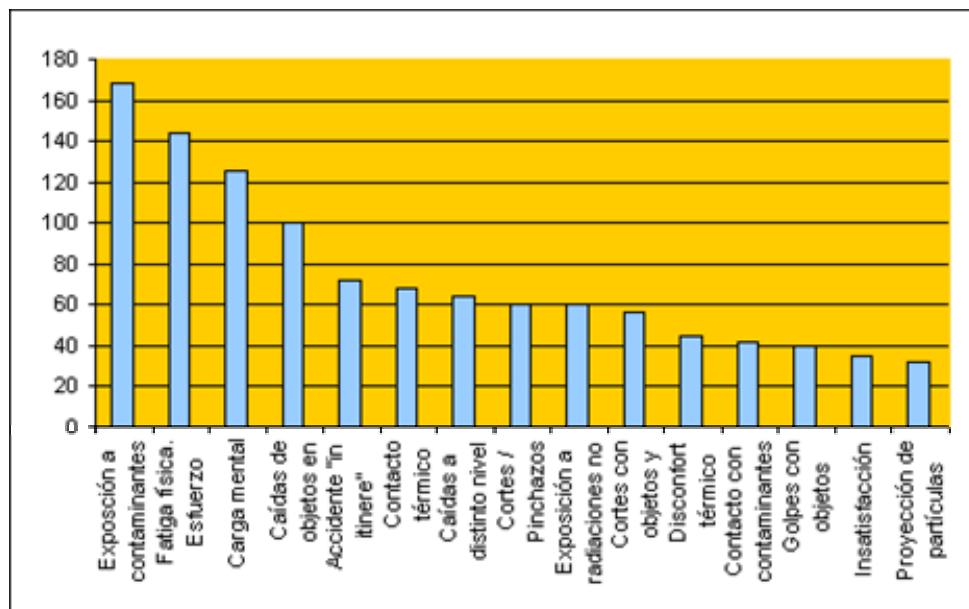


MECÁNICO

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	128
Carga mental	126
Caídas de objetos en altura	120
Accidente "in itinere"	72
Exposición a radiaciones no ionizantes	72
Caídas a distinto nivel	64
Fatiga física. Esfuerzos	63
Ruido	54
Golpes con objetos inmóviles	40
Incendio	36
Contactos eléctricos directos	36
Insatisfacción	35
Contacto con productos químicos	35
Exposición a contaminantes químicos	32
Proyección de partículas	32
Discomfort térmico	32
Proyección de partículas	32
Contacto térmico	28
Cortes con herramientas	28
Fatiga visual	24
Fatiga mental	21

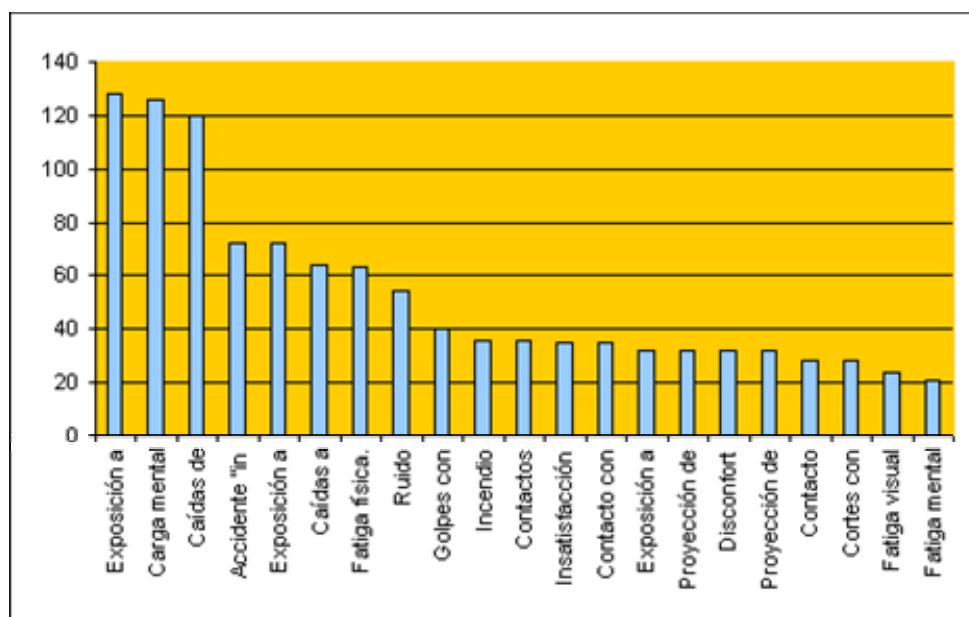


ELECTRICISTA

RIESGO	G. P.
Contacto eléctrico directo	288
Exposición a contaminantes biológicos	128
Caídas de objetos en altura	120
Accidente "in itinere"	72
Caídas a distinto nivel	64
Cortes con herramientas	60
Carga mental	56
Ruido	54
Fatiga visual	48
Discomfort térmico	45
Golpes con objetos inmóviles	40
Exposición a radiaciones no ionizantes	36
Insatisfacción	35
Discomfort	35
Incendio	27

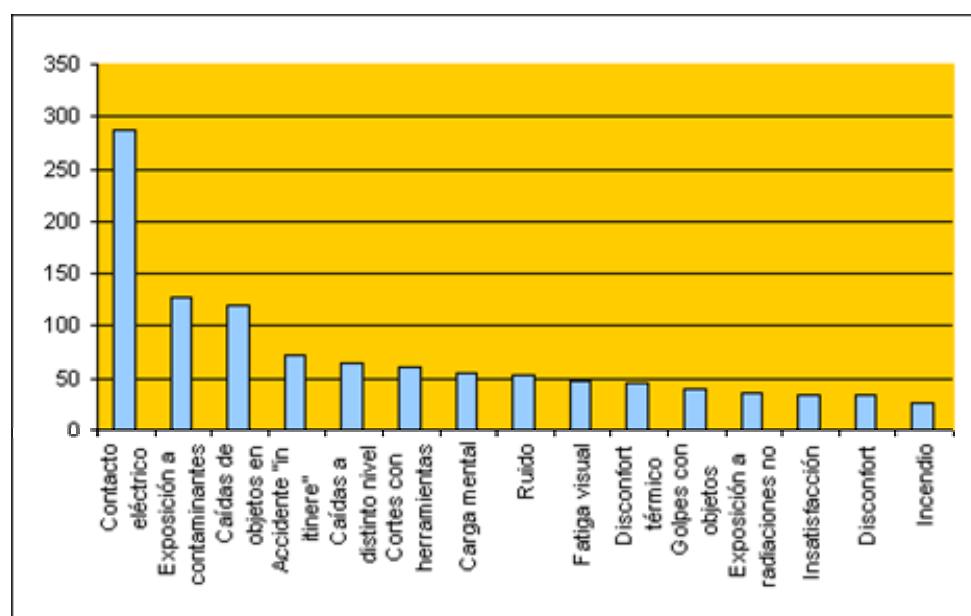


ALBAÑIL Y PEÓN

RIESGO	G. P.
Derrumbamiento	216
Caídas de objetos	216
Caídas a distinto nivel	203
Exposición a contaminantes biológicos	192
Fatiga física. Esfuerzo	140
Exposición a contaminantes químicos	108
Exposición a gases de	108
Caídas a distinto nivel	105
Golpes con objetos inmóviles	90
Accidente "in itinere"	72
Insatisfacción	70
Cortes con herramientas	70
Carga mental	56
Discomfort térmico	45
Proyección de partículas	35
Contacto con productos químicos	32

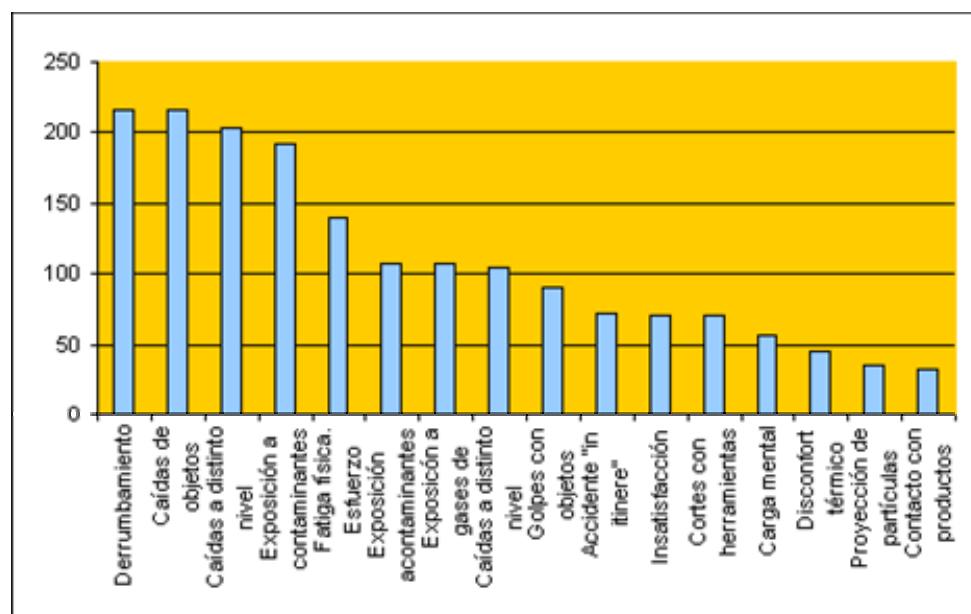


CARPINTERO

RIESGO	G. P.
Corte con herramientas	144
Fatiga física. Esfuerzo	126
Caída de objetos	120
Exposición a contaminantes biológicos	80
Accidente "in itinere"	72
Exposición a partículas de polvo	70
Caídas a distinto nivel	64
Caídas al mismo nivel	56
Ruido	54
Proyección de partículas	40
Discomfort térmico	36
Golpes con objetos inmóviles	27,5

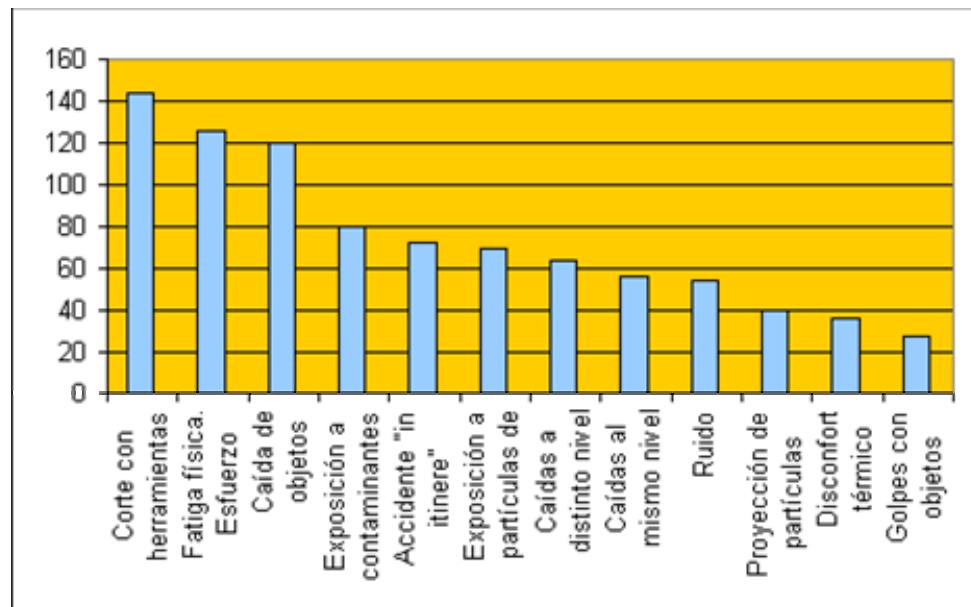


JARDINERO

RIESGO	G. P.
Caídas al mismo nivel	126
Fatiga física. Esfuerzo	120
Exposición a contaminantes biológicos	80
Cortes con herramientas	80
Accidente "in itinere"	72
Ruido	72
Fatiga física. Postura	64
Atrapamientos	48
Exposición a vibraciones	48
Fatiga física. Movimientos repetitivos	40
Discomfort térmico	35
Contacto con productos químicos	28
Golpes con objetos inmóviles	21

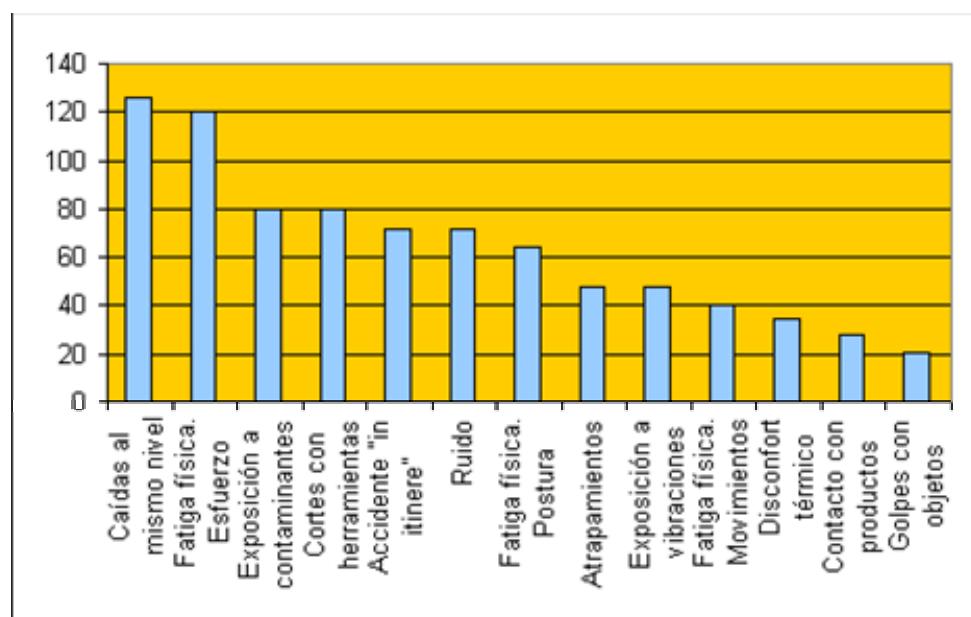


TELEFONISTAS

RIESGO	G. P.
Contacto eléctrico indirecto	250
Incendio	200
Carga mental	200
Exposición a contaminantes biológicos	120
Insatisfacción	91
Fatiga física. Postura	90
Accidente "in itinere"	72
Discomfort acústico	64
Insatisfacción	21

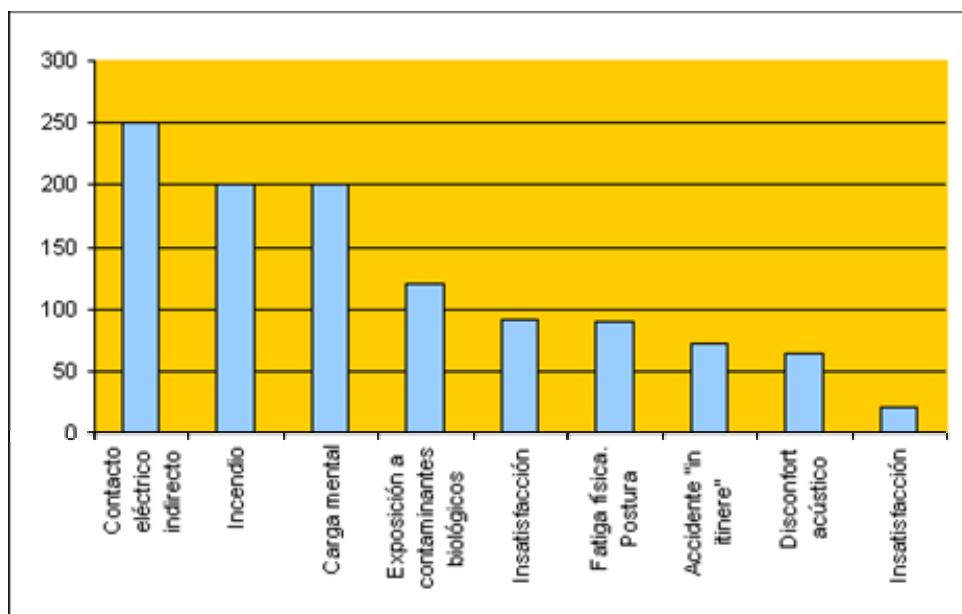


SERVICIO DE MEDICINA INTERNA**MÉDICO INTERNISTA**

RIESGO	G. P.
Caídas al mismo nivel	104
Fatiga mental	96
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes biológicos	72
Golpes con objetos inmóviles	40
Discomfort térmico	40
Agresiones físicas	30
Cortes / Pinchazos con herramientas	24

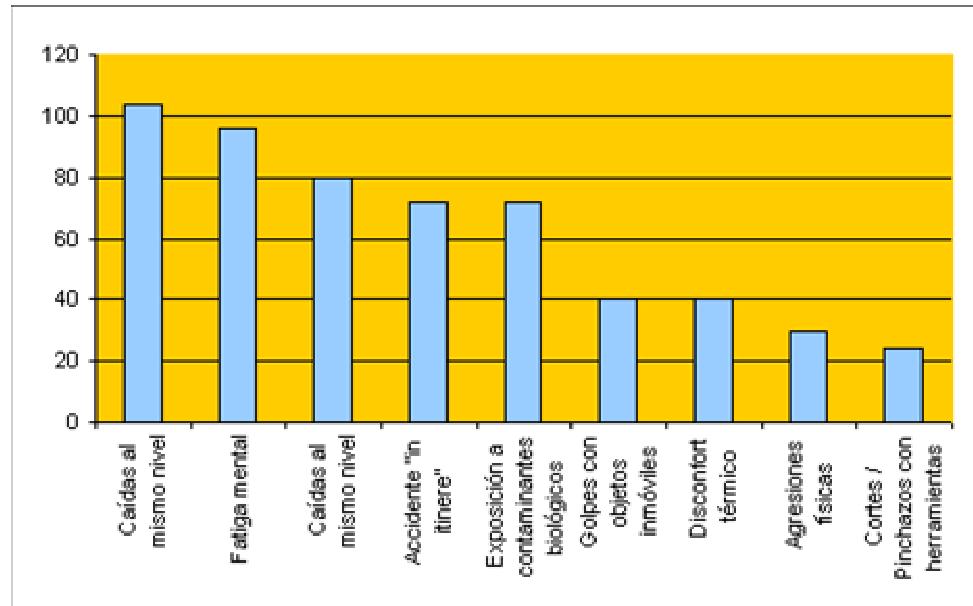


MÉDICO DIGESTIVO

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	144
Golpes con objetos móviles	84
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Golpes con objetos inmóviles	71
Carga mental	48
Discomfort térmico	40
Agresiones físicas	30
Cortes / Pinchazos con herramientas	24

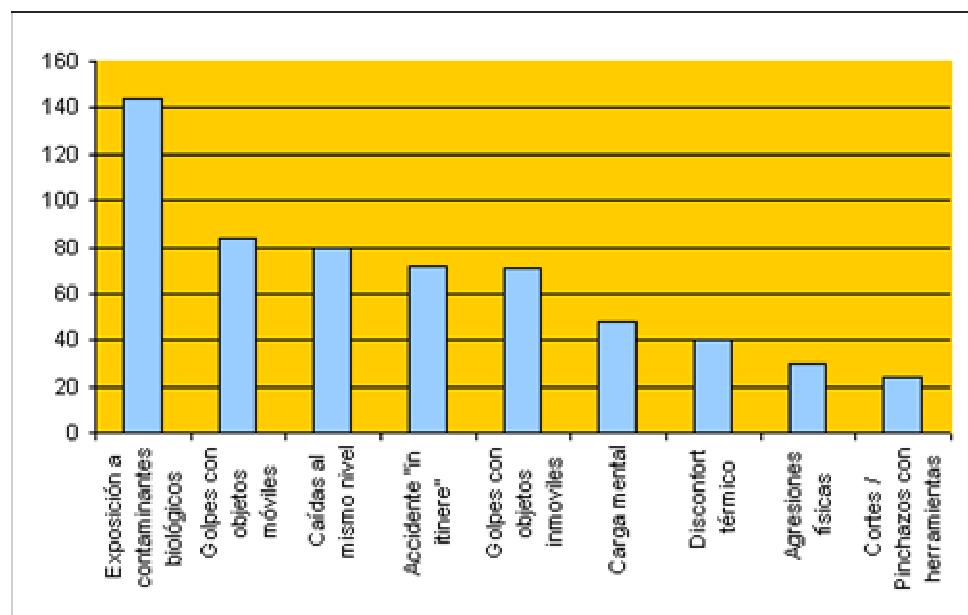


SUPERVISORA

RIESGO	G. P.
Caídas al mismo nivel	258
Exposición a contaminantes biológicos	140
Golpes con objetos móviles	96
Fatiga física. Postura	80
Fatiga física. Desplazamientos	80
Insatisfacción	80
Accidente "in itinere"	72
Carga mental	60
Golpes con objetos inmóviles	60
Discomfort térmico	45
Agresiones físicas	30
Cortes/Pinchazos con herramientas	24

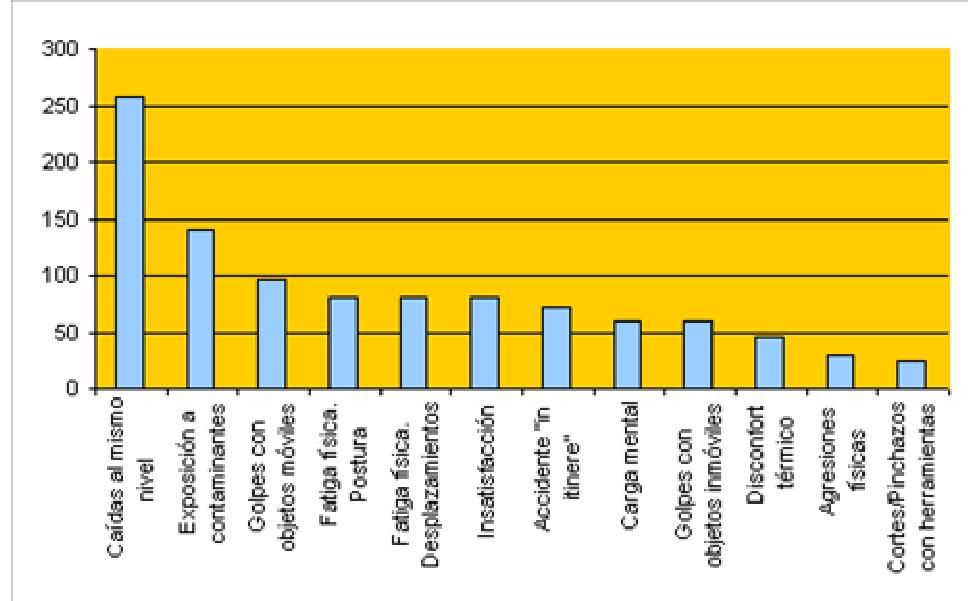


ATS / DUE

RIESGO	G. P.
Caídas al mismo nivel	224
Exposición a contaminantes biológicos	140
Golpes con objetos inmóviles	110
Golpes con objetos móviles	96
Fatiga física. Esfuerzos	84
Caídas al mismo nivel	80
Fatiga física. Postura	80
Fatiga física. Desplazamientos	80
Accidente "in itinere"	72
Cortes/Pinchazos de herramientas	60
Carga mental	56
Discomfort térmico	45
Agresiones físicas	30

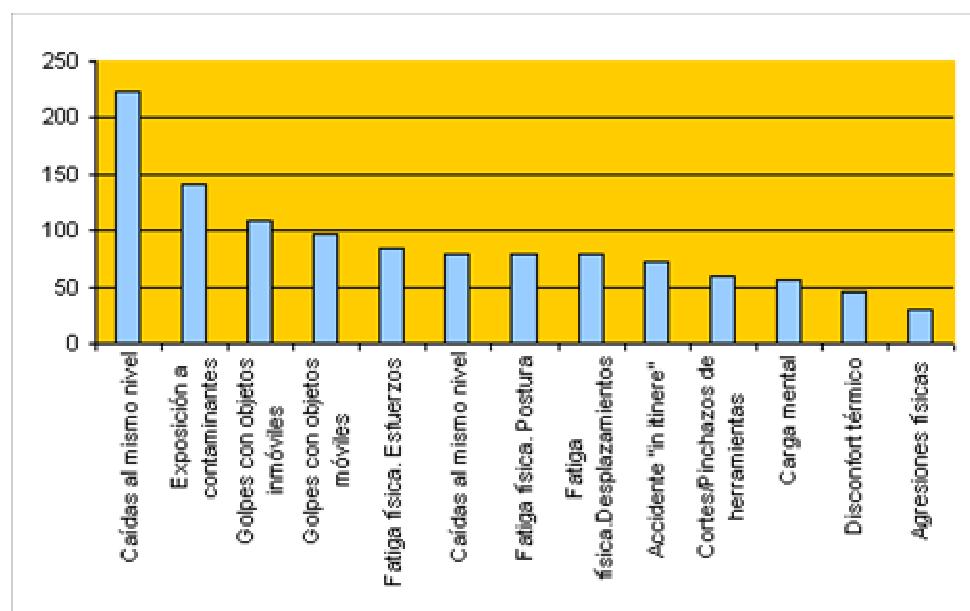


AUXILIAR DE ENFERMERÍA

RIESGO	G. P.
Caídas al mismo nivel	262
Fatiga física. Esfuerzo	160
Exposición a contaminantes biológicos	144
Golpes con objetos móviles	128
Carga mental	81
Golpes con objetos inmóviles	80
Accidente "in itinere"	72
Discomfort térmico	45
Cortes/Pinchazos con herramientas	42
Insatisfacción	42
Agresiones físicas	30

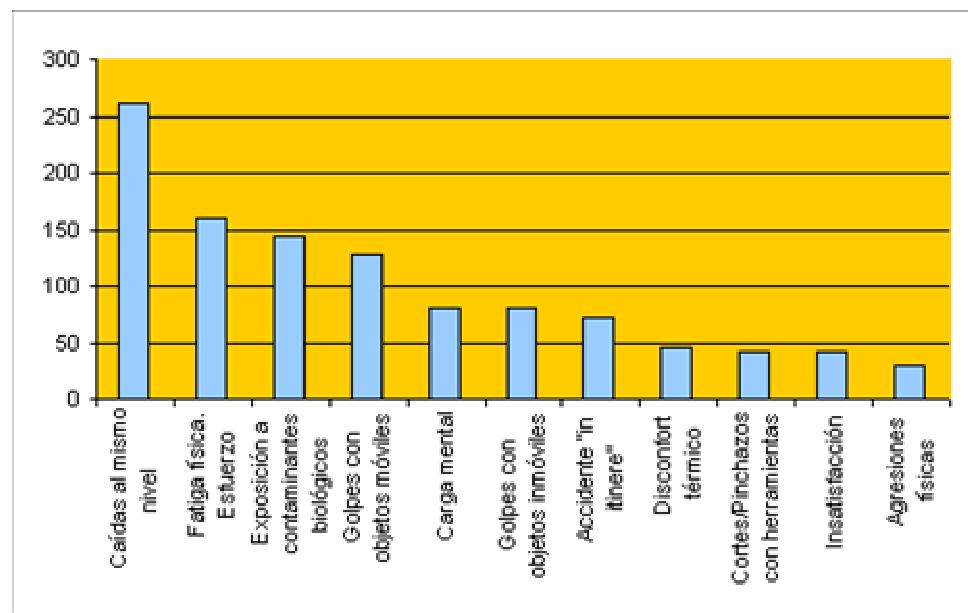


SECRETARÍA

RIESGO	G. P.
Insatisfacción	180
Carga mental	171
Discomfort acústico	160
Fatiga visual	90
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Caída de objetos	56
Caídas al mismo nivel	48
Golpes contra objetos inmóviles	45
Discomfort térmico	45
Contacto con productos químicos	8

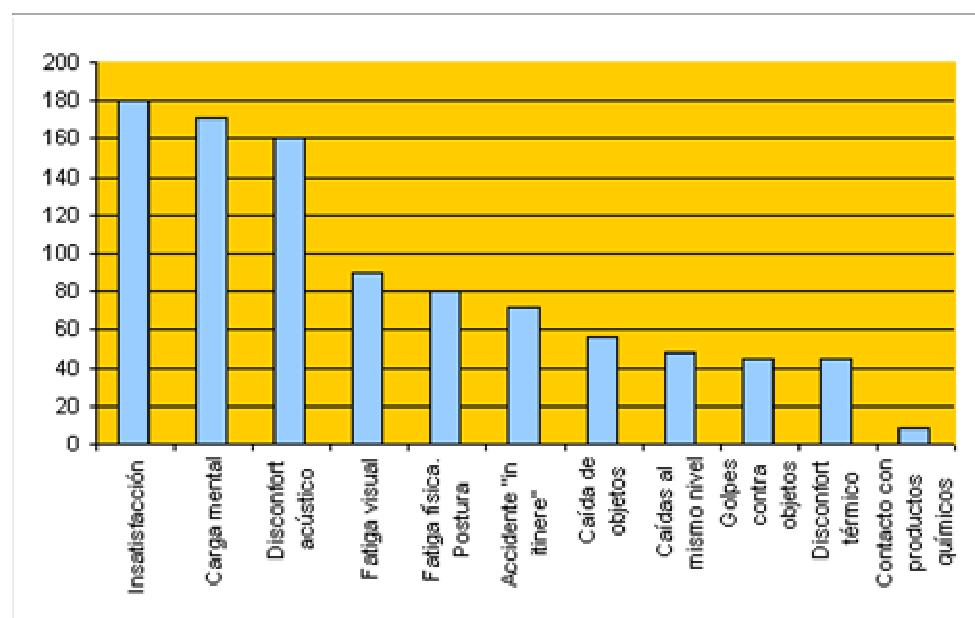


CELADOR

RIESGO	G. P.
Golpes con objetos móviles	144
Fatiga física. Esfuerzos	96
Accidente "in itinere"	72
Golpes con objetos inmóviles	70
Insatisfacción	48
Discomfort térmico	45
Exposición a contaminantes biológicos	36
Caídas al mismo nivel	30
Agresiones físicas	30
Atrapamientos	30

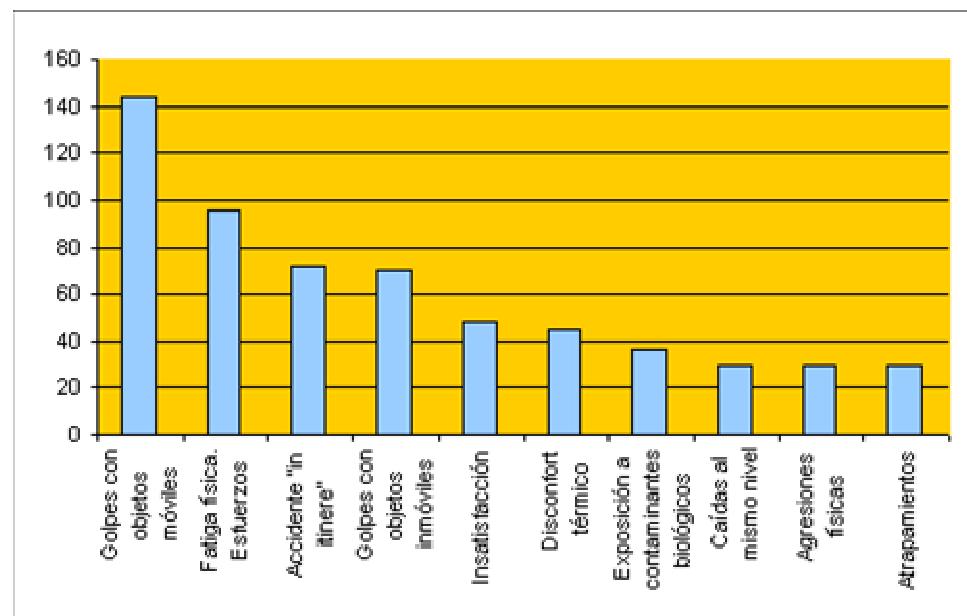


ATS / DUE (Endoscopias)

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	144
Golpes con objetos móviles	128
Fatiga física. Postura	96
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes químicos	72
Cortes / Pinchazos con herramientas	60
Golpes con objetos inmóviles	45
Exposición a radiaciones no ionizantes	45
Discomfort térmico	40
Agresiones físicas	30
Fatiga física. Esfuerzos	24

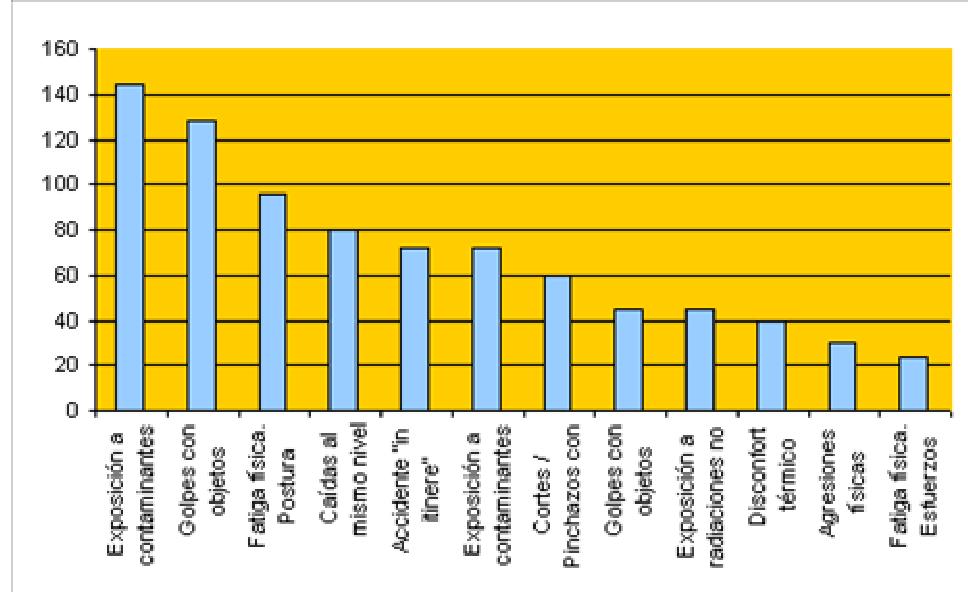


AUXILIAR DE ENFERMERÍA (Endoscopias)

RIESGO	G. P.
Golpes con objetos móviles	128
Caídas al mismo nivel	100
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes biológicos	72
Fatiga física. Postura	72
Exposición a contaminantes químicos	72
Golpes con objetos inmóviles	45
Exposición a radiaciones no ionizantes	45
Cortes / Pinchazos con herramientas	42
Discomfort térmico	40
Agresiones físicas	30
Fatiga física. Esfuerzos	24

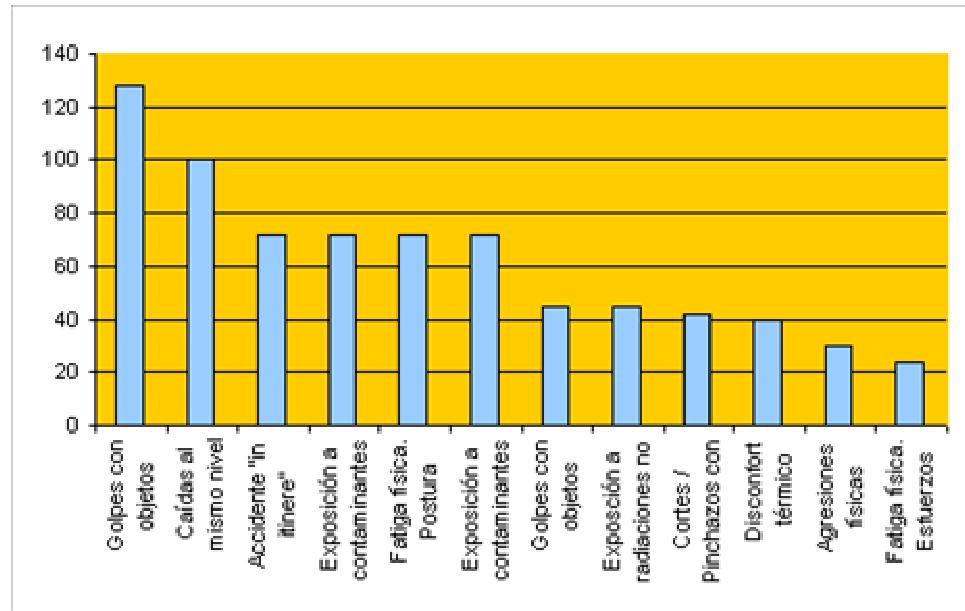


SECRETARÍA (Endoscopias)

RIESGO	G. P.
Fatiga física. Postura	122
Accidente "in itinere"	72
Carga mental	54
Exposición a contaminantes biológicos	48
Golpes con objetos inmóviles	45
Fatiga visual	45
Discomfort acústico	45
Discomfort térmico	40
Contacto con productos químicos	8

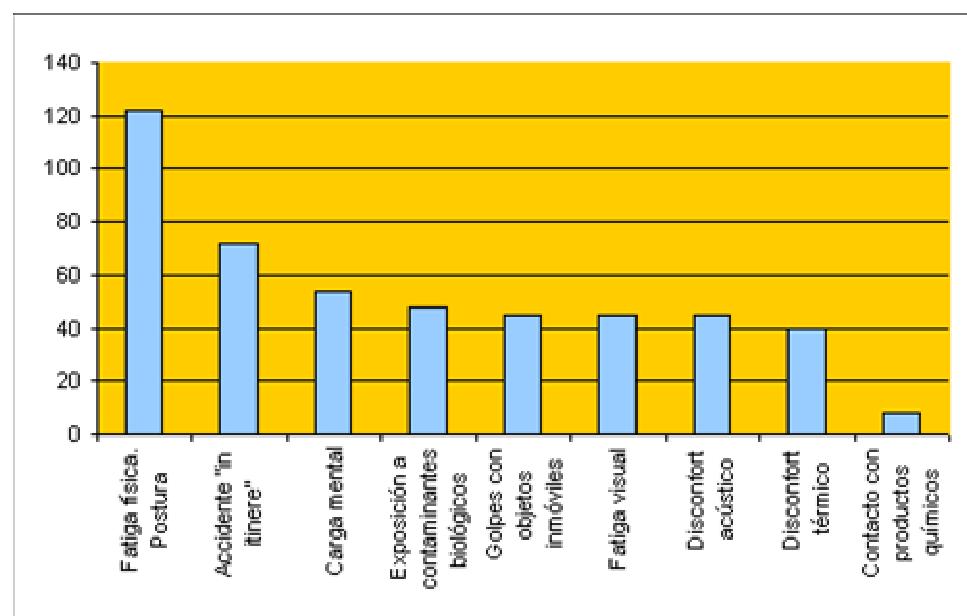

CELADOR (Endoscopías)


RIESGO	G. P.
Golpes con objetos móviles	144
Fatiga física. Esfuerzos	80
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes biológicos	72
Fatiga física. Desplazamientos	48
Discomfort térmico	45
Golpes con objetos inmóviles	36
Agresiones físicas	30
Atrapamientos	30

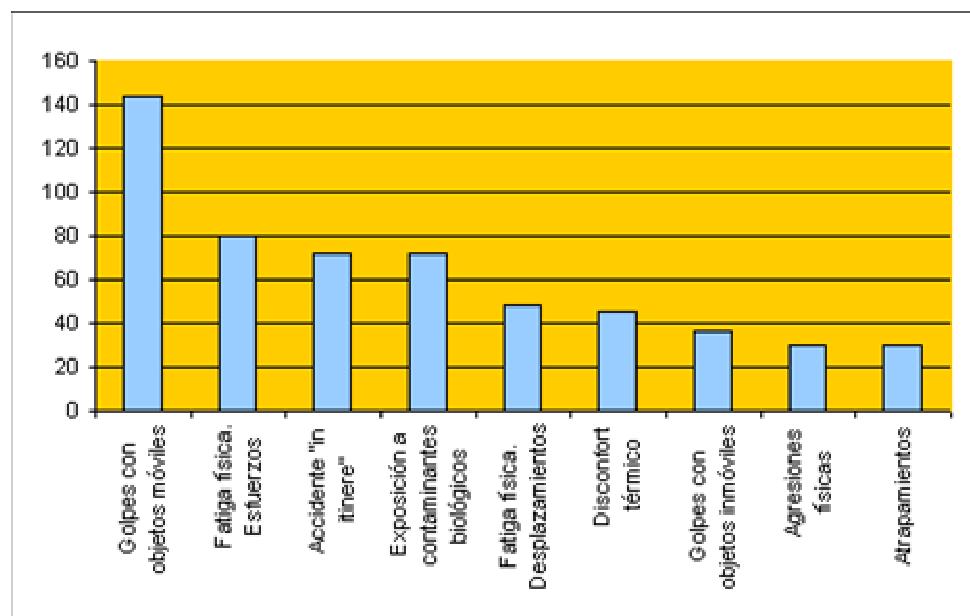

SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA


MÉDICO

RIESGO	G. P.
Insatisfacción	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Postura	50
Discomfort térmico	40
Golpes contra objetos inmóviles	30

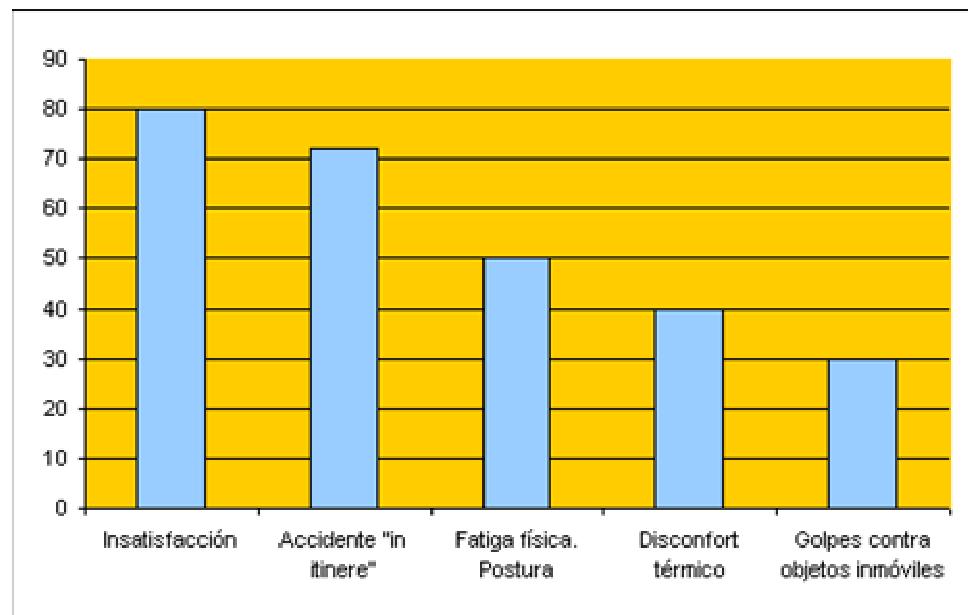


SUPERVISORA

RIESGO	G. P.
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Insatisfacción	48
Discomfort térmico	40
Cortes/Pinchazos con herramientas	36
Golpes contra objetos inmóviles	30
Exposición a contaminantes biológicos	30
Caída de objetos	18

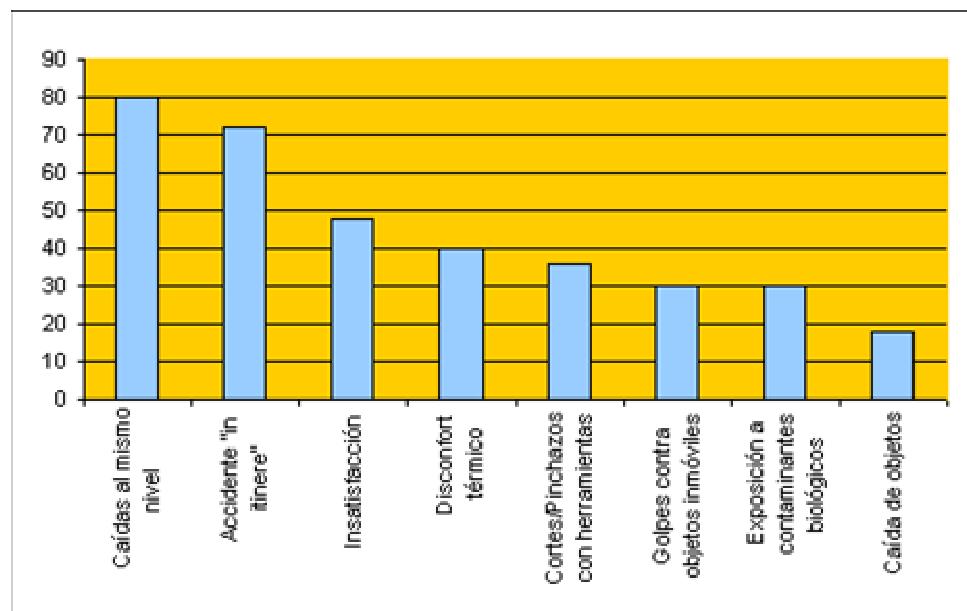


AUXILIAR DE ENFERMERIA

RIESGO	G. P.
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Golpes contra objetos inmóviles	60
Discomfort térmico	40
Exposición a contaminantes biológicos	30
Cortes/Pinchazos con herramientas	24
Caída de objetos	18

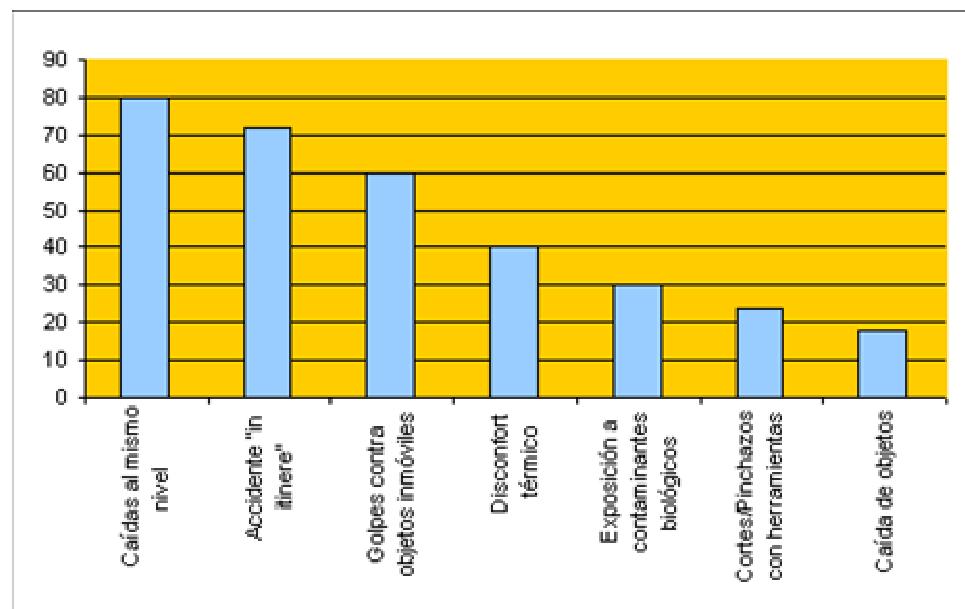

SECRETARÍA


RIESGO	G. P.
Fatiga física. Postura	122
Accidente "in itinere"	72
Carga mental	54
Golpes con objetos inmóviles	45
Fatiga visual	45
Discomfort térmico	40
Contacto con productos químicos	8

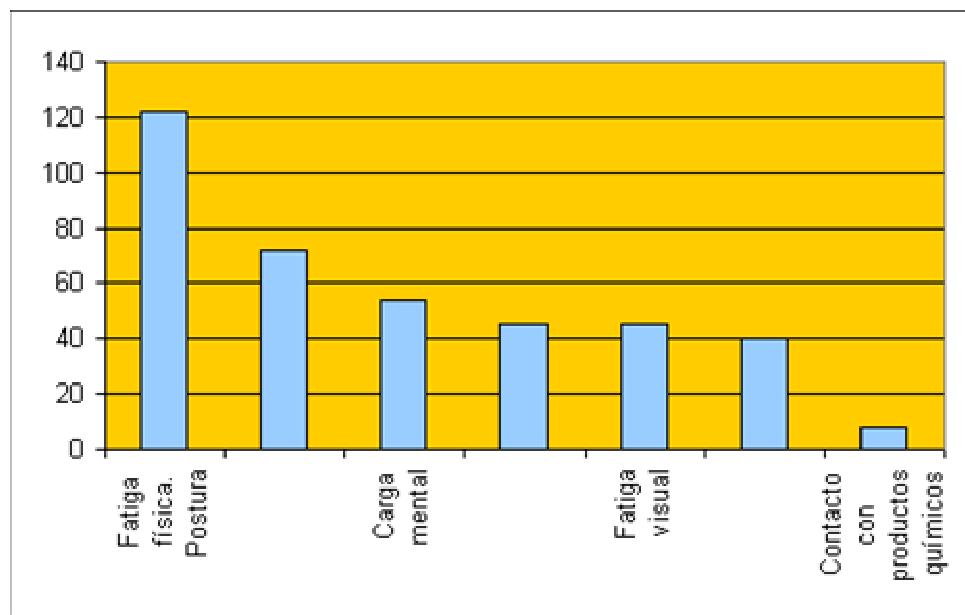

SERVICIO DE NEUMOLOGÍA


MÉDICO

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	96
Caídas al mismo nivel	80
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Golpes contra objetos móviles	60
Discomfort térmico	40
Fatiga mental	40
Agresiones físicas	30
Cortes/Pinchazos con herramientas	24
Caída de objetos	24
Golpes contra objetos inmóviles	24

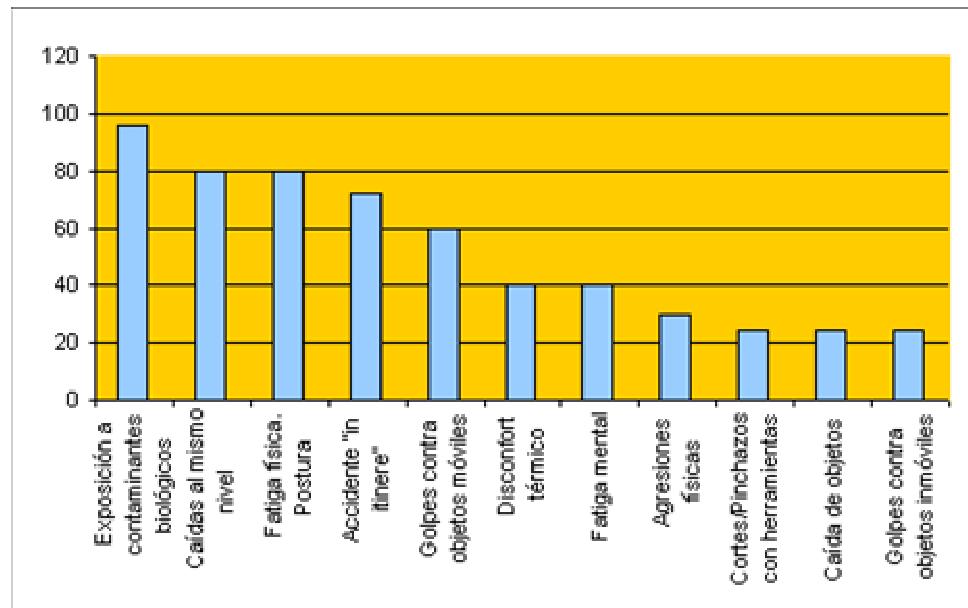


SUPERVISORA

RIESGO	G. P.
Carga mental	120
Exposición a contaminantes biológicos	96
Fatiga física. Postura	80
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Esfuerzos	72
Golpes contra objetos móviles	72
Discomfort térmico	40
Cortes/Pinchazos con herramientas	36
Carga mental	36
Caída de objetos	36
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	24

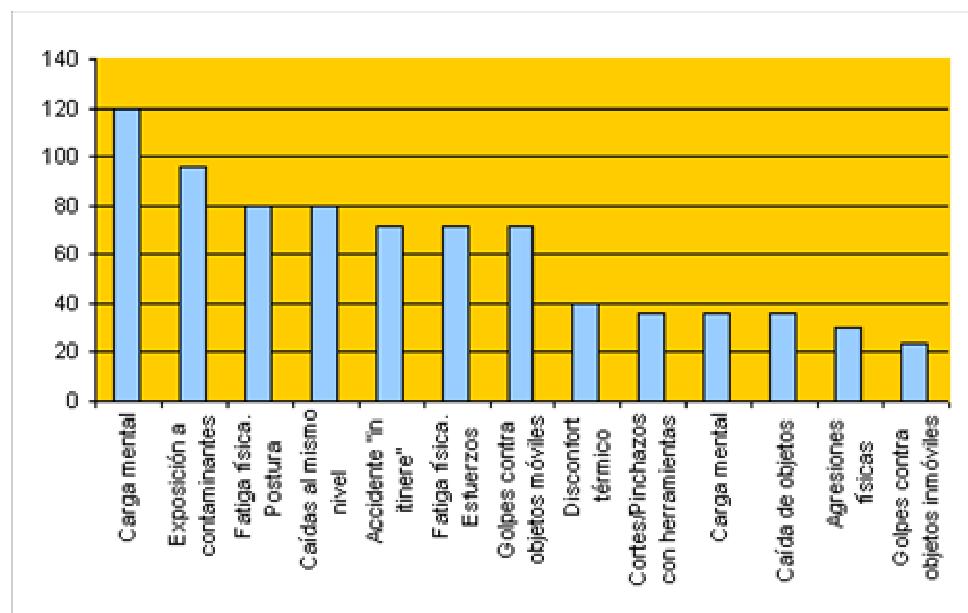


ATS / DUE

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	96
Caídas al mismo nivel	80
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Golpes contra objetos móviles	72
Fatiga física. Esfuerzos	72
Cortes/Pinchazos con herramientas	60
Discomfort térmico	40
Fatiga mental	36
Caída de objetos	36
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	24

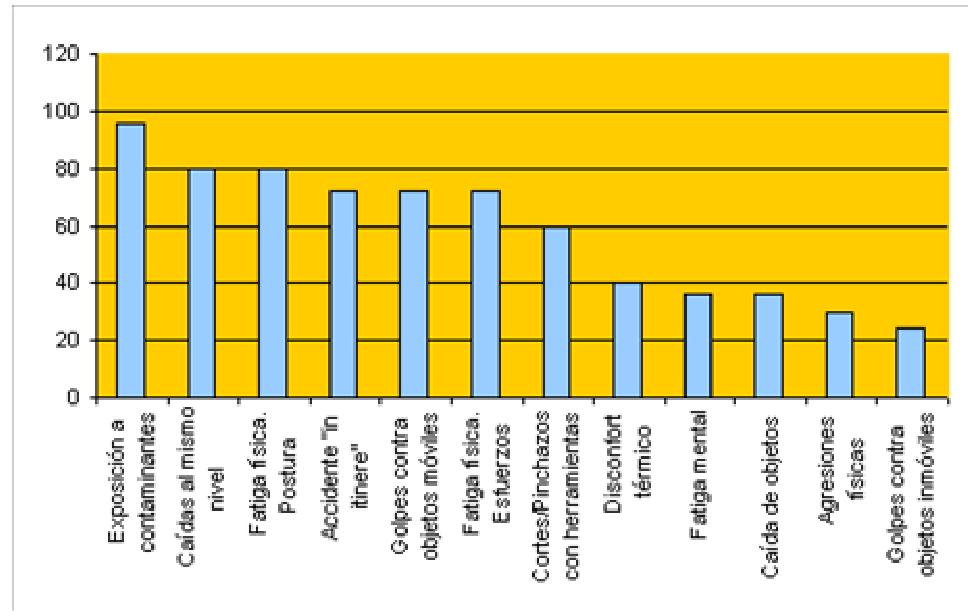


AUXILIAR DE ENFERMERÍA

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	120
Caídas al mismo nivel	100
Golpes contra objetos móviles	96
Fatiga física. Esfuerzos	96
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga mental	48
Caída de objetos	48
Cortes/Pinchazos con herramientas	42
Discomfort térmico	40
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	24

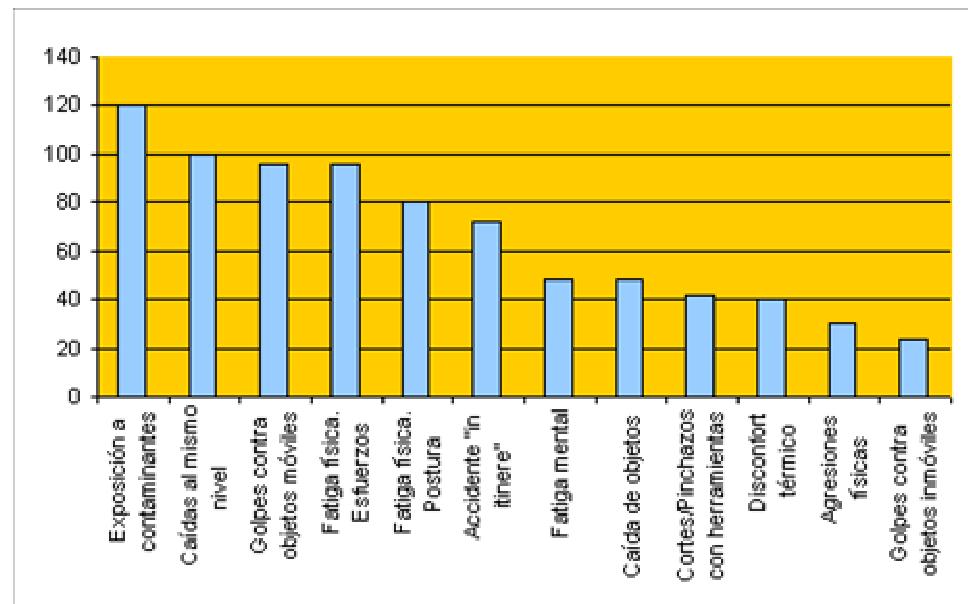


SECRETARÍA

RIESGO	G. P.
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes biológicos	72
Discomfort térmico	40
Carga mental	24
Contacto con productos químicos	8

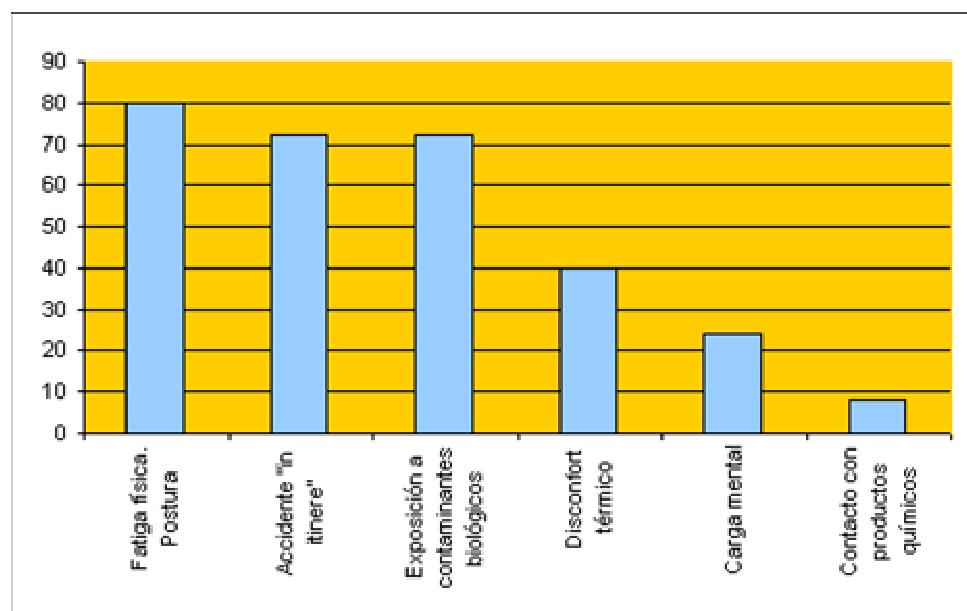

CELADOR DE NEUMOLOGÍA / PEDIATRÍA / NEONATOLOGÍA


RIESGO	G. P.
Accidente "in itinere"	72
Golpes contra objetos móviles	144
Caídas al mismo nivel	120
Fatiga física. Esfuerzos	96
Fatiga física. Postura	80
Exposición a contaminantes biológicos	72
Discomfort térmico	40
Atrapamiento	36
Contactos eléctricos directos	36
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	20

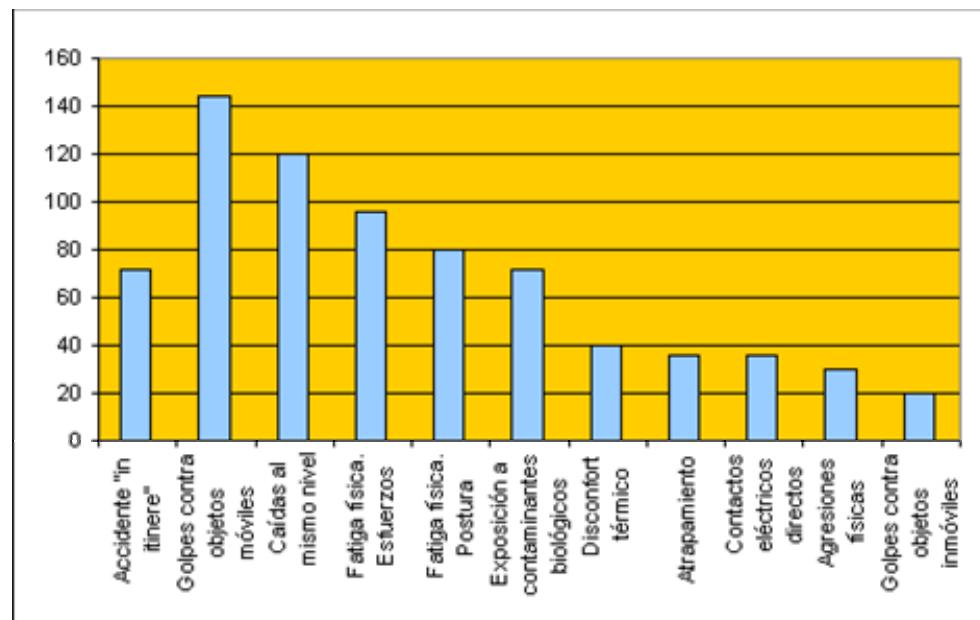

SERVICIO DE NEUROLOGÍA


MÉDICO

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	96
Caídas al mismo nivel	80
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Golpes contra objetos móviles	60
Discomfort térmico	40
Fatiga mental	40
Agresiones físicas	30
Cortes/Pinchazos con herramientas	24
Golpes contra objetos inmóviles	18

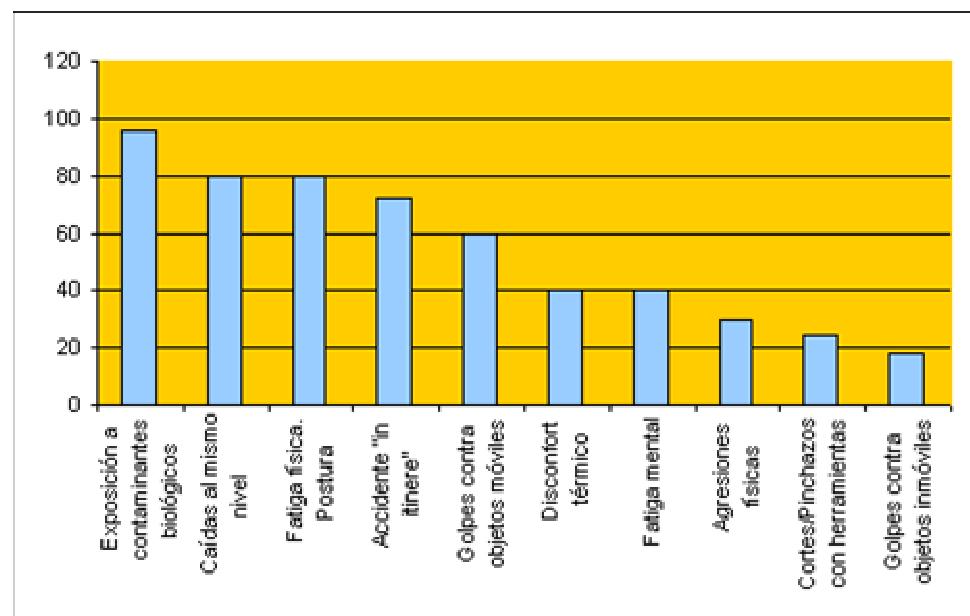


ATS / DUE

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	120
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Postura	72
Golpes contra objetos móviles	72
Fatiga física. Esfuerzos	72
Cortes/Pinchazos con herramientas	48
Insatisfacción	48
Discomfort térmico	40
Contactos eléctricos directos	36
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	25

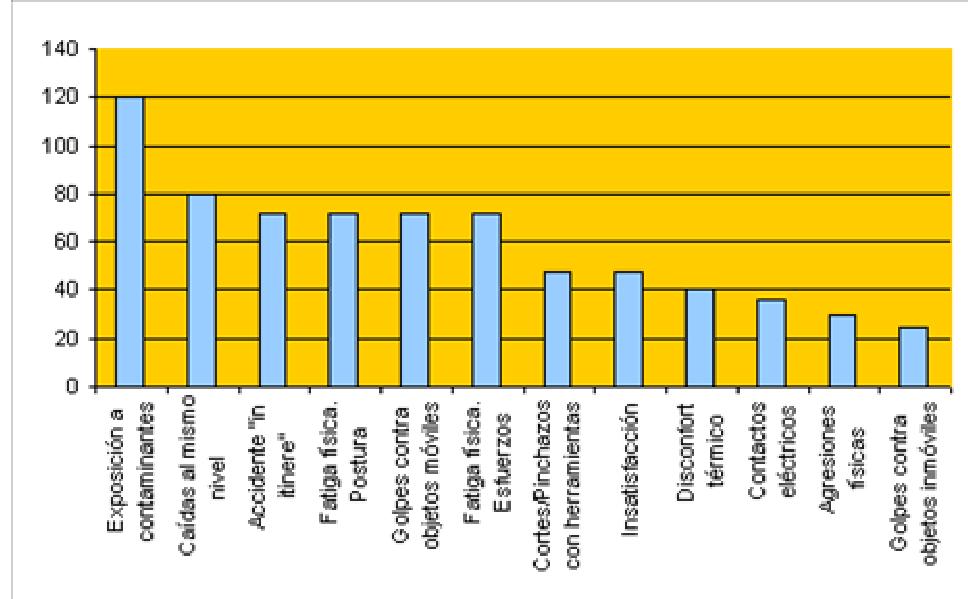


AUXILIAR DE ENFERMERÍA

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	120
Caídas al mismo nivel	100
Fatiga física. Esfuerzos	96
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Golpes contra objetos móviles	48
Insatisfacción	48
Cortes/Pinchazos con herramientas	42
Discomfort térmico	36
Contactos eléctricos directos	30
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	25

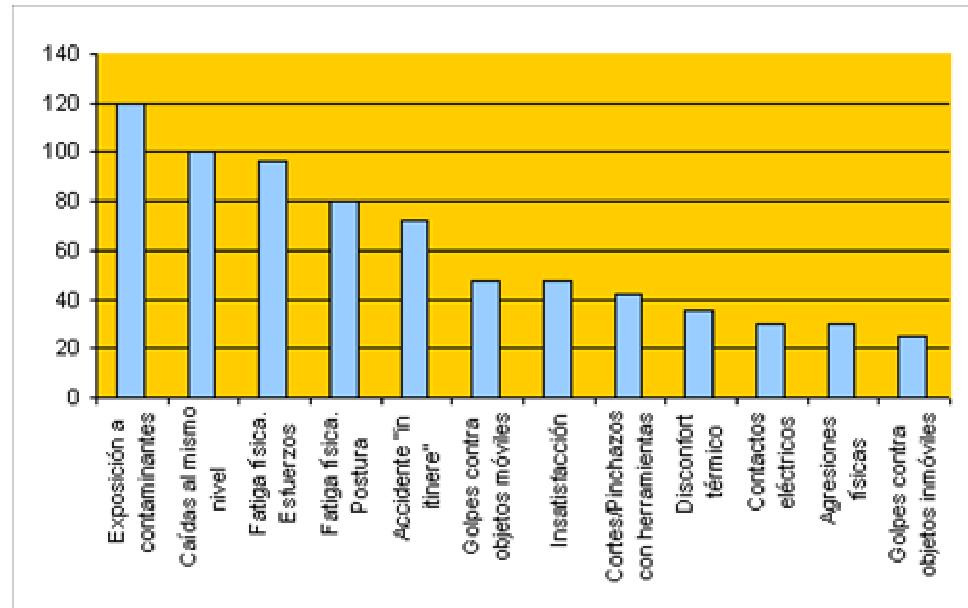

CELADOR


RIESGO	G. P.
Golpes contra objetos móviles	144
Caídas al mismo nivel	120
Fatiga física. Esfuerzos	96
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes biológicos	72
Discomfort térmico	40
Atrapamiento	36
Contactos eléctricos directos	36
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	20

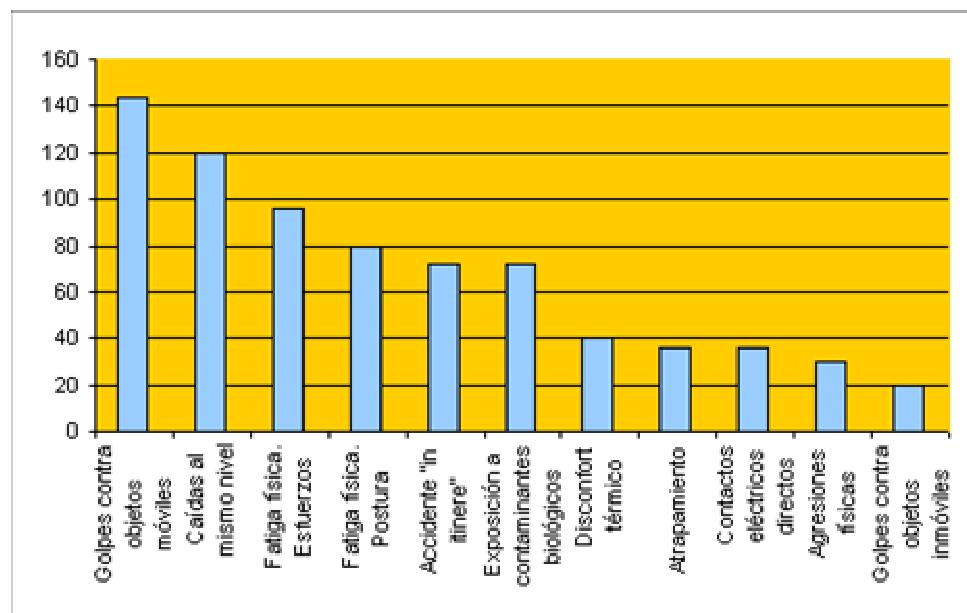

SERVICIO DE OBRAS

SUPERVISORA


RIESGO	G. P.
Caídas al mismo nivel	126
Caídas de objetos	108
Cortes con objetos	108
Golpes con objetos inmóviles	84
Exposición a contaminantes biológicos	80
Accidente "in itinere"	72
Discomfort térmico	70
Carga mental	60
Fatiga física. Desplazamientos	60
Agresiones físicas	30

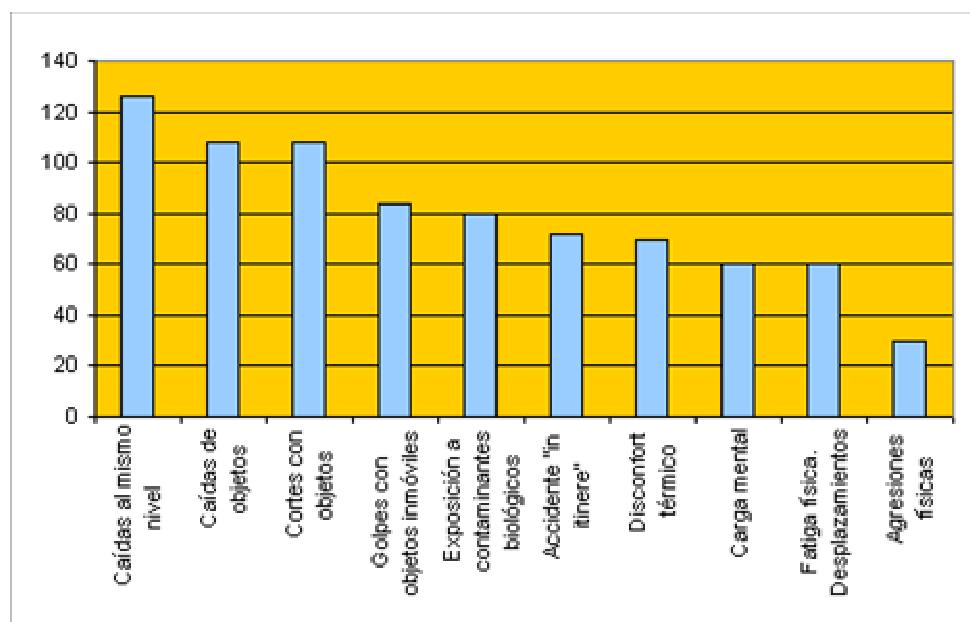

SERVICIO DE PARITORIO


SUPERVISORA

RIESGO	G. P.
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Carga mental	60
Fatiga mental	48
Insatisfacción	48
Cortes/Pinchazos con herramientas	48
Contacto con productos químicos	48
Exposición a contaminantes biológicos	48
Golpes con objetos móviles	48
Discomfort térmico	40
Fatiga física. Esfuerzos.	36
Fatiga física. Desplazamientos	36
Agresiones físicas	30
Golpes con objetos inmóviles	24

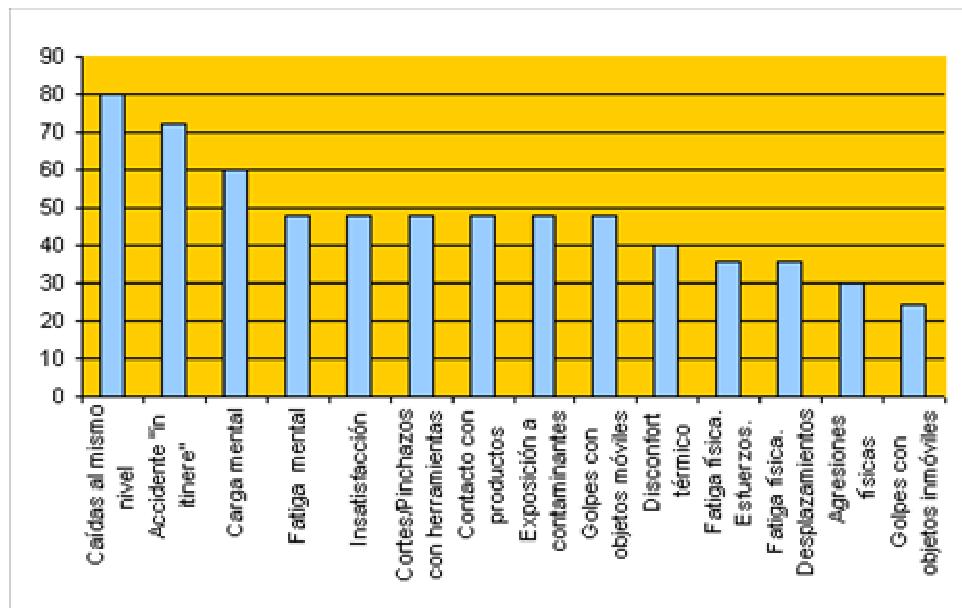


MATRONA

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	96
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga mental	48
Insatisfacción	48
Cortes/Pinchazos con herramientas	48
Contacto con productos químicos	48
Golpes con objetos móviles	48
Discomfort térmico	40
Fatiga física. Esfuerzos.	36
Fatiga física. Desplazamientos	36
Agresiones físicas	30
Golpes con objetos inmóviles	24

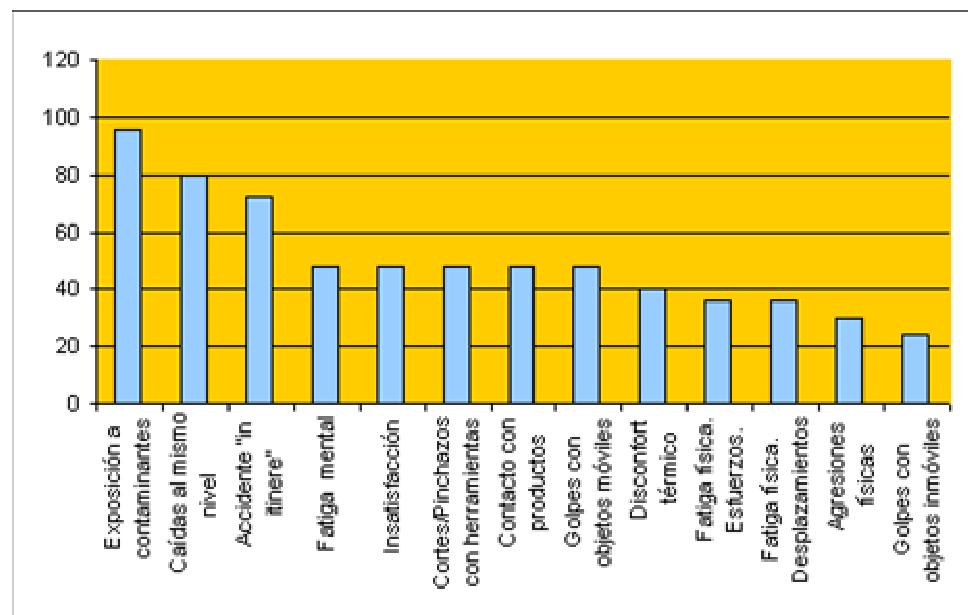

AUXILIAR DE ENFERMERIA


RIESGO	G. P.
Accidente "in itinere"	72
Caídas al mismo nivel	100
Exposición a contaminantes biológicos	48
Golpes con objetos móviles	48
Fatiga física. Esfuerzos.	48
Fatiga física. Desplazamientos	48
Discomfort térmico	40
Agresiones físicas	30
Insatisfacción	24
Cortes/Pinchazos con herramientas	24
Golpes con objetos inmóviles	24

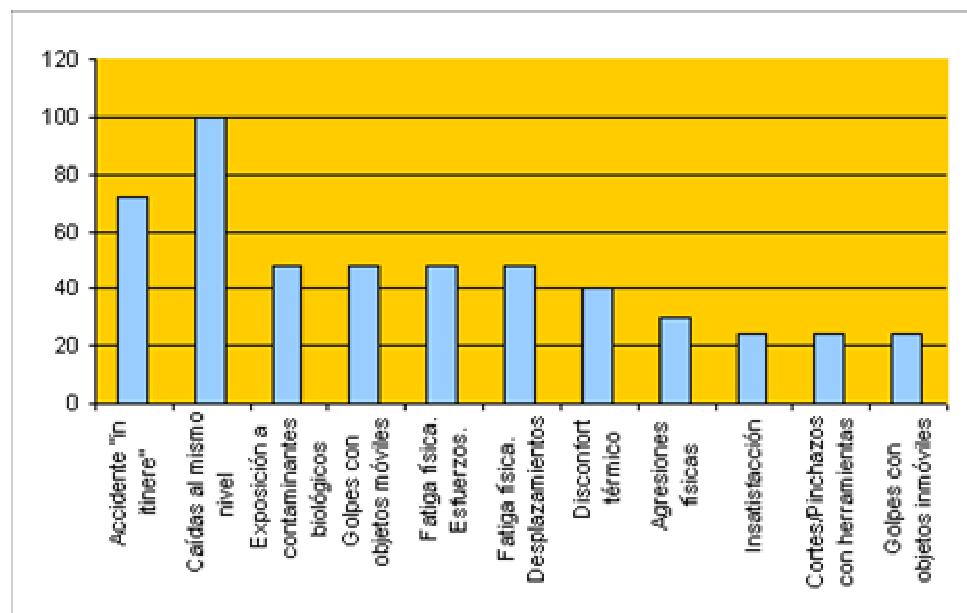

SERVICIO DE PEDIATRIA Y NEONATOLOGÍA


MÉDICO

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	96
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga mental	60
Fatiga visual	48
Golpes contra objetos móviles	36
Caída de objetos	36
Discomfort térmico	36
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	30

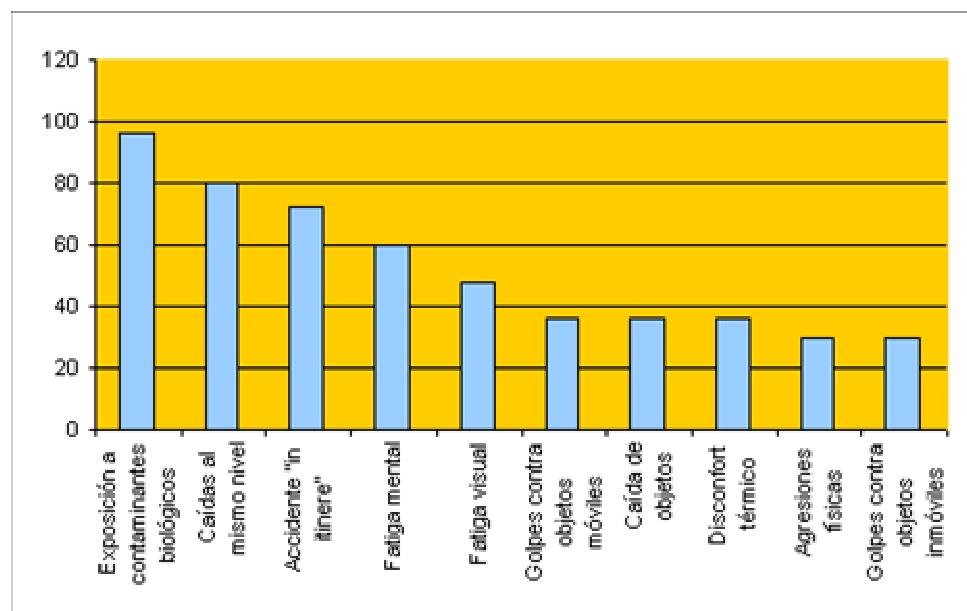


SUPERVISORA

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	96
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Carga mental	60
Fatiga física. Postura	60
Cortes/Pinchazos con herramientas	48
Caídas de objetos	36
Golpes con objetos móviles	36
Discomfort térmico	36
Agresiones físicas	30
Golpes con objetos inmóviles	30

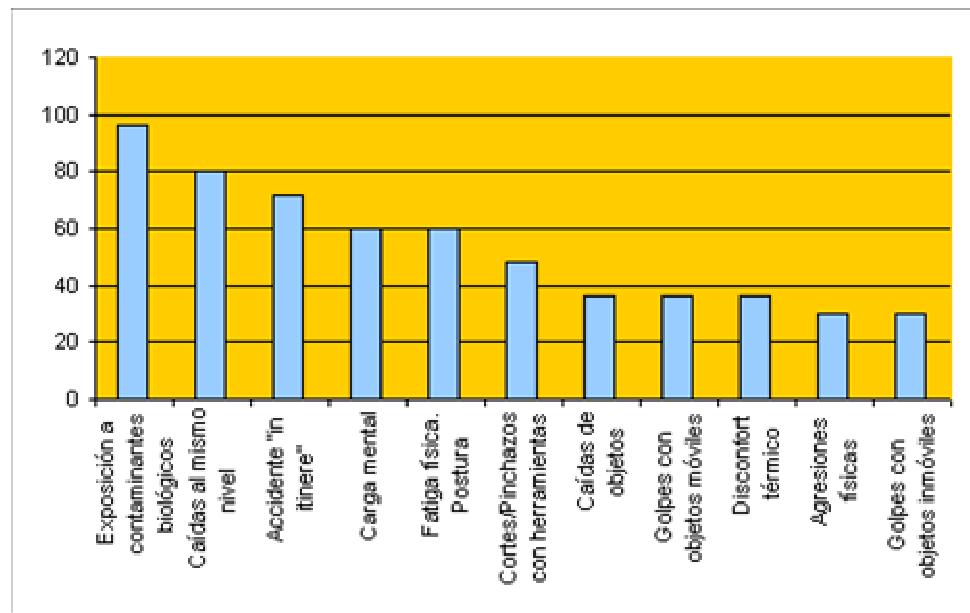


LOGOPEDA

RIESGO	G. P.
Caída de objetos	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Postura	64
Exposición a contaminantes biológicos	64
Discomfort térmico	32
Fatiga mental	30
Agresiones físicas	30

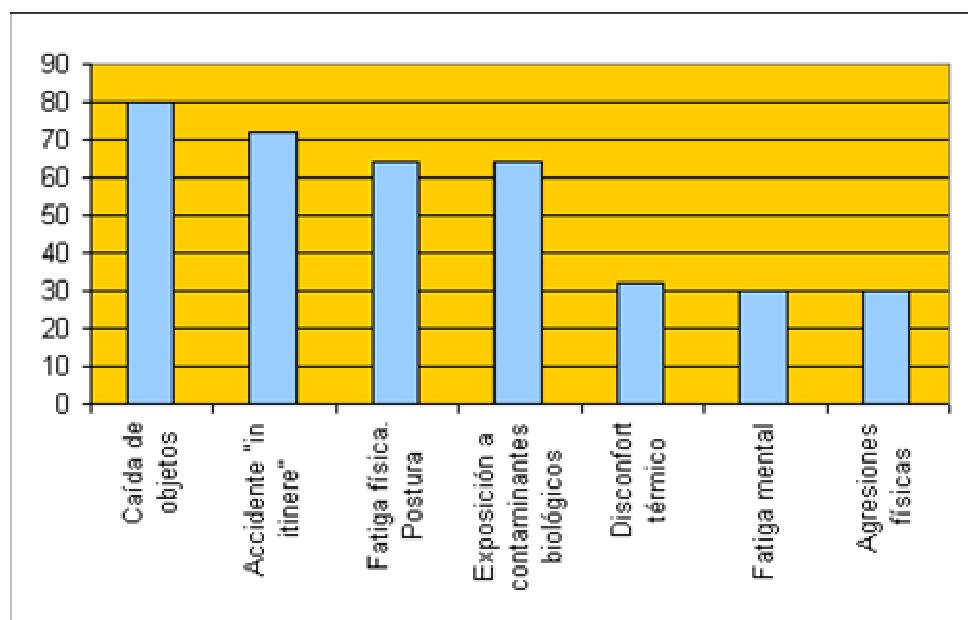


ATS/DUE

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	162
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga mental	60
Fatiga física. Postura	60
Cortes/Pinchazos con herramientas	48
Caídas de objetos	36
Golpes con objetos móviles	36
Discomfort térmico	36
Agresiones físicas	30
Golpes con objetos inmóviles	30

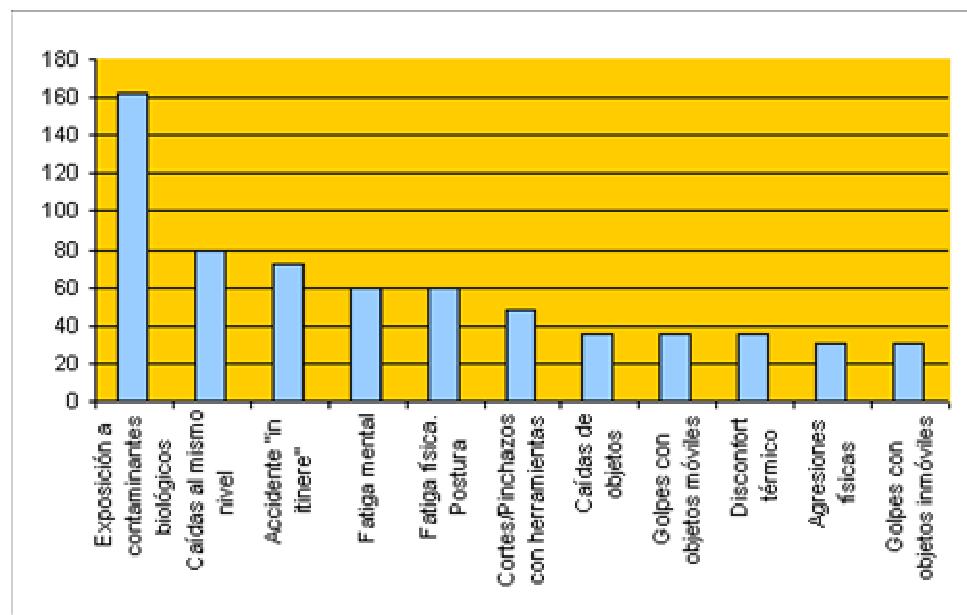


AUXILIAR DE ENFERMERIA

RIESGO	G. P.
Caídas al mismo nivel	150
Exposición a contaminantes biológicos	96
Accidente "in itinere"	72
Fatiga mental	60
Fatiga física. Postura	60
Fatiga física. Esfuerzos.	48
Caídas de objetos	48
Golpes con objetos móviles	48
Cortes/Pinchazos con herramientas	42
Discomfort térmico	36
Agresiones físicas	30
Golpes con objetos inmóviles	30

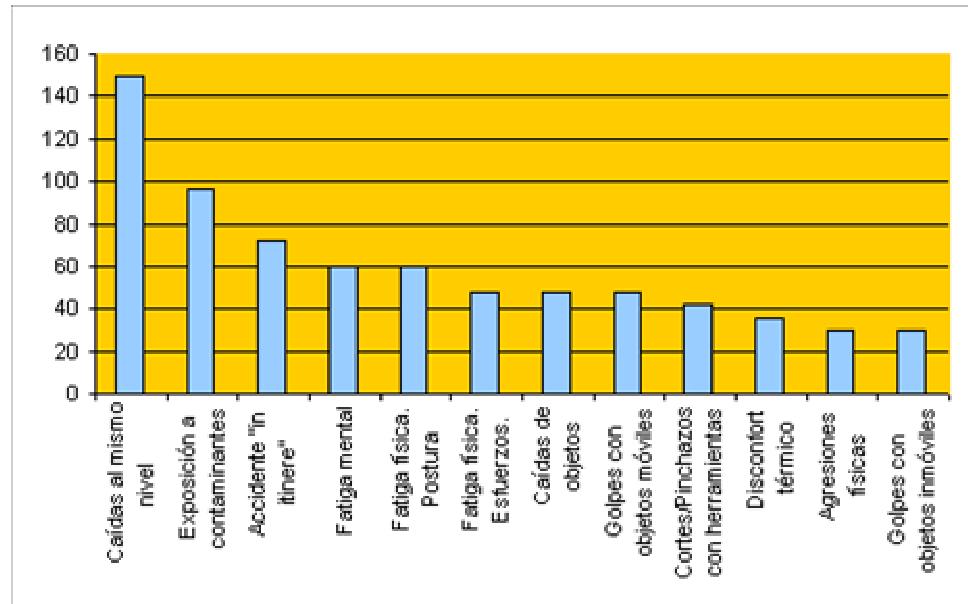


SECRETARIA

RIESGO	G. P.
Accidente "in itinere"	72
Caída de objetos	80
Fatiga visual	80
Fatiga física. Postura	80
Golpes con objetos inmóviles	40
Discomfort térmico	40
Contacto con productos químicos	8

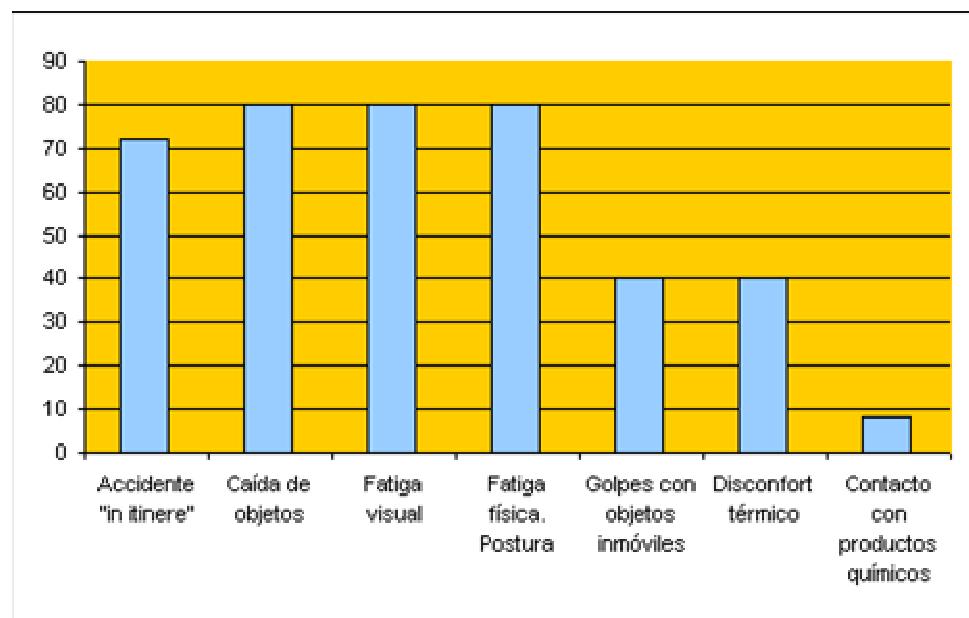


SERVICIO DE PERSONAL**SECRETARIA**

RIESGO	G. P.
Incendio	80
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes biológicos	72
Caídas al mismo nivel	70
Fatiga física. Postura	70
Carga mental	70
Insatisfacción	70
Fatiga visual	70
Discomfort acústico	63
Golpes con objetos inmóviles	45
Insatisfacción	24,5
Contacto con productos químicos	8

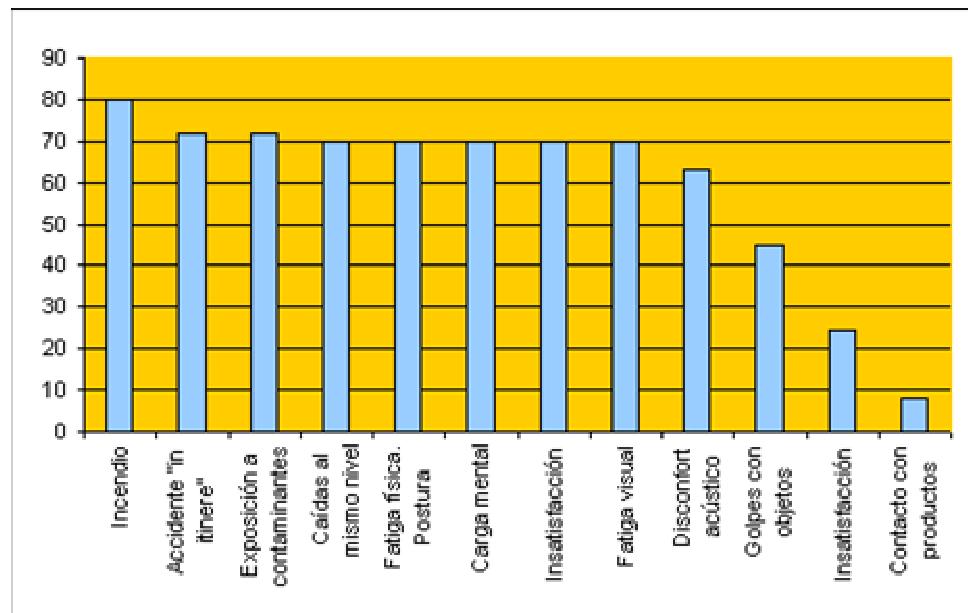**SERVICIO DE QUIRÓFANO**


ANESTESISTA

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	128
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes químicos	72
Fatiga física. Postura	64
Caídas al mismo nivel	64
Discomfort acústico	60
Discomfort térmico	40
Cortes/Pinchazos con herramientas	36
Golpes contra objetos móviles	36
Insatisfacción	36
Golpes contra objetos inmóviles	18

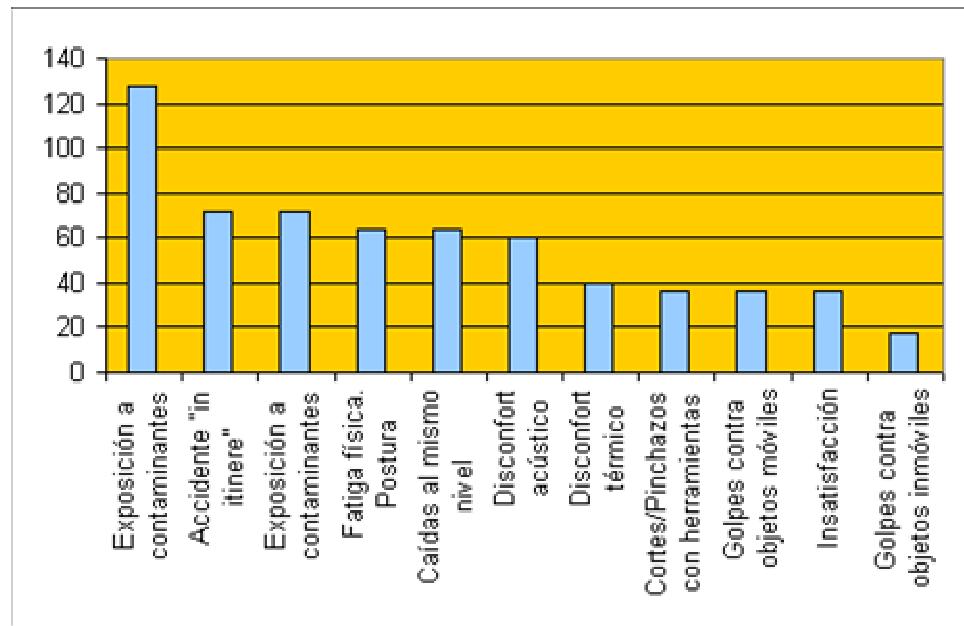


SUPERVISORA

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	96
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Carga mental	70
Fatiga física. Postura	63
Discomfort térmico	40
Golpes con objetos inmóviles	40
Fatiga visual	36
Agresiones físicas	30

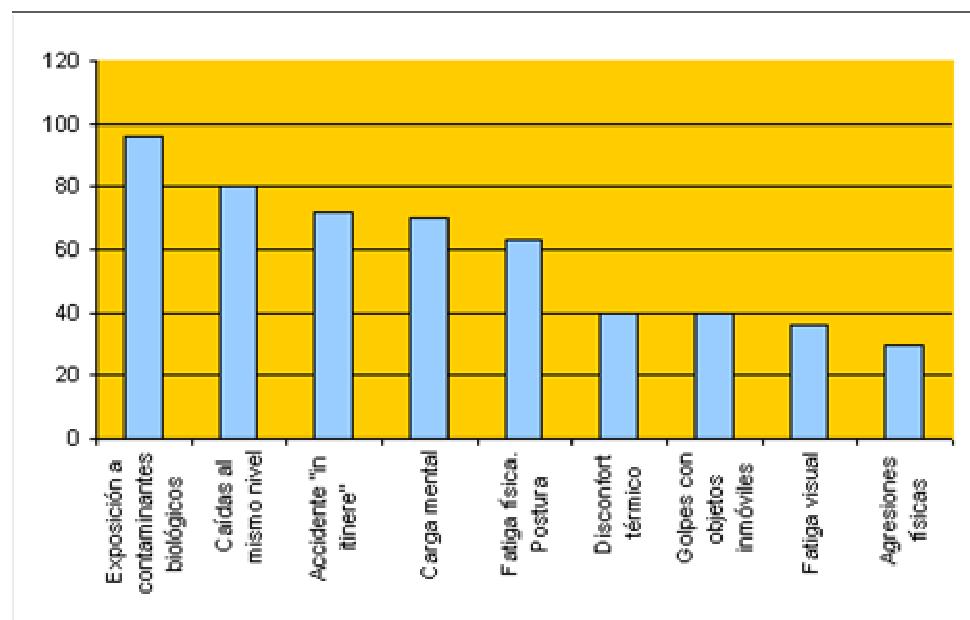


ATS / DUE

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	128
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Carga mental	70
Insatisfacción	64
Fatiga física. Postura	63
Cortes / Pinchazos con herramientas	54
Fatiga física. Esfuerzos	48
Exposición a contaminantes químicos	48
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	18
Exposición a radiaciones ionizantes	18

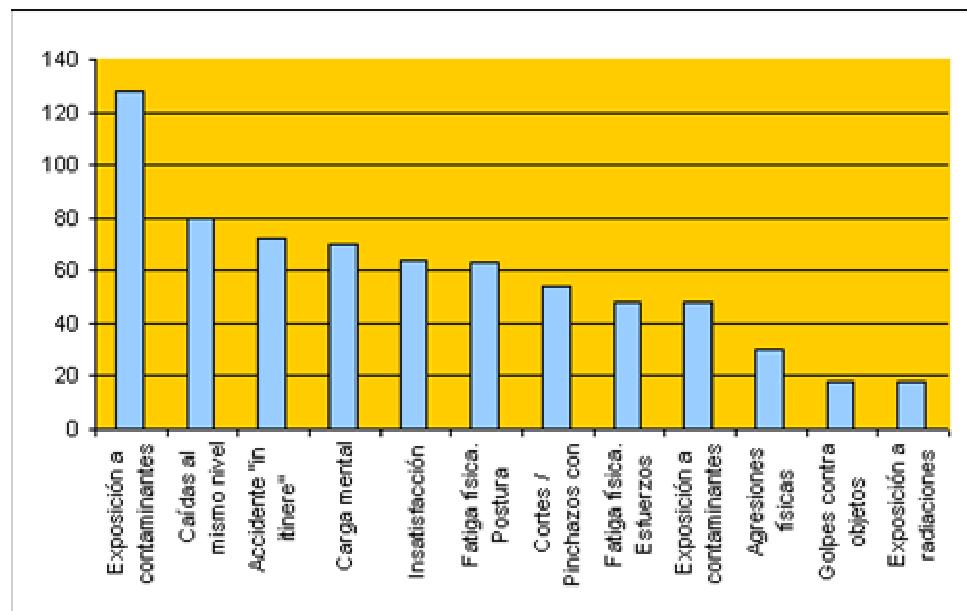


AUXILIAR DE ENFERMERÍA

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	128
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Carga mental	70
Insatisfacción	64
Fatiga física. Postura	63
Cortes / Pinchazos con herramientas	48
Fatiga física. Esfuerzos	48
Exposición a contaminantes químicos	48
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	24

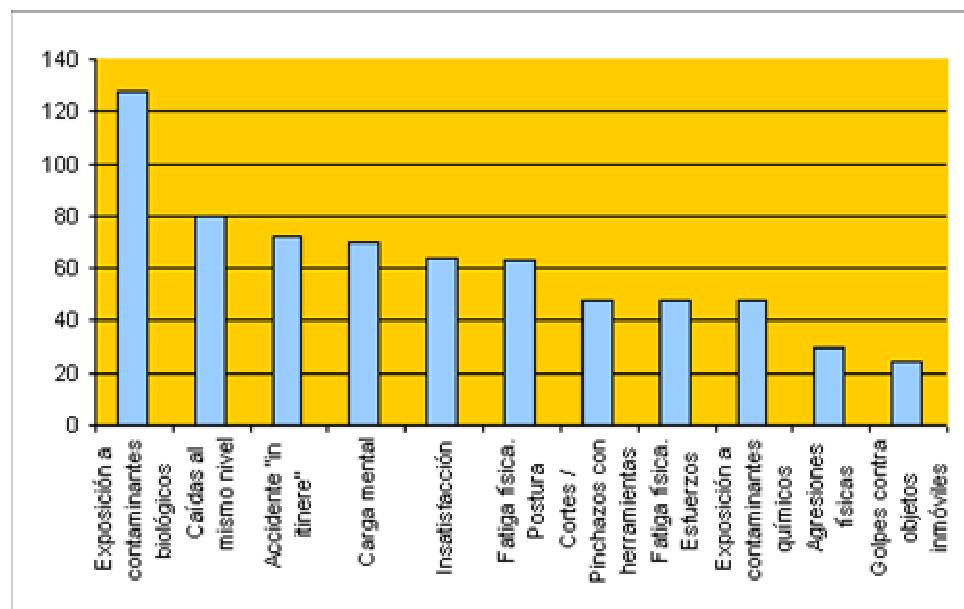


SECRETARÍA

RIESGO	G. P.
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes biológicos	72
Caídas al mismo nivel	48
Discomfort térmico	40
Golpes con objetos inmóviles	40
Fatiga visual	36
Carga mental	24
Contacto con productos químicos	8

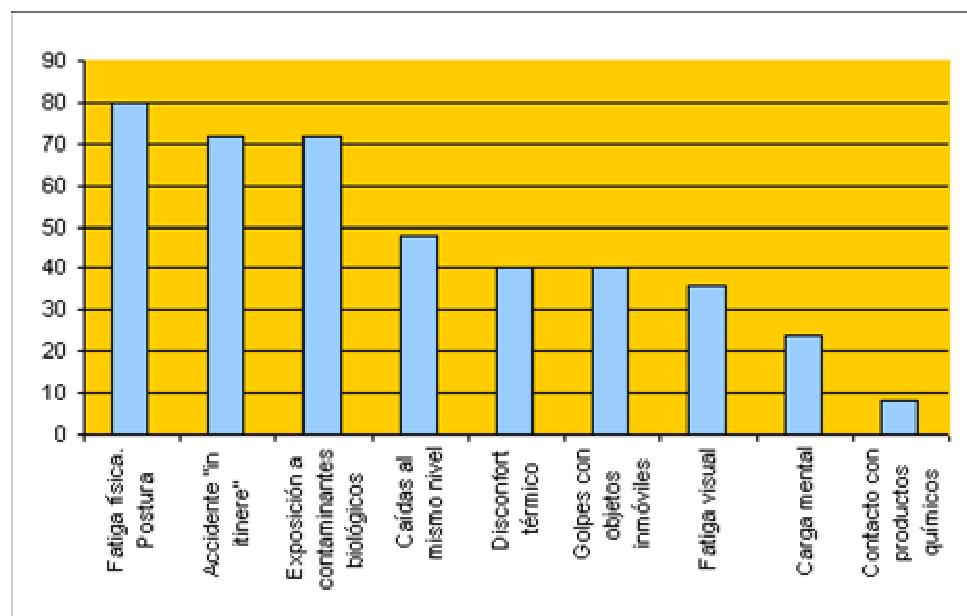

CELADOR


RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	128
Caídas al mismo nivel	120
Fatiga física. Esfuerzos	96
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Caída de objetos	72
Atrapamiento	72
Insatisfacción	64
Discomfort térmico	40
Golpes contra objetos móviles	36
Contactos eléctricos directos	36
Agresiones físicas	30
Golpes con objetos inmóviles	27
Exposición a contaminantes químicos	24
Golpes contra objetos inmóviles	18
Fatiga física. Desplazamientos	16

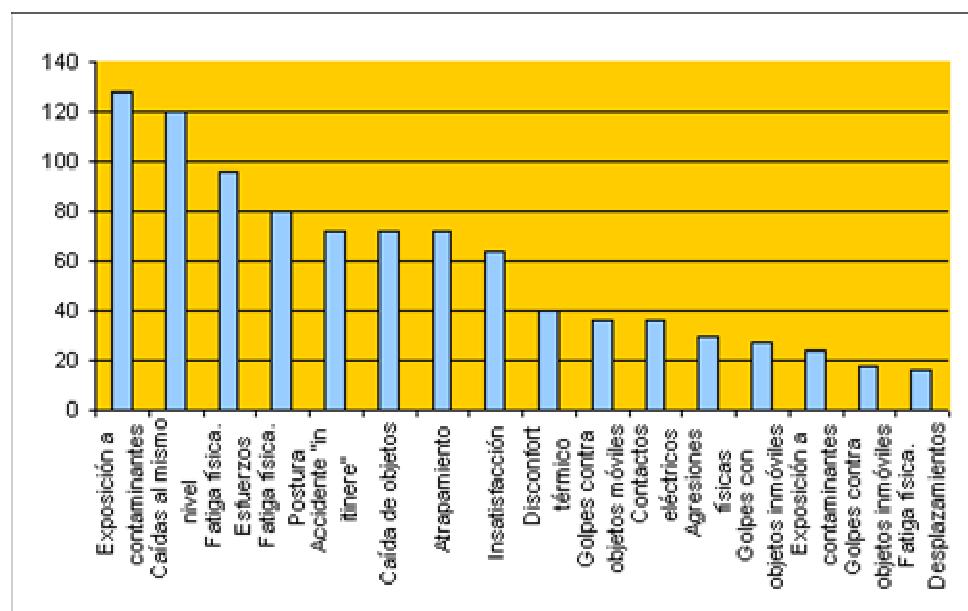

SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO


MÉDICO

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes químicos	108
Fatiga mental	96
Incendio	90
Exposición a contaminantes biológicos	84
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Exposición a radiaciones ionizantes	72
Fatiga visual	42
Discomfort térmico	40
Fatiga física. Postura	36
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	28
Cortes / Pinchazos con herramientas	24

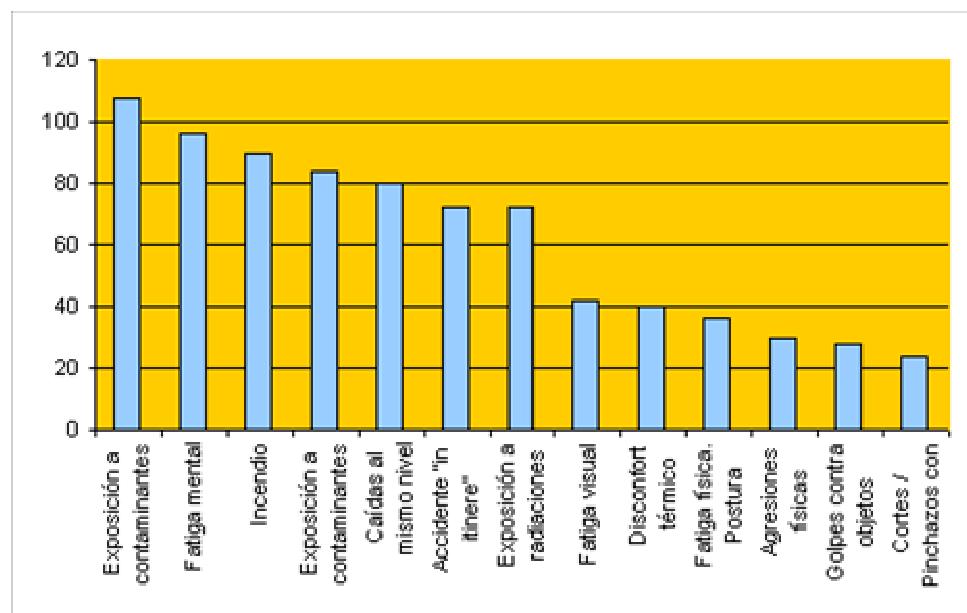


SUPERVISORA

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes químicos	108
Fatiga mental	100
Incendio	90
Exposición a contaminantes biológicos	84
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Exposición a radiaciones ionizantes	72
Cortes / Pinchazos con herramientas	54
Fatiga visual	42
Discomfort térmico	40
Golpes contra objetos inmóviles	30
Agresiones físicas	30
Fatiga física. Desplazamientos	24

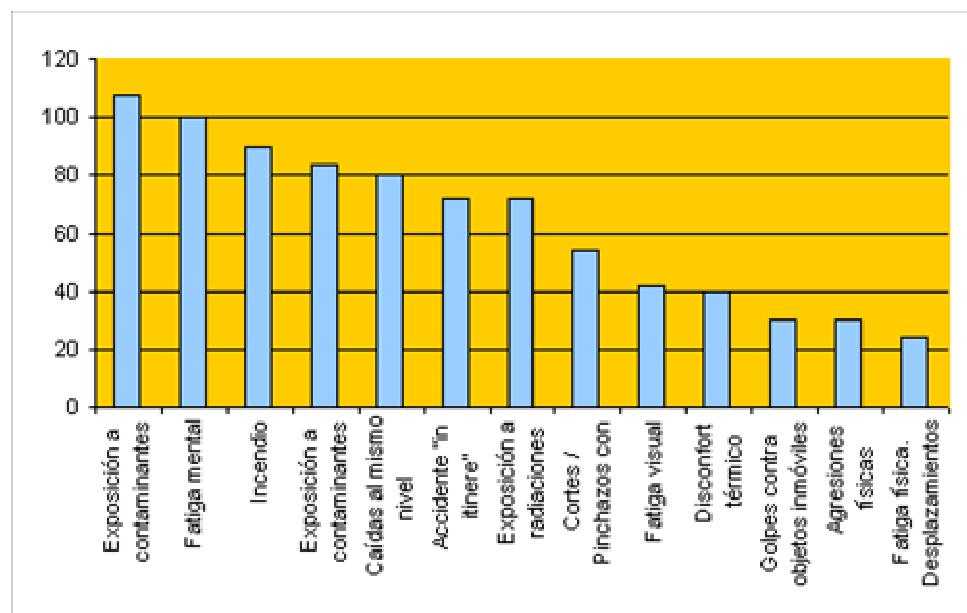


ATS / DUE

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes químicos	108
Incendio	90
Exposición a contaminantes biológicos	84
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Exposición a radiaciones ionizantes	72
Cortes / Pinchazos con herramientas	54
Fatiga visual	42
Discomfort térmico	40
Fatiga mental	40
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	30

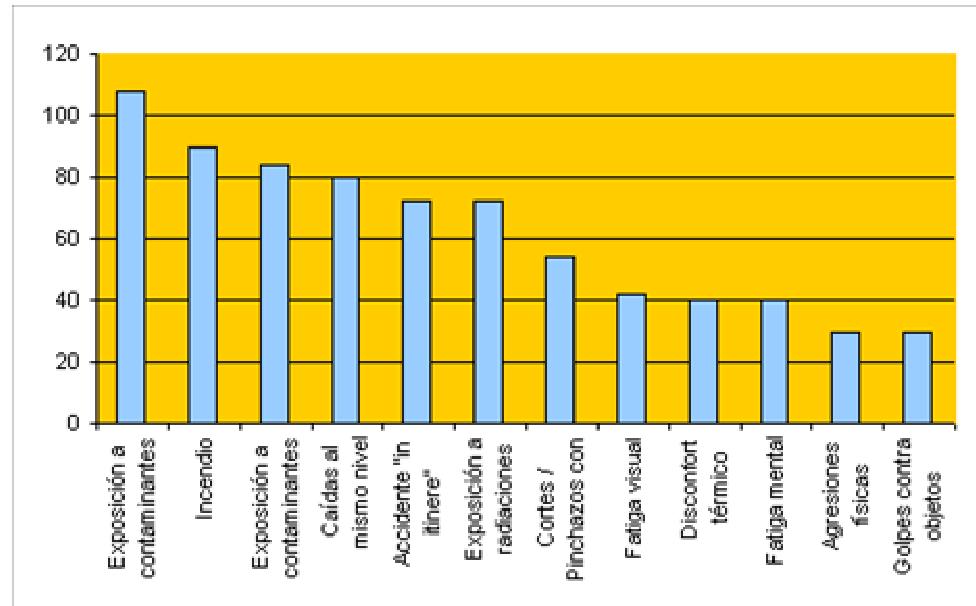


TÉCNICO

RIESGO	G. P.
Incendio	90
Exposición a contaminantes biológicos	84
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Exposición a radiaciones	72
Cortes / Pinchazos con herramientas	54
Exposición a contaminantes químicos	54
Fatiga física. Postura	48
Fatiga visual	42
Discomfort térmico	40
Fatiga mental	40
Fatiga física. Esfuerzos	36
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	30

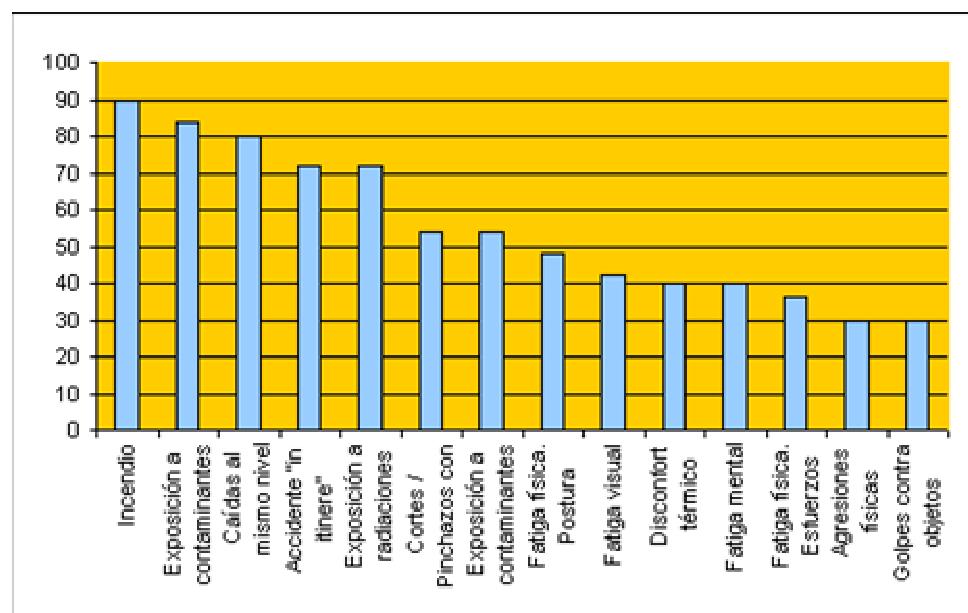

CELADOR


RIESGO	G. P.
Caídas al mismo nivel	120
Exposición a contaminantes biológicos	84
Accidente "in itinere"	72
Exposición a radiaciones ionizantes	72
Fatiga física. Esfuerzos	64
Insatisfacción	48
Discomfort térmico	45
Incendio	36
Golpes con objetos inmóviles	35
Atrapamientos	32
Agresiones físicas	30
Golpes con objetos móviles	27

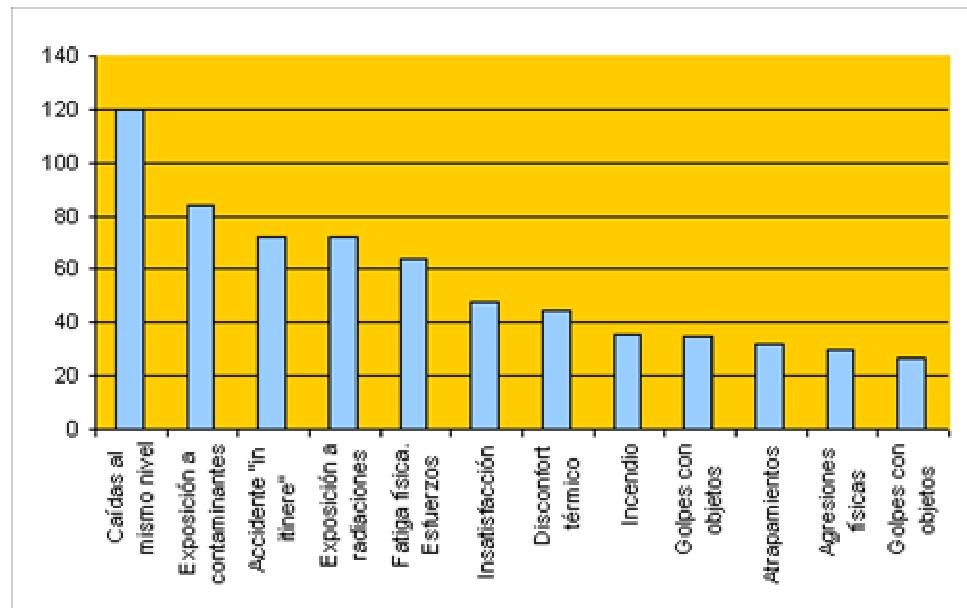

SERVICIO DE SUMINISTROS


JEFE DE SUMINISTROS

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	84
Accidente "in itinere"	72
Carga mental	70
Fatiga física. Postura	70
Fatiga visual	70
Caídas al mismo nivel	42
Discomfort térmico	36
Golpes con objetos inmóviles	35

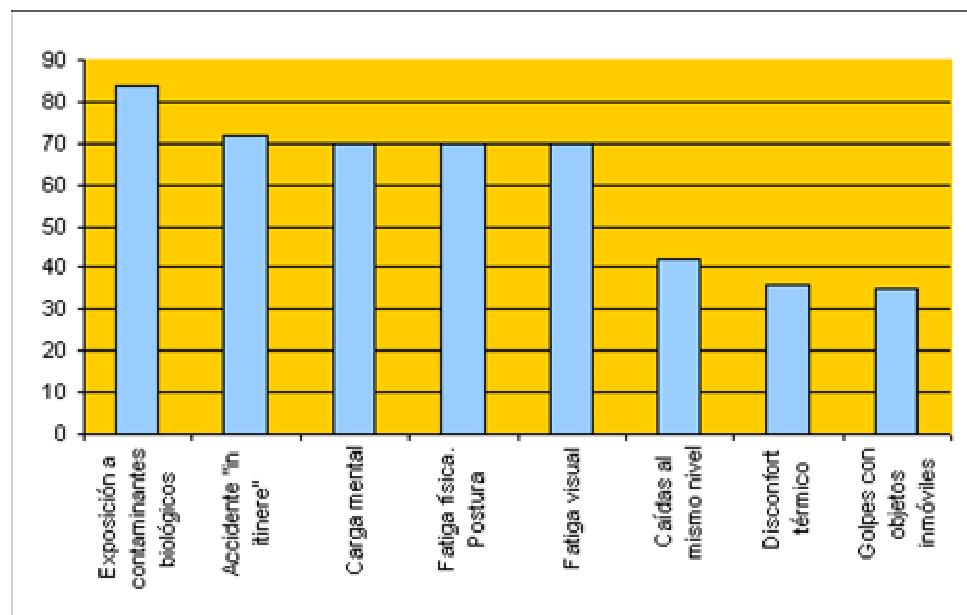

SECRETARÍA


RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	84
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Postura	70
Fatiga visual	70
Carga mental	48
Caídas al mismo nivel	42
Discomfort térmico	36
Golpes con objetos inmóviles	35
Contacto con productos químicos	8

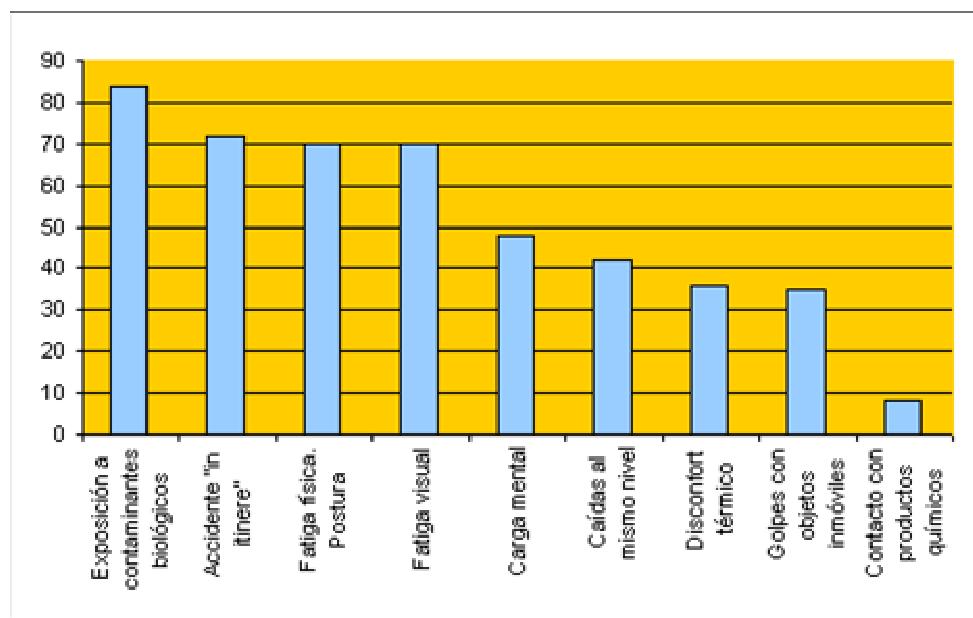

SERVICIO DE TOCOGINECOLOGÍA


MÉDICO

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	120
Fatiga física. Postura	80
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Esfuerzos	72
Exposición a contaminantes químicos	72
Cortes / Pinchazos con herramientas	48
Carga mental	48
Discomfort térmico	40
Golpes con objetos móviles	36
Caída de objetos	36
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	24

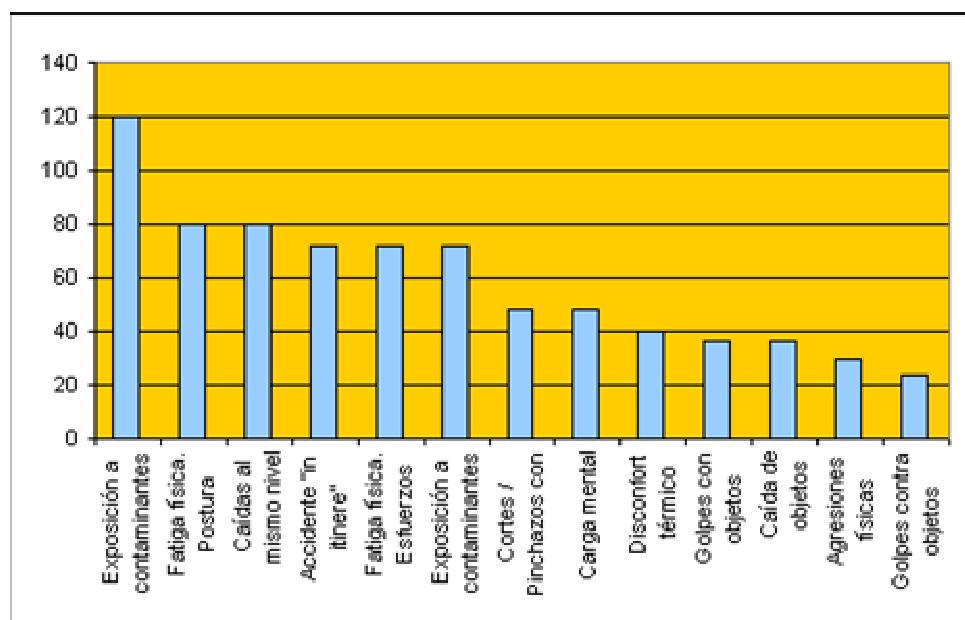


SUPERVISORA

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	120
Fatiga física. Postura	80
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Esfuerzos	72
Cortes / Pinchazos con herramientas	48
Discomfort térmico	40
Carga mental	36
Golpes con objetos móviles	36
Caída de objetos	36
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	24

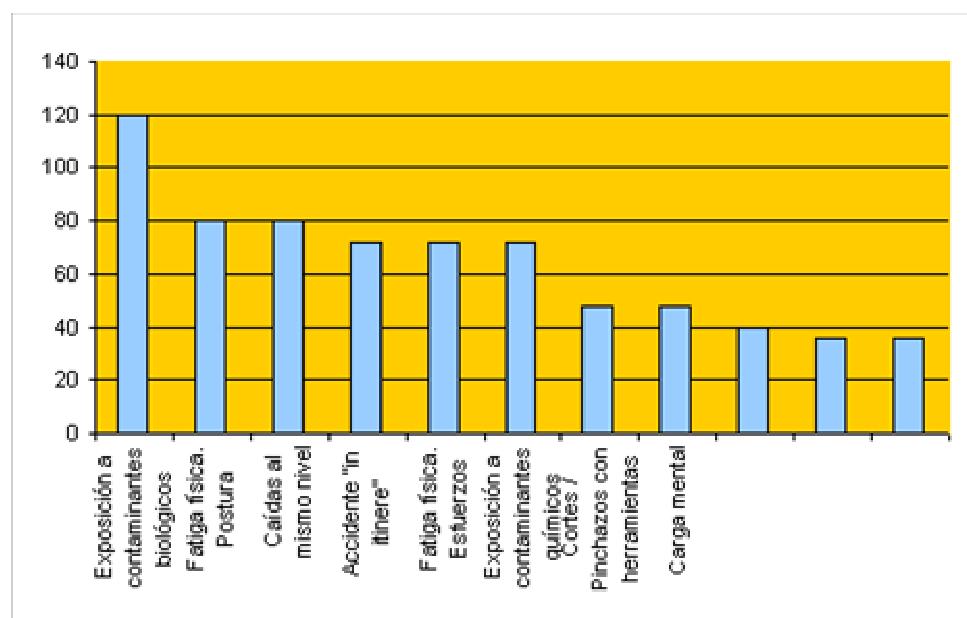


ATS / DUE

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	120
Fatiga física. Postura	80
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Esfuerzos	72
Cortes / Pinchazos con herramientas	48
Carga mental	48
Discomfort térmico	40
Golpes con objetos móviles	36
Caída de objetos	36
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	24

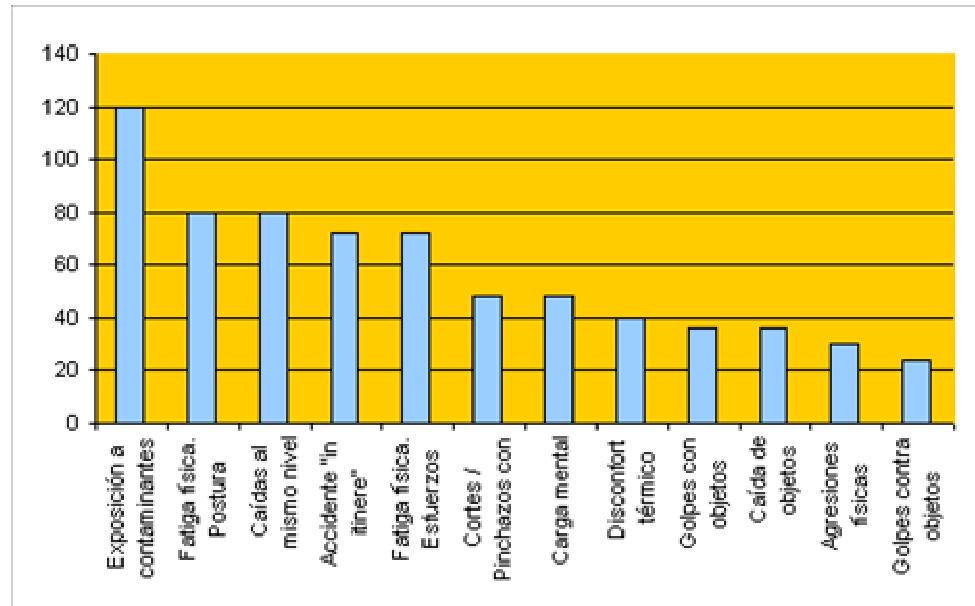


AUXILIAR DE ENFERMERÍA

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	120
Caídas al mismo nivel	100
Fatiga física. Esfuerzos	96
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Carga mental	48
Golpes con objetos móviles	48
Caída de objetos	48
Cortes / Pinchazos con herramientas	42
Discomfort térmico	40
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	24

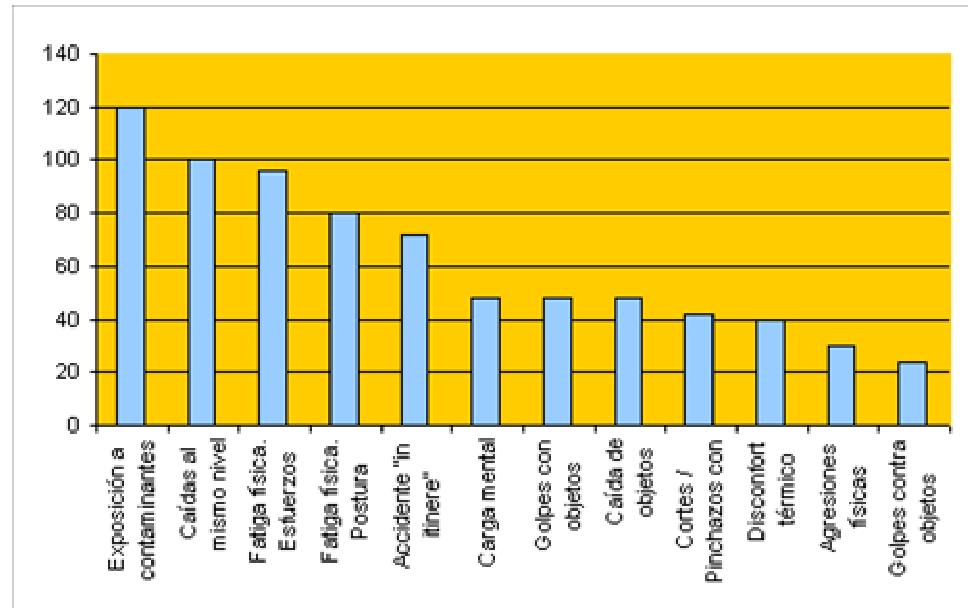


SECRETARIA

RIESGO	G. P.
Accidente "in itinere"	72
Caídas al mismo nivel	72
Fatiga física. Postura	70
Fatiga visual	60
Discomfort acústico	60
Discomfort térmico	40
Caída de objetos	36
Golpes con objetos inmóviles	30
Contacto con productos químicos	8

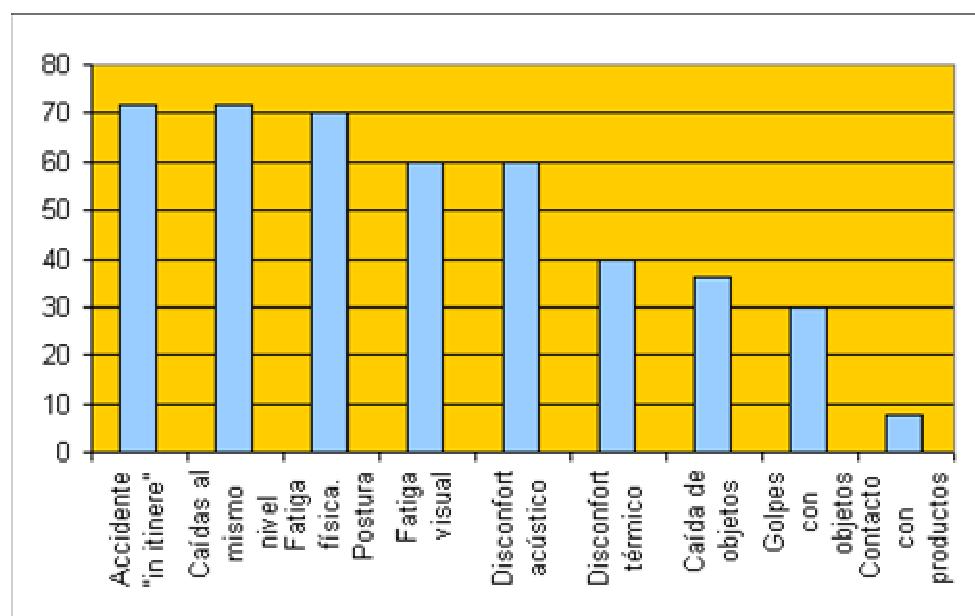

CELADOR


RIESGO	G. P.
Caídas al mismo nivel	120
Fatiga física. Esfuerzos	96
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes biológicos	72
Golpes con objetos móviles	60
Golpes contra objetos inmóviles	57
Caída de objetos	48
Discomfort térmico	40
Atrapamientos	36
Agresiones físicas	30

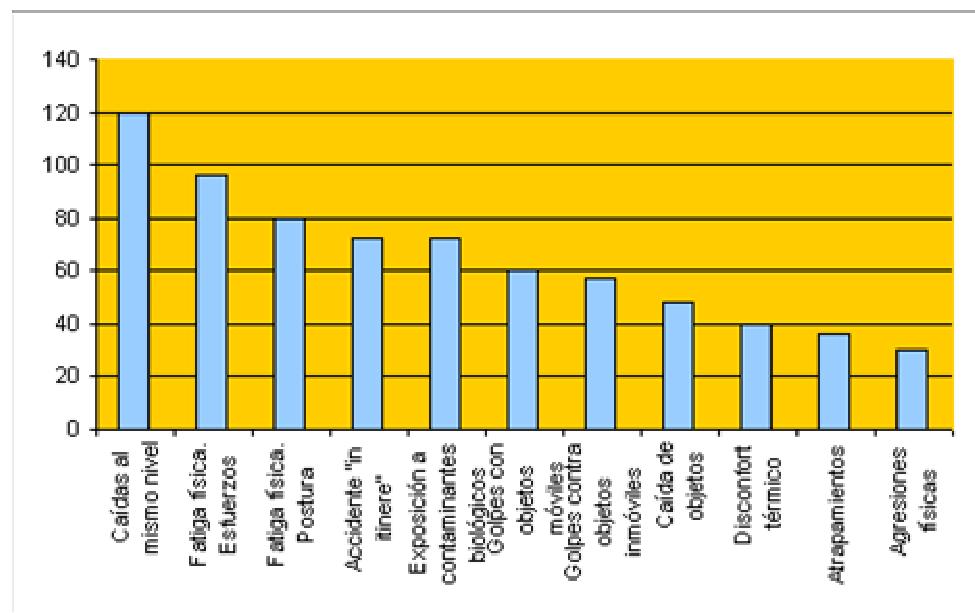

SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA


MÉDICO

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	128
Exposición a radiaciones ionizantes	96
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes químicos	72
Caídas al mismo nivel	64
Fatiga física. Postura	64
Discomfort acústico	60
Discomfort térmico	40
Golpes contra objetos móviles	36
Cortes/Pinchazos con herramientas	36
Insatisfacción	36
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	18

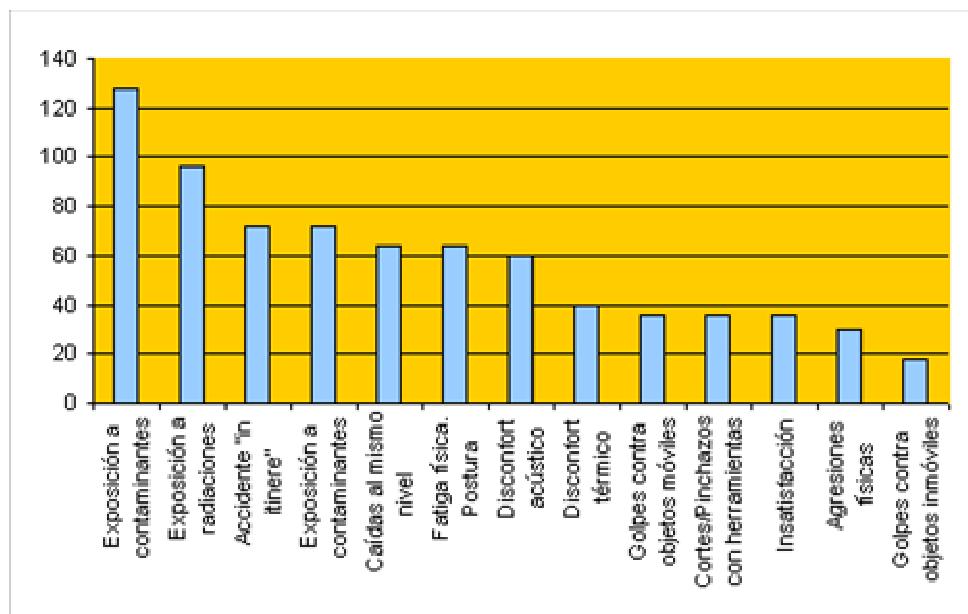


SUPERVISORA

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	120
Caídas al mismo nivel	80
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Esfuerzo	72
Discomfort acústico	60
Carga mental	48
Golpes contra objetos móviles	48
Cortes/Pinchazos con herramientas	48
Fatiga	48
Discomfort térmico	40
Caídas de objetos	36
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	24

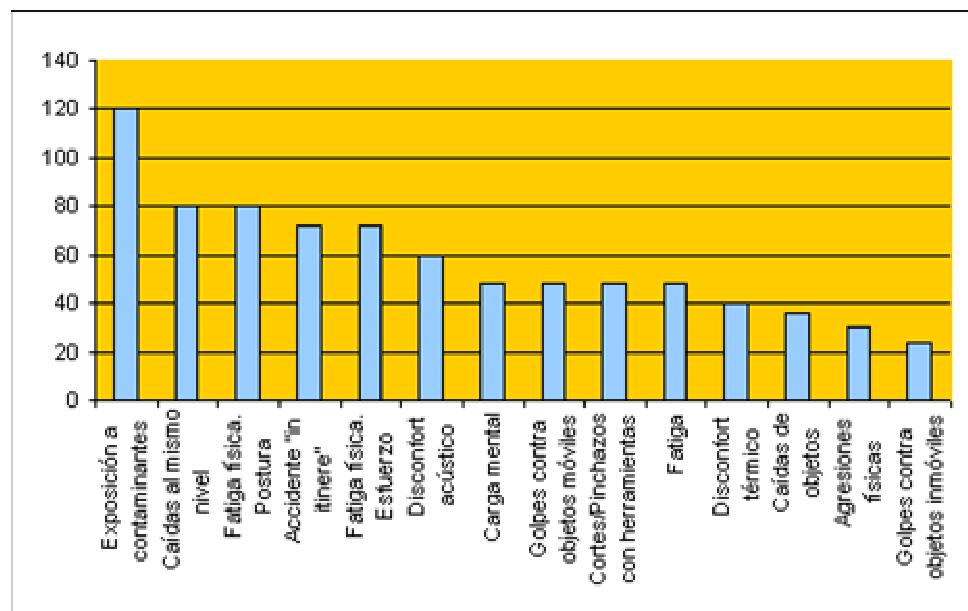


ATS / DUE

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	120
Caídas al mismo nivel	80
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Esfuerzo	72
Discomfort acústico	60
Golpes contra objetos móviles	48
Cortes/Pinchazos con herramientas	48
Fatiga	48
Discomfort térmico	40
Caídas de objetos	36
Carga mental	32
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	24

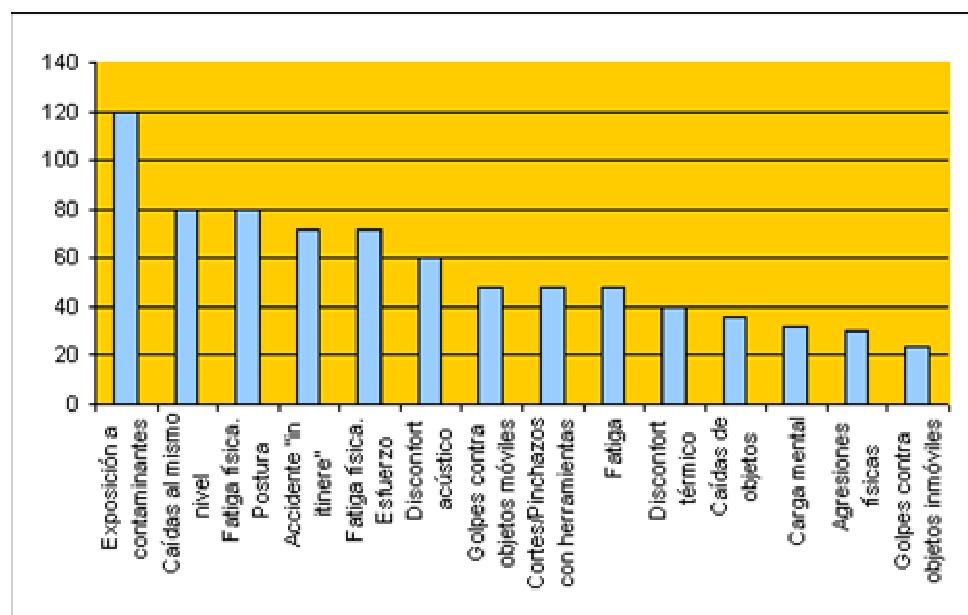


AUXILIAR DE ENFERMERÍA

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	120
Caídas al mismo nivel	100
Fatiga física. Esfuerzo	96
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Golpes contra objetos móviles	48
Caídas de objetos	48
Fatiga	48
Cortes/Pinchazos con herramientas	42
Discomfort térmico	40
Discomfort acústico	40
Carga mental	36
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	24

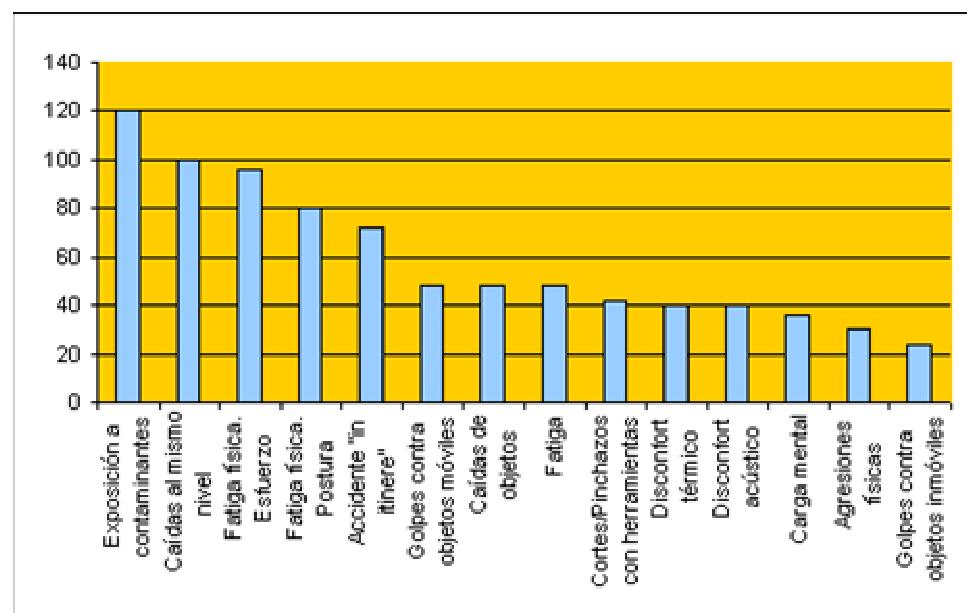


SECRETARÍA

RIESGO	G. P.
Caídas al mismo nivel	160
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Postura	70
Fatiga mental	48
Discomfort térmico	40
Golpes contra objetos inmóviles	30
Carga física	30
Exposición a contaminantes biológicos	24
Contacto con productos químicos	8

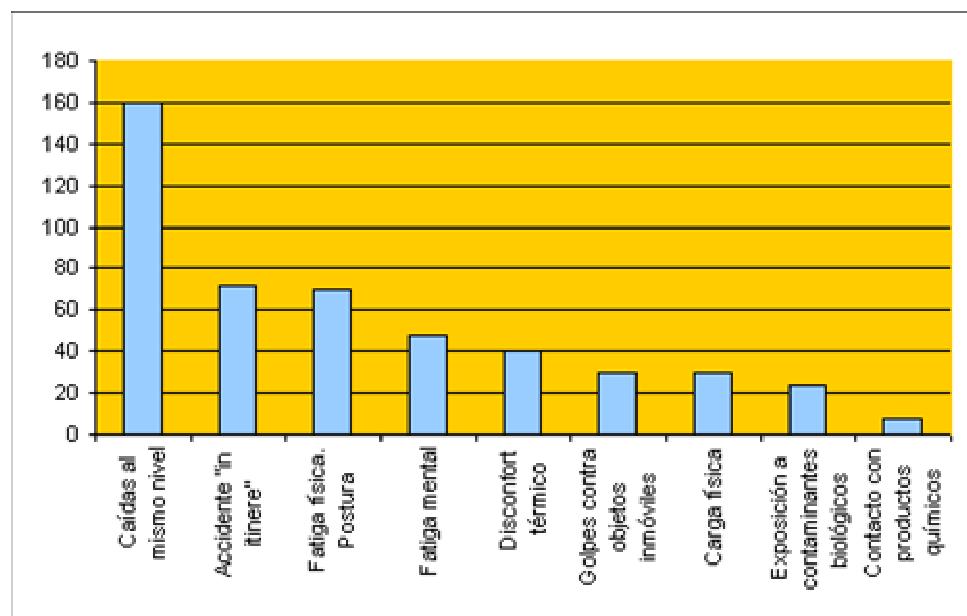

CELADOR


RIESGO	G. P.
Caídas al mismo nivel	120
Fatiga física. Esfuerzo	96
Fatiga física. Postura	80
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes biológicos	72
Golpes contra objetos móviles	48
Caídas de objetos	48
Discomfort térmico	45
Discomfort acústico	40
Atrapamiento	36
Agresiones físicas	30
Golpes contra objetos inmóviles	24
Fatiga mental	16

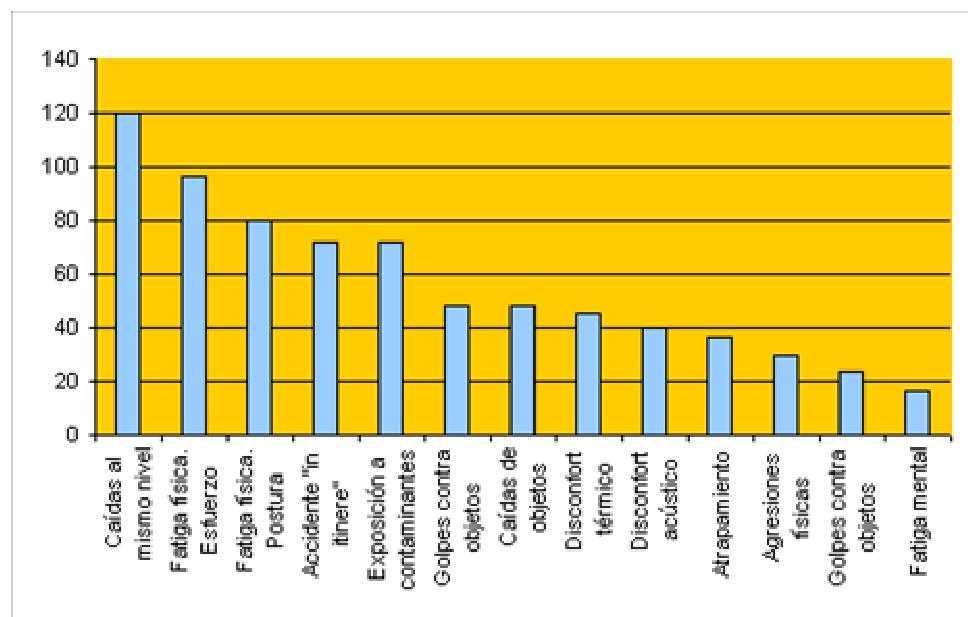

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS


MÉDICO

RIESGO	G. P.
Contactos eléctricos indirectos	128
Caídas al mismo nivel	96
Exposición a contaminantes biológicos	96
Carga mental	96
Accidente "in itinere"	72
Golpes contra objetos móviles	72
Fatiga física. Postura	64
Discomfort acústico	60
Agresiones físicas	60
Golpes contra objetos inmóviles	40
Cortes/Pinchazos con herramientas	36

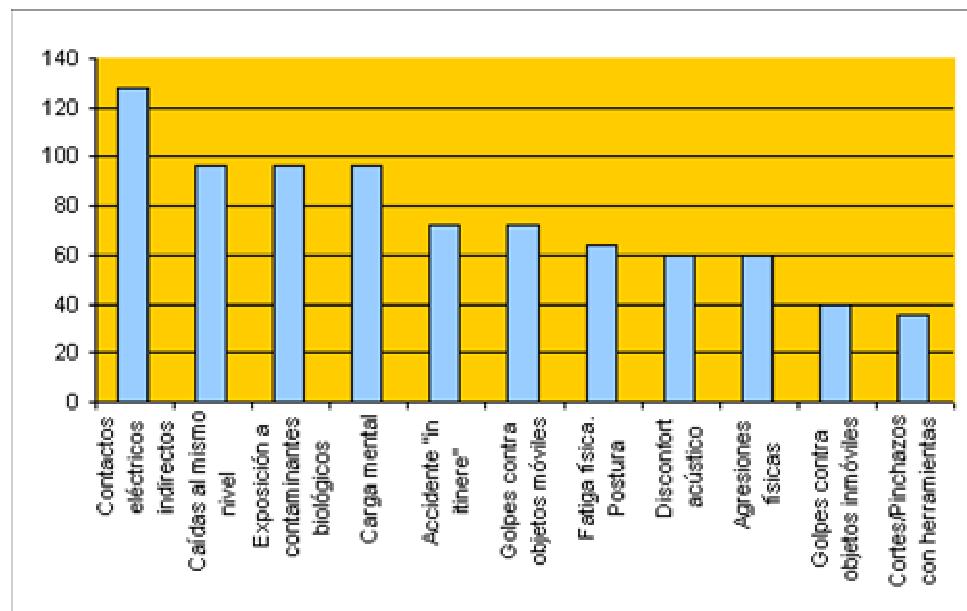


SUPERVISORA

RIESGO	G. P.
Contactos eléctricos indirectos	128
Exposición a contaminantes biológicos	120
Caídas al mismo nivel	96
Golpes contra objetos móviles	96
Carga mental	96
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Postura	64
Discomfort acústico	60
Agresiones físicas	60
Cortes/ Pinchazos con herramientas	54
Manipulación de productos químicos	48
Golpes contra objetos inmóviles	40
Atrapamientos	36

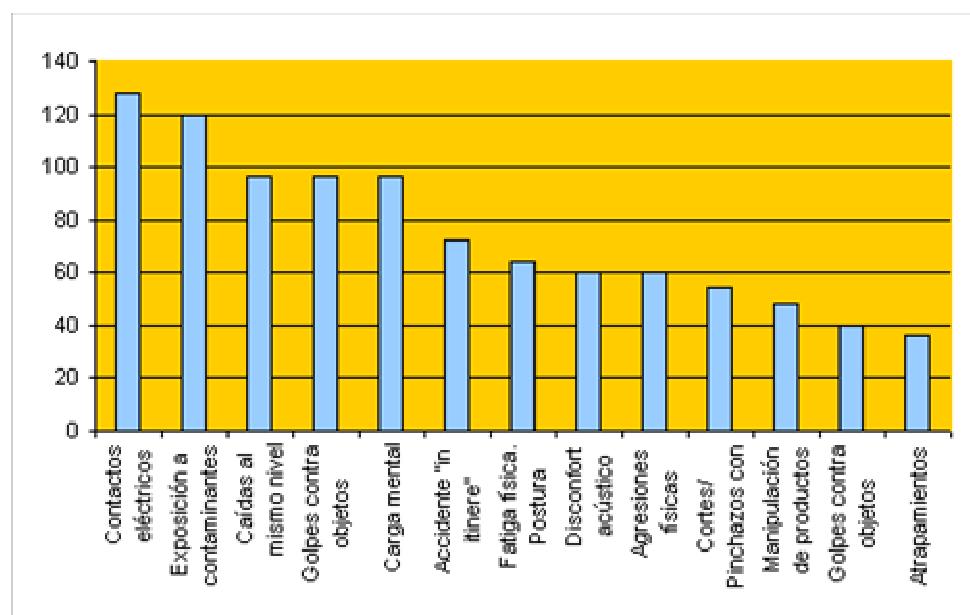


ATS / DUE

RIESGO	G. P.
Contactos eléctricos indirectos	160
Exposición a contaminantes biológicos	120
Caídas al mismo nivel	96
Golpes contra objetos móviles	96
Carga mental	96
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Postura	64
Cortes/Pinchazos con herramientas	60
Discomfort acústico	60
Contacto con productos químicos	48
Golpes contra objetos inmóviles	40
Atrapamientos	36
Agresiones físicas	30

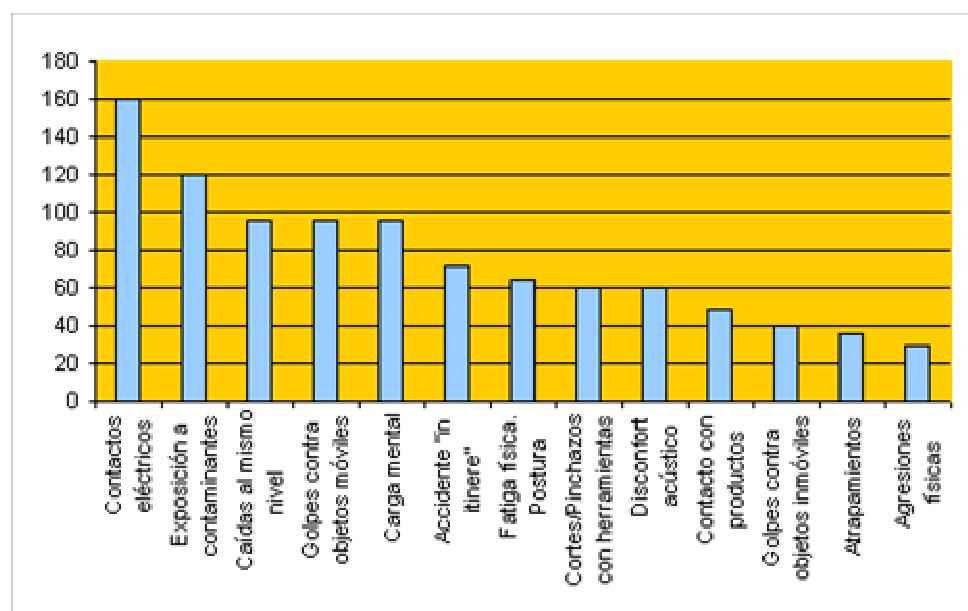


AUXILIAR DE ENFERMERÍA

RIESGO	G. P.
Contactos eléctricos indirectos	160
Caídas al mismo nivel	120
Exposición a contaminantes biológicos	120
Golpes contra objetos móviles	96
Accidente "in itinere"	72
Carga mental	72
Contacto con productos químicos	64
Fatiga física. Postura	64
Discomfort acústico	60
Atrapamiento	48
Cortes / Pinchazos con herramientas	42
Golpes contra objetos inmóviles	40
Agresiones físicas	30

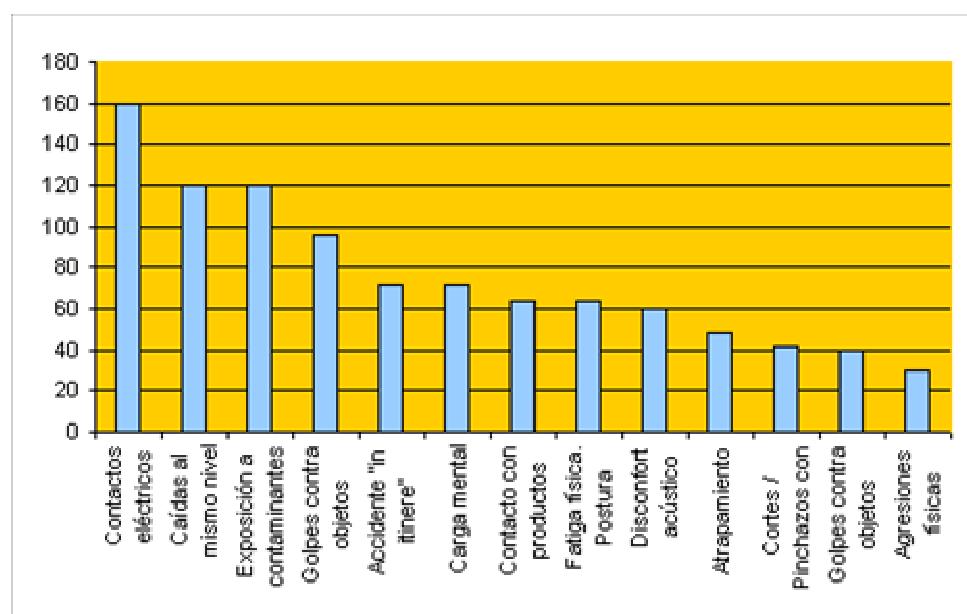


SECRETARIA

RIESGO	G. P.
Fatiga física. Postura	140
Insatisfacción	120
Accidente "in itinere"	72
Fatiga visual	48
Discomfort térmico	40
Contacto con productos químicos	8

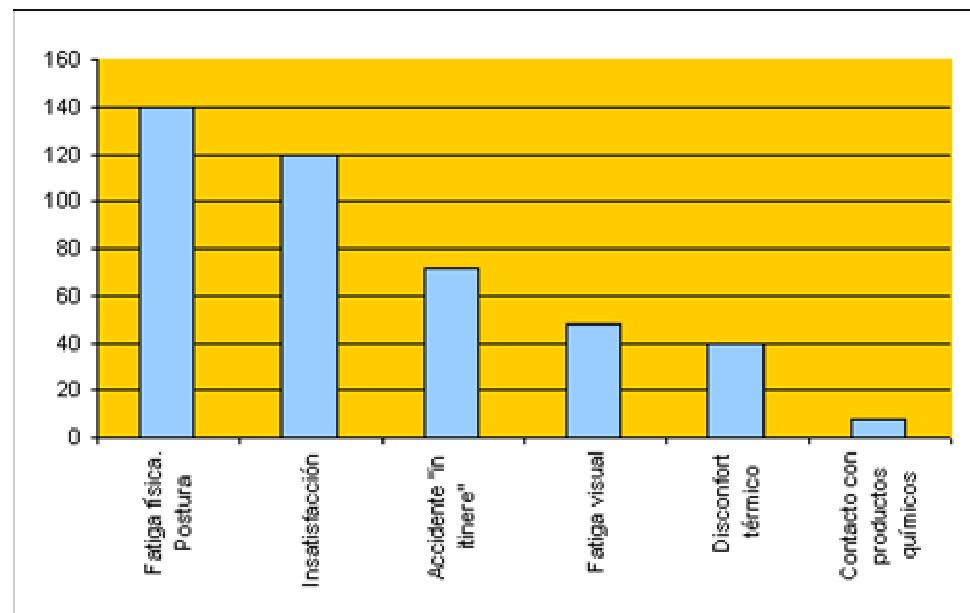


CELADOR

RIESGO	G. P.
Fatiga física. Esfuerzo	128
Exposición a contaminantes biológicos	120
Golpes contra objetos móviles	96
Caída al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Fatiga física. Postura	64
Golpes contra objetos inmóviles	40
Fatiga mental	36
Discomfort acústico	36
Agresiones físicas	30

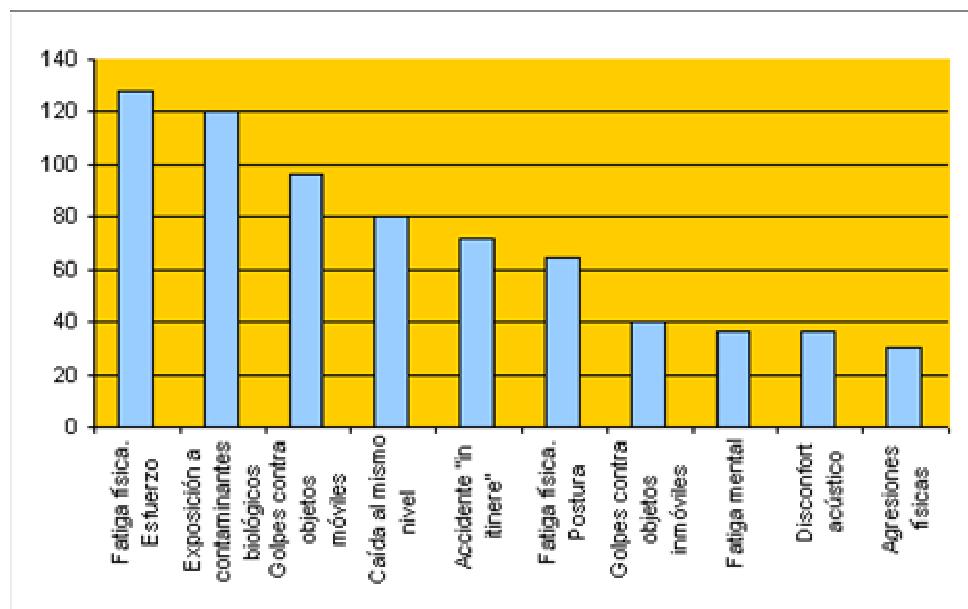


SERVICIO DE URGENCIAS**MÉDICO**

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	144
Carga mental	120
Golpes contra objetos móviles	96
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Agresiones físicas	72
Fatiga física. Postura	64
Discomfort acústico	60
Golpes contra objetos inmóviles	40
Discomfort térmico	40
Mal ambiente interior	40
Cortes/Pinchazos con herramientas	36

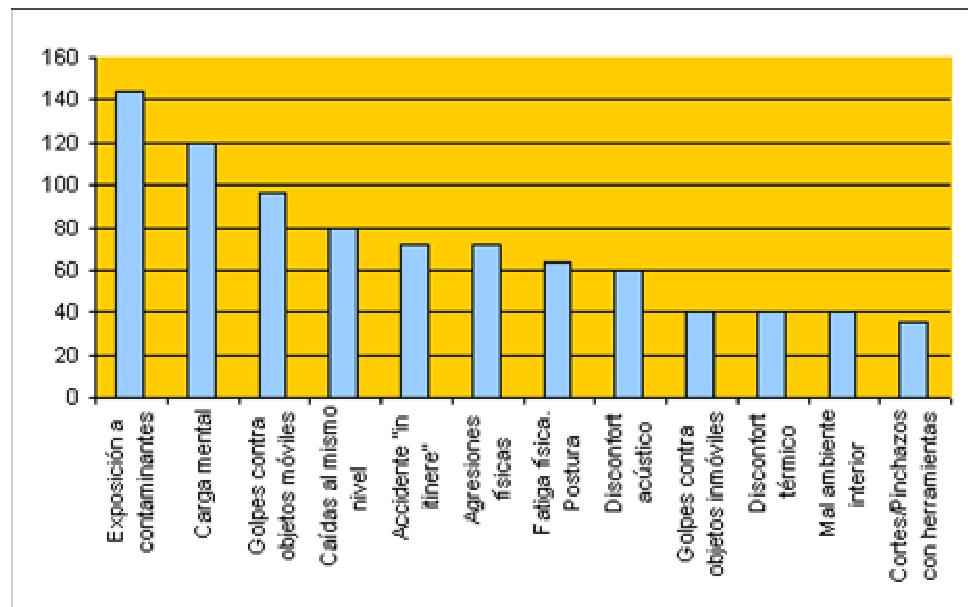
**SUPERVISORA**

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	144
Golpes contra objetos móviles	120
Carga mental	120
Agresiones físicas	96
Fatiga física. Postura	96
Fatiga física. Esfuerzo	96
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Cortes/Pinchazos con herramientas	60
Golpes contra objetos inmóviles	40
Discomfort térmico	40
Deficiente calidad ambiental	40

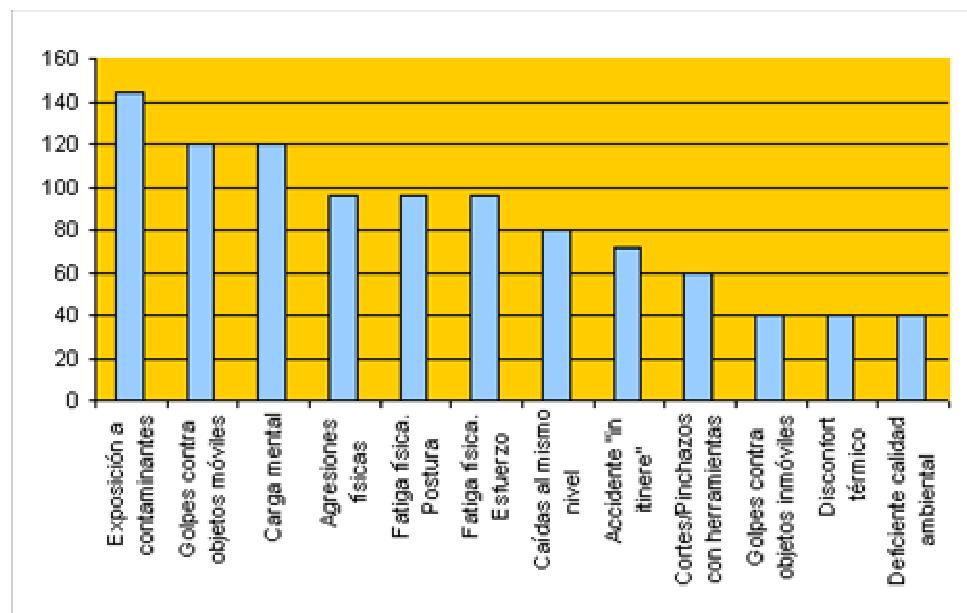


ATS/DUE

RIESGO	G. P.
Exposición a contaminantes biológicos	144
Golpes contra objetos móviles	120
Carga mental	120
Fatiga física. Esfuerzo	96
Agresiones físicas	96
Fatiga física. Postura	96
Caídas al mismo nivel	80
Accidente "in itinere"	72
Cortes/Pinchazos con herramientas	60
Golpes contra objetos inmóviles	40
Deficiente calidad ambiental	40
Discomfort térmico	40

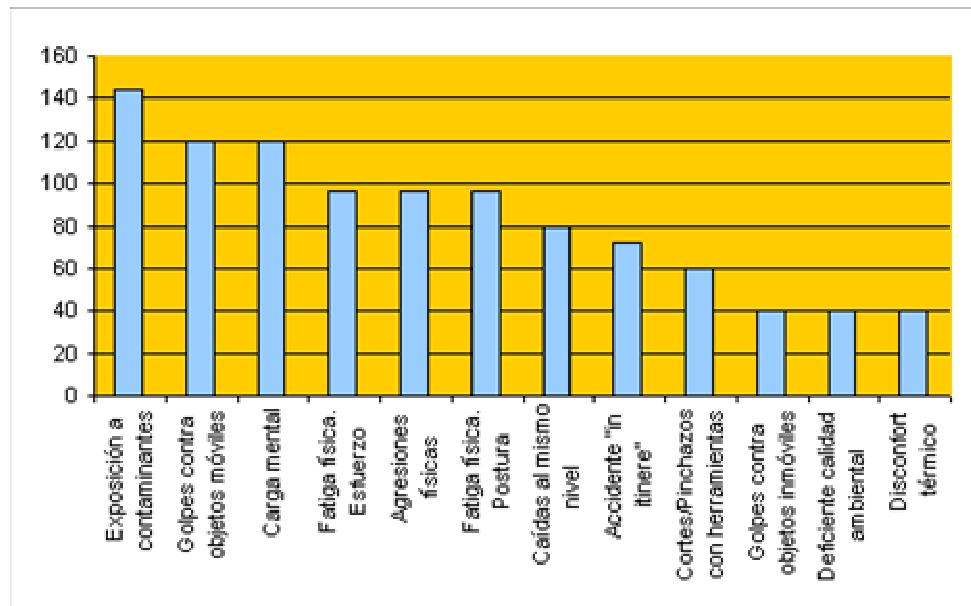


AUXILIAR DE ENFERMERIA

RIESGO	G. P.
Golpes contra objetos móviles	120
Caídas al mismo nivel	100
Carga mental	96
Fatiga física. Esfuerzo	96
Fatiga física. Postura	96
Accidente "in itinere"	72
Agresiones físicas	72
Exposición a contaminantes biológicos	72
Cortes/Pinchazos con herramientas	42
Golpes contra objetos inmóviles	40
Deficiente calidad ambiental	40
Discomfort térmico	40

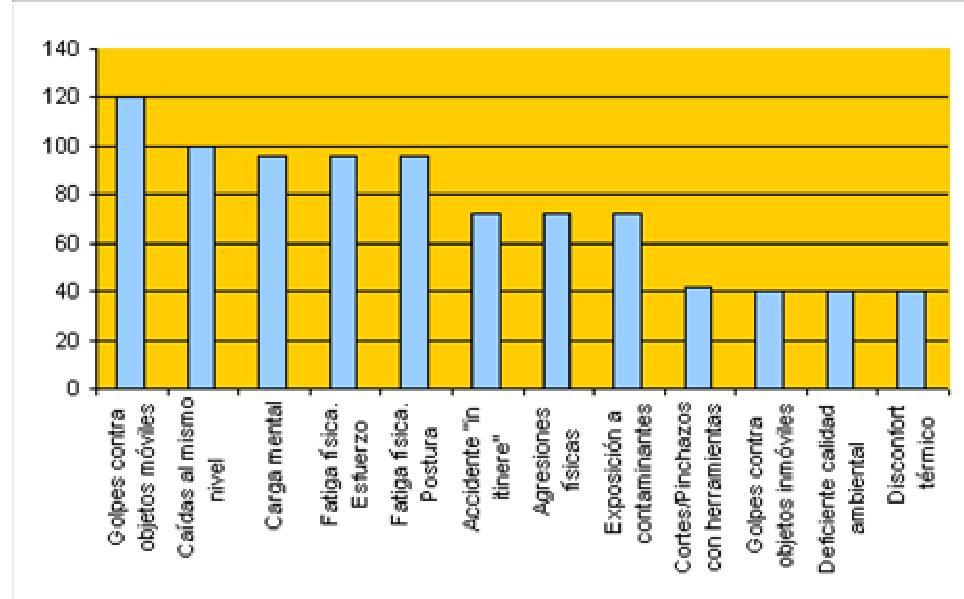

CELADOR

RIESGO	G. P.
Fatiga física. Esfuerzo	180
Golpes contra objetos móviles	160
Caídas a distinto nivel	120
Caídas al mismo nivel	100
Fatiga física. Postura	96
Fatiga mental	96
Agresiones físicas	96
Accidente "in itinere"	72
Exposición a contaminantes biológicos	72
Fatiga física. Desplazamientos	48
Golpe contra objetos inmóviles	40
Discomfort térmico	40
Deficiente calidad ambiental	40


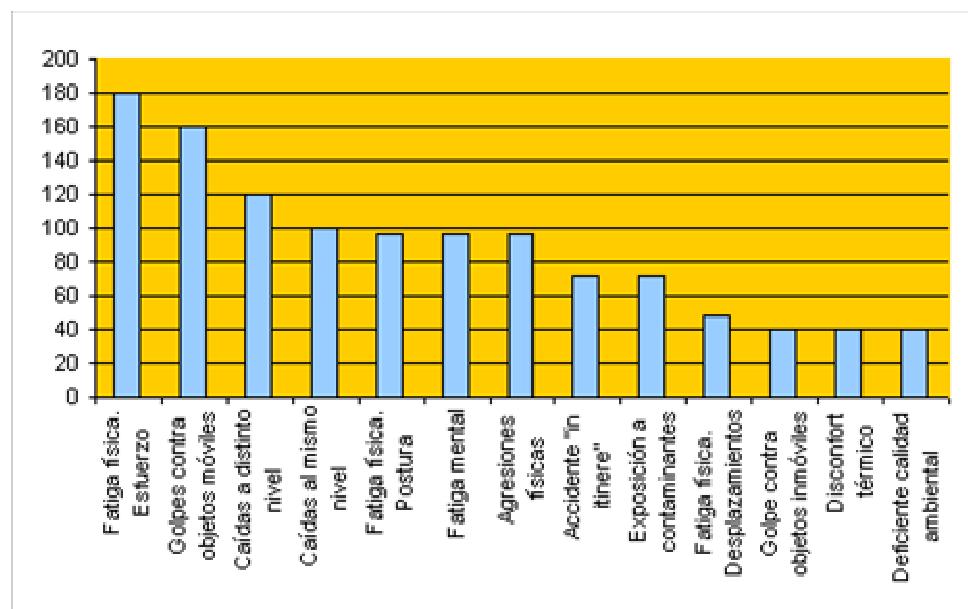


**GRÁFICAS COMPARATIVAS SEGÚN TIPO DE RIESGO
EN CADA SERVICIO Y CON EL TOTAL DEL HOSPITAL**

SERVICIO DE ADMISIÓN



	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	60	53
Riesgos Higiénicos	6	15
Riesgos Ergonómicos	22	20
Riesgos Psicosociales	12	12

TOTAL 100 100

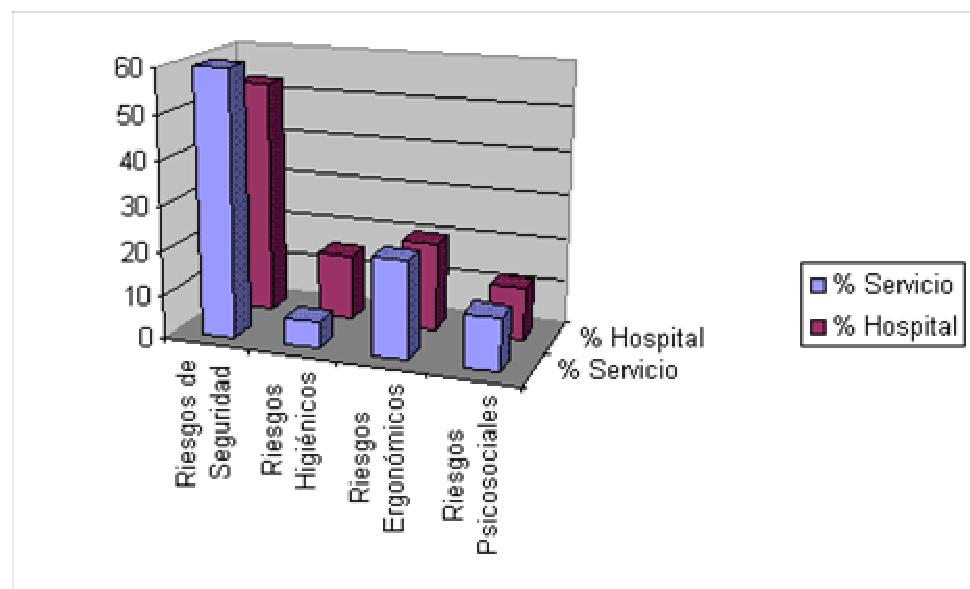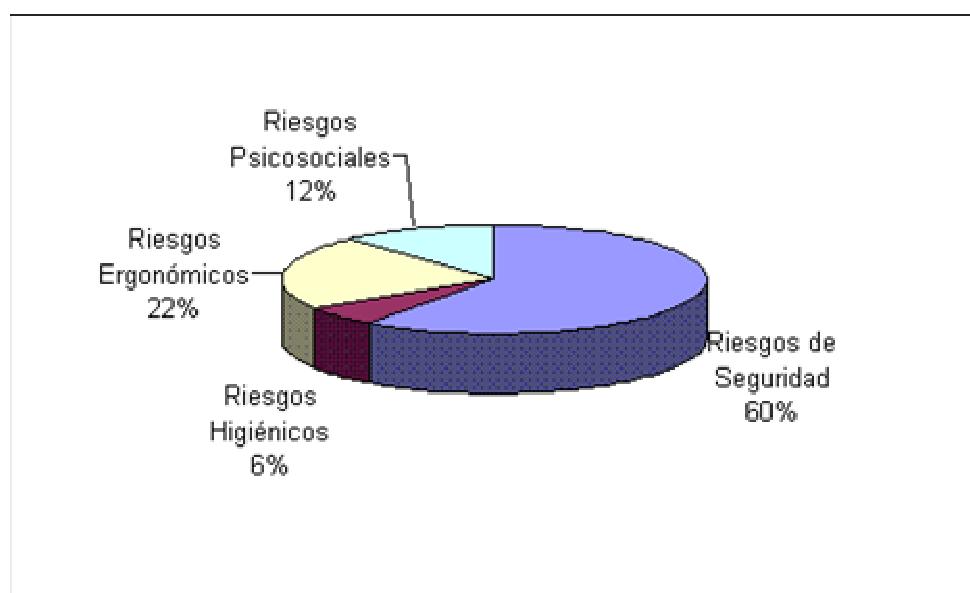



SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	51	53
Riesgos Higiénicos	22	15
Riesgos Ergonómicos	13	20
Riesgos Psicosociales	14	12
TOTAL	100	100

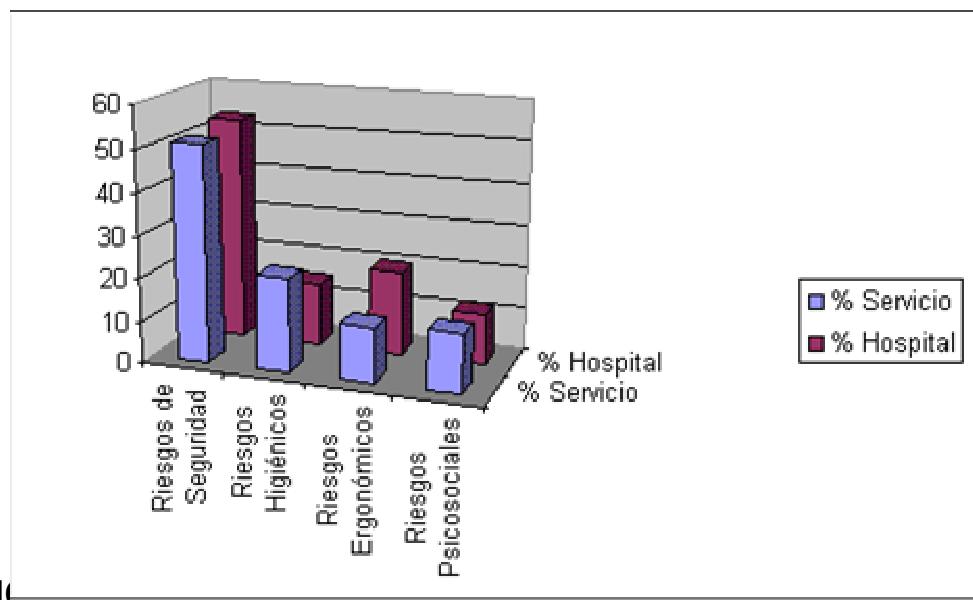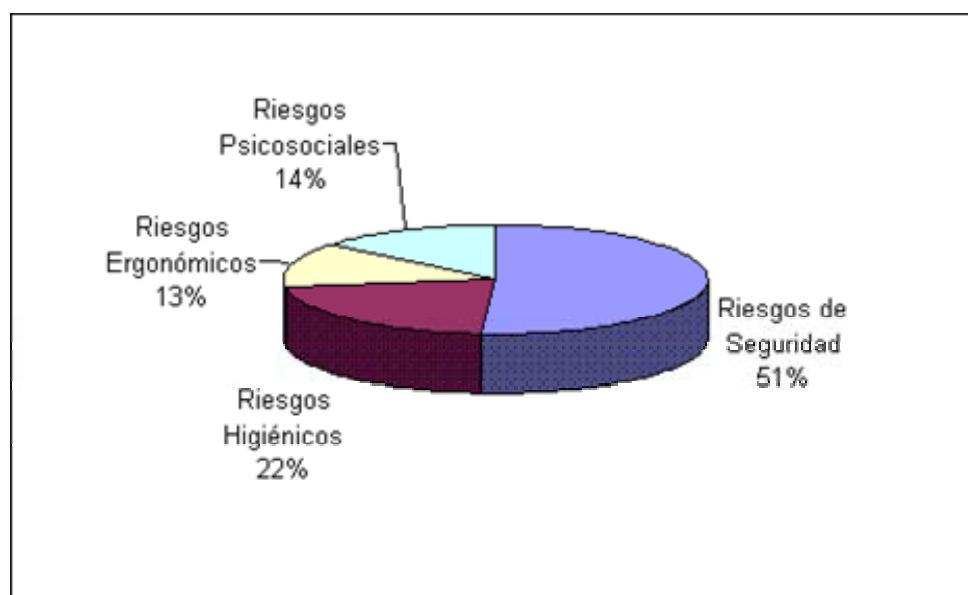

SERVICIO — HOSPITALIZACIÓN

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	56	53
Riesgos Higiénicos	1	15
Riesgos Ergonómicos	26	20
Riesgos Psicosociales	17	12
TOTAL	100	100

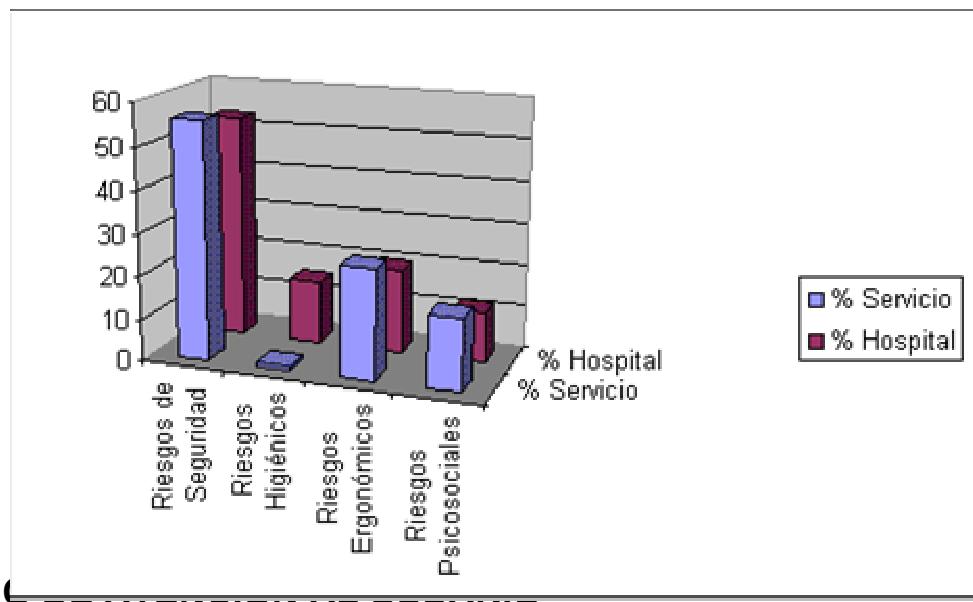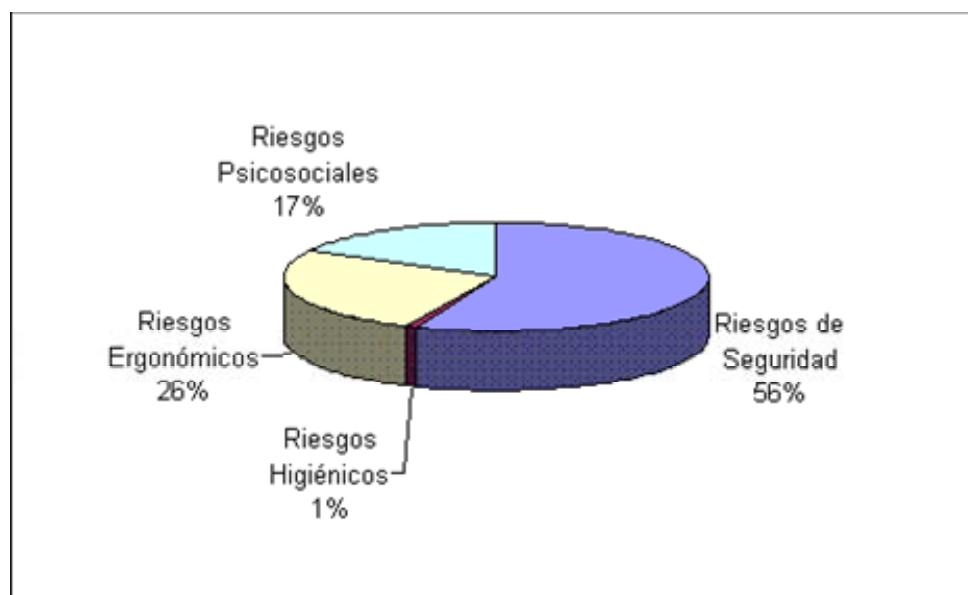


SERVICIO

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	43	53

Riesgos Higiénicos	15	15
Riesgos Ergonómicos	30	20
Riesgos Psicosociales	22	12



TOTAL 100 100

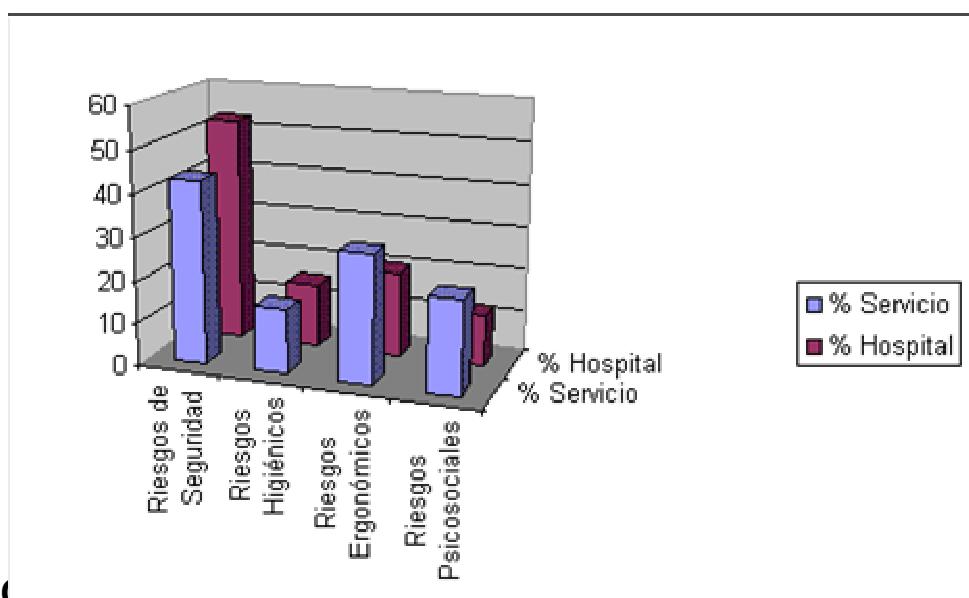**SERVICIO**

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	52	53
Riesgos Higiénicos	22	15
Riesgos Ergonómicos	15	20



Riesgos Psicosociales	11	12
-----------------------	----	----

TOTAL 100 100

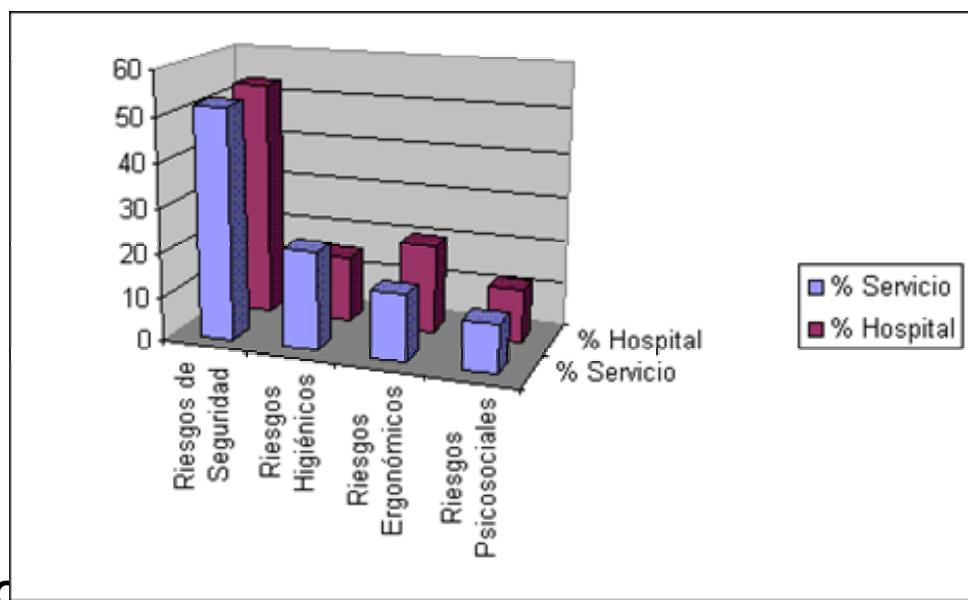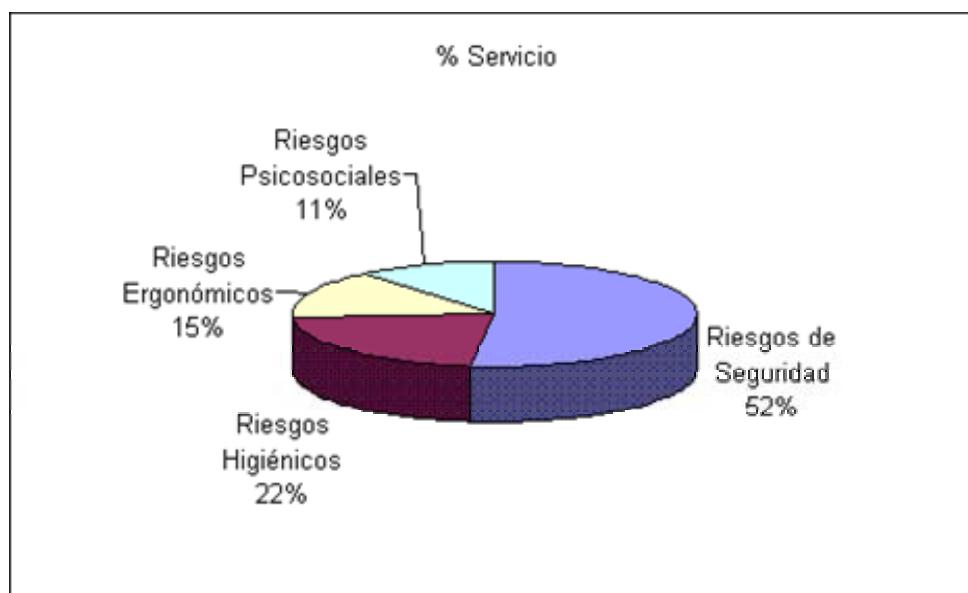**SERVICIO**



	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	49	53
Riesgos Higiénicos	30	15
Riesgos Ergonómicos	20	20
Riesgos Psicosociales	1	12

TOTAL 100 100

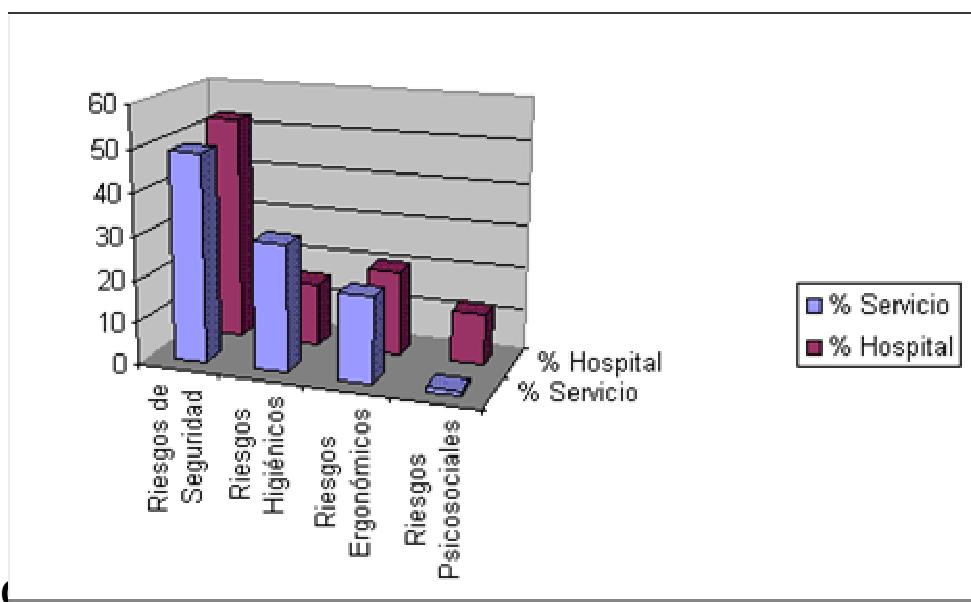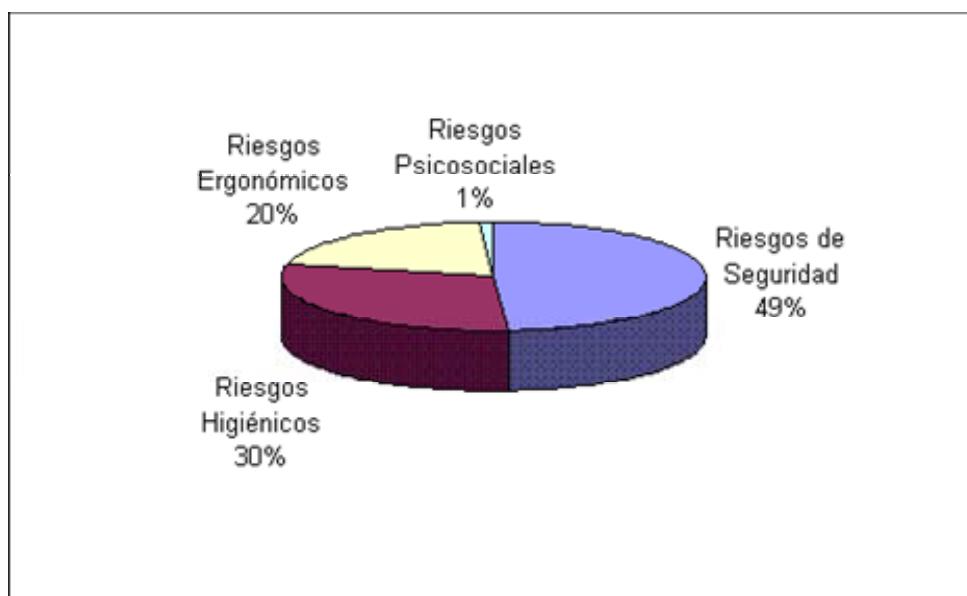**SERVICIO**


	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	54	53
Riesgos Higiénicos	1	15
Riesgos Ergonómicos	30	20
Riesgos Psicosociales	15	12


TOTAL 100 100

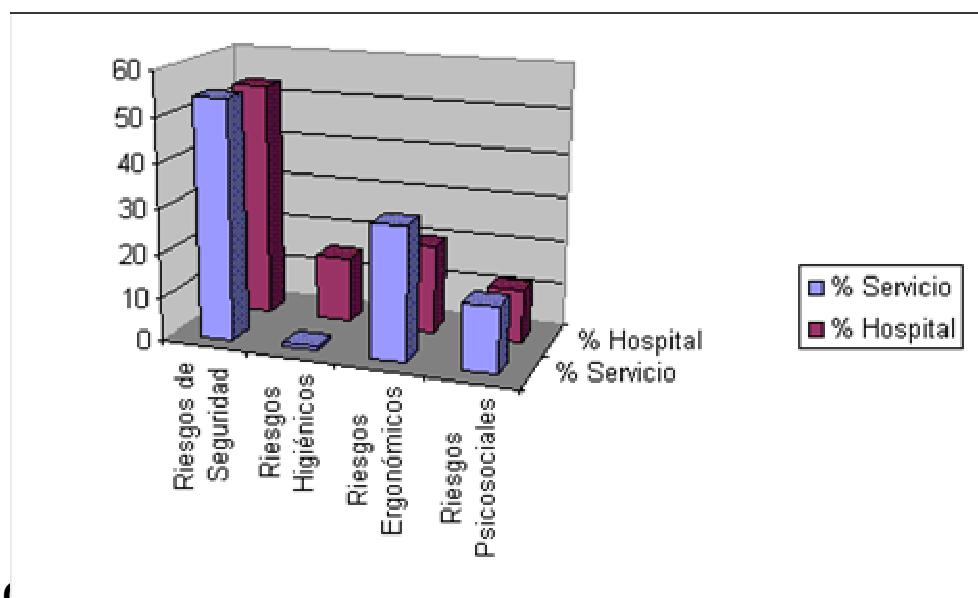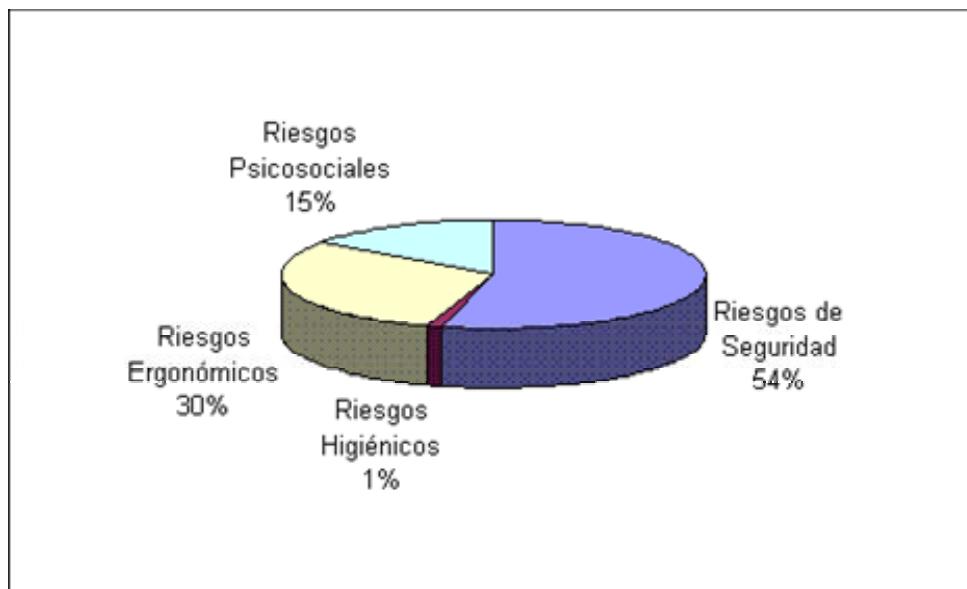

SERVICIO DE CARDIOLOGÍA


	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	46	53
Riesgos Higiénicos	16	15
Riesgos Ergonómicos	27	20
Riesgos Psicosociales	11	12
TOTAL	100	100

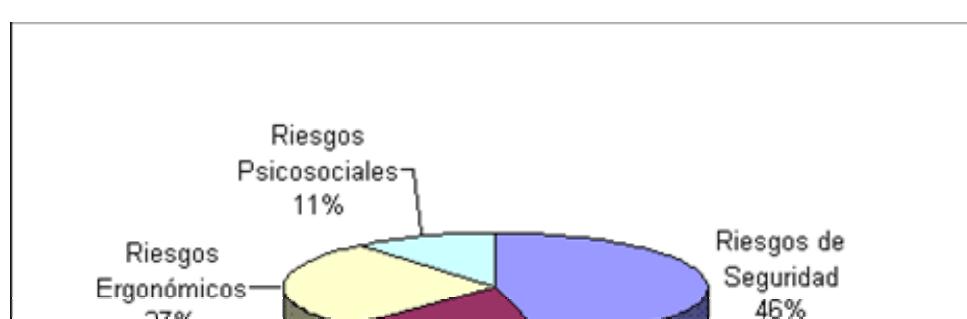

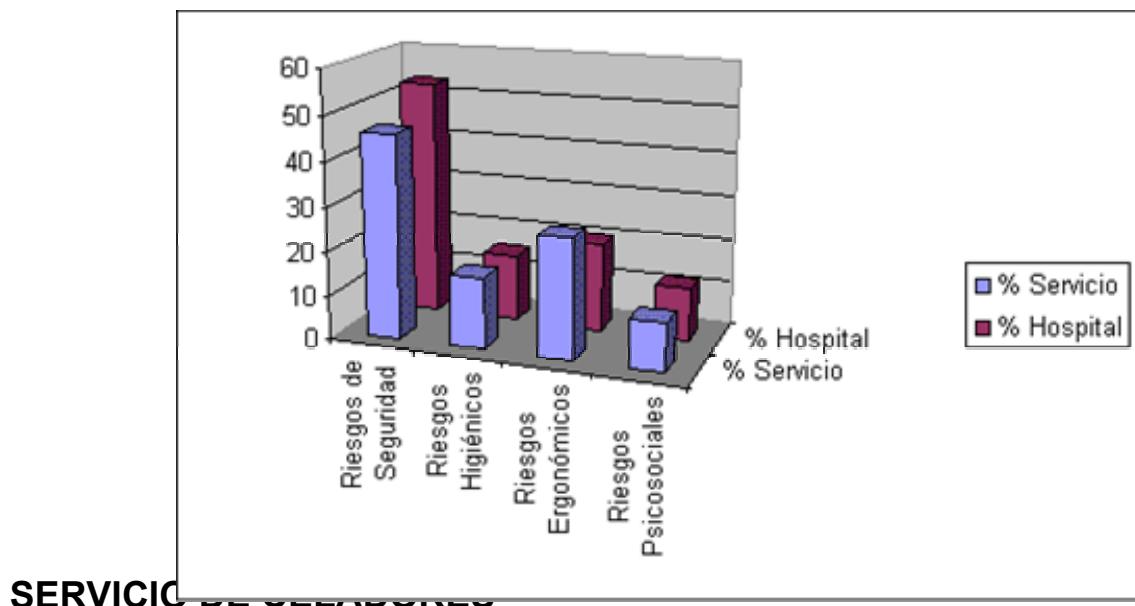


SERVICIO DE SEGURORES


	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	50	53
Riesgos Higiénicos	13	15
Riesgos Ergonómicos	18	20
Riesgos Psicosociales	19	12
TOTAL	100	100

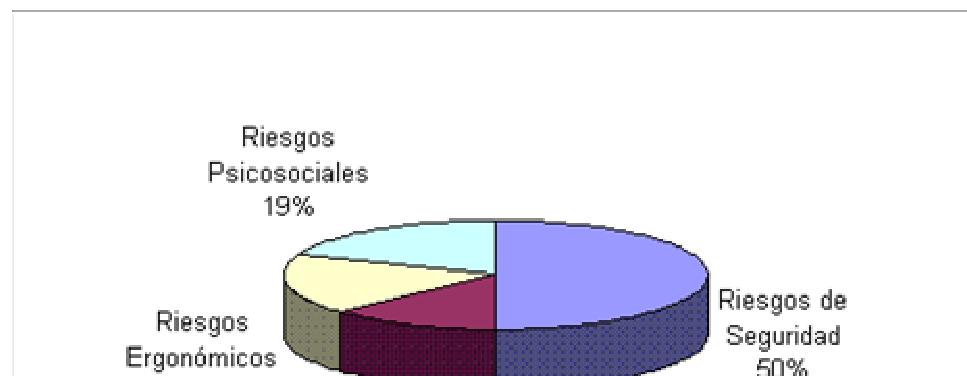


SERVICIO DE CIRUGÍA

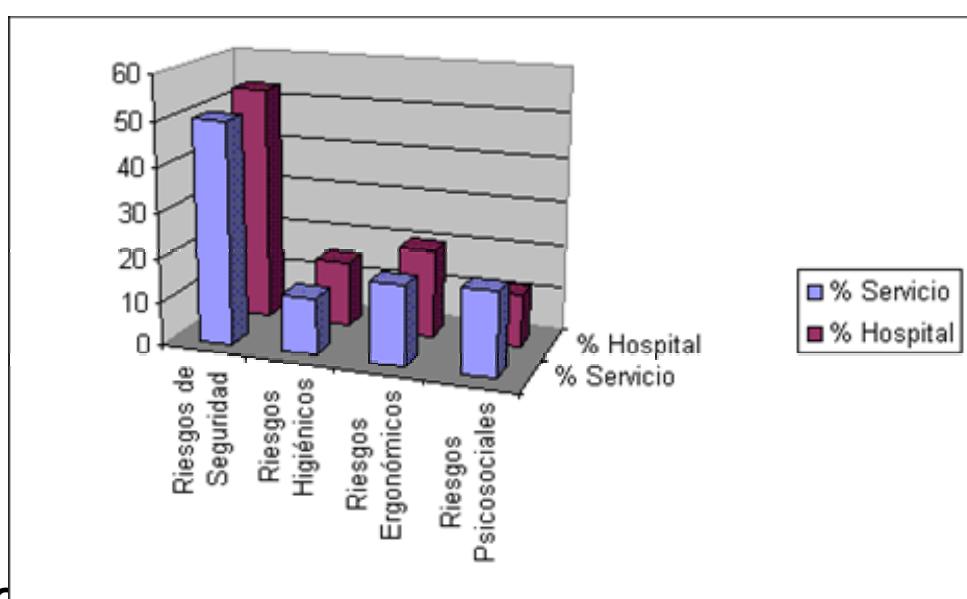



	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	48	53
Riesgos Higiénicos	8	15
Riesgos Ergonómicos	32	20
Riesgos Psicosociales	12	12
TOTAL	100	100

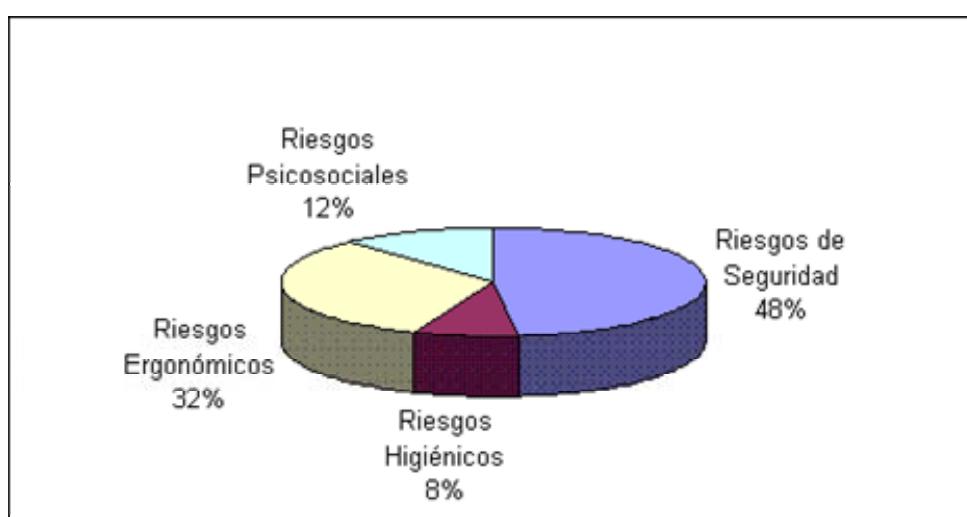

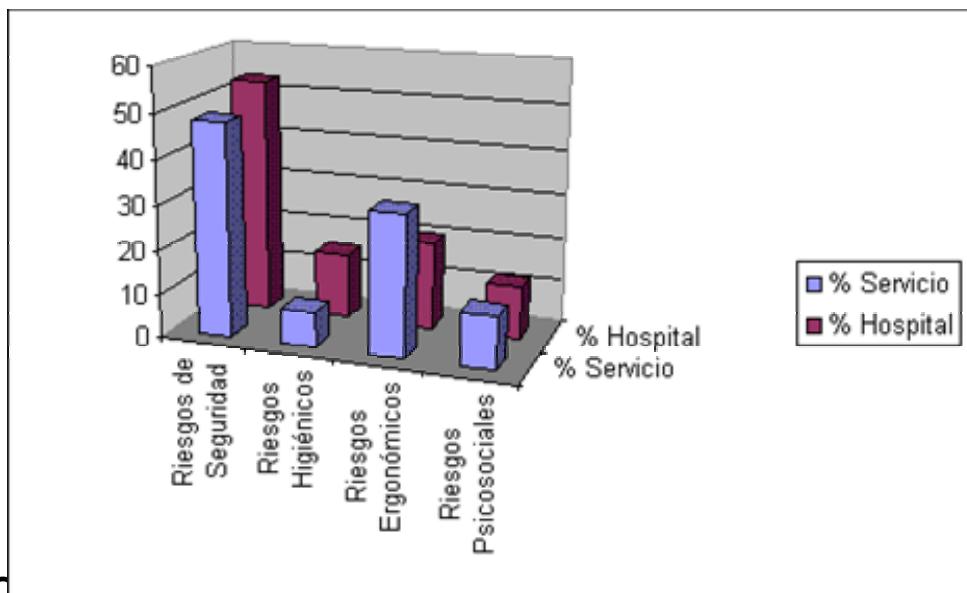SERVICIO


	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	31	53
Riesgos Higiénicos	21	15
Riesgos Ergonómicos	16	20
Riesgos Psicosociales	32	12
TOTAL	100	100

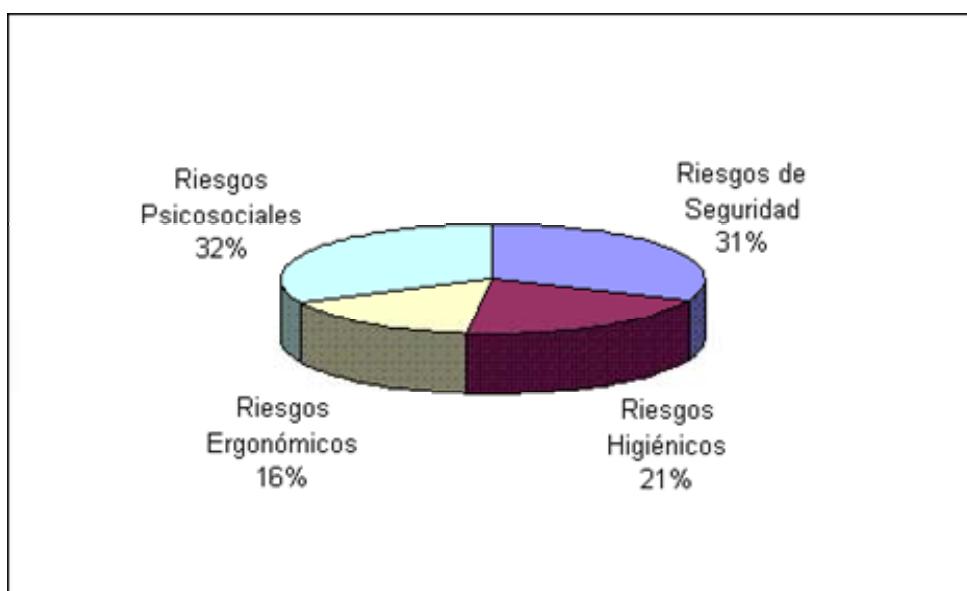

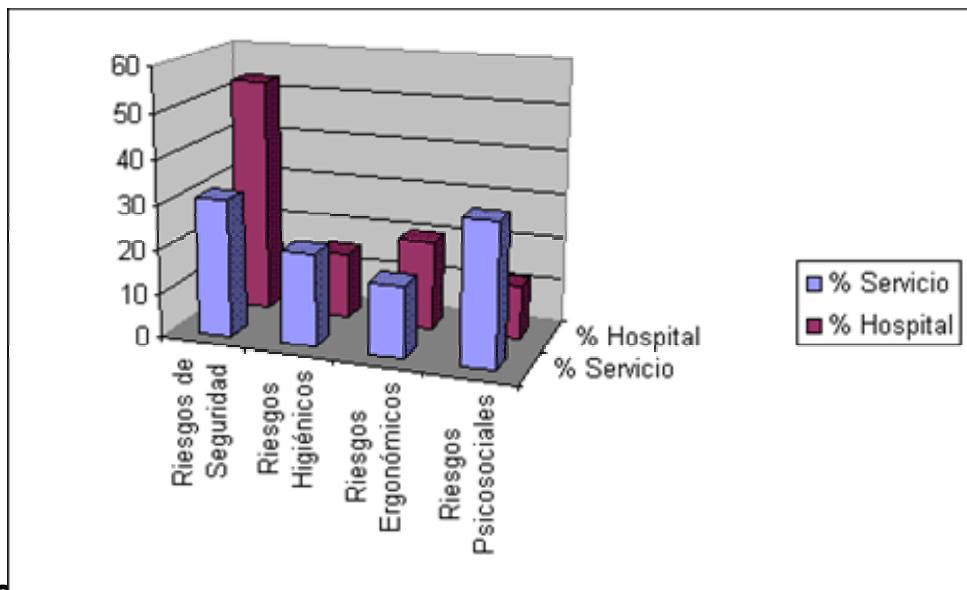


SERVICIO DE CONTABILIDAD


	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	42	53
Riesgos Higiénicos	6	15
Riesgos Ergonómicos	44	20
Riesgos Psicosociales	8	12
TOTAL	100	100

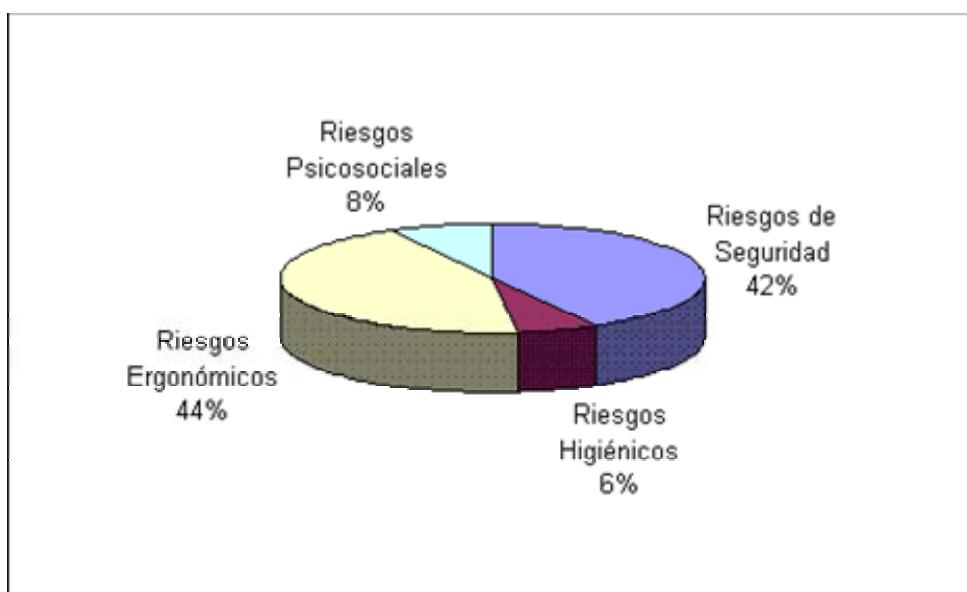


SERVICIO DE DIRECCIÓN

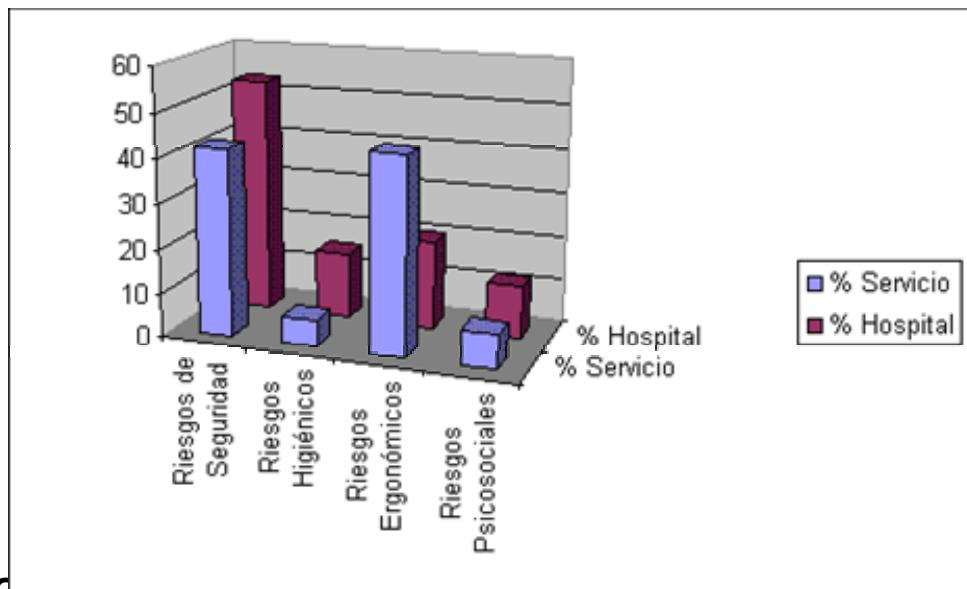


	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	55	53
Riesgos Higiénicos	4	15
Riesgos Ergonómicos	32	20
Riesgos Psicosociales	9	12
TOTAL	100	100

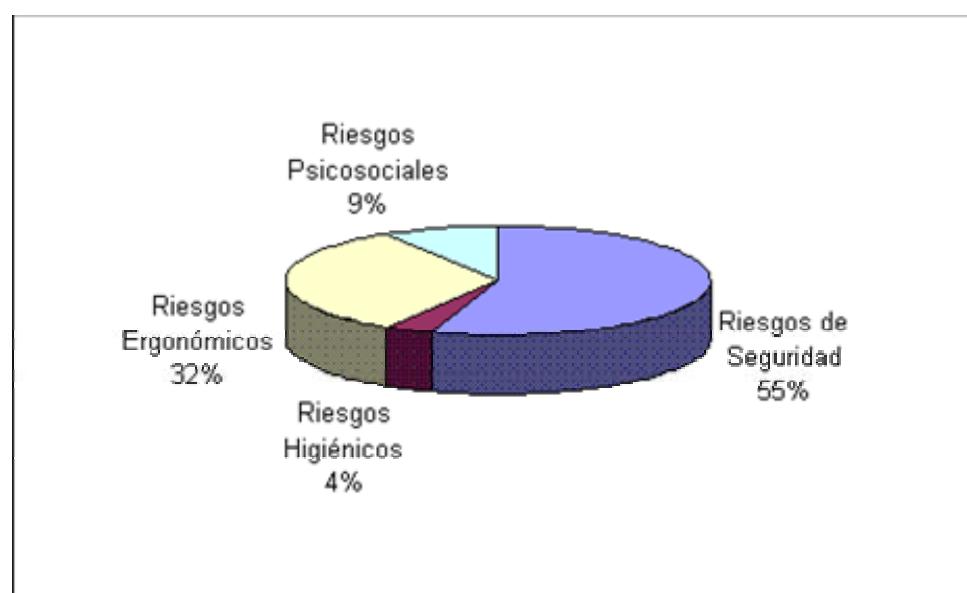

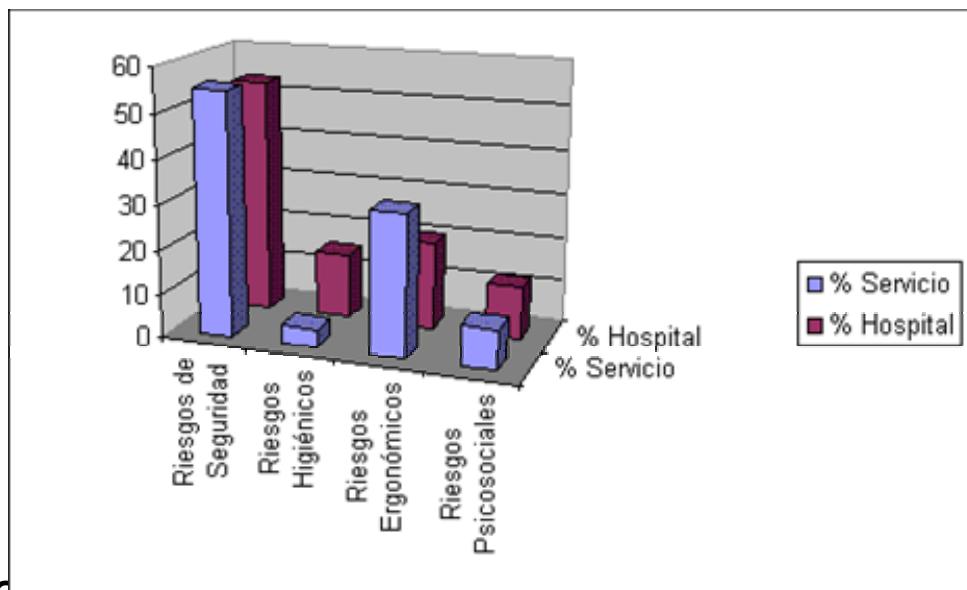



SERVICIO DE ESTERILIZACION

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	43	53
Riesgos Higiénicos	45	15
Riesgos Ergonómicos	7	20
Riesgos Psicosociales	5	12
TOTAL	100	100

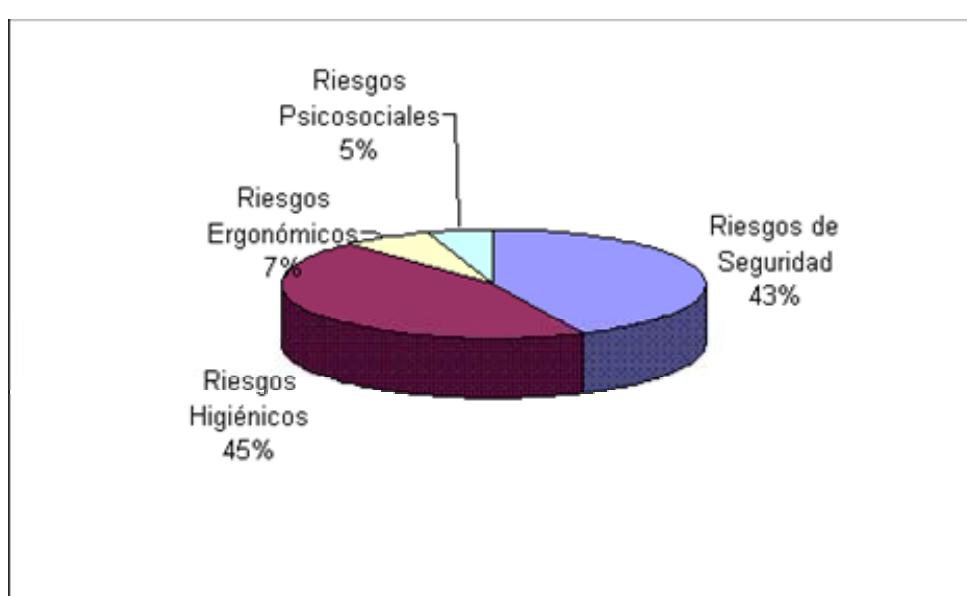



SERVICIO DE FARMACIA

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	68	53
Riesgos Higiénicos	4	15
Riesgos Ergonómicos	12	20
Riesgos Psicosociales	16	12
TOTAL	100	100

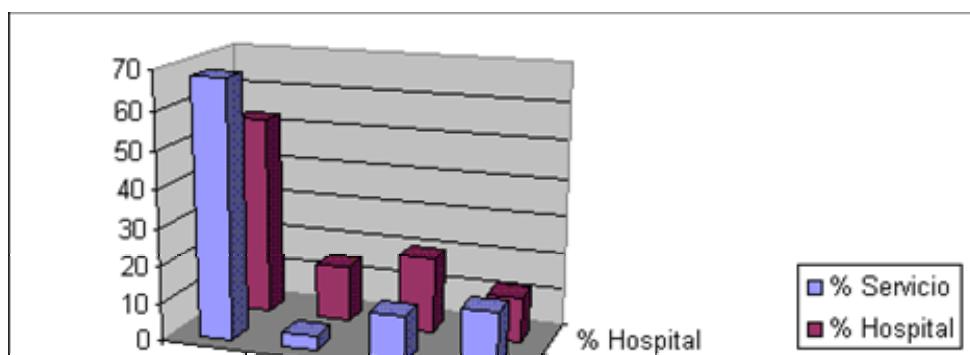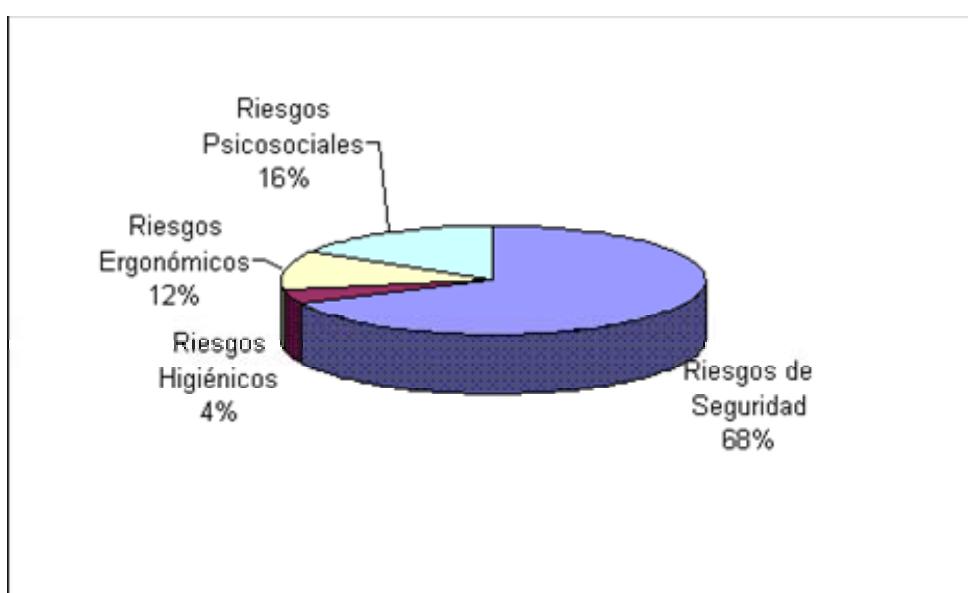



SERVICIO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	52	53
Riesgos Higiénicos	1	15
Riesgos Ergonómicos	46	20
Riesgos Psicosociales	1	12
TOTAL	100	100

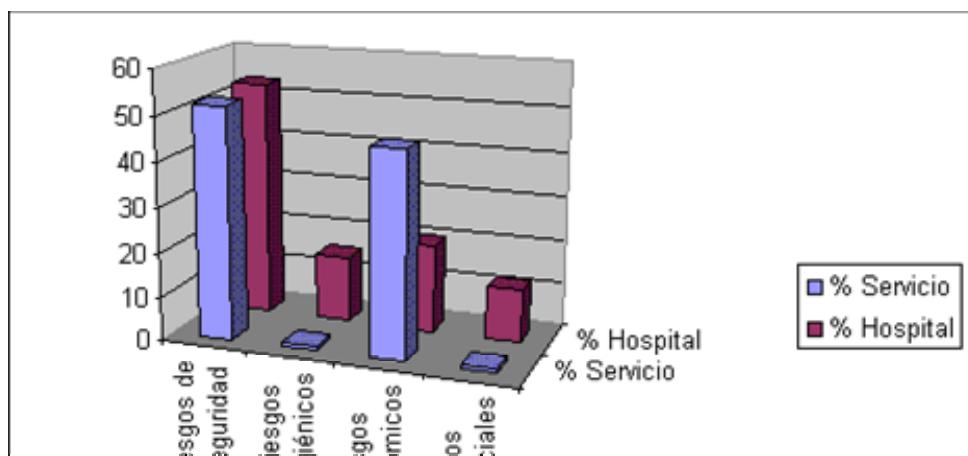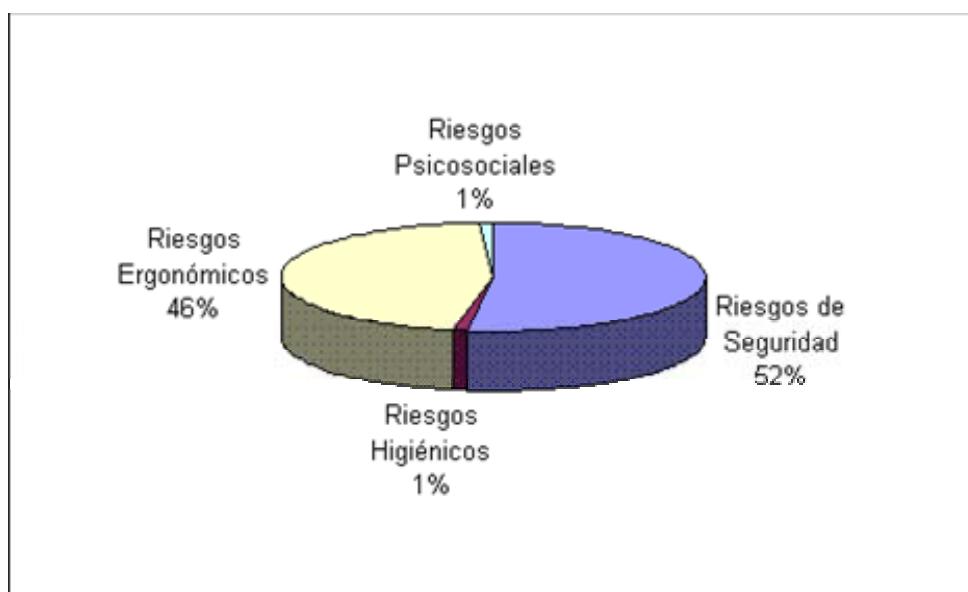



SERVICIO DE HEMATOLOGÍA

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	49	53
Riesgos Higiénicos	14	15
Riesgos Ergonómicos	23	20
Riesgos Psicosociales	14	12
TOTAL	100	100

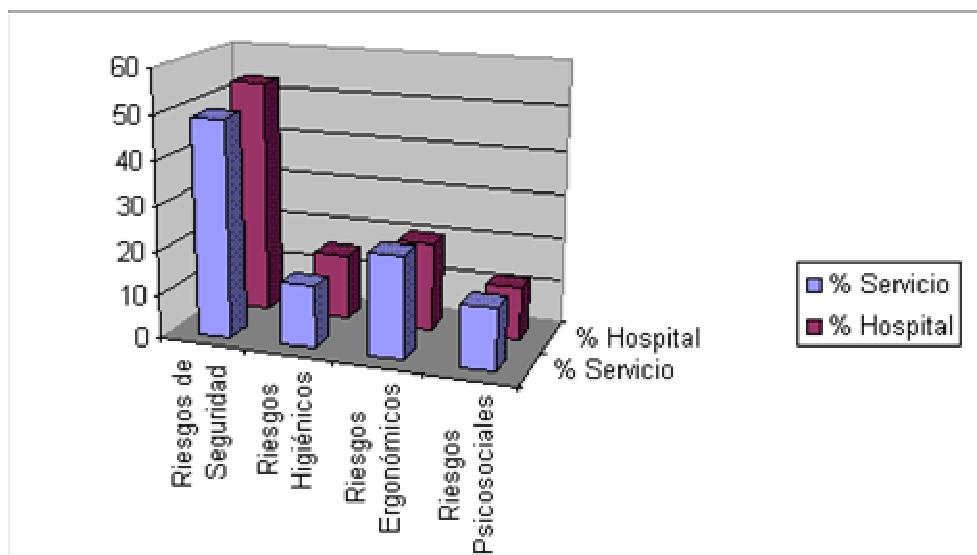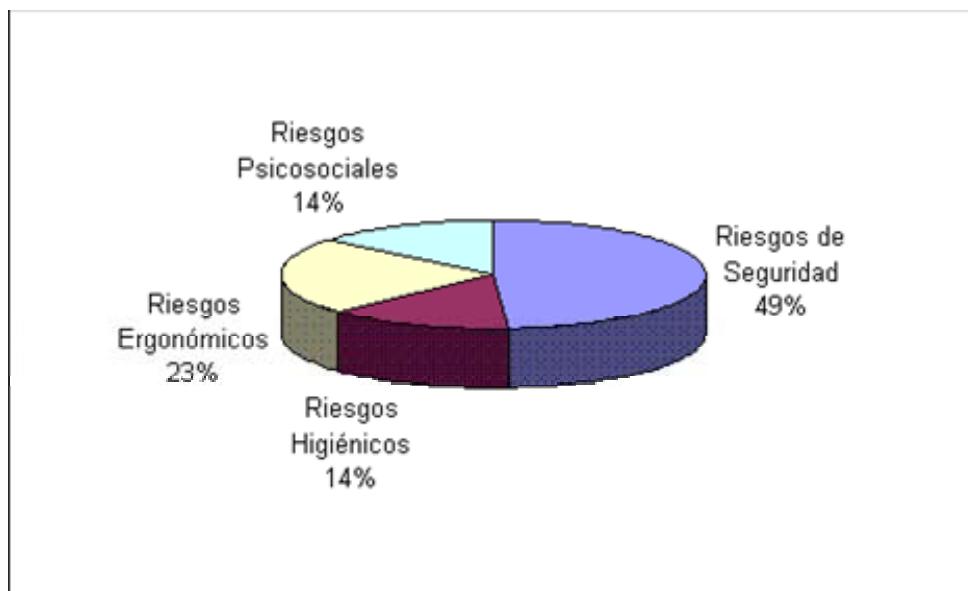



SERVICIO DE HEMODIÁLISIS

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	56	53
Riesgos Higiénicos	13	15
Riesgos Ergonómicos	10	20
Riesgos Psicosociales	21	12
TOTAL	100	100

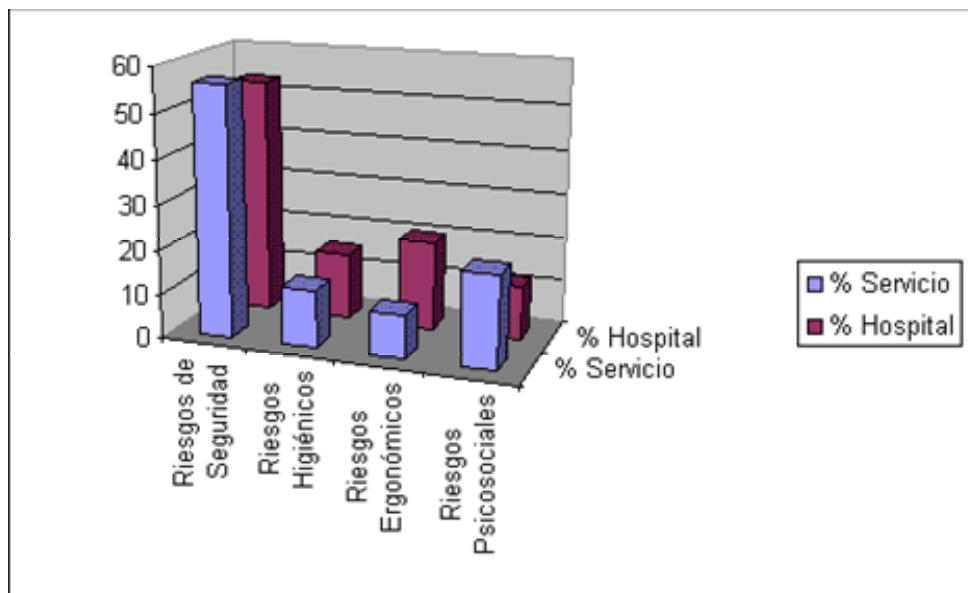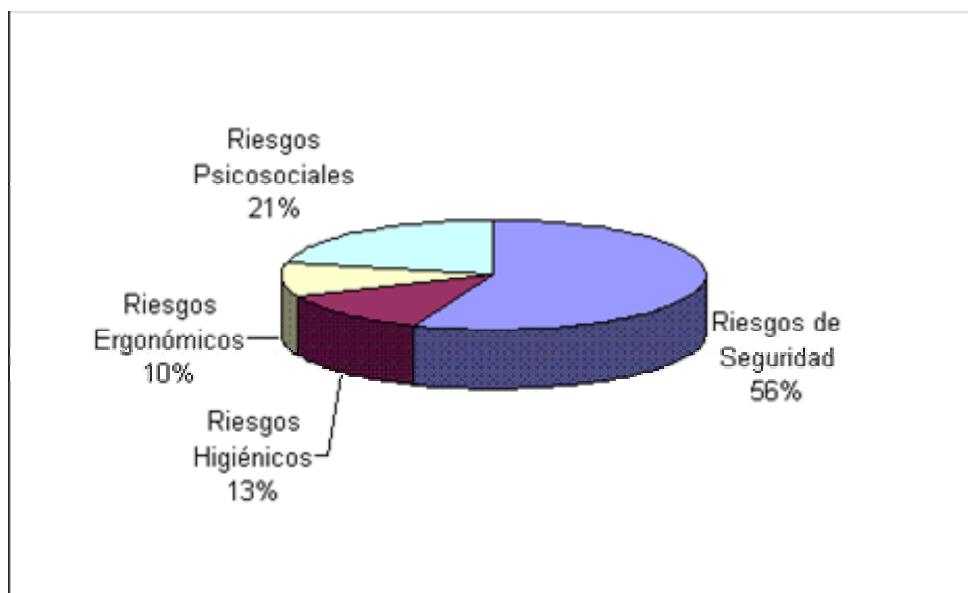



SERVICIO DE HOSTELERÍA

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	57	53
Riesgos Higiénicos	4	15
Riesgos Ergonómicos	28	20
Riesgos Psicosociales	11	12
TOTAL	100	100

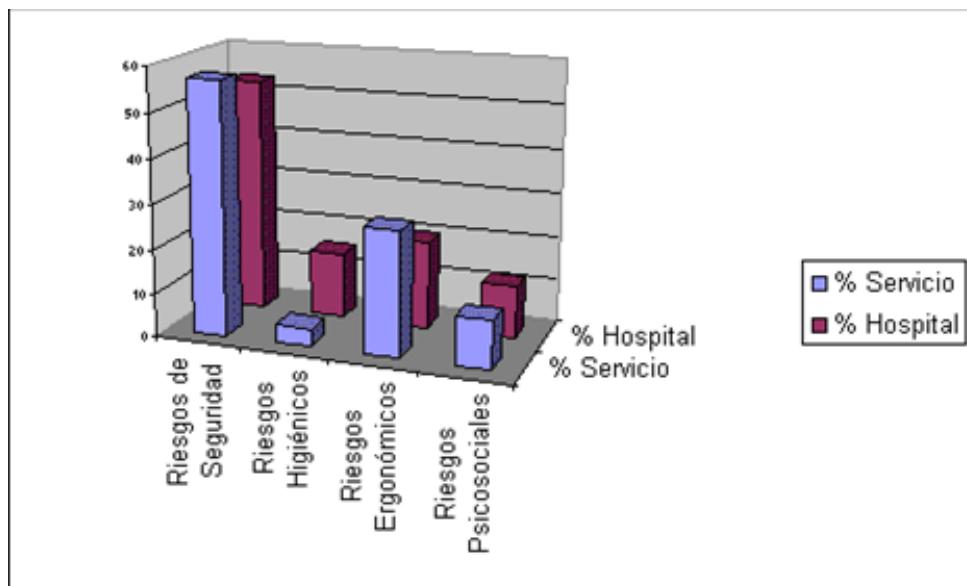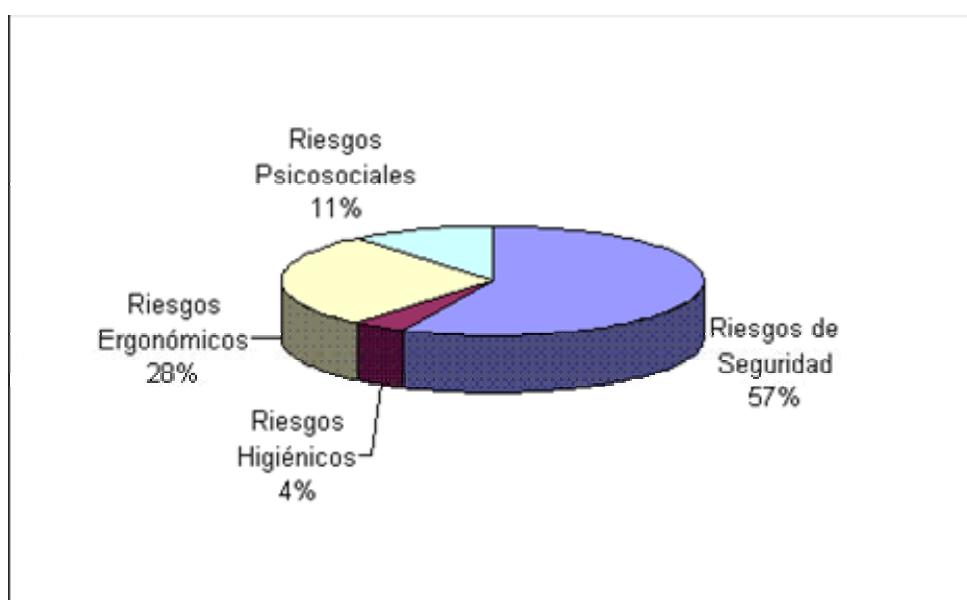



SERVICIO DE INFORMÁTICA

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	86	53
Riesgos Higiénicos	1	15
Riesgos Ergonómicos	10	20
Riesgos Psicosociales	3	12
TOTAL	100	100

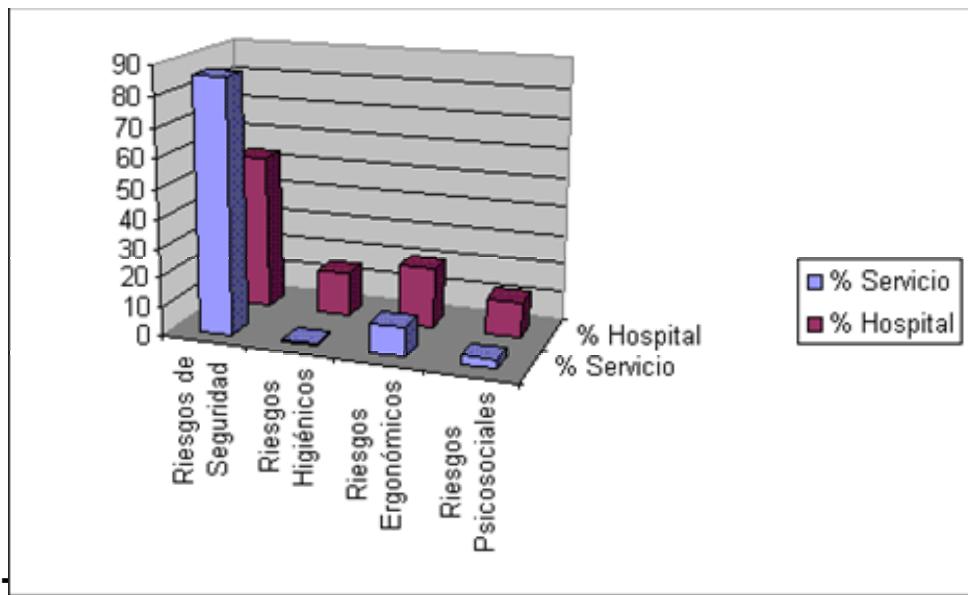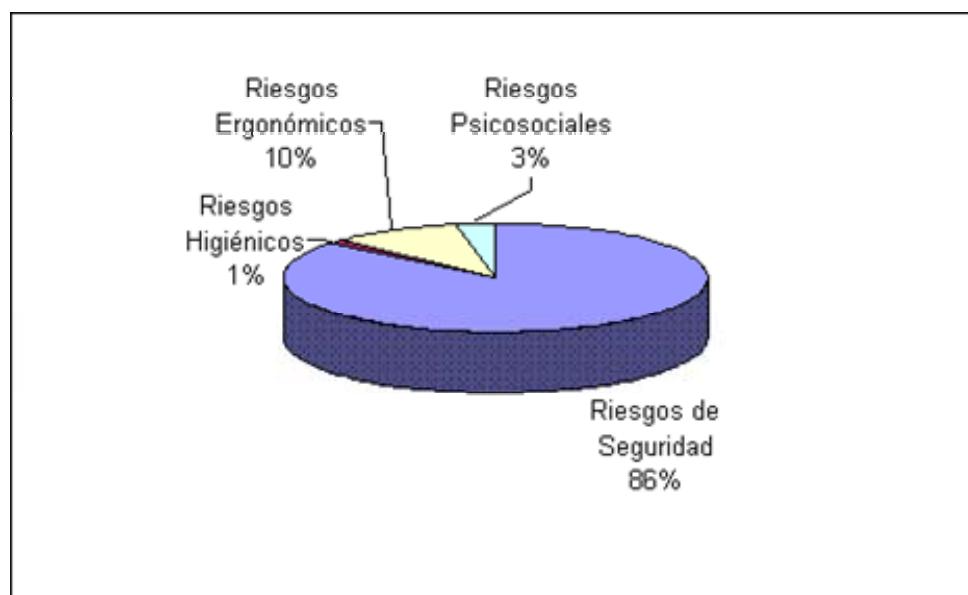

LABORATORIO DE INVESTIGACIONES

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	58	53
Riesgos Higiénicos	16	15
Riesgos Ergonómicos	19	20
Riesgos Psicosociales	7	12
TOTAL	100	100

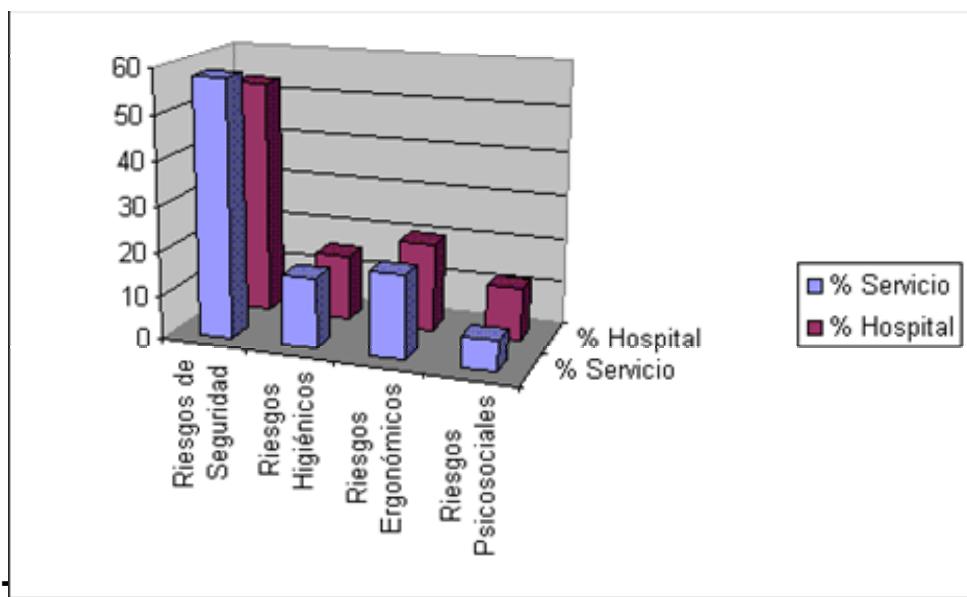
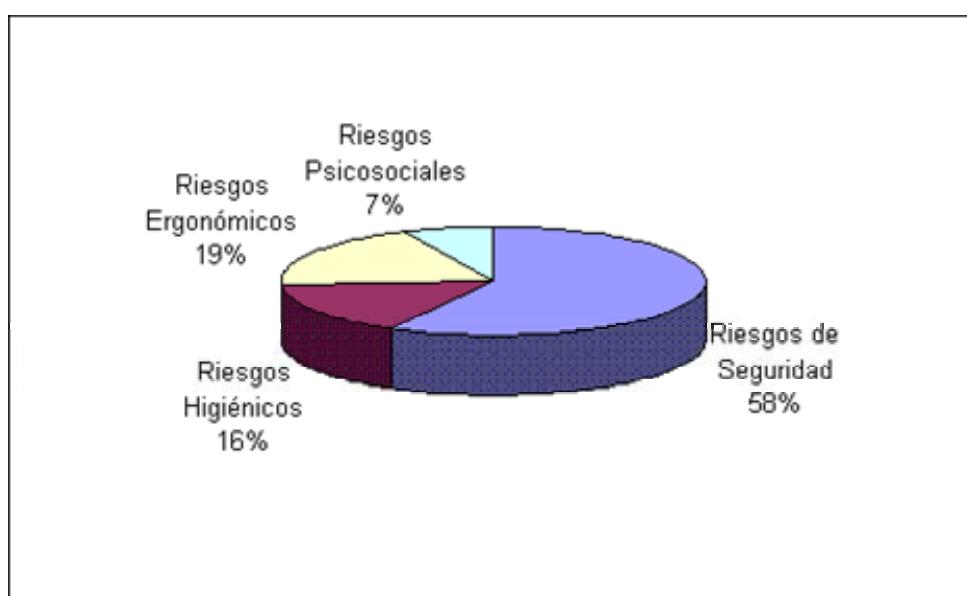


LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA

% Servicio	% Hospital
------------	------------



Riesgos de Seguridad	48	53
Riesgos Higiénicos	34	15
Riesgos Ergonómicos	10	20
Riesgos Psicosociales	8	12

TOTAL 100 100

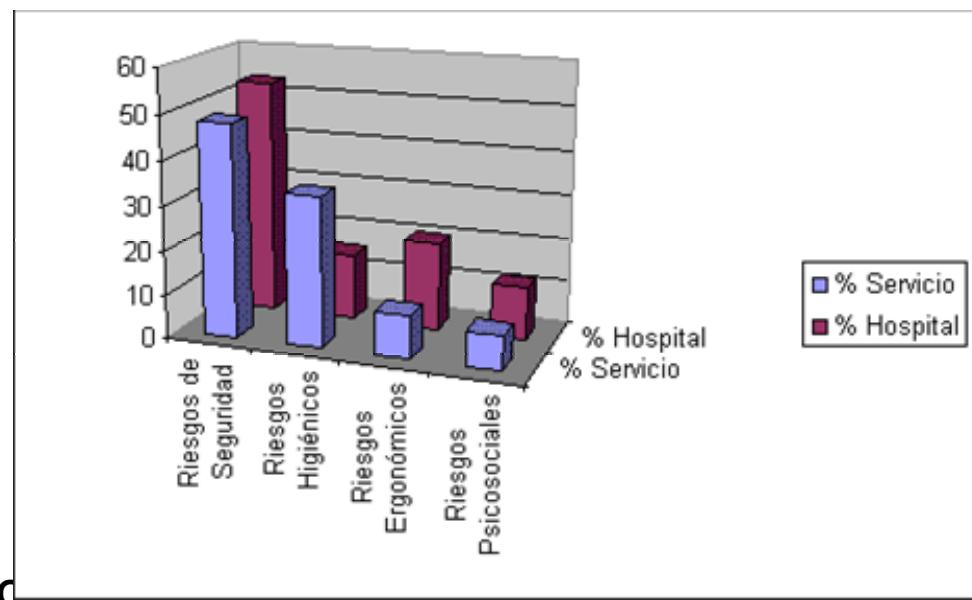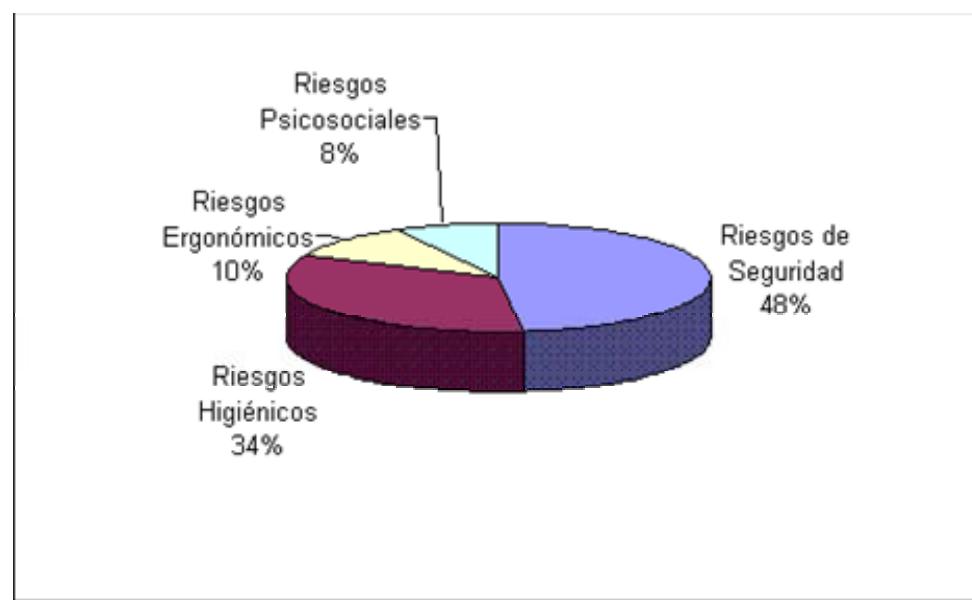**SERVICIO**



	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	48	53
Riesgos Higiénicos	16	15

Riesgos Ergonómicos	18	20
Riesgos Psicosociales	18	12
TOTAL	100	100

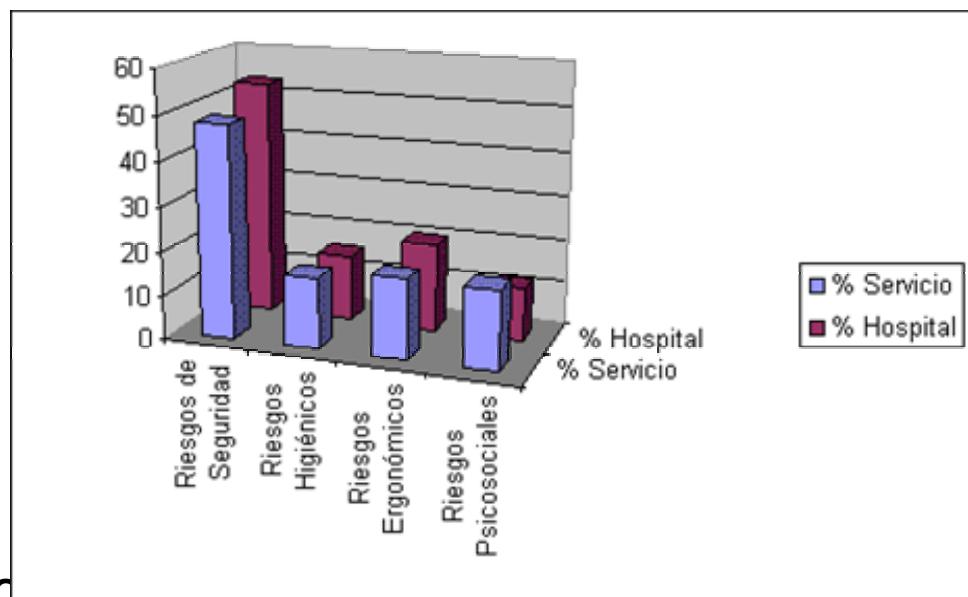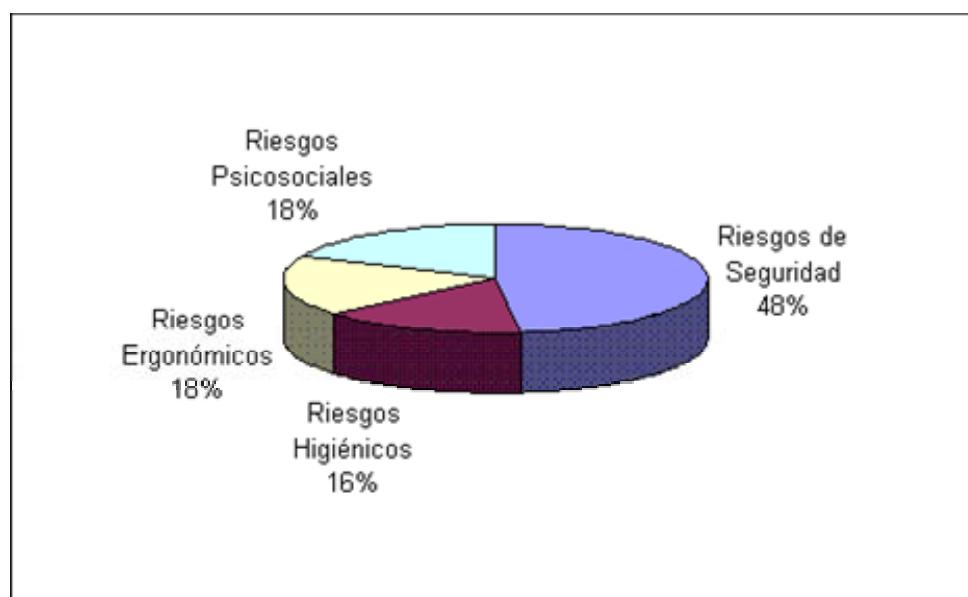**SERVICIO**

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	48	53
Riesgos Higiénicos	24	15
Riesgos Ergonómicos	19	20
Riesgos Psicosociales	9	12



TOTAL 100 100

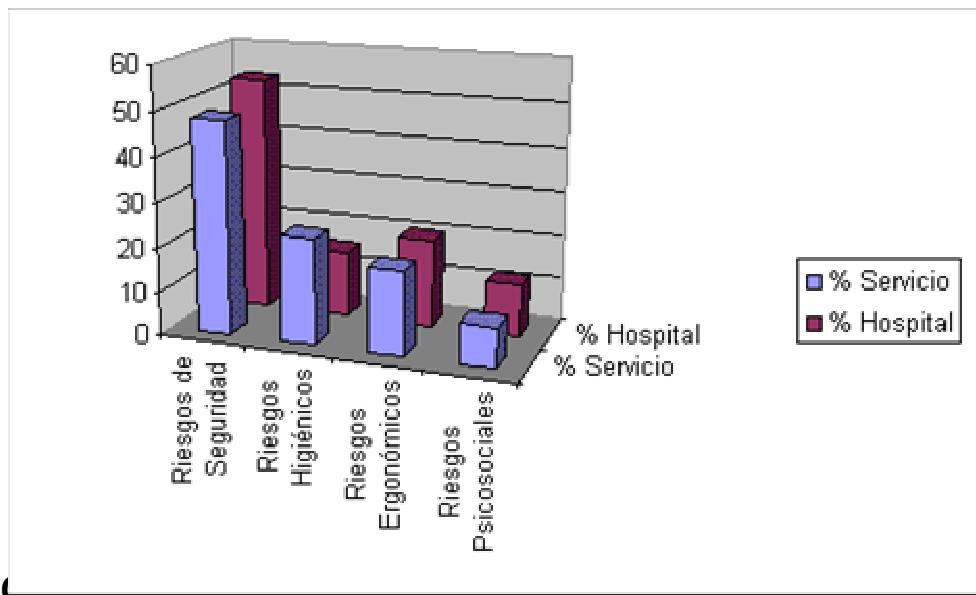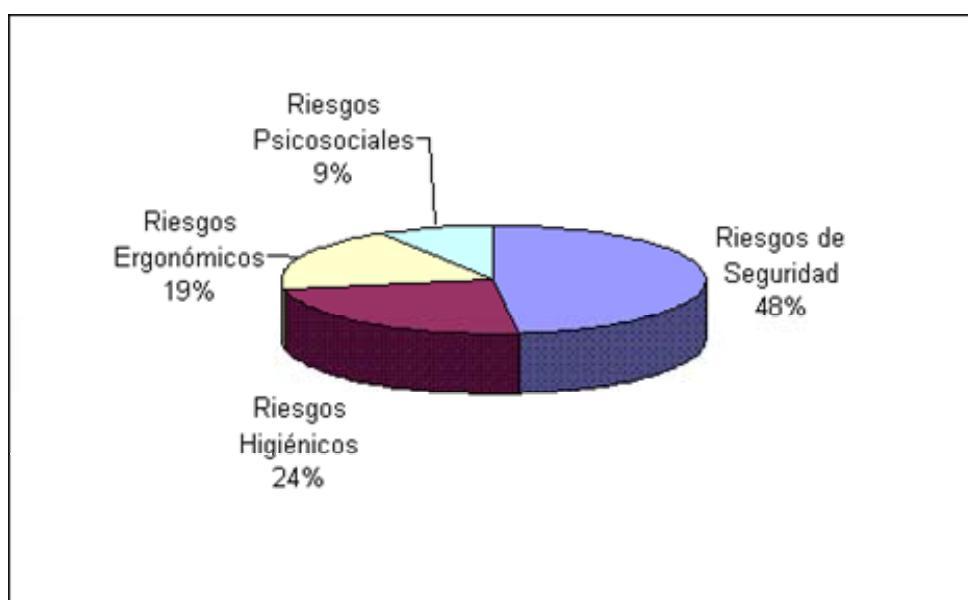

SERVICIO



	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	69	53
Riesgos Higiénicos	5	15
Riesgos Ergonómicos	15	20
Riesgos Psicosociales	11	12

TOTAL 100 100

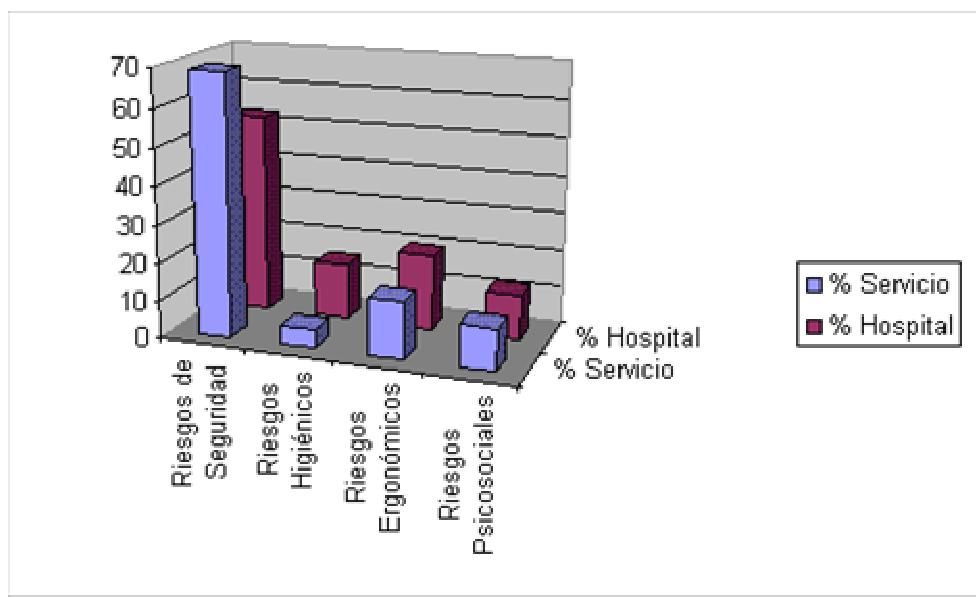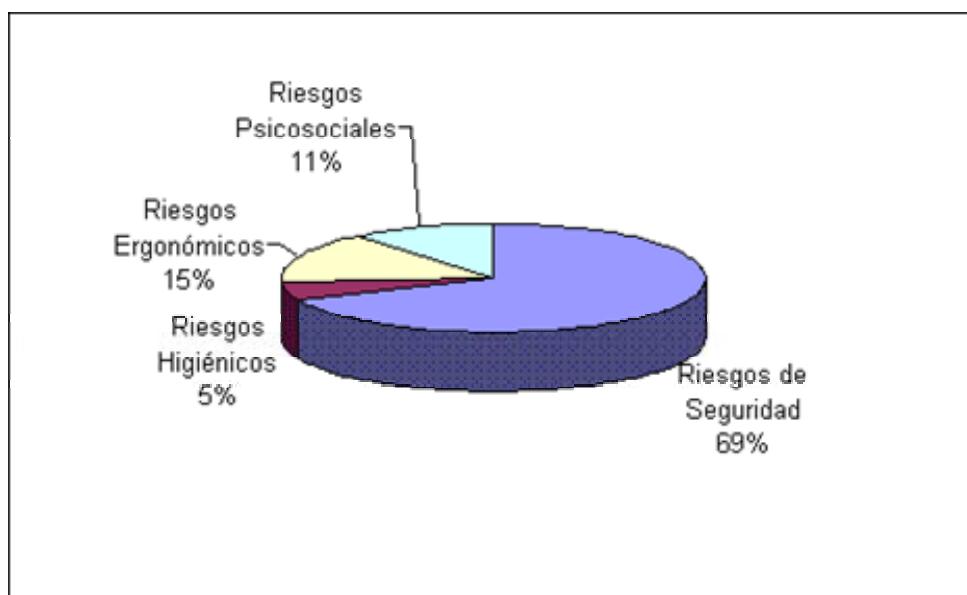



SERVICIO DE NEUMOLOGÍA

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	52	53
Riesgos Higiénicos	14	15
Riesgos Ergonómicos	25	20
Riesgos Psicosociales	9	12
TOTAL	100	100

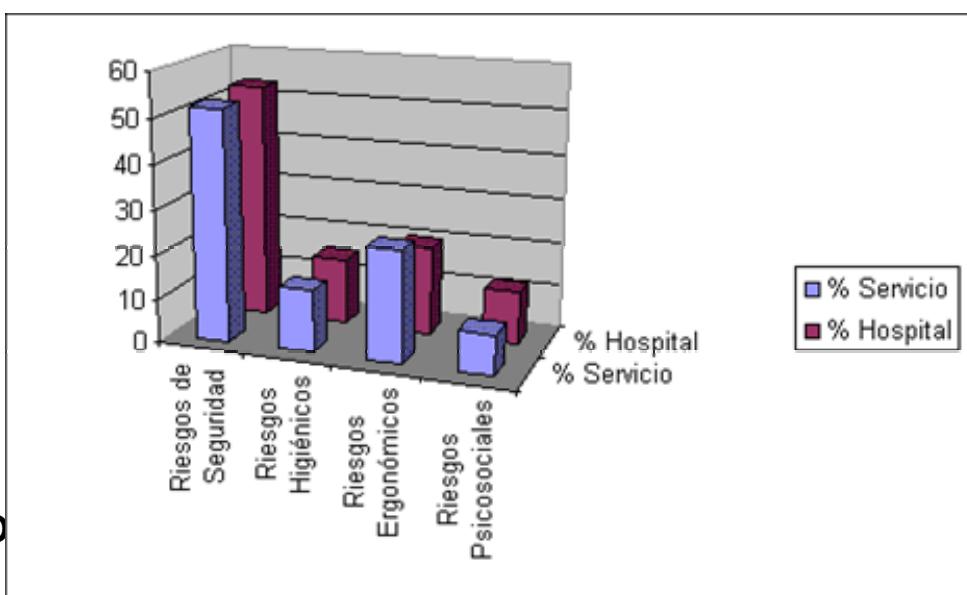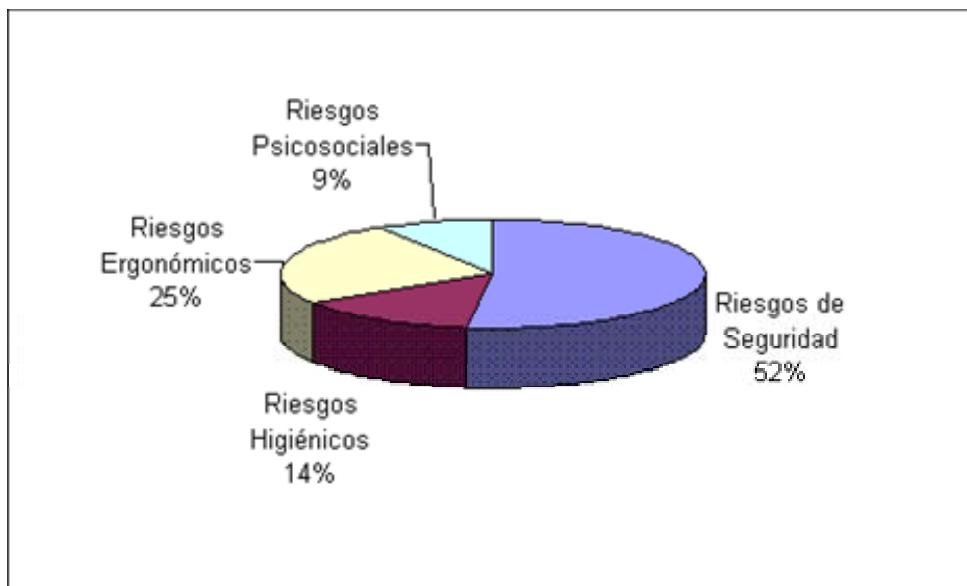



	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	56	53
Riesgos Higiénicos	14	15
Riesgos Ergonómicos	25	20
Riesgos Psicosociales	5	12
TOTAL	100	100

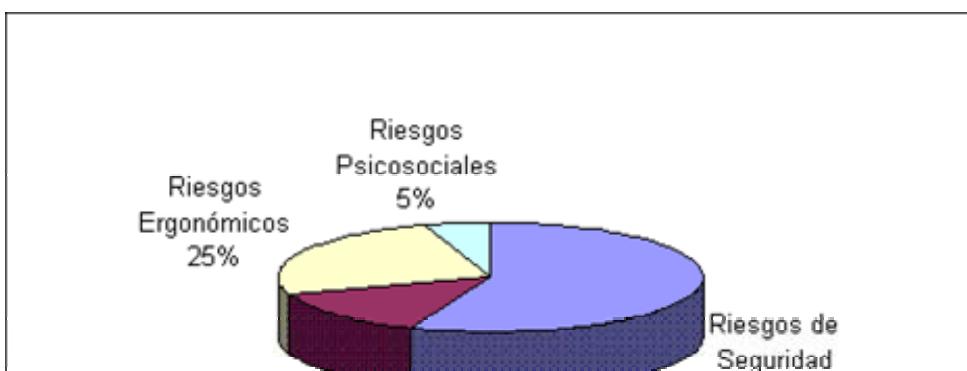

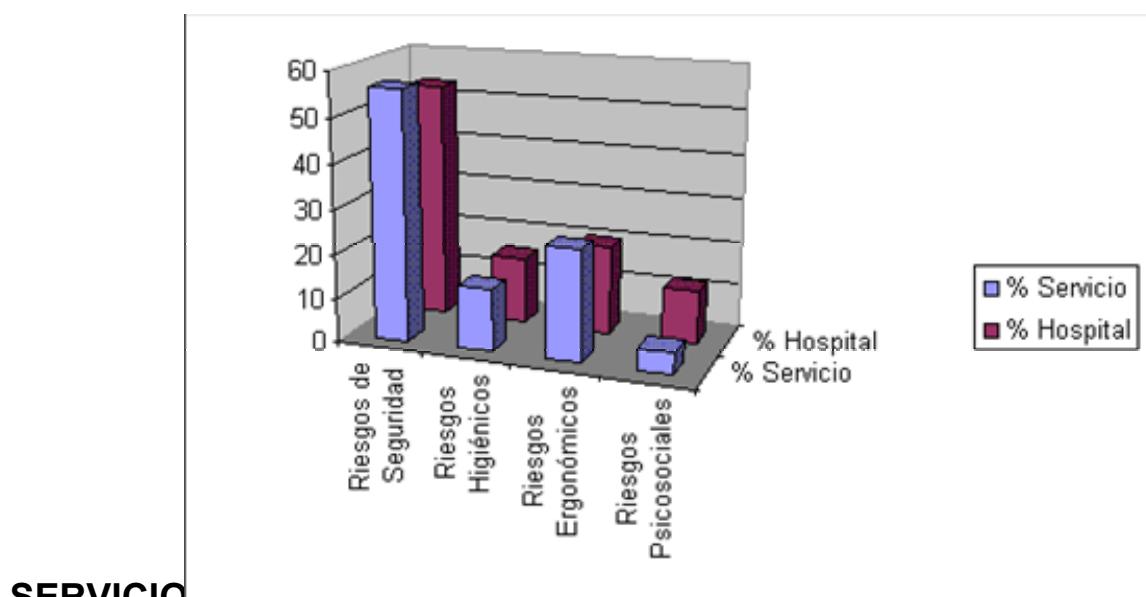
**SERVICIO DE SEGURO**


	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	66	53
Riesgos Higiénicos	10	15
Riesgos Ergonómicos	9	20
Riesgos Psicosociales	15	12
TOTAL	100	100

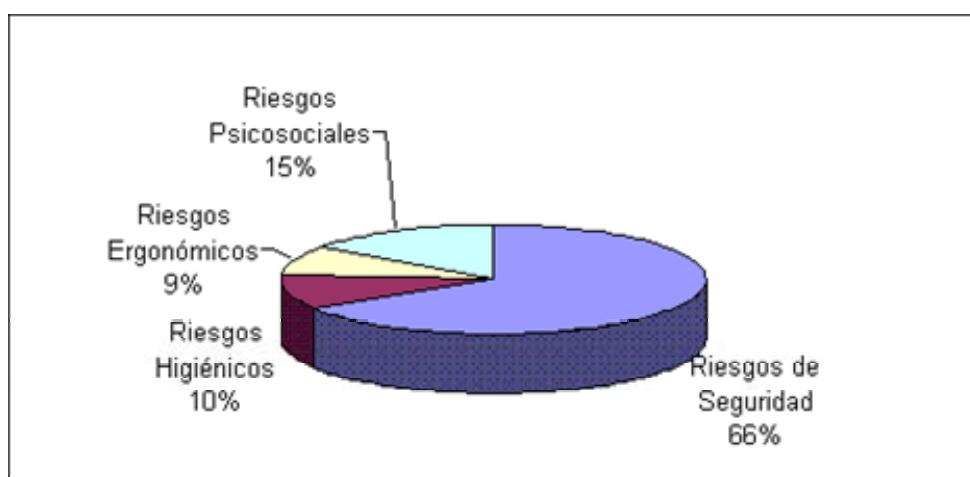

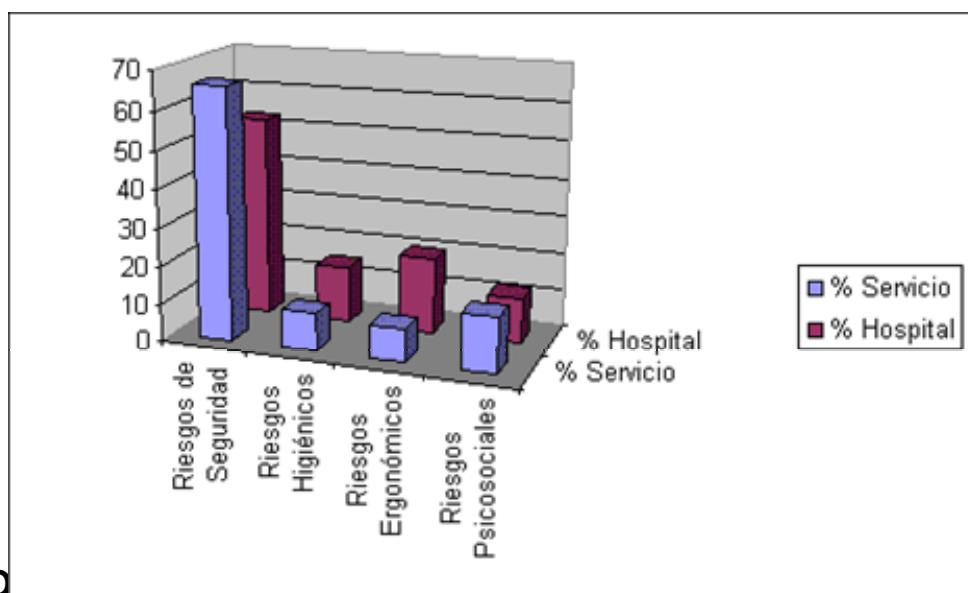
SERVICIO


	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	59	53
Riesgos Higiénicos	8	15
Riesgos Ergonómicos	19	20
Riesgos Psicosociales	14	12
TOTAL	100	100

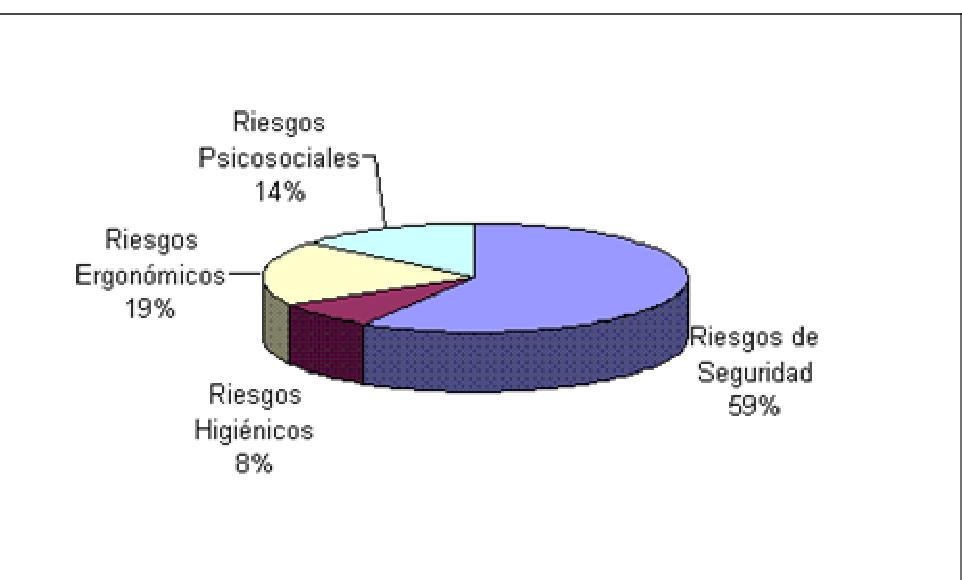

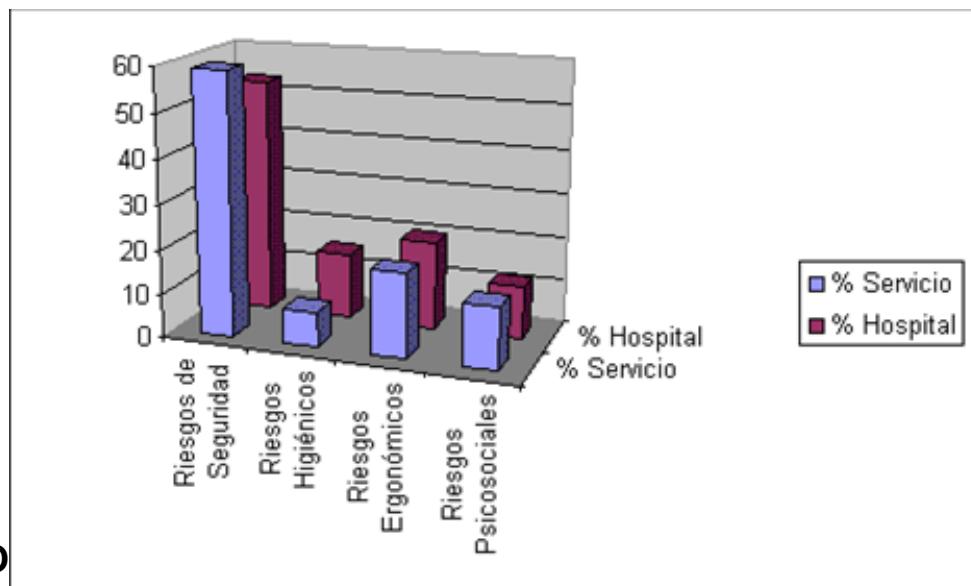
SERVICIO


	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	58	53
Riesgos Higiénicos	13	15
Riesgos Ergonómicos	21	20
Riesgos Psicosociales	8	12
TOTAL	100	100

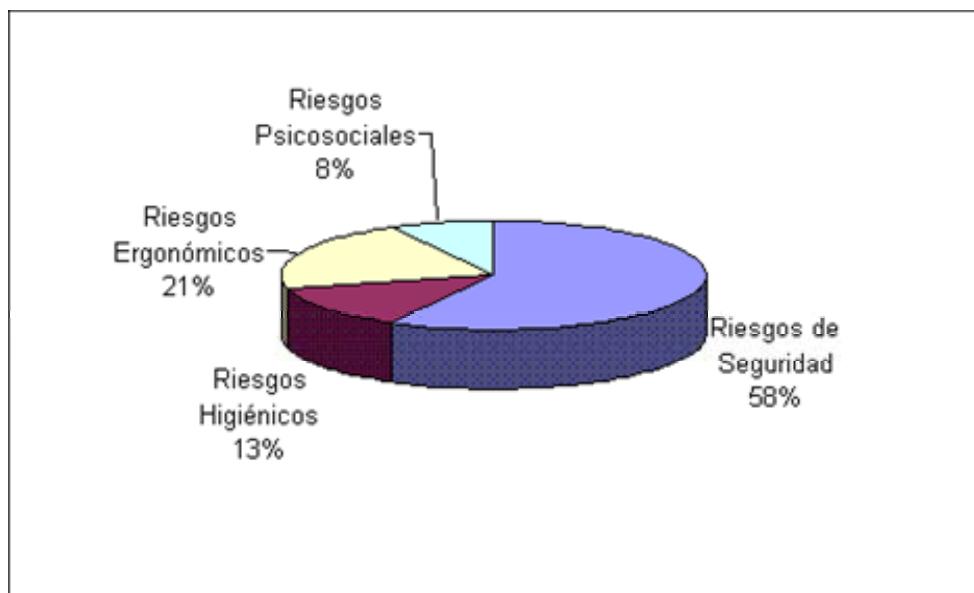


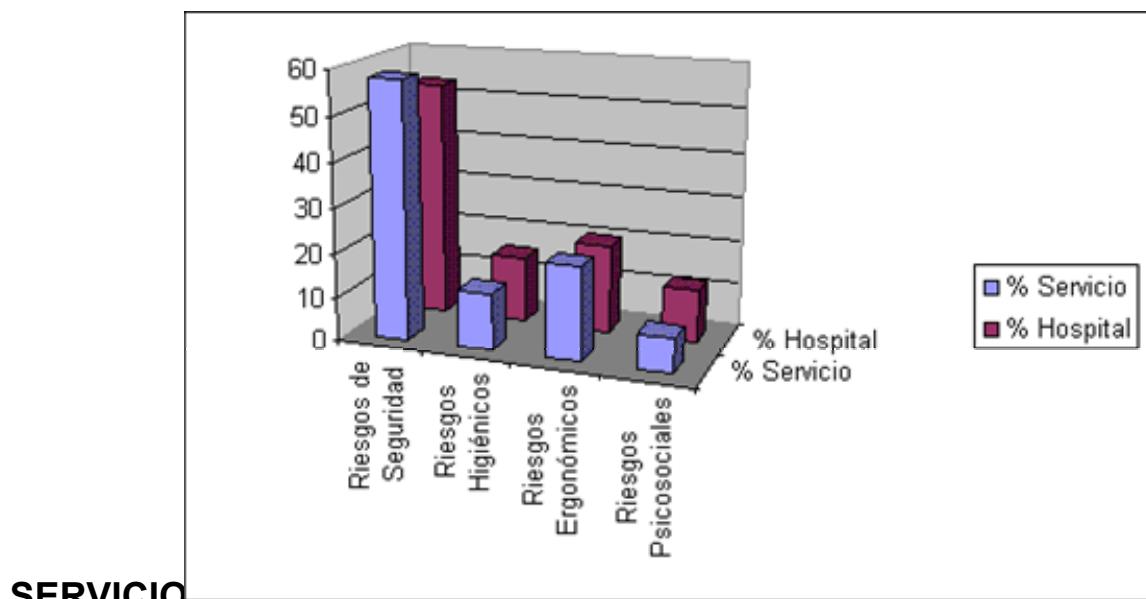
**SERVICIO**

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	44	53
Riesgos Higiénicos	9	15
Riesgos Ergonómicos	26	20
Riesgos Psicosociales	21	12
TOTAL	100	100

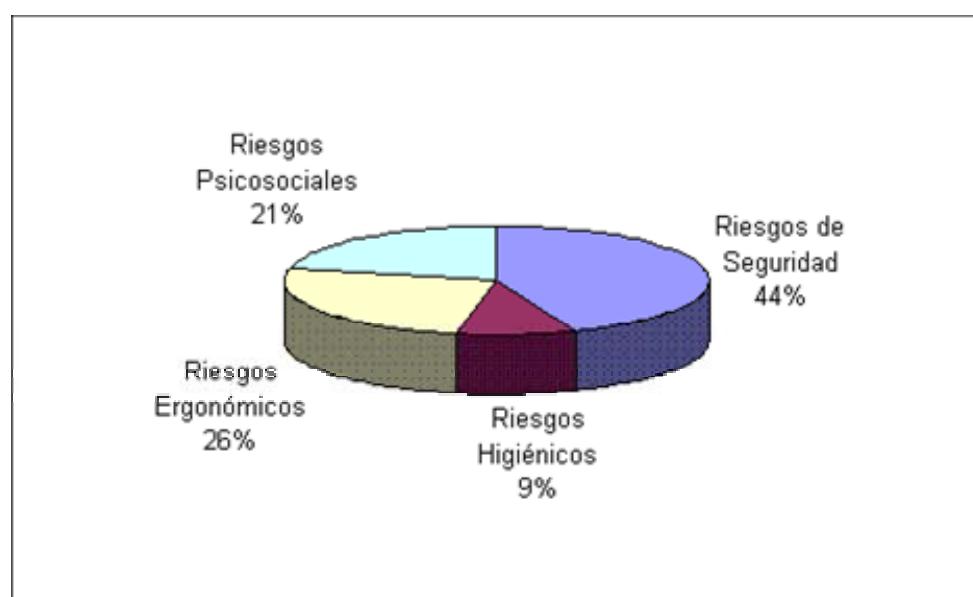


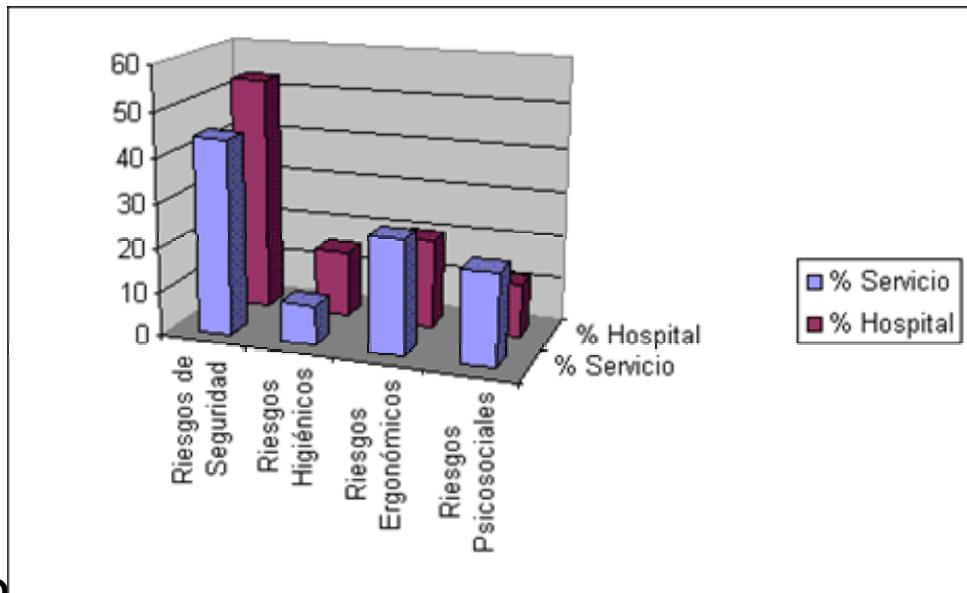
SERVICIO DE QUÍMICO AYUDANTE

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	46	53
Riesgos Higiénicos	20	15
Riesgos Ergonómicos	22	20
Riesgos Psicosociales	12	12
TOTAL	100	100

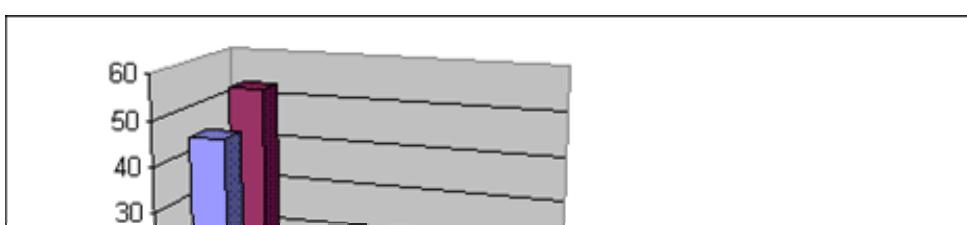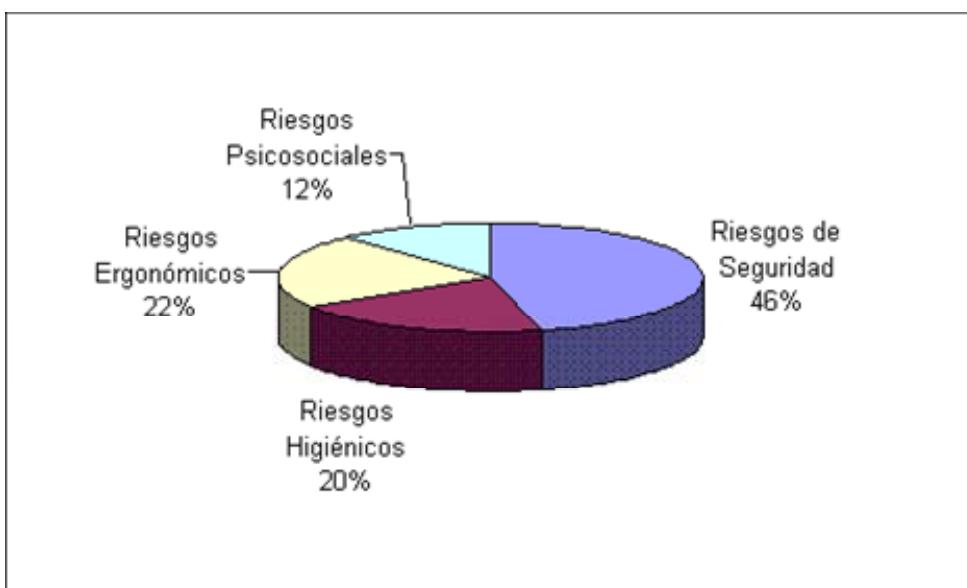



SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	53	53
Riesgos Higiénicos	23	15
Riesgos Ergonómicos	15	20
Riesgos Psicosociales	9	12
TOTAL	100	100

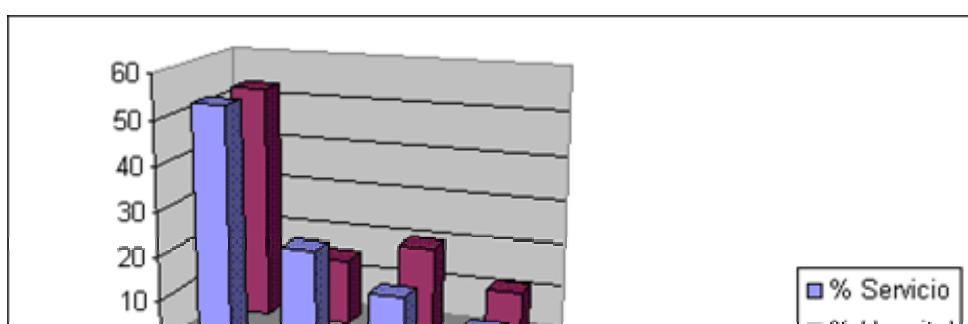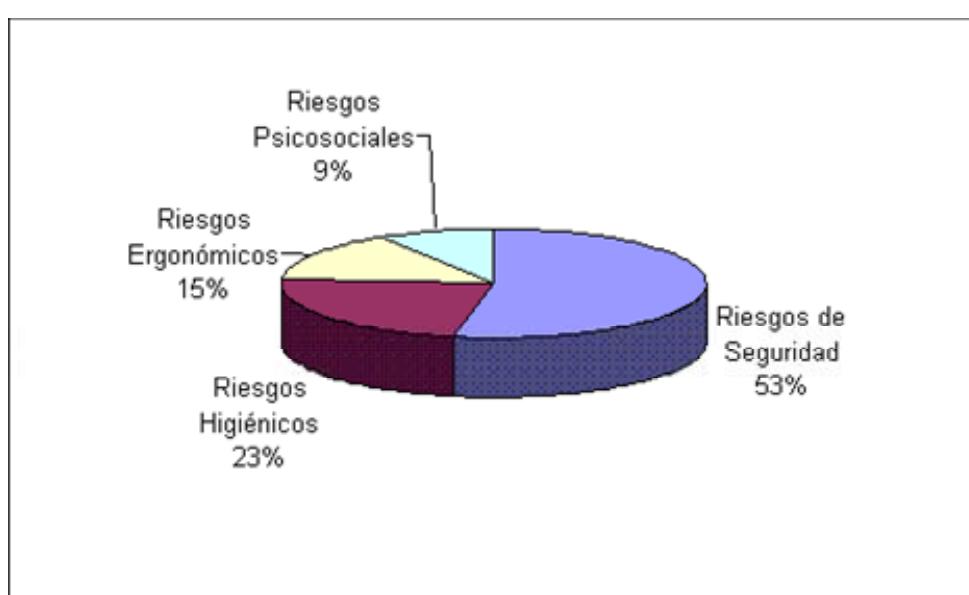



SERVICIO DE SUMINISTROS

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	41	53
Riesgos Higiénicos	16	15
Riesgos Ergonómicos	32	20
Riesgos Psicosociales	11	12
TOTAL	100	100

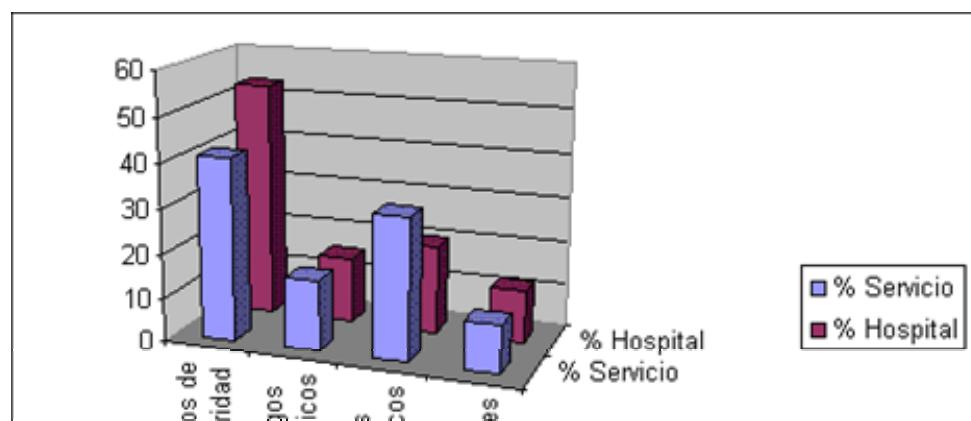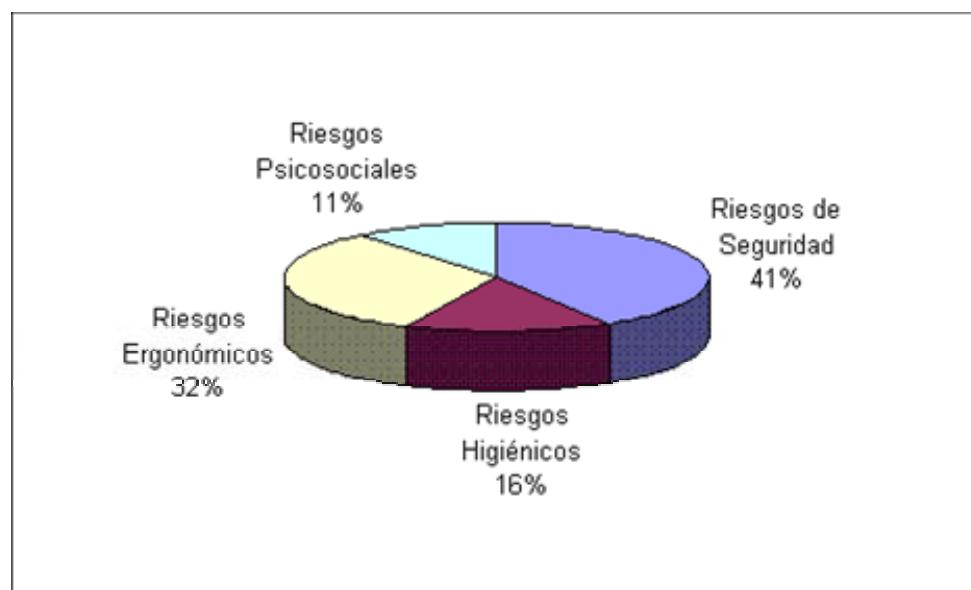



SERVICIO DE TOCOGINECOLOGÍA

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	55	53
Riesgos Higiénicos	12	15
Riesgos Ergonómicos	29	20
Riesgos Psicosociales	4	12
TOTAL	100	100

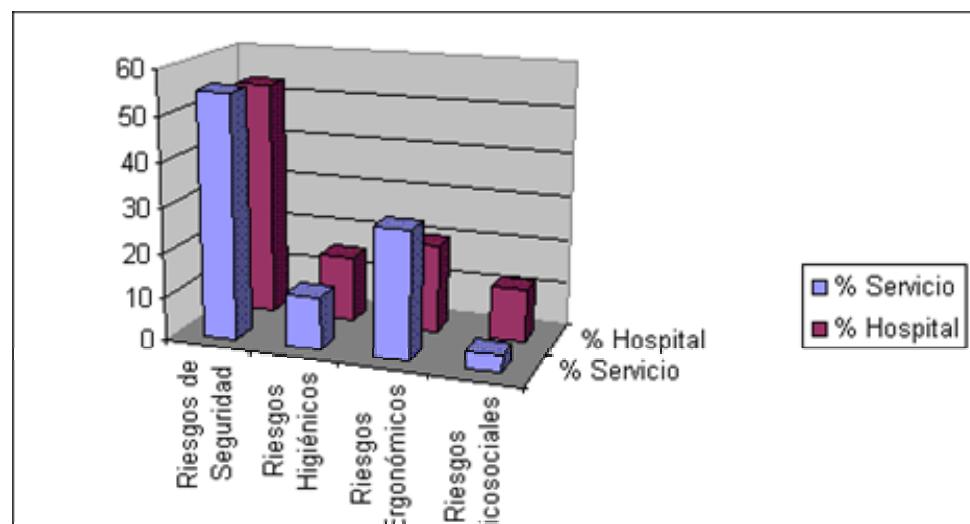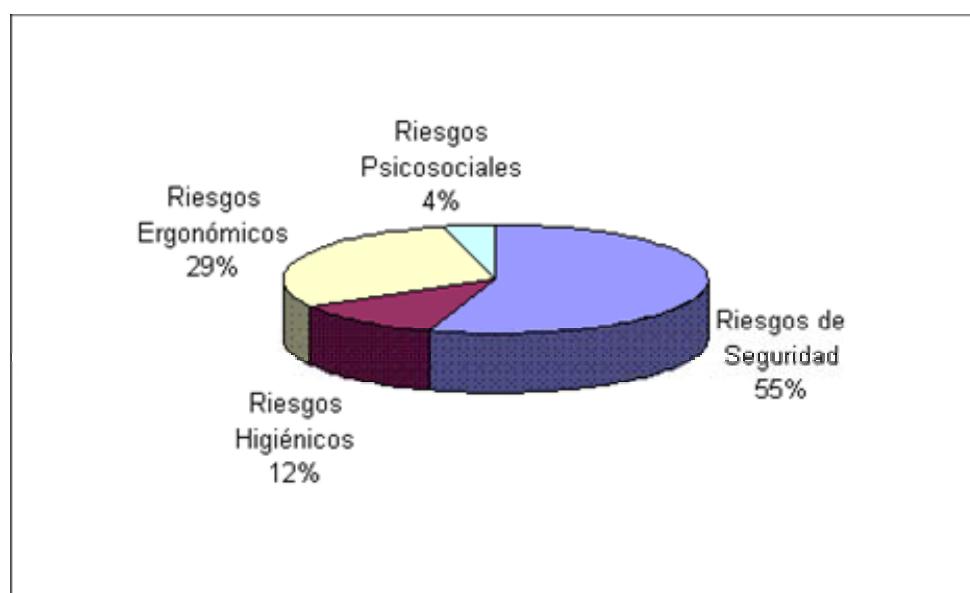



SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	47	53
Riesgos Higiénicos	15	15
Riesgos Ergonómicos	28	20
Riesgos Psicosociales	10	12
TOTAL	100	100

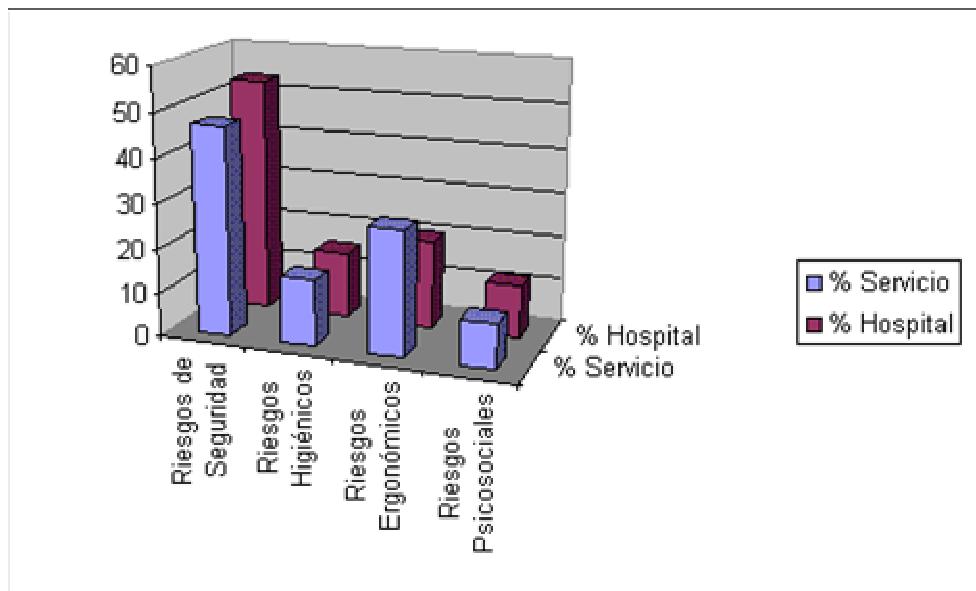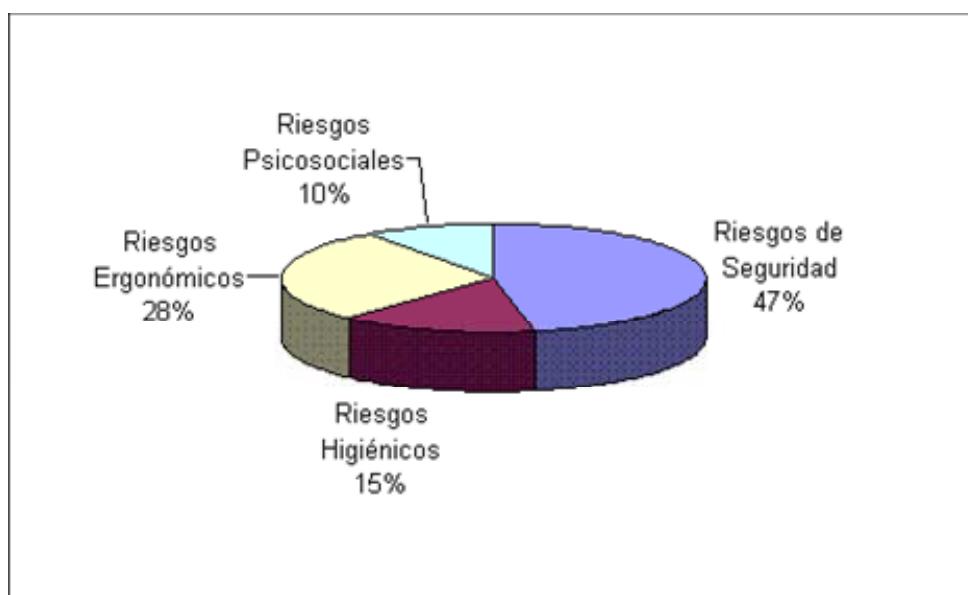



UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	66	53
Riesgos Higiénicos	14	15
Riesgos Ergonómicos	10	20
Riesgos Psicosociales	10	12
TOTAL	100	100

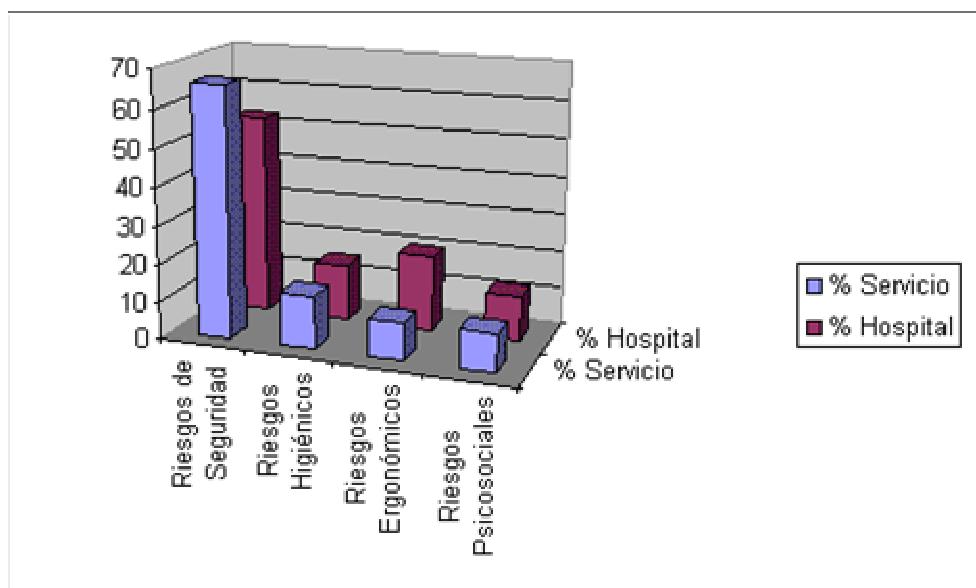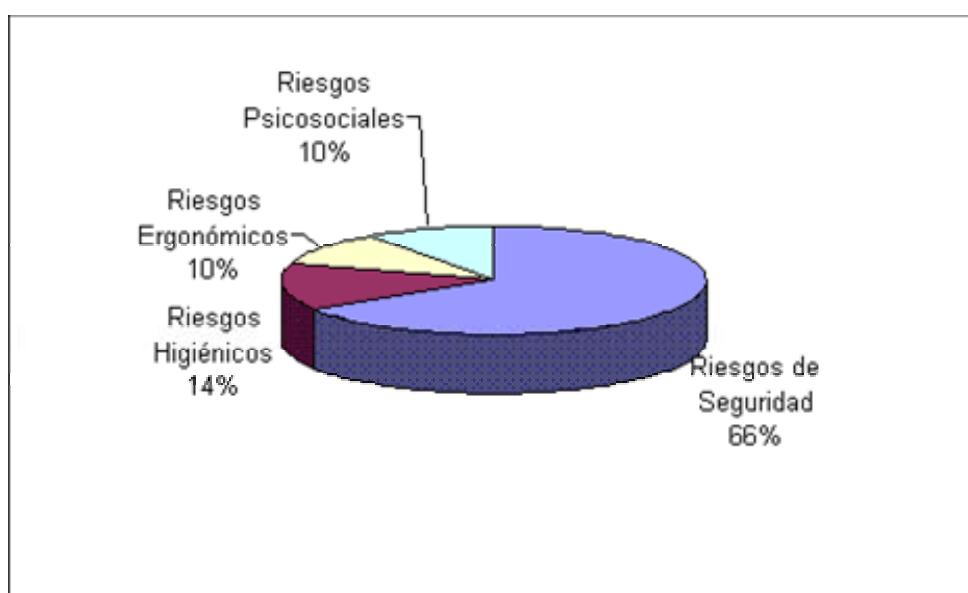

SERVICIO DE URGENCIAS

	% Servicio	% Hospital
Riesgos de Seguridad	48	53
Riesgos Higiénicos	20	15
Riesgos Ergonómicos	19	20
Riesgos Psicosociales	13	12
TOTAL	100	100

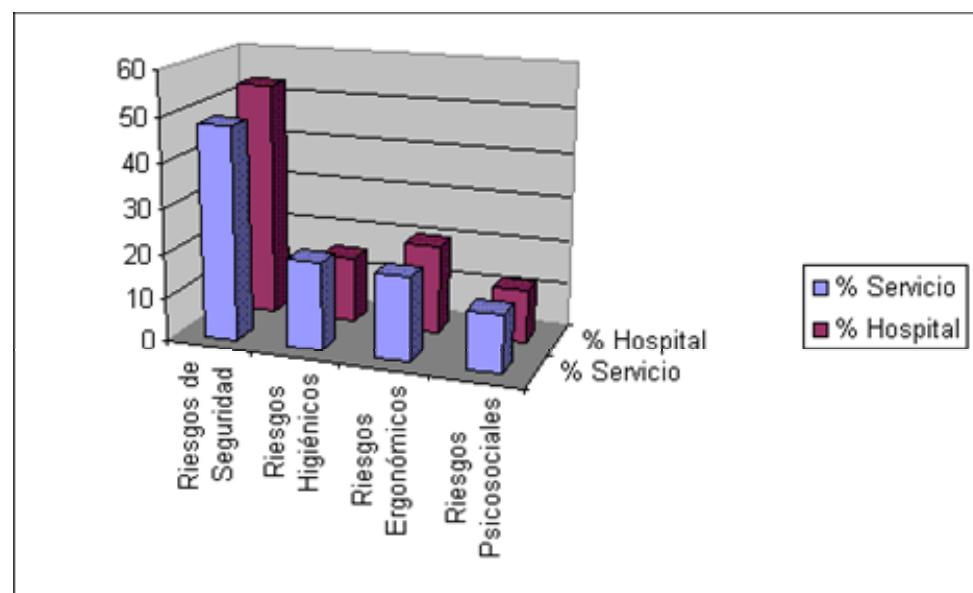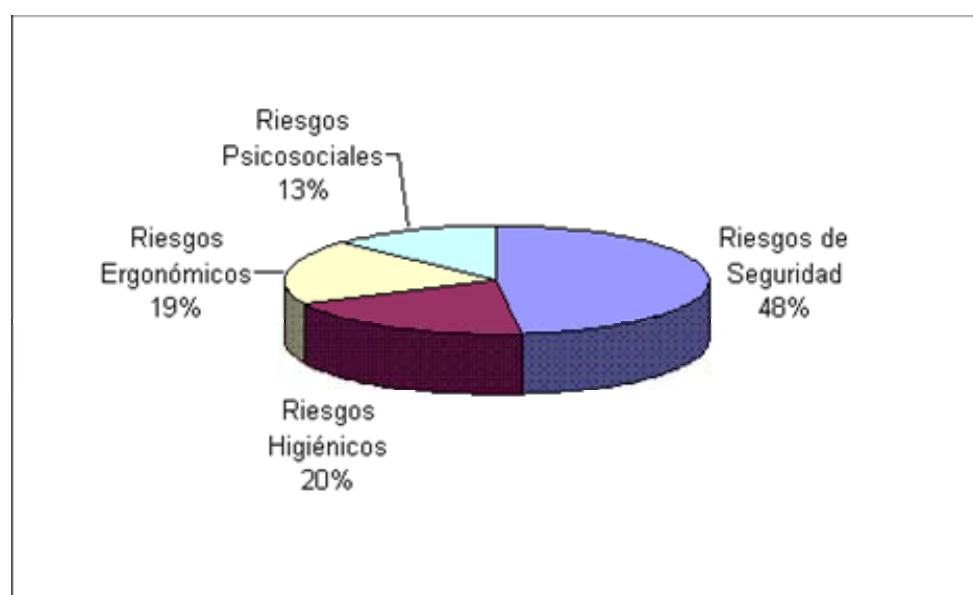

6.- Conclusiones de la Evaluación

Tras el estudio y valoración de los riesgos de los diferentes puestos de trabajo del Hospital “Virgen de la Concha”, y atendiendo a las gráficas por tipología de riesgo, obtenemos las siguientes conclusiones:

- ✓ Se observa que los riesgos más habituales en prácticamente todos los puestos son los **riesgos de seguridad**, referidos estos a golpes, cortes, caídas de personas y/o objetos, pinchazos, agresiones físicas,...
Sólo hay tres servicios en que los riesgos de seguridad son superados por otros: el Servicio de Esterilización, en que hay una mayor incidencia de riesgos higiénicos, relacionados, como puede apreciarse en las fichas de evaluación de los puestos, sobretodo por el deficiente estado, o falta, de protecciones y/o ventilación respecto a trabajos con autoclaves...; el Servicio de Contabilidad, en que hay una mayor incidencia de riesgos ergonómicos, debido, como puede verse en las fichas de evaluación correspondientes, a falta de espacio en los puestos, iluminación inadecuada a la tarea y deficiente diseño ergonómico de los puestos; y el Servicio de Consultas Externas, cuya mayor incidencia de riesgos psicosociales pasamos a comentar más adelante.
- ✓ En segundo lugar, en puestos puramente administrativos, se encuentran los **riesgos ergonómicos**, referidos al diseño del puesto de trabajo, esfuerzos, posturas de trabajo, frecuencia de desplazamientos, falta de ventilación apropiada, molestias por obras de reforma...
En tercer lugar, en estos mismos puestos, se encuentran los **riesgos psicosociales**, con una valoración muy cercana a los anteriores, y referidos, en casi su totalidad, a conflictos entre el personal, a la política de supervisión seguida en los servicios, al ritmo de trabajo, molestias por las obras de reforma en el hospital,...
Entre estos puestos la tendencia se acentúa en aquellos que junto a las tareas administrativas también deben atender al público de una forma más o menos continuada.
- ✓ Esta misma tendencia se sigue en los servicios con hospitalización y de diagnóstico, aunque con menos distancia entre riesgos de seguridad e higiénicos, debido, sobre todo a las labores de asistencia a enfermos propias de los distintos puestos y servicios.
Sin embargo, se aprecia en varios de estos servicios una notable incidencia de los **riesgos psicosociales**, que en algunos casos, se iguala a los anteriores e incluso los supera. Nos referimos, en concreto y tal como puede apreciarse en sus fichas de evaluación, a servicios tales como Farmacia, Consultas Externas, Laboratorios, Anatomía Patológica, Medicina Interna,... sobre todo en puestos muy concretos de los mismos. En estos servicios se apuntan, en su mayoría, la organización del trabajo, las políticas de supervisión y los conflictos entre el personal, junto al ritmo de trabajo y la falta de autonomía durante el desarrollo de sus funciones, como causas de esta situación.

Atendiendo a las gráficas por puesto y servicio se observa lo siguiente:

- ✓ El riesgo que más afecta al personal de Hospital “Virgen de la Concha” es el de **exposición a agentes biológicos**. Esto, que en principio no sería destacable dado el uso hospitalario del edificio y las labores sanitarias ejercidas por la mayor parte del personal, es de tener especialmente en cuenta ya que entre las fuentes de este riesgo, además de la asistencia a enfermos, se encuentra en un gran número de casos la falta de aseos específicos para el personal -teniendo éstos que usar aseos públicos del centro o compartir los existentes con los enfermos a los que asisten-, junto con la falta de algunos procedimientos de asepsia, bien por su inexistencia, su desconocimiento por parte del personal o por no estar aplicados y/o revisados, en zonas tan vitales para el centro como Quirófanos o el Laboratorio de Microbiología. En este último, aunque se manipulan de forma deliberada y consciente microorganismos de Grupo 3, presenta deficiencias tan importantes como el uso del pasillo principal como zona de trabajo, la falta de sistema de ventilación adecuado con filtros HEPA, apertura de ventanas del servicio debido a la falta de ventilación, uso de EPIs inadecuados al riesgo o falta de toda protección,..., según legislación vigente.

- ✓ El segundo riesgo en importancia es el de **caídas al mismo nivel**, teniendo en prácticamente todos los casos una misma fuente: el uso generalizado e indiscriminado de los zuecos entre el personal. Tal como se ha aconsejado en las fichas de las evaluaciones es necesaria la sustitución del calzado usado en el Hospital, adecuándolo en cada caso a la tarea que se realiza y garantizando, en todo momento, la información adecuada al trabajador sobre la elección y adecuación del calzado que se le suministra a fin de facilitar su aceptación y uso.

- ✓ También se destaca entre los distintos riesgos los de origen psicosocial, habiéndose identificado, principalmente, como **insatisfacción y/o carga mental**, aunque recomendamos para una mayor identificación y valoración de los mismos, dada su alta incidencia sobre el personal del centro, la realización de una encuesta o estudio específico, por personal cualificado, sobre la problemática psicosocial que existe entre el personal de Hospital “Virgen de la Concha” además de las medidas preventivas ya recomendadas en las páginas anteriores, tales como la revisión y adecuación de canales internos de comunicación, a todos los niveles, y la formación adecuada del personal con alguna responsabilidad y también con labores de atención al público.

- ✓ Tiene una incidencia importante, entre los riesgos ergonómicos, y también en orden de incidencia, los relacionados con la fatiga física del trabajador, sobretodo debido a la adopción de **posturas** inadecuadas o

mantenidas durante un largo tiempo y debido también a la realización de **esfuerzos** excesivos o mantenidos durante la jornada. El riesgo relativo a las posturas de trabajo tiene, en muchos de los casos, como fuente la falta de espacio en los puestos de trabajo o un incorrecto diseño de los mismos, así como la falta de pausas establecidas o la imposibilidad para el trabajador de poder regular dichas pausas según sus necesidades individuales, junto a la falta de formación sobre conductas y posturas de trabajo seguras, de acuerdo al puesto. En lo relativo a los esfuerzos, estos tienen incidencia general sobre todas las categorías profesionales pero en especial sobre el personal auxiliar de enfermería y celadores, observándose una importante deficiencia de medios auxiliares para transporte de cargas o movimiento de enfermos así como de formación específica y procedimientos establecidos para ello.

- ✓ Un riesgo más, destacable entre todos los existentes en el centro, es el de **incendio**, debido a que cualquier situación de emergencia en un edificio de las características funcionales y estructurales de Hospital "Virgen de la Concha" puede suponer un grave riesgo para la seguridad y salud no sólo de los trabajadores del centro sino de los usuarios. Las principales fuentes de riesgo de incendio, además de las propias de lugares tales como cocina, central térmica, cuartos de maquinaria, etc, son la acumulación de papel y/o archivos y/o cartón en espacios reducidos y no adecuados para este fin, así como el almacenamiento de sustancias inflamables en espacios confinados, sin ventilación y con deficientes o inexistentes medios de extinción de incendios. Estas fuentes, junto a la falta de sectorización de los espacios, la limitación de los accesos por colocación de obstáculos de diversa índole y la falta de formación del personal en el uso de medios de extinción de incendios hace importante la incidencia de este riesgo en el centro.

Además de lo anteriormente mencionado es de señalar la mayor incidencia de los distintos riesgos entre el personal eventual respecto al fijo, dado que a los primeros se les supone una menor experiencia y desconocimiento del lugar de trabajo, además de la inestabilidad propia de su situación contractual.

Y aunque hay falta de medidas preventivas en relación con ciertos riesgos muy concretos existen algunos de estos, entre los detectados, que son inherentes a los puestos de trabajo de la actividad en concreto, pero que podrían ser minimizados mediante una formación específica a cada puesto, analizando los riesgos presentes en cada tarea.

En el posterior tratamiento de los riesgos que se efectuará en el Plan Preventivo de la empresa se deberán intervenir situaciones más concretas, además de las ya mencionadas más arriba.

Agradecemos la colaboración prestada por la Dirección de Hospital "Virgen de la Concha" durante todo el proceso de elaboración del presente documento, y al Servicio de Prevención, que en todo momento nos ha facilitado su colaboración y apoyo.

En Salamanca, a 13 de Octubre de 2003

Fdo.: María Dolores Martín Concepción
Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales

EQUIPO REDACTOR

ALFONSO ANAYA HORTAL

- Técnico Superior en Protección Civil
- Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad en Seguridad en el trabajo e Higiene Industrial

MARÍA DOLORES MARTÍN CONCEPCIÓN

- Licenciada en Ciencias Químicas
- Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad en Seguridad en el trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicada

LAURA GONZALO VERGARA

- Licenciada en Ciencias Ambientales
- Técnico Intermedio en Prevención de Riesgos Laborales

JUAN ÁNGEL ALEJANDRO GUTIERREZ

- Licenciado en Biología
- Técnico Superior en Protección Civil
- Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad en Seguridad en el trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicada

JUAN ANDRÉS PAES MARTÍN

- Ingeniero Técnico
- Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad en Seguridad en el trabajo

IZASKUN GRANADOS UNDA

- Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad en Seguridad en el trabajo

OSCAR LÓPEZ HERRERO

- Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales,
especialidad en Seguridad en el Trabajo

SARA ISABEL RODRÍGUEZ PÉREZ

- Licenciada en Derecho
- Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales,
especialidad en Ergonomía y Psicosociología aplicada

CÉSAR SÁNCHEZ ESTÉVEZ

- Licenciado en Medicina y Cirugía

**NORMAS DE PUBLICACIÓN**

- Objetivo: difundir conocimientos sobre calidad asistencial (metodología, objetivos de calidad, plan de calidad) que ayuden a mejorar la formación de todas aquellas personas implicadas en la mejora continua de la calidad.
- Tema: cualquier tema relacionado con calidad asistencial (objetivos de calidad, investigación, metodología, legislación, revisiones de temas concretos, revisiones bibliográficas, trabajos de investigación etc.).
- Formato: NuevoHospital se publicará en formato digital (disponible en la web) y en papel (trimestralmente). Todos los trabajos serán publicados en el formato digital.

Estructura de los trabajos:

- Título
- Autor/es
- Área - servicio ó unidad
- Función o cargo que desempeña/n
- RESUMEN
- Introducción (motivación, justificación, objetivos)
- Texto: según el tema que se trate
 - en trabajos de investigación: material y métodos, resultados, comentarios-discusión
 - en artículos de revisión bibliográfica: desarrollo del tema, comentarios-discusión
- Conclusiones
- Bibliografía

Formato de los trabajos:

- presentación en MS-Word (en disquette ó por correo electrónico)
- tipo y tamaño de letra: Arial de 10 puntos
- tamaño de papel A4 (en el caso de ser enviados por correo ordinario, se ha de acompañar el disquette con una copia en papel)
- pueden incluirse tablas o dibujos (blanco y negro)
- en la versión digital podrán incluirse fotografías y gráficos en color
- **los trabajos han de tener el formato definitivo para ser publicados**

Modo de envío de los trabajos:

- por **correo ordinario**: Hospital Virgen de la Concha. Unidad de Calidad. Avda. Requejo N° 35. 49022 Zamora
- **depositándolos directamente** en la Unidad de Investigación ó en la Unidad de Calidad (indicar en el sobre que es para publicar en la revista del Hospital)
- por **correo electrónico**: ucalid@hvenc.sacyl.es (disponible en la web: www.calidadzamora.com)

**HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA**